

بِنَامِ خَدا



مرکز دانلود رایگان
مهندسی مکانیکی و مواد

www.Iran-mavad.com



کنترل خورдگی در تأسیسات صنعتی

E.mail:F.shabani@rvsri.ir

مقدمه

تعریف خوردگی :

واکنش الکتروشیمیایی در اثر اختلاف پتانسیل بین دو قسمت یک فلز عوامل موثر در واکنش های خوردگی

- ◀ درجه حرارت
- ◀ اختلاف پتانسیل
- ◀ ناخالصی های محیط
- ◀ خواص فلز
- ◀ تنش و فشار

خوردگی و اهمیت آن

﴿ اقتصادی

﴿ ایمنی

﴿ صرفه جویی

خسارت خوردگی در آمریکا(۱۹۴۹)

جدول ۱-۱) خسارات خوردگی در آمریکا، ۱۹۴۹ – بررسی‌های UHLIG

موارد ارزیابی شده	هزینه (دلار)
رنگ‌ها و لعاب‌ها و لاک‌ها	۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پوشش‌های فسفاته	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ورقه‌ها و لوله‌های گالوانیزه	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
قلع و روکش قلع	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰
آب کاری کادمیومی	۲۰,۱۰۰,۰۰۰
نیکل و آلیاژ‌های نیکلی	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
مس و آلیاژ‌های مسی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد ضد زنگ Fe-Cr-Ni و Fe-Cr	۶۲۰,۴۰۰,۰۰۰
دیگ‌های بخار و سایر شرایط سازی آب‌ها	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
لوله‌های زیرزمینی	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایشگاه‌ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آب گرم‌کن‌های خانگی	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
موتورهای احتراق داخلی	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
لوله‌ها و انباره اگزووزها	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۵,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰

خسارت خوردگی در آمریکا(۱۹۶۶)

جدول ۱-۲) خسارات خوردگی در آمریکا ۱۹۶۶ - بررسی‌های LIECHTENSTEIN

موارد ارزیابی شده	هزینه (دلار)
آب گرم کن‌ها	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تانکرهای بنزین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایشگاه‌ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اگزوزها	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چاههای نفت و لوله‌های زیرزمینی	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تلمبه‌های آب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های متفرقه	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اصول خوردگی

پدیده خوردگی در محیط آبی به صورت انجام واکنش الکتروشیمیایی در داخل پیل ها

أنواع پیل ها

✓ پیل الکتروولیت

✓ پیل گالوانیک

در هر دو پیل خوردگی در آند انجام می شود.

انواع پیل های خوردگی

- ◀ پیل ها با الکترودهای غیر مشابه
- ◀ پیل های غلظتی
- ◀ پیل های با اختلاف دما

پیل های با الکترود غیر مشابه

↖ نمونه هایی از این پیل ها

✓ پیل خشک

✓

✓

✓

Λ

پیل های غلظتی

- ﴿ دو الکترود هم جنس در داخل محلولی با غلظت های مختلف
 - ﴿ انواع پیل های غلظتی
 - ✓ پیل های غلظتی نمکی
 - ✓ پیل های اختلاف دمشی
- خسارتهایی را در فصل مشترک قطعات و شکاف ها به وجود می آید توجیه می نماید.

پیل ها با اختلاف دما

- ◀ دو الکترود هم جنس در داخل الکتروولیتها یی با ترکیب شیمیایی یکسان ولی با دمای متفاوت
- ◀ این پیل ها :
 - ✓ مبدل های حرارتی
 - ✓ دیگ های بخار
- زمانی که دو الکترود مس در محلول سولفات قرار گیرد. الکترودی که دمای کمتر دارد آند است و زمانی که مدار پیل وصل می شود الکترود سردتر حل شده و بر روی الکترود گرمتر رسوب می کند

-
- ۱) خوردگی یکنواخت یا سرتاسری
 - ۲) خوردگی گالوانیک یا دو فلزی
 - ۳) خوردگی شیاری
 - ۴) حفره دار شدن
 - ۵) خوردگی بین دانه ای
 - ۶) جدایش انتخابی
 - ۷) خوردگی سایشی
 - ۸) خوردگی توأم با تنش

۱۱

خوردگی یکنواخت

- خوردگی سرتاسر سطحی که در تماس با محلول خورنده قرار دارد به وسیله یک واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی
- روش‌های پیش‌گیری از خوردگی یکنواخت
 - ✓ استفاده از انواع پوشش‌ها (فلزی-آلی-معدنی)
 - ✓ استفاده از مواد شیمیایی کنند کننده
 - ✓ محافظت کاتدی
 - ✓ محافظت آندی
 - ✓ تغییر نوع آلیاژ

خوردگی گالوانیکی یا دوفلزی

- ◀ زمانیکه دو فلز غیرهمجنس در تماس الکتریکی با یکدیگر باشند و در معرض یک محلول هادی قرار بگیرند اختلاف پتانسیل بین آن دو باعث برقراری جریان الکترون بین آنها می شود.
- ◀ برقراری جریان باعث خوردگی می شود.
- ◀ در این شرایط فلزی که مقاومت خوردگی کمتری دارد آندی شده و فلزی که مقاومت خوردگی بیشتری دارد کاتدی می شود.
- ◀ خوردگی فلز کاتدی بسیار کم می باشد.

خوردگی شیاری

- ◀ این نوع خوردگی معمولاً همراه با حجمهای کوچک محلولها که در اثر وجود سوراخ سطوح واشرها، محل روی هم قرار گرفتن دو فلز، رسوبات سطحی و شیارهای زیر پیچ مهره‌ها و میخ پرچها ساکن شده‌اند. رخ می‌دهد.
- ◀ روش‌های جلوگیری از خوردگی شیاری
 - ۱) استفاده از جوشکاری به جای پرچکاری یا استفاده از پیچ و مهره
 - ۲) لحیم کاری یا جوشکاری مداوم شیارهای ایجاد شده در محل قرار گرفتن دو فلز
 - ۳) بازررسی منظم تجهیزات و تمیز نمودن رسوبات

حفره دار شدن

- ✓ حفره دار شدن نوعی خوردگی شدیداً موضعی است که باعث سوراخ شدن فلز می‌شود.
- ✓ حفره دار شدن نوعی خوردگی اتوکاتالیزور است. یعنی واکنشهای خوردگی در داخل حفره شرایطی را به وجود می‌آورند که محرک خودشان هست.

جدايش انتخابي و خوردگي سايشی

در اثر اين خوردگي يکى از عناصر آلياژ از آلياژ جامد جدا مى شود.

مثال : جدا شدن روی از آلياژهاي برنج

خوردگي سايشی:

از بين رفتن يك فلز در اثر حرکت نسبی بين يك مایع خورنده و سطح فلز

روشهای کنترل خوردگی

معمولترین روش‌های کنترل خوردگی :

- ✓ حفاظت کاتدی
- ✓ حفاظت آندی
- ✓ مواد کند کننده روئین کننده ها
- ✓ پوشش ها
- ✓ کاربرد مواد و آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی
- ✓ طراحی مناسب دستگاهها

حافظت کاتدی

جلوگیری یا کاهش خوردگی فلزات

✓ استفاده از آندهای فدا شونده

از فلزات فعالی مانند منیزیم روی یا آلومینیوم

✓ اعمال جریان خارجی یکسو

از منبع جریانی مانند ژنراتور و یا باطری همراه با یک آند کمکی
از جنس آهن یا گرافیت

✓ با وارد کردن یک جریان خارجی بیشتر از پتانسیل خوردگی به
پتانسیل مدار باز آند، پلاریزاسیون کاتد ادامه پیدا می کند و
پس از مدتی دو الکترود هم پتانسیل شده و خوردگی متوقف
میشود.

پوشش‌ها

(۱) پوشش‌های فلزی

(۲) پوشش‌های آلی

(۳) پوشش‌های معدنی

پوشش های فلزی

- ◀ پوشش های فلزی و انواع آن
- ✓ پوشش های نجیب یا کاتدی مانند نیکل، نقره، مس، سرب، کروم در روی فولاد
- ✓ پوشش های فلزی فدا شونده یا آندی مانند روی آلومینیوم و کادمیوم در روی فولاد به دلیل مقاوم بودن فلز فولاد در برابر خوردگی نسبت به پوشش های فلزی ذکر شده وجود منافذ یا ترک هیچ اشکالی ایجاد نمی نماید.

پوشش های فلزی

- پوشش های نیکل ✓
- پوشش های روی ✓
- پوشش های سرب ✓
- پوشش های آلومینیوم ✓
- پوشش های کروم ✓
- پوشش های قلع ✓
- پوشش های مس ✓
- پوشش نقره ✓

پوشش های آلی

این مواد شامل:

- ◀ رنگ ها
- ◀ لایک ها
- ◀ لعابها یا رویه های روغنی
- ◀ لعاب های سخت
- ◀ رنگ های پخته یا کوره ای
- ◀ لاستیک ها و پلاستیک ها
- ◀ پوشش های قیری ۲۲

پوشش های معدنی

- ◀ لعاب شیشه ای
- ◀ پوشش های سیمانی
- ◀ پوشش های تبدیل شیمیایی
 - ✓ پوشش های فسفاته
 - ✓ پوشش های اکسیدی
 - ✓ پوشش های کروماته

کند کننده ها و رویین کننده ها

تعريف:

کند کننده ها مواد شیمیایی هستند که با افزودن آنها به مقدار جزئی در محیط خورنده میزان خوردگی کاهش می یابد.

أنواع کند کننده ها

- کند کننده های بی خطر و خطرناک ✓
- کند کننده های آندی و کاتدی ✓
- کند کننده های اکسیدان و غیر اکسیدان ✓
- کند کننده های آلی و معدنی ✓

کند کننده های آندی و کاتدی

✓ این کند کننده ها یا سبب افزایش پلاریزاسیون آندی (انحلال فلز) یا سبب افزایش پلاریزاسیون کاتدی (احیاء اکسیژن در محلول های خنثی - تخلیه بار هیدروژن در محلول های اسیدی) می شود.

مثال از کند کننده های آندی

سدیم کربنات سدیم فسفات سدیم سیلیکات و سدیم کرومات
✓ رسوب کلسیم کربنات در لوله های فولادی حامل آبهای سخت که حاوی مقدار زیادی کلسیم بیکربنات میباشد ناشی از واکنش کاتدی است.

روین کننده ها

↙ مواد شیمیایی اکسیدان میباشند که با اضافه شدن به محیط خورنده سبب میشوند پتانسل خوردگی در جهت نجیب شدن متمايل شود و باعث روین شدن فلز می شود.

مثال :

- ✓ کرومات ها
- ✓ نیتریت ها
- ✓ مولیبدات

↙ یون هایی به عنوان روین کننده استفاده می شوند که به سهولت احیاء شود.

روین کننده ها

- ◀ روین شدن آهن به طور غیر مستفیم با استفاده از مواد قلیایی نظیر NaOH , Na_3PO_4 , $\text{Na}_2\cdot n\text{SiO}_2$, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$
- ◀ این مواد غیر اکسیدان هستند و با جذب اکسیژن باعث کاهش خوردگی می شوند.

کند کننده های محیط آبی

عوامل اصلی در انتخاب کند کننده های خوردنگی
در سیستم آبی

◀ غلظت املاح

◀ pH

◀ میزان اکسیژن حل شده

◀ غلظت دیگر مواد مزاحم

غلظت املاح

- ﴿ خاصیت خورندگی کمتری آبهای تصفیه شده داشتن هدایت الکتریکی پایین و غلظت کم یون هیدروژن
- ﴿ قرار گرفتن این آبهای در مجاورت هوا جذب CO₂ و تشکیل کربنیک اسید و افزایش هدایت الکتریکی و میزان خورندگی
- ﴿ ممانعت از خورندگی استفاده از کننده‌هایی نظیر سدیم کرومات سدیم نیتریت پلی فسفاتها و سدیم بنزووات

میزان اکسیژن حل شده

- ◀ اکسیژن:
 - اکسیژن در آبهای خشی سبب افزایش خوردگی میشود.
- ◀ ممانعت از خوردگی:
 - ✓ استفاده از مواد جاذب اکسیژن از قبیل سدیم سولفات و هیدررازین
 - ✓ استفاده از روش عریان سازی
- ◀ در دیگ های بخار و آبهای داغ از این روش ها استفاده می شود.

غلظت دیگر مواد مزاحم

کلراید:

- ✓ در حضور این یون رویین سازی فولاد مشکل است.
- ✓ غلظت رویین کننده بایستی بیشتر باشد.
- ✓ در صورتی که غلظت کلراید زیاد باشد نباید از رویین کننده ها استفاده شود. زیرا یون های کلراید شدیدا جذب سطح فولاد می شود

سولفات ها:

- ✓ شدت تأثیر سولفات در رویین سازی کمتر از یون کلراید می باشد.
- ✓ در سیستم های آبی از تشکیل کلراید و سولفات که در نتیجه تبخیر حاصل می شود بایستی جلوگیری نمود.

غلظت دیگر مواد مزاحم

پیکربنات ها:

- ✓ در آبهای سخت با تبدیل پیکربناتها به کربنات ها و ایجاد رسوب حالت کند کنندگی طبیعی به وجود می آید.
- ✓ در آبهای شیرین و سبک برای جلوگیری از تشکیل محیط اسیدی ناشی از CO_2 از کند کننده های خوردنگی استفاده می شود.

غلظت دیگر مواد مزاحم

◀ سولفور ها :

- ✓ باعث رسوپ شدن اغلب یون های فلزی می شود.
- ✓ از کند کننده های که حاوی روی باشد نمی توان استفاده نمود
- ✓ احیاء سولفور در مجاورت کند کننده های اکسیدان و تولید گوگرد

◀ کاتیون های فلزات :

- ✓ وجود یونهای سدیم و پتاسیم تأثیر چندانی بر روی کند کننده ها ندارد.

غلظت دیگر مواد مزاحم

◀ اسیدها

- ✓ افزایش میزان خوردگی و مشکلات در روین سازی سطح فولاد
- ✓ روین سازی در حضور سولفوریک اسید و فسفریک اسید انجام شده ولی در حضور کلرید ریک اسید انجام نمی شود.
- ✓ در عملیات اسید شویی استفاده از کند کننده های کاتدی یا کند کننده های غیر روین ساز مانند سدیم آرسنات یا گوانیدین مناسب است.

غلظت دیگر مواد مزاحم

◀ قلیایی ها

روین سازی فولاد در محیط قلیایی به راحتی انجام می شود. برخی از فلزات نظیر آلومنیوم روی سرب در محیط قلیایی رقیق به کندی خورده میشود ولی در pH های بالاتر از ۹ میزان خوردگی افزایش می یابد که باید از کند کننده ها استفاده نمود.

استفاده از کند کننده ها در سیستم های خنک کننده

- ◀ ممانعت از خوردگی در سیستم های خنک کننده مدار بسته
 - ✓ خارج نمودن اکسیژن
 - ✓ تنظیم pH (اغلب به صورت قلیایی)
 - ✓ استفاده از سدیم کرومات و سدیم نیتریت و سیلیکات ها و مولیبداتها
- ◀ سیستم های خنک کننده باز در این سیستم غلظت کند کننده ها در میزان بالایی نگه داشته می شود.

عوامل خورنده در دیگهای بخار

آب و ترکیبات آن و بخار آب

اکسیژن محلول

گاز کربنیک

مواد آلی


غلظت زیاد سود

ترکیبات آب و بخار آب

- ﴿ آب خالص خیلی کم یونیزه شده و در حرارت ۲۰ درجه سانتی گراد pH آن حدود ۷ می باشد. ﴾
- ﴿ کاهش pH آب باعث افزایش خاصیت خورندگی آب در مقابل آهن می شود. ﴾
- ﴿ افزایش حرارت آب میزان یونیزاسیون آب را افزایش داده و باعث کاهش pH از ۷ شده و خاصیت خورندگی آب در مقابل آهن را افزایش می دهد. ﴾

ترکیبات آب و بخار آب

- ◀ تنظیم pH آب دیگ بخار مابین ۸/۴-۹ از خوردنگی آهن جلوگیری مینماید.
- ◀ املاح منیزیم کلراید باعث خوردنگی شدید در دیگهای بخار میشود.

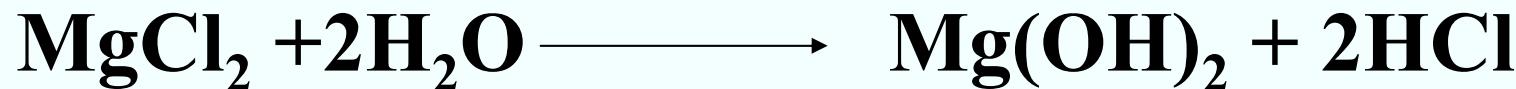


ترکیبات آب و بخار آب

منیزیم سولفات در حضور سدیم کلراید باعث خورندگی شدید در دیگهای بخار میشود.



منیزیم کلراید حاصل در محیط قلیائی آب طبق واکنش زیر ضمن پیدایش منیزیم هیدرات خورندگی را ادامه می دهد.

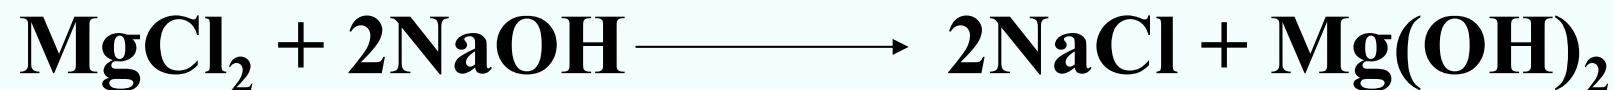

ترکیبات آب و بخار آب

- ﴿ ترکیباتی مانند کربنات و منیزیم نیترات در حضور سدیم کلراید باعث آزاد شدن کربونیک اسید و نیتریک اسید می شوند که به شدت خورنده هستند.
- ﴿ بخار آب در حرارت زیاد به هیدروژن و اکسیژن تجزیه شده و می تواند آهن را مورد حمله قرار دهد این پدیده پیشتر زمانی رخ میدهد که :
- ﴿ روی بدنه دیگ بخار رسوب نازک و متخلخل تشکیل شده باشد
- ﴿ میزان گردش آب در لوله های انتقال حرارت کافی نباشد.

تنظیم قلیائیت آب دیگ بخار جهت ممانعت از خوردگی

- » افزایش سدیم فسفات به آب تغذیه دیگ بخار
- » تنظیم قلیائیت آبهای سبک شده با استفاده از رزین
 - (۱) از بین بردن بیکربنات با روش آهک(کلسیم هیدروکسید)- آهک و سدیم کربنات قبل از عبور آب از روی رزین
 - (۲) مخلوط نمودن آب خروجی از ستونهای هیدروژنی ستونهای سدیم
- » روش سبک کردن آب با آهک و سدیم کربنات باعث کاهش کلرایدو منیزیم سولفات که عوامل مهمی در خوردگی هستد می شود.

اکسیژن محلول

-
- اکسیژن موجود در آب تغذیه دیگ بخار باعث تبدیل آهن به هیدرات فریک نامحلول و هیدرات فرو بر جستگی های اکسیدی در داخل دیگ بخار خوردگی در زیر این بر جستگی ها تا از بین رفتن فلز ادامه پیدا می کند.
 - اکسیژن در لوله های آب کندانس برگشتی نیز خوردگی ایجاد می نماید
 - افزایش درجه حرارت باعث تشدید فعل و انفعالات اکسیداسیون می شود

روش حذف اکسیژن از آب تغذیه دیگ بخار

﴿ روشهای فیزیکی
استفاده از دستگاه Deaeration

﴿ روشهای شیمیایی
استفاده از سدیم سولفات



با تشکر از همکاران گرامی

www.iran-mavad.com

مراجع علمی مهندسی مواد