

به نام خدا



مرکز دانلود رایگان
مهندسی متالورژی و مواد

www.Iran-mavad.com




فورج (آهنگری)

به فرایندی گفته میشود که قطعه با تغییر شکل پلاستیک به خاطر اعمال نیروهای فشاری تولید میشود فورج یکی از قدیمی ترین فرایندهای فلزکاری شناخته شده میباشد (با قدمتی در حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح).

از این روش برای ساختن قطعات با اشکال، اندازه و جنسهای مختلف استفاده میشود، با این روش میتوان جریان فلز و ساختار دانههای آن را کنترل نمود و در نتیجه به استحکام و چقرمگی خوبی دست یافت، از این روش برای تولید قطعاتی که

شرایط کاری تنش بالا و بحرانی کارمی کنند استفاده میشود (شکل ۱)

از قطعات معروفی که امروزه با استفاده از این روش تولید میشوند میتوان به میل لنگ شاتون، دیسکهای توربینها، چرخندها، چرخها و ابزارالات اشاره نمود فورج را میتوان در دماهای اتاق (فورج سرد) یا در دماهای بالاتر (فورج گرم و فورج داغ بسته به دما) انجام داد.

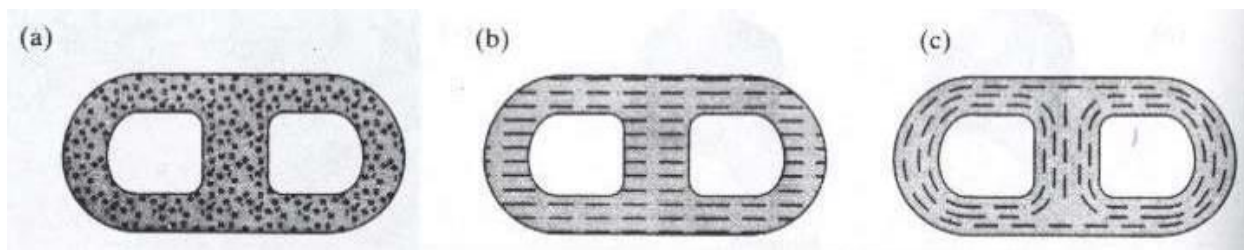

شکل ۱- قطعه ساخته شده با سه روش a ریخته گری b ماشینکاری c فورج.

در فورج سرد به نیروهای فوق العاده بزرگی برای شکل دادن قطعه نیاز است و ماده خام بایستی به اندازه کافی قابلیت چکش خواری داشته باشد، در عوض قطعه تولیدی با

این روش دارای سطح پایانی و دقت ابعادی خوبی است در فورج داغ به نیروی کمتری نیاز است ولی قطعات تولیدی با این روش دارای سطح پایانی و دقت ابعادی چندان خوبی نیستند معمولاً قطعات تولیدی توسط فورج به عملیات اضافی (پایانی) جهت تبدیل شدن به قطعه مناسب کار و حصول دقت مطلوب نیاز دارند.

با استفاده از روش فورج دقیق میتوان این عملیات را به حداقل رساند قطعه‌هایی که با استفاده از فورج تولید میشود را نیز میتوان با سایر روشها نظیر ریخته‌گری، متالورژی پودر و ماشینکاری تولید نمود و همانطور که انتظار میرود هر کدام از این روشها دارای مزایا و محدودیتهای مربوط به خود از نظر استحکام، چقرمگی، دقت ابعادی سطح پایانی و نقصهای ساختاری هستند

۲ - فورج با قالب باز

آسانترین روش فورج، فورج با قالب باز میباشد. در این روش قطعه کار بین قالبهای تختی که فلز را به طور کامل محدود نمیکند کوبیده میشود. در این روش قطعه به شکل قالب

درنمی‌آید، بلکه به کمک حرکتهای دست، پرس و پتک شکل مییابد با استفاده از این روش قطعاتی با وزن 500kg-15kg تا حتی 300ton ساخته شده است اندازه این قطعات ممکن است از قطعات کوچک تا شفت هایی با طول (23m) مورد استفاده در پروانه کشتی ها متغیر باشد .


فرایند فورج با قالب باز را میتوان به صورت قرار دادن قطعه مابین دو کفه قالب و کاهش ارتفاع قالب به سبب نیروهای فشاری (شکل ۲) تعریف نمود به این روش چاق کردن (upsetting) ویا فورج با قالب تخت نیز گفته میشود اگر شرایط کاملا ایده آل (اصطحاک وجود نداشته باشد) قطعه به صورت شکل 2-b درمیاید ودر حالت واقعی به سبب نیروهای فشاری(شکل ۲) تعریف نمود به این روش چاق کردن (upsetting) ویا فورج با قالب نیز گفته میشود اگر شرایط کاملا ایده آل (اصطحاک وجود نداشته باشد) قطعه به صورت شکل 2-b در میاید ودرحالت واقعی به سبب نیروهای

^۱ Forging

^۲ Precision forging

^۳ Flat-die forging

اصطحاکی قطعه بشکه ای شکل میشود . این فرایند همچنین کلوچه ای شدن یا بشکه ای شدن نیز نامیده میشود . بعضی از این قالب ها ممکناست v شکل یا نیم دایره ای باشند .

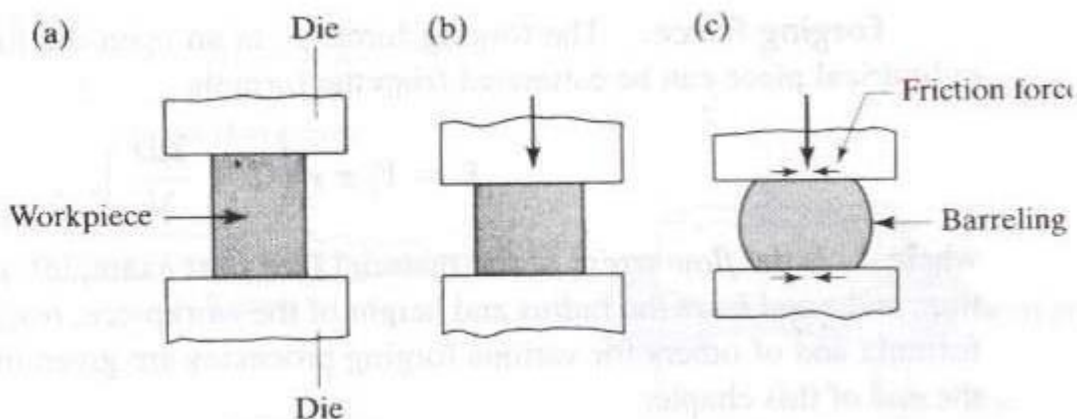

۲ شکل - (a) يك قطعه مكعبی كه بين دو قالب تخت در حال چاق شدن است. (b) تغییر شکل یکنواخت در نبود اصطكاك (c) تغییر شکل با وجود اصطكاك توجه شود كه بشكه ای شدن مكعب به سبب نیروهای اصطكاك بين قطعه و سطح قالب میباشد


نیروی فورج . نیروی فورج ، زدیریک فرایندفورج قالب باز برای یک قطعه استوانه ای شکل از رابطه زیر تخمین زده میشود :

$$F = Y_f \pi r^2 \left(1 + \frac{2\mu r}{3h} \right)$$

۳. فورج با قالب حفرهدار و قالب بسته

در فورج با قالب حفرهدار قطعه خام توسط نیروهای فشاری پرس به شکل حفره های قالب در میآید(شکل ۳) توجه شود که مقداری از ماده بین دو نیمه قالب به صورت زائده باقی میماند. زائده نقش بسیار مهمی در جریان ماده در قالب های حفره دار ایفا میکند این زائده کوچک سریعاً خنك می شود و به سبب مقاومت اصطكاکی، ماده داخل حفره های قالب را تحت فشار بالا قرار میدهد و باعث پر شدن کامل حفره های

قالب میشود

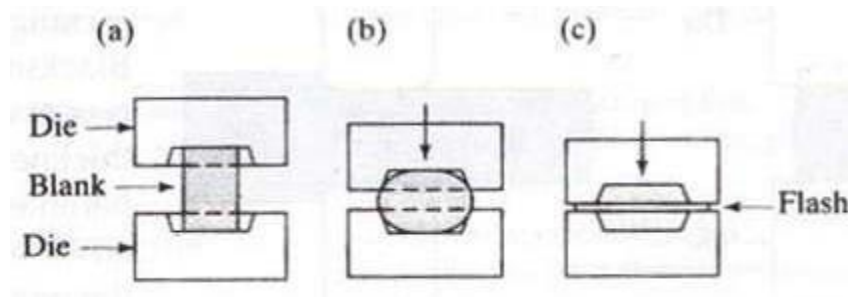

شکل ۳- مراحل شکل دهی بیلت در قالب حفره دار توجه


دو بین در زائده صورت به اضافی ماده از مقداری که شود
نیمه قالب باقی میماند که بعداً بایستی بریده

ماده خام (بلانک) ممکن است از فرایندهایی نظیر ریخته گری، متالورژی پودر، برشکاری و یا فورج بدست آمده بیاید. این

بلانک روی نیمه پایینی قالب قرار میگیرد و با پایین آمدن نیمه بالایی قالب به تدریج شکل میگیرد. همانطور که در شکل ۴

شکلدهی یک شاتون نشان داده شده است.

- 1 Pancaking
- 2 Barreling
- 3 Impression-die
- 4 Flash or Fin

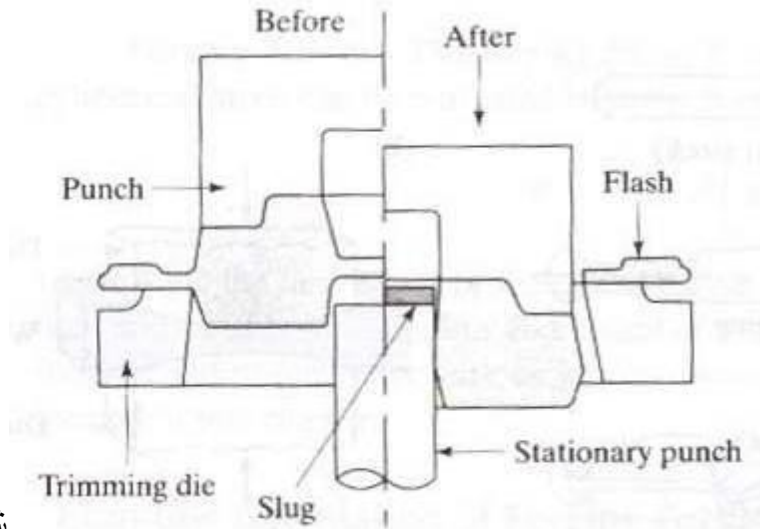

شکل ۵- برش زانده يك قطعه فورج شده به ماده

نازك كنده شده توسط پانچ در وسط توجه شود .


از فرایندهای ماقبل شکلدهی نظیر باریکسازی ۱ و لبه زنی ۲ برای توزیع ماده به قسمت‌های مختلف بلانک استفاده میشود .

در باریکسازی ماده از يك ناحیه به سمت بیرون دور میشود و در لبهزنی در يك ناحیه

جمع میگردد . سپس قطعه توسط فرایند لقمه کاری ۳ و با استفاده از قالبهای لقمهزنی به


صورت ظاهری شاتون درمیآید. در آخرین عملیات فورج قطعه توسط قالب های حفره دار به

شکل نهایی را به خود میگیرد. در انتها زانده برشکاری میشوند.

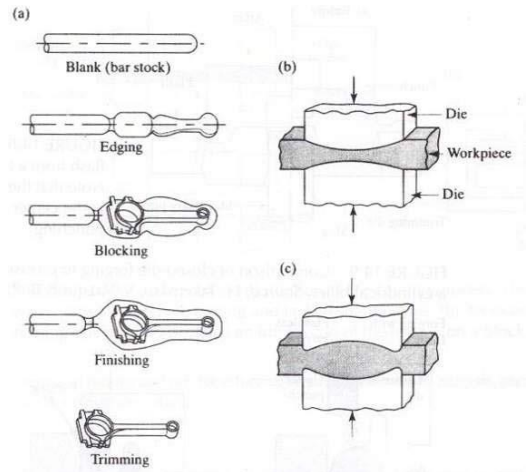

شکل ۴-۲- مراحل فورج شاتون مورد استفاده در موتورهای احتراق داخلی. به مقدار زائده مورد نیاز برای اطمینان از پر شدن کامل حفره های قالب توجه شود. (b) مراحل باریک سازی و (c) لبه زنی به منظور توزیع ماده به منظور آماده سازی قطعه خام برای فورج.

در شکل ۵ و 6-a مثالهایی از فورج در قالبهای بسته آورده شده است. البته در فورج دقیق یا بدون زائده، زائده ای شکل نمی گیرد و ماده قالب را به طور کامل پر میکند. (سمت راست شکل 6-a) برای تولید یک قطعه با ابعاد، تلرانسهای دقیق طراحی صحیح قالب ضروری میباشد. در این روش بلانک کوچکتر از اندازه باعث پر نشدن کامل قالب و بلانک بزرگتر از اندازه موجب ایجاد فشارهای فوقالعاده که سبب تخریب قالب میشود، میگردد. در جدول ۱ مزایا و معایب هر کدام از روشهای معمول فورج آمده است.

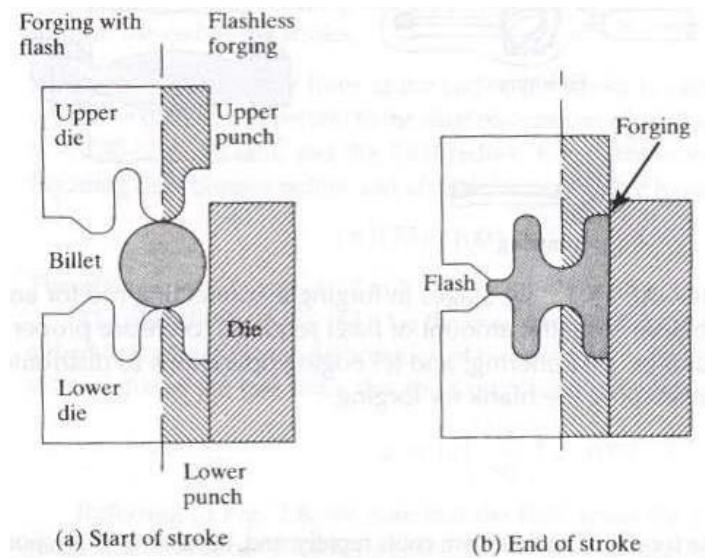

شکل ۶- مقایسه بین فورج با قالب بسته و فورج دقیق یا بدن زانده یک قطعه

جدول ۱- مقایسه مزایا و محدودیت های انواع روش های فورج

محدودیتها	مزایا	فرایند
محدود به اشکال ساده؛ به سختی میتوان به	ساده؛ قالبهای ارزان؛ مفید برای تعداد کم؛ تولید با	قالب باز (open die)
تولید	ابعاد مختلف؛ خواص استحکامی خوب	
نرخ پایین یافت؛	کم شدن محدودیت نوع ماده خام : معمولا دارای	قالب بسته (closed die)
محدودیت در نوع ماده خام؛ نیاز به مهارت بالا	خواص بهتر نسبت به قالب باز :دقت ابعادی خوب :	
قیمت بالای قالب برای تولید کم؛ اغلب نیاز به	نرخ تولید بالا :قابلیت تکرار پذیری خوب	
ماشینکاری میباشد	قیمت نرخ تولید بالا	
نیاز به ماشینکاری به منظور عملیات پایانی ضروری	نسبت به نوع بلاکر نیاز به ماشینکاری خیلی کمتری	نوع کانونشنال(Conventional type)
است؛ داشتن قوسهای بزرگ و پره های ضخیم	دارد نرخ تولید بالا:استفاده مناسب از ماده	نوع دقیق (Precision type)
ضروری است	تولید نیاز به ماشینکاری	
گاهی اوقات گرانتز از نوع بلاکر است	نمیباشد ممکن بودن تولید فلانج و پره های خیلی	
نیاز به نیروهای بالا، قالبهای پیچیده	نازک	
و مشکلات خروج قطعه از قالب		

۴. سکه زنی

سکه زنی اساساً یک فرایند فورج قالب بسته برای شکل دادن سکه ها ، مدال ها و جواهرات (شکل؟؟؟؟؟) میباشد . برای رسیدن به ابعاد دقیق به فشارهایی تا پنج یا شش برابر استحکام ماده نیاز است . در این فرایند از مواد روانکار نمی توان استفاده نمود زیرا باعث پرشدن حفره های قالب شده و در این فشارهای اعمالی رفتار غیر قابل تراکم داشته و از شکل دهی دقیق قطعه جلوگیری میکنند از فرایند سکه زنی با فورج برای ایجاد دقت ابعادی روی سایر قطعات نیز استفاده میشود. این فرایند، اندازه کردن ۱ نامیده می شود. فرایند اندازه کردن به همراه فشارهای بالا و تغییر شکل قطعه میباشد که کردن حروف و اعداد روی قطعات را میتوان با فرایندی شبیه به سکه زنی با سرعت انجام داد.

۵. نیروی فورج

نیروی فورج، f ، لازم در فرایند فورج با قالب حفره دار از رابطه زیر بدست می آید:

$$F = kY_f A$$

که k یک ضریب (از جدول ۲ بدست میاید) Y_f تنش سیلان ماده در دمایی فورج و a سطح مورد فورج به همراه زائده میباشد در فورج داغ فشار واقعی فورج از 550 MPa تا 1000 MPa تغییر میکند

جدول ۲- مقادیر k برای محاسبه نیروی فورج

3-5	اشکال ساده بدون زائده
5-8	اشکال ساده با زائده
8-12	اشکال پیچیده با زائده

6. طراحی قالب های فورج


طراحی قالبهای فورج به دانش زیادی درباره خواص استحکام، چکشواری، حساسیت به نرخ تغییر شکل و دما، اصطکاک و شکل قطعه نیاز دارد. اعوجاج قالب تحت بارهای بالا خصوصاً در تولید قطعات با تolerانس کم قابل ملاحظه می باشد. مهمترین قانون در طراحی قالب این است که قطعه در هنگام عملیات فورج در جهتی که دارای کمترین مقاومت است، جریان می یابد. بنابراین قطعه (شکل میانی) بایستی به گونهای شکل داده شود تا تمامی حفره های قالب پر شود. در شکل a-4 مثالی از شکلهای میانی یک شاتون آمده است.

شکل دهی اولیه ۳ در شکل دهی اولیه قطعه، ماده نباید به آسانی به سمت زائده حرکت کند.

الگوی جریان دانه های بایستی مطلوب باشد و لغزشهای شدید بین قطعه و قالب بایستی به حداقل برسد تا فرسایش کاهش یابد. انتخاب اشکال نیازمند تجربه زیادی بوده، شامل محاسبات سطوح مقطع در هر موقعیتی از فورج می باشد. از آنجاییکه ماده در این فرایند تحت تغییرشکلهای مختلفی در مناطق مختلف حفره های قالب می باشد، خواص مکانیکی بستگی به موقعیت فورج دارد.

طراحی قالب در شکل ۷ اجزای استاندارد قالب های مختلف فورج بسته معمولی آمده است.

در ادامه درباره این اجزا توضیح داده شده است، بعضی از آنها شبیه به موارد گفته شده درباره ریخته گری می باشد.

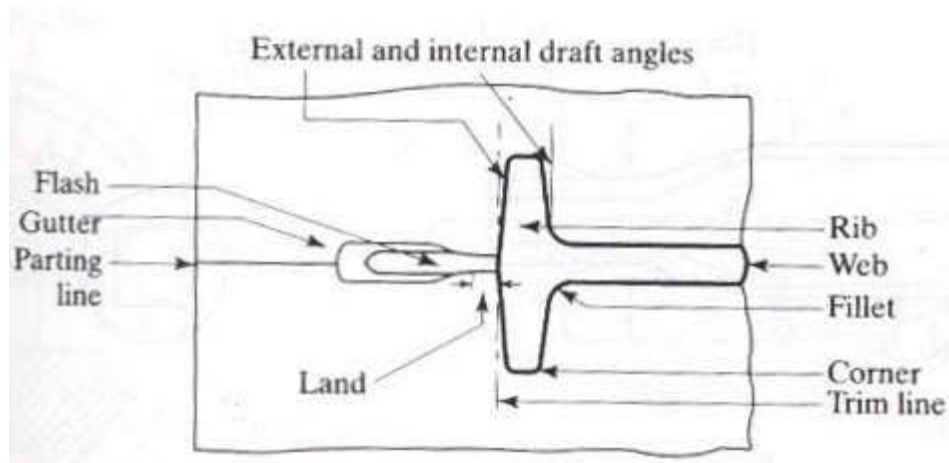

شکل ۷- اجزای استاندارد قالب های مختلف فورج بسته معمولی

در اغلب قطعات فورج شده، خط جدایش **Parting line** درست در مکان بزرگترین سطح مقطع قطعه قرار دارد. در قطعات متقارن خط جدایش معمولاً خط مستقیمی در مرکز قطعه می باشد اما در قطعات پیچیده این خط در یک صفحه قرار ندارد. این قالب ها به گونه ای طراحی میشوند تا هنگام کار قفل شده و از حرکت های عرضی قالب جلوگیری شود در این حالت تعادل نیروها و هم محوری قطعات قالب حفظ می گردد. بعد از آنکه قالب پر شد به اضافه مواد اجازه داده میشود که به داخل سیمراه **Gutter** راه پیدا کند این موضوع باعث میشود که این مواد اضافی باعث بالا بردن فشار قالب نشوند. معمولاً ضخامت زائده **Flash** برابر ۳٪ بیشترین ضخامت قطعه فورج کاری میباشد طول تکه مسطح **Land** معمولاً دو تا پنج برابر ضخامت زائده می باشد در طی سالها چند طراحی مختلف برای سیمراه ارائه شده است در اغلب قالب های فورج به زاویه شیب **Draft angle** مناسب برای بیرون آمدن قطعه از قالب نیاز میباشد قطعه در هنگام اغلب قالب های فورج به زاویه شیب **Draft angle** مناسب برای بیرون آمدن قطعه از قالب نیاز میباشد قطعه در هنگام خنک شدن هم از نظر طولی و هم از نظر شعاعی منقبض می شود بنابراین زوایای شیب داخلی بزرگتر از زوایای شیب خارجی ساخته میشوند زوایای داخلی در حدود ۷ تا ۱۰ درجه و زوایای خارجی در


حدود ۳ تا ۵ درجه میباشند انتخاب صحیح اندازه شعاعها و گوشه ها به منظور اطمینان خاطر از جریان آرام فلز به داخل حفرها و افزایش عمر قالب بسیار مهم است .

معمولا شعاع های کوچک غیرمطلوب می باشد، چراکه جریان فلز را با سختی مواجه کرده، فرسایش قالب را بالا م قالب میشود ببرد(به دلیل ایجاد تمرکز تنش و حرارت) قوس های کوچک همچنین سبب ایجاد ترك های ناشی از خستگی در بنابر این مقدار این قوسها تا آنجاییکه طراحی قطعه فورج کاری اجازه میدهد باید بزرگ باشد.

در فرایند فورج، خصوصا برای قطعات پیچیده میتوان از قالب های چندتکه به جای قالب های یک تکه استفاده نمود(شکل ۸)

این موضوع باعث کاهش هزینه های ساخت قالب های مشابه می شود این تکه ها (مغزها)

را میتوان از مواد پراستحکام تر و سخت تر ساخت . در صورت فرسایش و شکست این تکهها آنها را به راحتی میتوان تعویض نمود.

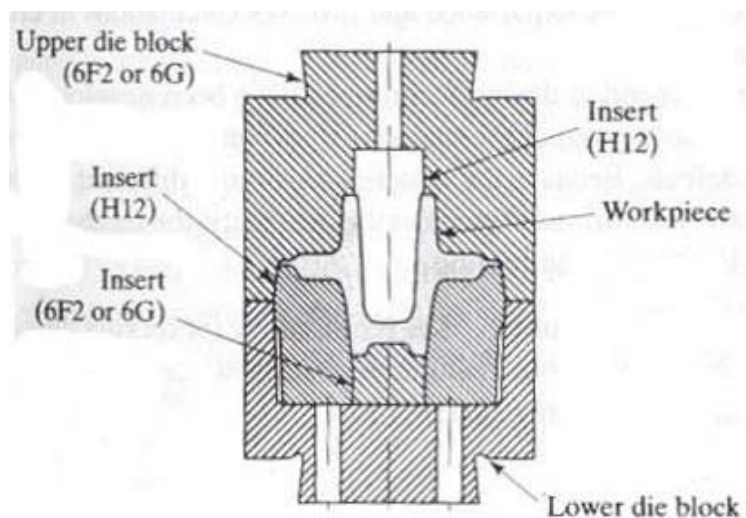

شکل ۸- مغزی های استفاده شده در قالب فورج هوزینگ اکسل خودرو

۷. جنس قالب ها و روانکارها

مواد قالب . اغلب عملیات فورج خصوصاً در مورد قطعات بزرگ، در دماهای بالا انجام میشود. بنابراین مواد قالب بایستی (الف) دارای استحکام و چقرمگی در دماهای بالا باشند (ب) سختی پذیر بوده و بتوان آنها را صورت یکنواخت سخت کاری نمود (ج) در مقابل شوکهای حرارتی و مکانیکی مقاوم باشند و (د) در مقابل سایش به سبب پوسته شدن در فورج داغ مقاوم باشند.

انتخاب جنس قالب به فاکتورهایی نظیر ابعاد قالب، ترکیب و خواص قطعه، پیچیده بودن قطعه دمایی فورج نوع فرایند فورج هزینه مواد قالب و تیراژ قطعه بستگی دارد همچنین انتقال حرارت از قطعه داغ به قالب (و بنابراین اعوجاج قالب) فاکتور مهمی میباشد از مواد که معمولاً در ساخت قالبهای فورج استفاده میشوند، میتوان به فولادهای دارای کرم، نیکل، مولیبدن و وانادیم اشاره نمود.

روانکارها، روانکارها به شدت بر میزان اصطکاک و سایش تاثیر میگذارند. بنابراین در مقدار نیروها و جریان فلز به داخل حفرها موثرند همچنین به عنوان حایل حرارتی بین قطعه داغ و قالب نسبتاً خنک عمل کرده، باعث پایین آمدن نرخ خنک‌شوندگی قطعه و بهبود جریان فلز میگردد. نقش مهم دیگر روانکار عملکردن به عنوان عامل جدایش و جلوگیری کننده از چسبیدن قطعه به قالب میباشد.

در فرایند فورج از روانکارهایی مختلفی میتوان استفاده نمود در فورج داغ از گرافیت، دیسولفید مولیبدن و در بعضی استفاده میشود در فورج داغ معمولاً قالب مستقیماً به روانکار آغشته میشود، در فورج سرد قطعه به روانکار آغشته میشود.


روش کاربرد و یکنواخت نمودن ضخامت روانکار روی بلانک در کیفیت محصول مهم است.

نورد

۱-مقدمه

نورد^۱ روشی برای کاهش ضخامت (یا تغییر سطح مقطع) قطعات طولی با استفاده از دو یا چند غلتک می باشد (شکل ۱). ۹۰٪ قطعات فولادی تولید شده از فرایندهای شکل دهی فلزات با این روش تولید می شوند. این روش برای اولین بار در دهه ۱۵۰۰ گسترش پیدا کرد.

صفحه (PLATE) که معمولاً به ضخامت بالای 6mm (1/4IN) اطلاق می شود و در ساختن سازه هایی نظیر پل ها، بویلرها، پوسته راکتورهای اتمی و بدنه کشتی به کار می رود، با این روش تولید می شود. این پلیت ها می توانند به ضخامت 0.3m(12in) برای نگهدارنده های بویلرهای بزرگ، 150mm(6in) برای پوسته راکتورها، و (4-5in) برای کشتی های جنگی و تانکهای باشند. ورق (sheet)، معمولاً از ضخامتی کمتر از 6mm دارد و برای ساخت انواع قطعات ورقی نظیر بدنه خودروها، هواپیماها، قوطی های کنسروها، لوازم آشپزخانه و به کار می رود.

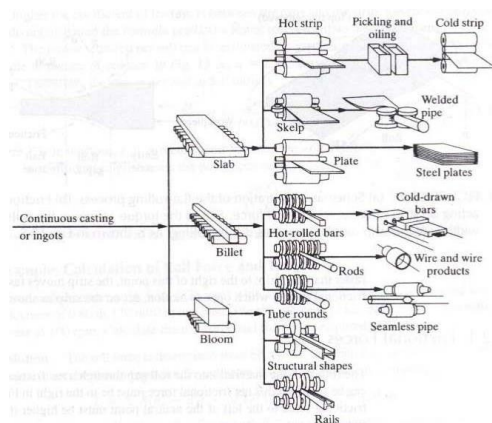


شکل ۱- نمایی شماتیکی از فرایندهای شکل دهی در نورد

¹ Rolling

همانطور که در شکل ۱ آمده است علاوه بر پلیت و ورق، مقاطع فولادی ریل آهن، ا شکل، چهرگوش، نبشی، میل گرد، سپری و ... (قطر مقاطع گرد از 5.5mm تا 300mm متغیر است و مقاطع کمتر از 5.5mm را معمولا دیگر با این روش نمی توان تولید نمود و بایستی توسط فرایند کشش و سیم لوله تولید کرد)، لوله و محصولات ویژه مانند چرخ واگن را تولید نمود.

۲-نورد تخت

در شکل ۲ تصویر شماتیک فرایند نورد تخت آمده است. نواری با ضخامت h_0 وارد فضای ما بین یک جفت غلتک شده و در ضخامت آن به h_f رسیده است (هر کدام از این غلتک ها توان خود را جداگانه بوسیله یک شفت که به یک موتور الکتریکی متصل است می گیرند). سرعت خطی غلتک ها برابر v_2 می باشد. سرعت ورودی نوار به هنگام ورود به غلتک ها برابر v_0 می باشد. وقتی که ورق به داخل فضای مابین دو غلتک می رود، بایستی سریع تر جریان یابد چرا که ضخامت آن در حال کاهش است. سرعت نوار در نقطه خروج از غلتک ها بیشترین مقدار را دارد (v_f) با توجه به اینکه سرعت گردش غلتک ها یکسان و بدون تغییر می باشد، یک لغزش نسبی بین نوار و غلتک ها در فضای ما بین غلتک ها (I) بوجود می آید. در نقطه خنثی یا نقطه بدون لغزش، سرعت نوار با سرعت غلتک برابر می شود. در سمت چپ این نقطه فلتک سریع تر از نوار حرکت می کند و در سمت راست این نقطه نوار سریع تر از غلتک حرکت می کند. بنابراین نیروهای اصطکاکی همانند شکل ۲-b عمل می کنند.

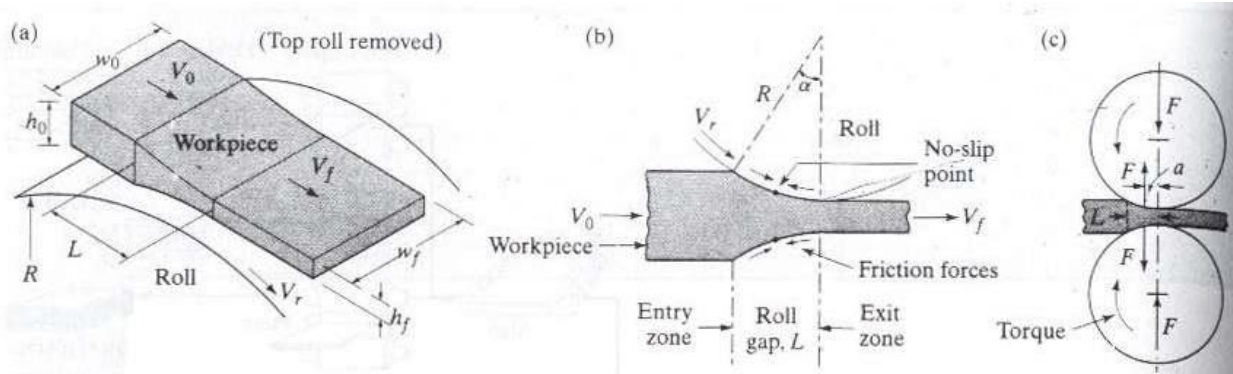

۳- نیروهای اصطکاکی نورد

غلتک ها نوار را توسط نیروی اصطکاک به درون خود می کشند، با توجه به شکل ۲-۲ معلوم می شود که جهت این نیرو به سمت راست می باشد. بنابراین نیروی اصطکاک در سمت چپ نقطه خنثی بایستی اصطکاک سمت راست بیشتر باشد. گرچه به نیروی اصطکاک برای انجام نورد نیاز است ولی انرژی بوسیله اصطکاک هدر می رود و افزایش اصطکاک به معنای افزایش نیرو و توان لازم می باشد. اگر h_0 و h_f به ترتیب ضخامت ورودی و خروجی ورق، R ، شعاع غلتک و μ ضریب اصطکاک باشند خواهیم داشت:

$$h_0 - h_f = \mu^2 R$$

با توجه به رابطه بالا معلوم می شود که با افزایش شعاع غلتک می توان مقدار کاهش ضخامت نوار را افزایش داد. این موضوع درست شبیه استفاده از چرخ های بزرگتر در تراکتورها و خودروهای سنگین به منظور جلوگیری از سرخوردن روی گل و لای و جاده می باشد.

۴- نیرو و توان لازم برای نورد

نیروی نورد در حالت نورد تخت را می توان از رابطه زیر بدست آورد:


$$F = LwY_{avg}$$

که L طول نوار در تماس با غلتک، w پهناي نوار و Y_{avg} تنش متوسط نوا مابين دو غلتک می باشد. رابطه رابطه بالا در حالت بدون اصطکاک می باشد. هر چه ضريب اصطکاک مابين غلتکها و نوار بیشتر باشد، تفاوت بين نيروي واقعي و نيروي بدست آمده از رابطه فوق بیشتر می شود و رابطه فوق کمتری از نيروي واقعي را پيش بينی می کند.

با فرض آنکه نيروي F به وسط قوس در تماس اعمال می شود (شکل 2-C) خواهيم داشت: $a = L/2$ گشتاور پيچشی هر غلتک برابر با حاصلضرب F در a می باشد بنابراین توان غلتک در سيستم SI از رابطه زیر بدست می آيد:

$$Power = \frac{2\pi FLN}{60,000kW}$$

که F بر حسب نيوتن، L بر حسب متر و N بر حسب rpm (تعداد دور غلتک در یک دقيقه) می باشد.

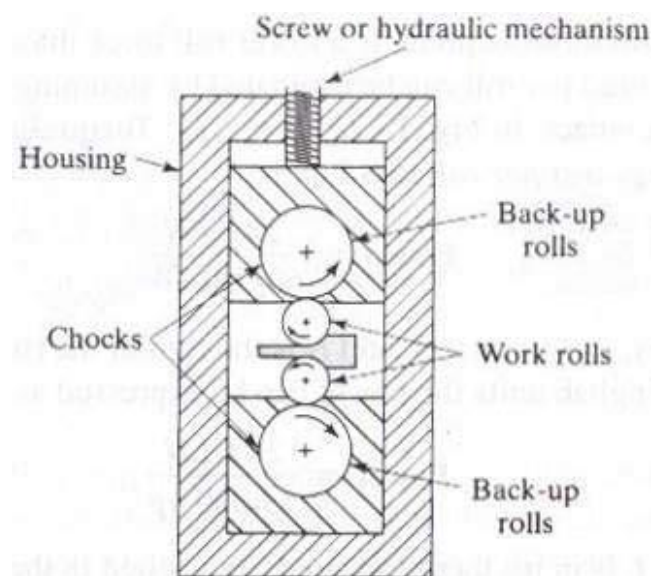

۵- کاهش نیروی غلتک

نیروهای غلتک می توانند باعث تغییر شکل و له شدگی غلتک بشوند؛ چنین نیروهایی می توانند برای غلتک بسیار مضر باشند و بر فرایند نورد تأثیر نامطلوبی بگذارند. همچنین تکیه گاه های غلتک ها که شامل پوسته، یاتاقان ها و غلتک های پشتیبان می باشند (شکل ۳) ممکن تحت نیروها نورد دچار کشش آمدن شده، در نتیجه فاصله بین دو غلتک به میزان قابل توجهی از دیاد پیدا کند و بنابراین برای جبران این تغییر شکل و رسیدن مطلوب غلتک ها را بایستی از مقدار محاسبه شده به یکدیگر نزدیک تر نمود تا ضخامت مطلوب نوار بدست آید. با هر کدام از روش های زیر می توان نیروهای غلتک را کاهش داد:

- کاهش اصطکاک

- استفاده از غلتک هایی با شعاع کمتر

- پایین آوردن میزان کاهش ضخامت در هر مرحله از نورد

- انجام نورد در دماهای بالاتر به منظور کاهش استحکام ماده


یک روش دیگر برای کاهش نیروهای نورد، کشیدن نوار در طی فرایند نورد می باشد. در این حالت به نیروی فشاری کمتری برای تغییر شکل پلاستیک ماده نیاز است. از آنجاییکه برای نورد کردن مواد پراستحکام به نیروی فشاری زیاری نیاز است، کشیدن نوار در این حالت بسیار مهم است. می توان نوار را چه در ناحیه ورودی (کشش پستی) و چه در ناحیه خروجی (کشش جلویی) و یا هر دو تحت کشش قرار دارد.

کشش پستی توسط اعمال نیرو به غلتک ها حامل نوار را به دورن غلتک های نورد می فرستند، اعمال می شود. کشش جلویی بوسیله افزایش سرعت غلتکهای تحویل گیرنده نوار اعمال می شود. همچنین می توان نورد کاری را بدون اعمال هیچ گونه نیروی اضافی به

غلطک های نورد و فقط با اعمال نیروی کششی از سمت جلو انجام داد که به این روش نورد استکل گویند.

۶-عیوب ایجادی در صفحات و ورق های نورد شده

عیوب نورد می تواند چه در سطح صفحات و ورق ها و چه در ساختار داخلی آنها بوجود آید. این عیوب چه به سبب کاهش کیفیت سطح و چه به سبب کاهش استحکام و شکل گیری تولیدات نامطلوب می باشند. تعدادی از عیوب نظیر پوسته شدن، زنگ زدگی، خراش، گدازش، حفره و ترک در ورق های فلزی شناخته شده اند. این عیوب ممکن است که سبب آخال ها (Inclusions) و یا ناخالصی های (Impurities) موجود در ماده اصلی ریخته گری شده و یا در طی شرایط مختلف مربوط به آماده سازی و فرایند نورد بوجود آمده باشند.

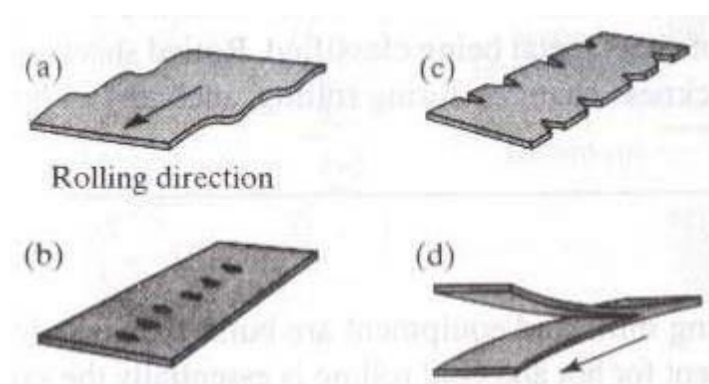

موج دار شدن لبه ها (شکل ۴-a) نتیجه خمش غلتک می باشد. نوار در لبه ها نازک تر از مرکز می باشد؛ چرا که شکم دادن غلتک در وسط بیشتر است. ترک های بوجود آمده در شکل های ۴-b, c نتیجه چکش خوار بودن ضعیف ماده در دمای نورد می باشد.

پوست سوسماری شدن (شکل ۴-d) پدیده ای پیچیده می باشد که به سبب تغییر شکل غیر یکنواخت در طی فرایند نورد و یا به خاطر وجود عیب در ماده خام ریخته گری شده بوجود

می آید. از آنجاییکه لبه های ورق در فرایندهای کل دهنس ورق مهم می باشد، عیوب لبه ای با برش کاری غلتکی لبه ها از بین می رود.

۷-دستگاه ها و روش های نورد


دستگاه نورد به مجموعه ماشین آلات و ابزارهایی گفته می شود که به کمک هم محصول مورد نظر را به دست می دهد که شامل یک پایه نورد اصلی و ماشین آلات کمکی است. ماشین آلات کمکی می توانند از قبیل دستگاه تغذیه، دستگاه تحویل، سیستم خنک کننده، روغن کاری کننده، کنترل اتوماتیک (کنترل ضخامت به کمک اشعه X) و امکانات کنترل دیگر برای جلوگیری کردن از طبله شدن ورق باشند که به این تشکیلات، دستگاه نورد گویند.

برای انجام فریند نورد چندین نوع تجهیزات و غلتک های مختلف ساخته شده است. گرچه تجهیزات اصلی لازم برای نورد سرد و داغ شبیه به هم می باشند ولی تفاوت هایی در نوع ماده نورد، پارامترهای فرایند، روانکارها و سیستم خنک کاری وجود دارد. طراحی، ساختن و عملکرد دستگاه های نورد به تحقیقات زیادی نیاز دارد. دستگاه های اتوماتیک صفحات و ورق هایی با دقت و نرخ تولید بالا به همراه قیمت ارزان تولید می کنند عرض تولیدات نورد می تواند از 5m تا 0.0025mm تغییر کند. سرعت نورد می تواند از 25m/c (تقریباً یک مایل در دقیقه) در نورد سرد و حتی سریع تر در دستگاه های تمام اتوماتیک و کنترل شونده با کامپیوتر تغییر کند.


از دستگاه های نورد دو یا سه غلتکی (شکل a,b-5) برای انجام مراحل مقدماتی نورد (خشن کاری یا پیش نوردکاری) شمش ریخته گری شده در ریخته گری پیوسته استفاده می شود. قطر این غلتک ها از 0.9m تا 1.4m متغیر است. در نورد سه غلتکی یا رفت و برگشت جهت حرکت ماده پس از هر مرحله تغییر میکند؛ صفحه نورد شده مکرر را به بین

دو غلتک بالایی رفته و سپس توسط انبر ماشینی (Manipulator) و بالا برنده های مختلفی به بین دو غلتک پایین فرستاده می شود.

دستگاه های نورد چهار غلتکی و خوشه ای (سندزیمیزیت دستگاه z شکل ۵-d) بر این اصل پایه گذاری شده اند که غلتک های کم قطر تر به نیرو و توان کمتری نیاز دارند و موجب کاهش پخش شونددگی (Spreading) می گردد. علاوه بر این استفاده از غلتک های کم قطر این مزیت را دارد که در هنگام آسیب دیدن و مستهلک شده، به جای تعویض غلتک های بزرگ گران قیمت یک غلتک کوچک تعویض شود. گرچه هزینه تجهیزات نورد خوشه ای به میلیون ها دلار می رسد ولی برای نورد سرد ورق های نازک و پر استحکام مناسب است. معمولاً پهنای محصولات نورد از 0.66m تا 1.5m می باشد.

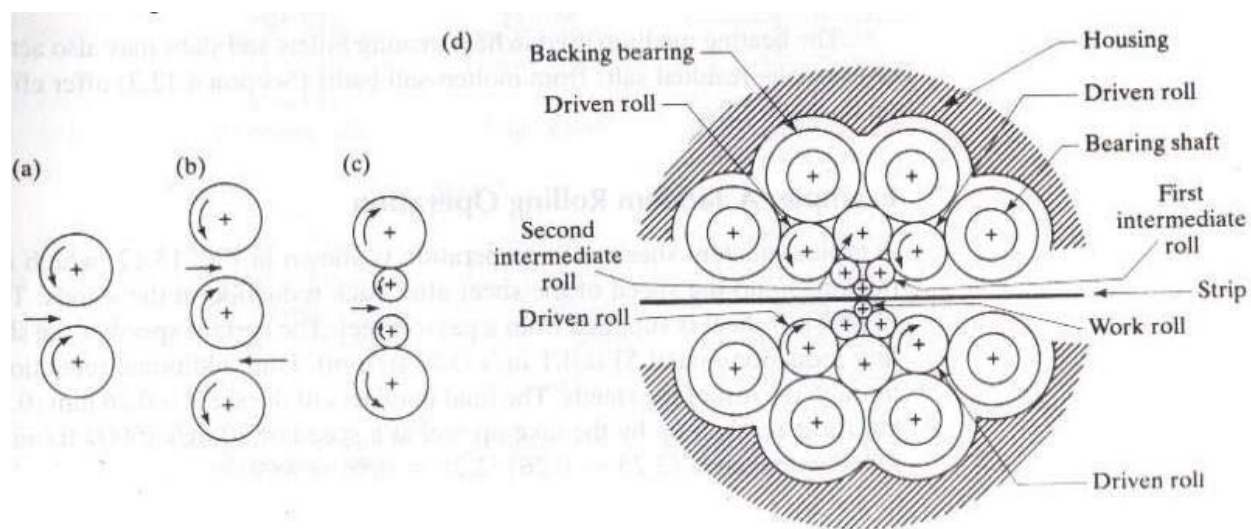

در نورد ردیفی (شکل ۶) نوار به صورت پیوسته در چند ایستگاه نورد می شود تا در آخرین آنها به کمترین ضخامت ممکن برسد. هر ایستگاه شامل یک سری غلتک و سایر تجهیزات لازم می باشد. به یک گروه از این ایستگاه ها قطار نورد می گویند. کنترل سرعت و فاصله ها در این نوع نورد بسیار مهم است و از کنترل کننده های کامپیوتری و هیدرولیکی زیادی (خصوصاً در نورد دقیق) در این روش استفاده می شود.

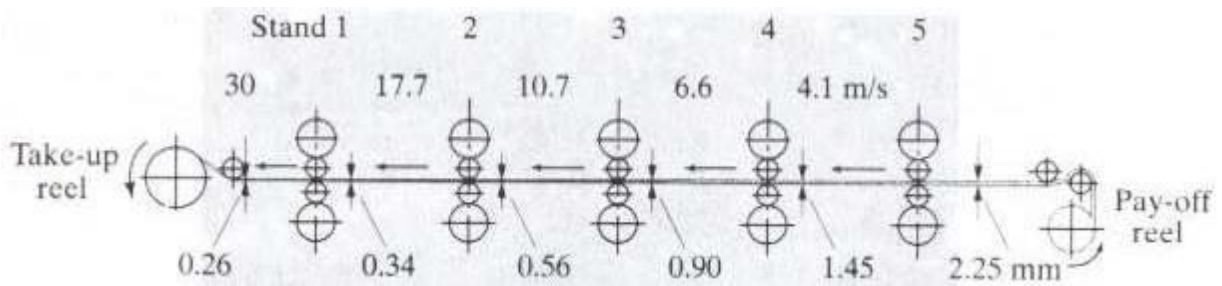


غلتک‌ها ماده مورد استفاده برای ساخت غلتک‌ها باید از پر استحکام و مقاوم به سایش باشد. موادی که معمولاً برای این منظور به کار می‌روند، چدن، فولاد ریخته‌گری و فولاد فورج شده می‌باشند. در غلتک‌های کم‌قطر (نظیر غلتک‌های نورد خوشه‌ای) از تنگستن کار باید می‌باشند. فولاد فورج شده نسبت به چدن دارای استحکام، سفتی و چقرمگی بیشتری است. غلتک‌های نورد سرد به منظور ایجاد سطح صاف سنگ‌زنی می‌شوند و در بعضی از موارد پولیش‌کاری می‌گردند. از غلتک‌های نورد سرد نباید برای نورد داغ استفاده شود چرا که حرارت موجب ترک برداشتن و پوسته شدن سطح غلتک می‌شود.

روانکارها نورد داغ آلیاژهای آهنی معمولاً بدون روانکار انجام می‌شود گرچه شاید از گرافیت استفاده شود. از محلول‌های آبی خنک کردن غلتک‌ها و کندن پوسته‌های روی ماده نورد شده استفاده می‌شود. آلیاژهای غیر آهنی با استفاده از ترکیب روغن‌ها قابل حل در آب و روانکارهای با لزجت پایین مثل روغن‌های معدنی، امولسیون‌ها، پارافین و روغن‌های چرب انجام می‌شود.

۸- تولید اشکال مختلف با استفاده از نورد


علاوه بر نورد تخت، اشکال مختلفی را می‌توان با نورد پروفیل تولید نمود. قطعات مستقیم و طویل سازه‌ها مثل میل‌گردها (با قطرهای مختلف) کانال‌ها، تیرهای | شکل و یل‌های

قطار (شکل های ۷ و ۸) با این روش تولید می شود. از آنجاییکه سطح مقطع ماده به صورت غیر یکنواختی تغییر می کند، برای طراحی غلتک های لازم به تجربه زیادی نیاز است تا قطعات تولیدی عاری از عیوب داخلی و خارجی باشند.

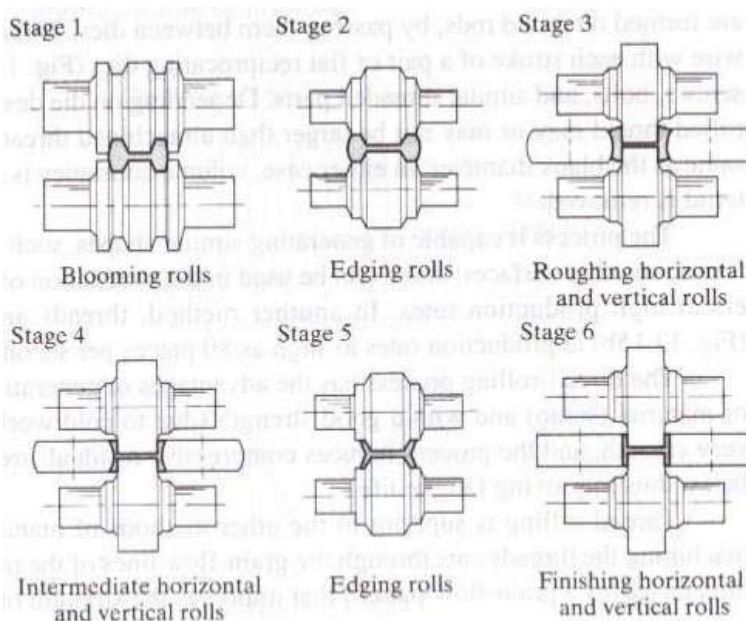

۸- انورد رینگ ها

در فرایند انورد رینگ ها قطر یک رینگ ضخیم با کاهش سطح مقطع آن، افزایش می یابد. رینگ ما بین دو غلتک که یکی از آنها محرک است قرار گرفته (شکل ۸) و با نزدیکتر شدن غلتک های چرخان جبران می شود. قطعه خام اولیه (بلانک) از برش لوله های ضخیم و یا با سنبه کاری (PIERCING) بدست می آید. از قطعات که معمولاً با این روش تولید می شوند می توان رینگ های بزرگ در راکت ها، توربینها، رینگ های چرخ دنده ها، رینگ های بلبرینگ و رلبرینگ ها، فلانچ ها و رینگ های تقویت کننده لوله ها نام برد.

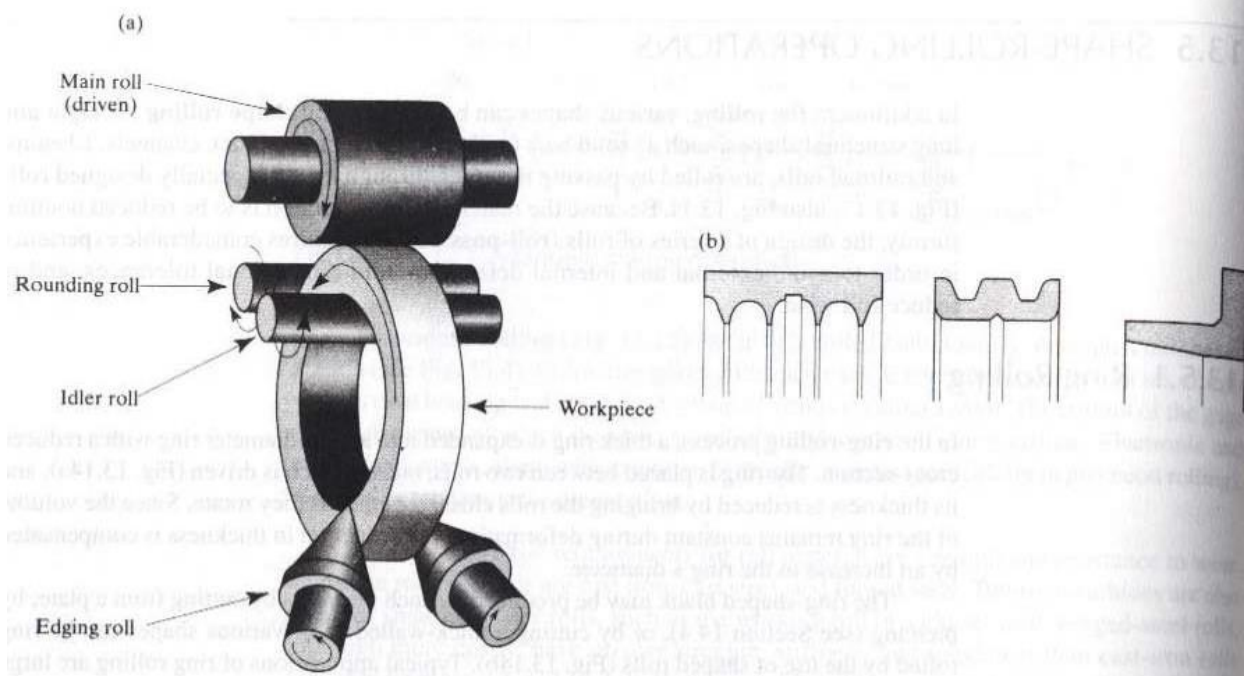

موفق و سر بلند باشید

پژمان خلیلی

۱۳۹۲/۵/۲۵