

بِنَمْ خَدا



مرکز دانلود رایگان
محلبسوی مطالب فرزی و مواد

www.Iran-mavad.com



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

جوشکاری با شعله گاز

((در و ضعیت های مختلف))

شاخص : کاردانش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : مکانیک

زیرگروه : سازه های فلزی، ساخت و تولید، تأسیسات و عیب یابی و تعمیر

رشته های مهارتی : شماره رشته های مهارتی و کد رایانه ای

رشته مهارتی : طبق جدول صفحه آخر

نام استاندارد مهارتی مبنا : جوشکاری گاز درجه (۲)

کد استاندارد متولی : ۷۲/۱۸ - ۷۳ و ۸

شماره درس : نظری ۸۱۹۸ و عملی ۸۱۹۹

شاهدی، علی

۶۷۱

جوشکاری با شعله گاز «در و ضعیت های مختلف» / مؤلفان : علی شاهدی،

۵


ج ۲۴۹ ش/ بهرام زارعی - تهران : شرکت چاپ و پردازش آموزش و پژوهش، ۱۳۹۲

۱۳۹۲ ص. : مصور. - (شاخص کاردانش؛ شماره درس نظری ۸۱۹۸ و عملی ۸۱۹۹)

متون درسی شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی مکانیک، زیرگروه عیب یابی و تعمیر،
رشته های مهارتی تعمیر موتور و برق خودرو، تعمیر برق خودرو درجه (۱)

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
وزارت آموزش و پژوهش

۱ جوشکاری الف زارعی، بهرام ب ایران وزارت آموزش و پژوهش دفتر تالیف کتاب های
درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ج عنوان

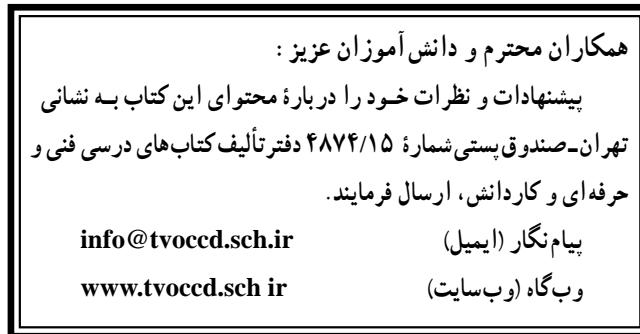

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
نام کتاب : جوشکاری با شعله گاز «در و ضعیت‌های مختلف» - ۶۰۷/۳

مؤلفان : مهندس علی شاهدی، مهندس بهرام زارعی
ویراستار فنی : مهندس عزیز خوشینی، مهندس عبدالجید خاکی صدیق
ویراستار ادبی : جعفر ربانی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر شر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۱۱۶۱-۳۸۸۳، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت : www.chap.sch.ir

رسام : مریم دهقانزاده

عکاس : استودیو عکاسی شرکت صنایع آموزشی، عباس رخوند

صفحه‌آرا : شهرزاد قبیری

طرح جلد : علیرضا رضائی کُر

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو بخش)

تلفن : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»


سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ اول برای سازمان ۱۳۹۲

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۷-۱۴۱۸-۰۵-۹۶۴-۰۵-۱۴۱۸-۷ ISBN ۹۶۴-۰۵-۱۴۱۸-۷

www.iran-mavad.com

مرجع دانشجویان و مهندسین مواد

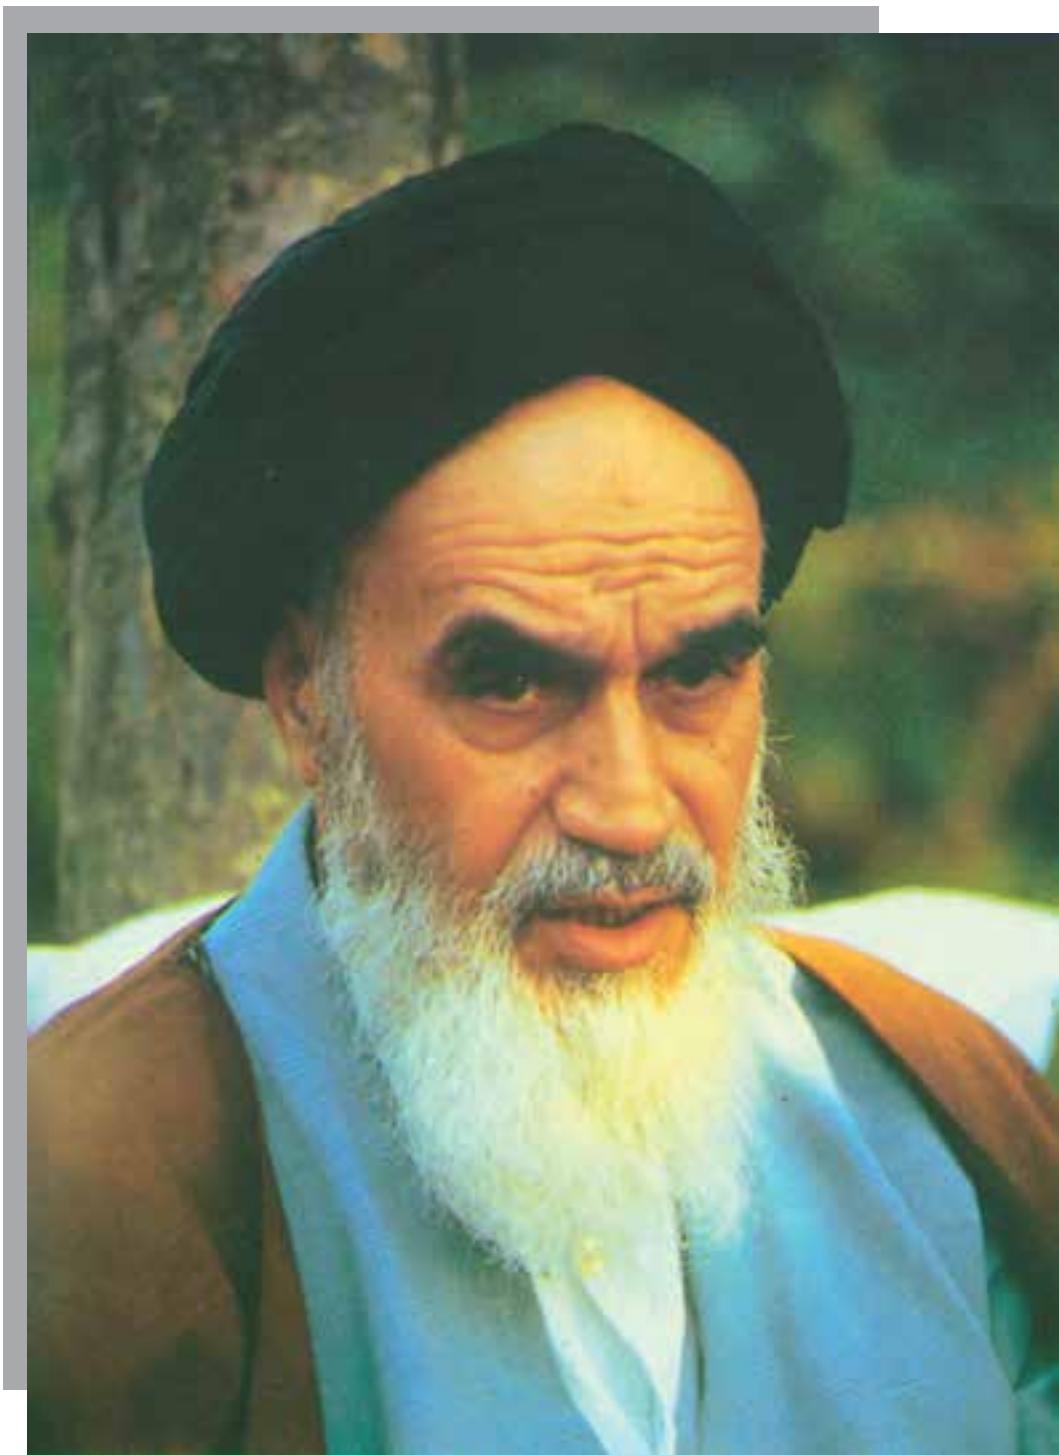

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی ایمانی انسانی خودتان غافل نباشد و از ائمای به ا جانب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تألیف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کاردانش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم بoya بر برنامه‌ریزی و تأثیف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.

به منظور آشنایی هر چه بیشتر مریبان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه‌ی کاردانش و سایر علاوه‌مندان و دست‌اندرکاران آموزش‌های مهارتی با روش تدوین، «پوダメن‌های مهارت»، توصیه می‌شود الگوهای ارائه شده در نمون برگ‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) مورد بررسی قرار گیرد در ارائه دسته‌بندی‌ها، زمان مورد نیاز برای آموزش آن‌ها نیز تعیین می‌گردد، با روش مذکور بک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M_1, M_2, \dots) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U_1, U_2, \dots) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه (P_1, P_2, \dots) تقسیم می‌شوند نمون برگ شماره (۱) برای دسته‌بندی توانایی‌های به کار می‌رود در این نمون برگ مشاهده می‌کنیم که در هر واحد کار چه نوع توانایی‌هایی وجود دارد در نمون برگ شماره (۲) واحدهای کار مرتبط با پوダメن و در نمون برگ شماره (۳) اطلاعات کامل مربوط به هر پوダメن درج شده است بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه‌ی کاردانش و کلیه‌ی عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه‌ی آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

P=Power

U= Unit

M=Module

مقدمه

پس از حمد و ثنای پروردگار با عنایت بر گستردگی و تنوع نعمت‌های خدادادی و رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی بشر، طی تاریخ طولانی خود شاهد اکشافات، اختراعات و ابداعات زیادی بوده است و این روندی تکاملی است که همچنان ادامه دارد پیدایش فلزات و شناخت خواص کاربردی آن‌ها و لزوم دست‌یابی به آلیاژها و هم‌بسته‌های فراوان فلزی و به کارگیری این دسته از مواد در صنایع به صورت‌ها و شکل‌های متفاوت، منجر به بسط و گسترش علم مکانیک، اتصالات و یکپارچه کردن فلزات به شکل مصنوعات فلزی شده که خود ابداع روش‌های جوشکاری و تکامل آن‌ها را موجب شده است امروزه صنعت جوشکاری نقش کلیدی و گستردگی دارد در صنایع گوناگون ایفا می‌کند و نیروی انسانی ماهر و متخصص زیادی در این بخش در رده‌های مختلف به کار اشتغال دارد.

جوشکاری با شعله از اولین روش‌های شناخته شده در علم مکانیک اتصال قطعات فلزی است، که قبل از همه مصری‌ها، یونانی‌ها و رومی‌ها به این کار اقدام کردند و فلزات قیمتی یا فلزات زود ذوب را با این روش بهم جوش دادند در قرون اخیر نیز استفاده از گازهای سوختنی با توان حرارتی زیاد و به کارگیری اکسیژن خالص به جای هوا در مشعل‌های جوشکاری امکان ذوب سریع لبه‌های اتصال را فراهم آورد و جوشکاری ذوبی گسترش زیادی پیدا کرد در سال‌های اولیه قرن نوزدهم جوشکاری اکسی استیلن (گاز اکسیژن و گاز استیلن) برای اولین بار شناخته شد و به عنوان یکی از روش‌های مهم در اتصال قطعات فلزی گسترش یافت

در قرن حاضر فرآیندهای نوین و متعدد دیگری در جوشکاری فلزات و آلیاژها ابداع شد ولی جوشکاری اکسی استیلن همچنان در بخش‌هایی از صنعت هم‌پایی سایر روش‌های ساخت در جایگاه اولیه خود خصوصاً در لحیم‌کاری سخت و برشکاری و کارهای تعمیراتی کاربرد دارد به علاوه کسب مهارت در جوشکاری و سیم جوش موجب می‌شود تا جوشکار بتواند در مدت کوتاهی جوشکاری آرگون یا TIG را به راحتی فرآگیرد

امید است فرآگیران عزیز در کسب مهارت‌ها توفيق داشته و زمینه‌ی استغالت فراهم آورند در پایان واجب می‌دانیم از مسئولین محترم مرکز آموزش عالی انقلاب اسلامی و کارکنان کارگاه جوشکاری آن مرکز که در تهیه‌ی عکس‌های کتاب همکاری صمیمانه داشته‌اند تشکر و قدردانی نماییم از صاحب‌نظران محترم صمیمانه درخواست می‌کیم با اظهارنظرها و پیشنهادهای خود ما را در رفع نواقص احتمالی کتاب یاری دهند

با تشکر - مؤلفان

فهرست

۱	واحد کار اول : توانایی آماده سازی درز جوشکاری
۲	- پیش آزمون (۱)
۴	۱- آشنایی با فولاد؛ انواع و کاربرد آن ها (فولاد ساختمانی)
۵	۱-۱- انواع اتصالات در جوشکاری با شعله‌ی گاز
۶	۱-۲- آماده سازی درز جوش
۶	۱-۲-۱- اصول آماده سازی درز جوش
۷	۱-۲-۲- آشنایی با ابزارهای آماده سازی
۷	۱-۳- آنوع درز جوش
۷	۱-۳-۱- جوش ماهیچه‌ای یا جوش F
۸	۱-۳-۲- آماده سازی جوش شیاری یا جوش G
۸	۱-۴- انواع جوش شیاری در اتصال سر به سر
۸	۱-۴-۱- جوش سر به سر بدون پخ
۸	۱-۴-۲- پخ نیم جناغی یک طرفه
۹	۱-۴-۳- پخ نیم جناغی دو طرفه
۹	۱-۴-۴- پخ جناغی یک طرفه
۹	۱-۴-۵- پخ جناغی دو طرفه
۹	۱-۴-۶- پخ U یک طرفه

۹	۷-۴-۱-پخ U دو طرفه
۹	۸-۴-۱-پخ J یک طرفه
۹	۹-۴-۱-پخ J دو طرفه
۱۰	۵-۱- وضعیت های مختلف جوشکاری
۱۰	۱-۵-۱- حالت سطحی FLat
۱۰	۲-۵-۱- حالت افقی Horizontal
۱۱	۳-۵-۱- حالت عمودی Vertical
۱۱	۴-۵-۱- حالت سقفی Overhead
۱۲	۶-۱- دستورالعمل آماده سازی قطعات تحت با ضخامت بیش از ۴/۵ میلی متر
۱۶	۷-۱- دستورالعمل آماده سازی اتصال لوله‌ی سر به سر
۱۹	۸-۱- دستورالعمل آماده سازی جوش یک عدد فلانچ به لوله
۲۲	۱۰- آزمون پایانی (۱)

۲۵	واحد کار دوم : توانایی جوشکاری با شعله‌ی گاز (اکسی استیلن) با روش پیش دستی
۲۷	۱۰- پیش آزمون (۲)
۲۹	۲- اصول جوشکاری با شعله‌ی گاز در حالت تحت
۲۹	۱- اصول جوشکاری گاز با روش پیش دستی (Forehand)
۳۰	۲- حرکت مشعل و مفتول در جوشکاری تحت
۳۲	۳- انتخاب مفتول مناسب نسبت به ضخامت قطعه کار
۳۵	۴- دستورالعمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق فولادی در حالت تحت و به روش پیش دستی
۳۹	۵- دستورالعمل جوشکاری گاز لب به لب ورق های فولادی در حالت سطحی با روش پیش دستی
۴۴	۶- دستورالعمل جوشکاری لب روی ورق فولادی در وضعیت سطحی با روش پیش دستی
۴۹	۷- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی ورق های فولادی در وضعیت سطحی با روش پیش دستی
۵۴	۸- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی (سه پری) ورق های فولادی در وضعیت سطحی با روش پیش دستی
۵۹	۹- دستورالعمل جوشکاری لوله به ورق (فلانچ) در حالت تحت
۶۱	۱۰- اصول جوشکاری پیش دستی در حالت افقی
۶۴	۱۱- دستورالعمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق فولادی در حالت افقی به روش پیش دستی
۶۸	۱۲- دستورالعمل جوشکاری لب به لب ورق های فولادی در حالت افقی با روش پیش دستی
۷۳	۱۳- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورق های فولادی در حالت افقی با روش پیش دستی

۱۴-۲- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی ورق‌های فولادی در حالت افقی با روش پیش‌دستی ۷۹
۱۵- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی (سه‌پری) ورق‌های فولادی در حالت افقی با روش پیش‌دستی ۸۴
۱۶- دستورالعمل جوشکاری لوله به ورق (فلانچ) در حالت افقی ۸۹
۱۷- اصول جوشکاری در حالت قائم (سربالا) ۹۳
۱۸- دستورالعمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق‌های فولادی در حالت عمودی به روش پیش‌دستی ۹۴
۱۹- دستورالعمل جوشکاری لب به لب ورق‌های فولادی در حالت عمودی با روش پیش‌دستی ۹۸
۲۰- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورق‌های فولادی در حالت عمودی با روش پیش‌دستی ۱۰۳
۲۱- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی ورق‌های فولادی در حالت عمودی با روش پیش‌دستی ۱۰۹
۲۲- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی ورق‌های فولادی در حالت عمودی با روش پیش‌دستی ۱۱۴
۲۳- اصول جوشکاری سقفی (پیش‌دستی) ۱۱۷
۲۴- دستورالعمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق فولادی در حالت بالای سرو به روش پیش‌دستی ۱۲۱
۲۵- دستورالعمل جوشکاری لب به لب ورق‌های فولادی در حالت سقفی با روش پیش‌دستی ۱۲۵
۲۶- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورق‌های فولادی در حالت سقفی با روش پیش‌دستی ۱۳۰
۲۷- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی ورق‌های فولادی در حالت سقفی با روش پیش‌دستی ۱۳۵
۲۸- دستورالعمل جوشکاری لوله به ورق (فلانچ) در حالت بالای سر با روش پیش‌دستی ۱۴۰
۱۴۲ آزمون پایانی (۲)

واحد کار سوم : توانایی جوشکاری با شعله‌ی گاز (اکسی استیلن) با روش پیش‌دستی ۱۴۴
۱۴۶ - پیش آزمون (۳)

۱۴۷ ۳- اصول جوشکاری در روش پس‌دستی Back hand
۱۴۷ ۲- حرکت مشعل و مفتول در جوش پس‌دستی
۱۵۰ ۳- دستورالعمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق فولادی در حالت تخت به روش پس‌دستی
۱۵۴ ۴- دستورالعمل جوشکاری لب به لب ورق‌های فولادی در حالت تخت با روش پس‌دستی
۱۵۹ ۵- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورق‌های فولادی در وضعیت سطحی با روش پس‌دستی
۱۶۴ ۶- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی ورق‌های فولادی در وضعیت سطحی (تخت) با روش پس‌دستی
۱۶۹ ۷- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی (اتصال سه‌پری) ورق‌های فولادی در حالت سطحی با روش پس‌دستی
۱۷۲ ۸- اصول جوشکاری افقی در سطح قائم پس‌دستی
۱۷۵ ۹- دستورالعمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق فولادی در حالت افقی به روش پس‌دستی
۱۷۹ ۱۰- دستورالعمل جوشکاری لب به لب ورق‌های فولادی در وضعیت افقی با روش پس‌دستی

۱۱-۳- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در وضعیت افقی با روش پس دستی ۱۸۴
۱۲-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی ورقهای فولادی در وضعیت افقی با روش پس دستی ۱۹۰
۱۳-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی (سه‌پری) ورقهای فولادی در وضعیت افقی - سقفی با روش پس دستی ۱۹۵
۱۴-۳- اصول جوشکاری عمودی پس دستی ۱۹۹
۱۵-۳- حرکات مشعل و سیم جوش و زوایای آنها ۱۹۹
۱۶-۳- دستورالعمل جوشکاری لب به لب ورقهای فولادی در وضعیت عمودی با روش پس دستی ۲۰۲
۱۷-۳- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در وضعیت عمودی با روش پس دستی ۲۰۷
۱۸-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی ورقهای فولادی در وضعیت عمودی با روش پس دستی ۲۱۳
۱۹-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی (سه‌پری) ورقهای فولادی در وضعیت عمودی با روش پس دستی ۲۱۸
۲۰-۳- اصول جوشکاری سقفی پس دستی ۲۲۱
۲۱-۳- دستورالعمل ایجاد خط جوش بر روی ورق فولادی با استفاده از سیم جوش و به صورت بالای سرو تکنیک پس دستی ۲۲۴
۲۲-۳- دستورالعمل جوشکاری لب به لب ورقهای فولادی در حالت سقفی با روش پس دستی ۲۲۸
۲۳-۳- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در وضعیت سقفی با روش پس دستی ۲۳۳
۲۴-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی ورقهای فولادی در وضعیت سقفی با روش پیش‌دستی ۲۳۸
۲۵-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی (سه‌پری) ورقهای فولادی در حالت سقفی با روش پس دستی ۲۴۳
۲۸-۲- دستورالعمل جوشکاری لوله به ورق (فلانچ) در حالت بالای سرو به روش پیش‌دستی ۱۳۹
- آزمون پایانی (۳) ۲۴۵

۲۴۷- واحد کار چهارم : توانایی جوشکاری اتصالات و انشعابات لوله سیاه تا ۲ اینچ ۲۴۷
- پیش آزمون (۴) ۲۴۸

۴- آشنایی با انواع لوله‌ها ۲۵۰
۴-۱- اصول کلی جوشکاری لوله ۲۵۱
۴-۲- اصول جوشکاری لوله به صورت سربه‌سر ۲۵۲
۴-۳- اصول جوشکاری لوله‌های انشعابی ۲۵۳
۴-۴- دستورالعمل جوشکاری سربه‌سر در حالت تخت (لوله گردش کند) ۲۵۶
۵-۴- دستورالعمل اتصال لوله به لوله یا اتصال سه‌پری در حالت تخت ۲۶۰
۶-۴- دستورالعمل جوشکاری لوله به لوله (لوله در امتداد عمودی و به صورت ثابت) ۲۶۴

۷—۴— دستورالعمل جوشکاری لوله به لوله با اتصال زاویه‌دار ۲۶۷	
۸—۴— دستورالعمل جوشکاری لوله به لوله در حالت افقی (لوله ثابت) ۲۷۰	
۹—۴— تمرین‌های عملی افزایش مهارت و خودباوری در جوشکاری لوله با شعله گاز ۲۷۲	
۱۰— آزمون پایانی (۴) ۲۷۶	
 واحد کار پنجم : توانایی اجرای پروژه پایان دوره ۲۷۸	
۱۱— پیش آزمون (۵) ۲۷۹	
۱۲— آزمون پایانی (۵) ۲۸۶	
۱۳— پاسخ نامه ۲۸۷	
۱۴— منابع و مأخذ ۲۹۱	

هدف کلی پودمان

جوشکاری قطعات و ورق‌های فولادی با شعله‌ی گاز در حالت‌های مختلف با روش‌های پیش‌دستی و پس‌دستی

ساعت			عنوان توانایی	شماره‌ی توانایی	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۱	۶	۴	توانایی آماده کردن درز جوش	۲۴	۱
۲۴۲	۲۴	۲	توانایی جوشکاری فولاد نرم با روش پیش‌دستی در تمام حالات مختلف	۲۶	۲
۶۲	۶	۲	توانایی جوشکاری فولاد نرم با روش پس‌دستی در تمام حالات مختلف	۲۸	۳
۶۲	۶	۲	توانایی جوشکاری اتصالات و انشعابات لوله‌های سیاه تا با روش پیش‌دستی	۳	۴
۳	۲۴	۶	توانایی اجرایی پروژه‌ی پایان دوره	۳۱	۵
۴۶	۳۹	۱۶	جمع		

واحد کار اول

توانایی آماده‌سازی درز جوشکاری

هدف کلی

آماده‌سازی و خال زدن قطعات برای جوشکاری

هدف‌های رفتاری : فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مشخصات انواع فولادها و کاربرد فولاد ساختمانی را بیان کند؛
- ۲- درز جوش و انواع درز جوش را معرفی کند؛
- ۳- اصول آماده‌سازی درز جوش را توضیح دهد؛
- ۴- ابزارهای آماده‌سازی را معرفی کند؛
- ۵- انواع جوش (شیاری و ماهیچه‌ای) را معرفی کند؛
- ۶- انواع جوش شیاری در اتصال سربه‌سر را نام ببرد؛
- ۷- علائم جوش شیاری و ماهیچه‌ای در وضعیت تخت را معرفی کند؛
- ۸- قطعات تخت فولادی را برای جوشکاری آماده‌سازی کند؛
- ۹- قطعات لوله‌ی فولادی را برای جوشکاری آماده‌سازی کند؛
- ۱۰- اتصال فلانچ به لوله‌ی فولادی را آماده‌سازی کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۴	۶	۱۰

پیش آزمون (۱)

۱- برای اینکه ورق های ضخیم فولادی را به هم جوش دهیم باید از استفاده کنیم.

الف) گرده جوش پهن ب) سرمشعل مخصوص

د) قطعات پخ زده ج) فاصله‌ی بین قطعات

۲- جوشکاران معمولاً از سنگ سنباده‌ی دستی برای استفاده می‌کنند.

الف) سنگ زنی جوش‌ها

ب) پخ زنی قطعات

ج) تمیز کردن درز جوش از اکسید و زنگ

د) تمام موارد کاربرد دارد

۳- اتصالاتی که بدون سیم جوش بهم جوش می‌خورند باید

الف) نازک و بدون درز باشند ب) جنس فلز آن‌ها زود ذوب باشد

ج) لبه‌ی اضافی برای پرکردن درز داشته باشند د) گزینه‌ی الف و ج هر دو ممکن است

۴- جوشکاری گاز در کدام وضعیت‌ها می‌تواند انجام شود؟

الف) سطحی و سقفی ب) سطحی و افقی ج) سطحی و عمودی د) تمام وضعیت‌ها

۵- برای آماده کردن درز اتصال برای جوشکاری از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف) سوهان و سنگ سنباده ب) نگهدارنده و گیره

ج) سوهان و گونیا و نقاله د) تمام وسایل لازم می‌شود

۶- آیا حال جوش‌زن یکی از مراحل آماده‌سازی است؟

بلی خیر

۷- آیا در جوشکاری با شعله‌ی گاز (اکسی‌استیلن) از سرمشعل‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر استفاده می‌شود؟

بلی خیر

۸- در جوشکاری قطعات نازک از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف) سرمشعل بزرگ، شعله‌ی احیاء ب) سرمشعل کوچک، شعله‌ی اکسید

ج) شعله‌ی احیاء، سرمشعل مناسب د) شعله‌ی خنثی، سرمشعل مناسب

۹- قطعات را پخ‌سازی می‌کنیم تا

الف) کل سطوح مشترک را ذوب کنیم

ب) کل سطوح پخ موقع جوشکاری رؤیت شود

ج) مشعل در فاصله‌ی بین دو قطعه جا بگیرد د) جفت کردن قطعات آسان باشد

- ۱۰- آیا جوشکاری اتصال سه پری بدون پخ و جوشکاری سربه سر با پخ هر دو با یک نام معرفی می شوند؟
بلی خیر
- ۱۱- آیا جوشکاری سه پری با جوشکاری لب روی هم در یک دسته قرار می گیرند؟
بلی خیر
- ۱۲- آیا فقط با کم و زیاد کردن گاز استیلن و اکسیژن شعله‌ی قوی یا ضعیف درست می شود؟
بلی خیر


۱- آشنایی با فولاد؛ انواع و کاربرد آن‌ها (فولاد ساختمانی)

جدول ۱-۱- خصوصیات چند نوع اصلی فولاد کربن دار


مقاومت کششی بر حسب N/mm ²		مقدار درصد کربن	درجهٔ سختی
N/mm ²	kg/mm ²		
۴۵۰ تا ۳۵۰	۴۵ تا ۳۵	۰/۵ تا ۰/۲ درصد	خیلی نرم
۵۵۰ تا ۴۵۰	۵۵ تا ۴۵	۰/۲ تا ۰/۳ درصد	نرم
۶۵۰ تا ۵۵۰	۶۵ تا ۵۵	۰/۳ تا ۰/۴ درصد	نیم‌سخت
۷۵۰ تا ۶۵۰	۷۵ تا ۶۵	۰/۴ تا ۰/۵ درصد	سخت
۱۰۰۰ تا ۷۵۰	۱۰۰ تا ۷۵	۰/۵ تا ۰/۸۵ درصد	خیلی سخت

آن دسته از فلزات و آلیاژهای آهنی که به نام چدن و فولاد معروفند آلیاژهایی هستند از آهن و کربن و مقدار کمتری عنصر دیگر که در صنعت بیشترین مصرف فلزی را تشکیل می‌دهند. فولاد ساختمانی: این نوع از فولاد علاوه بر عنصر کربن، که به عنوان عنصر آلیاژی در فولاد وجود دارد، درصدی فلز منگنز نیز دارد که باعث استحکام فولاد شده و از خاصیت جوش‌پذیری آن نمی‌کاهد. جدول شماره (۱-۱) فولادها را براساس درصد کربن و خواص مکانیکی و کاربرد آن‌ها به چند دسته تقسیم کرده است. فولاد ساختمانی در ردیف فولادهای نرم است و درصد منگنز آن در حدود ۴٪ تا ۷٪ درصد می‌باشد. دارای استحکام کششی ۵۱ نیوتون بر میلی‌مترمربع است و در کشتی‌سازی، اتوبیل‌سازی و کارهای ساختمانی و شاخه‌های دیگر صنعت کاربرد دارد.

فولاد ساختمانی در صنعت به صورت نیم‌ساخته سنگین به شکل ورق، نبشی، سپری، تسمه، تیرآهن، ناوданی، لوله و غیره به بازار عرضه می‌شود (شکل ۱-۱).

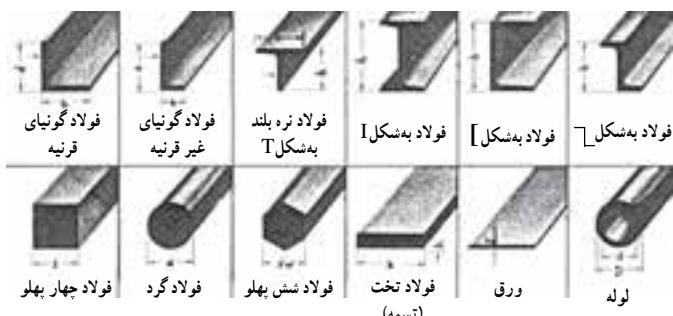


شکل ۱-۱

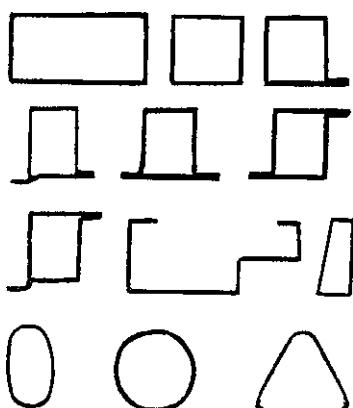

شکل ۲-۱- نمونه‌ای از پروفیل‌های سبک


دسته‌ای دیگر از نیم‌ساخته‌ها به نام پروفیل‌های سبک معروف هستند و برای ساختن در و پنجره و نرده و وسائل خانگی و اداری و بیمارستانی به کار می‌روند (شکل ۲-۲).

۱-۱- انواع اتصالات در جوشکاری با شعله‌ی گاز
پنج نوع اتصال در جوشکاری کاربرد دارد که عبارتند
از :

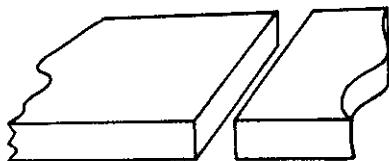


شکل ۱-۳

- اتصال سربه‌سر یا Butt Joint (شکل ۱-۳)

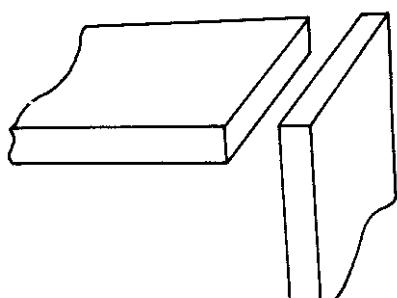


شکل ۱-۴

- اتصال گوشه‌ای یا Corner Joint (شکل ۱-۴)

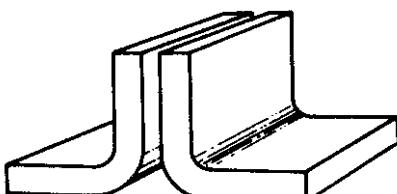


شکل ۱-۵

- اتصال پیشانی یا Edge Joint (شکل ۱-۵)

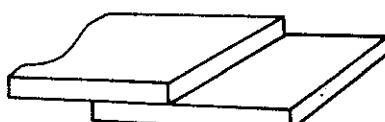

شکل ۱-۶

- اتصال لب روی هم یا Lap Joint (شکل ۱-۶)

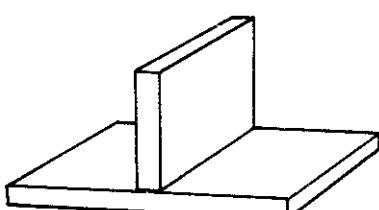




شکل ۱-۷

- اتصال سه‌سپری یا Tree Joint (شکل ۱-۷)

۱-۲- آماده‌سازی درز جوش

در کتاب جوشکاری و لحیم‌کاری سخت با شعله‌ی گاز، هنرجویان قطعات فولادی بدون آماده‌سازی جوشکاری را فراگرفته‌اند. برای جوشکاری قطعات ضخیم برای ایجاد نفوذ، کافی باید و تمام سطوح مشترک ذوب شده و مذاب درهم ادغام شود. بنابراین لازم است که پخش‌سازی و یا آماده‌سازی انجام پذیرد.

۱-۲-۱- اصول آماده‌سازی درز جوش: پخش‌سازی و آماده‌سازی در جوشکاری اکسی استیلین با توجه به ضخامت قطعات جوش‌دادنی انجام می‌شود که در شکل‌های ۱-۸ نشان داده شده است. ضخامت‌های $\frac{1}{8}$ و کمتر از آن نیاز به آماده‌سازی ندارد (شکل ۱-۹). قطعات با ضخامت‌های کمتر از $\frac{1}{32}$ را می‌توان بدون استفاده از سیم‌جوش جوشکاری کرد (شکل ۱-۱۰).

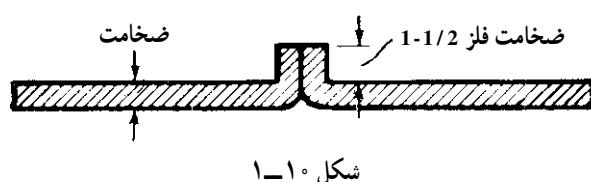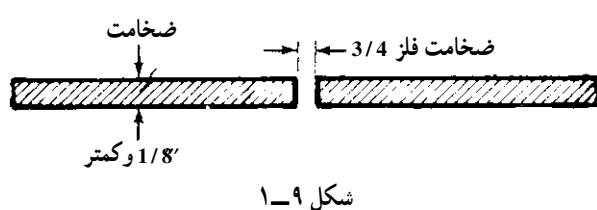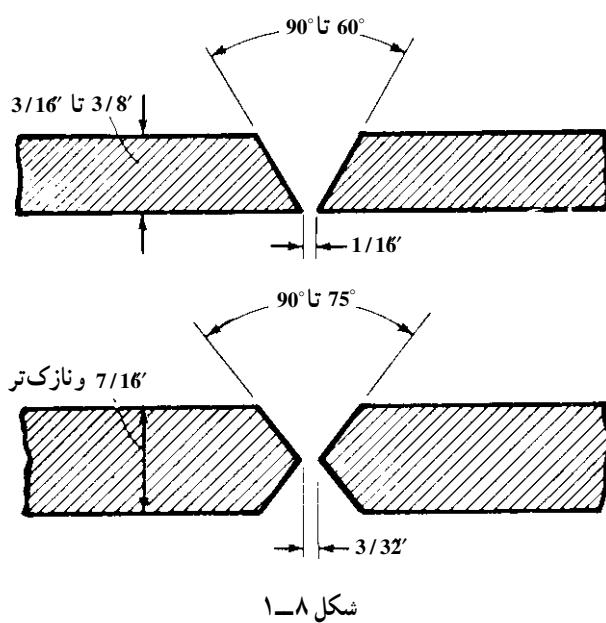

برای این منظور لبه‌های قطعات را به اندازه‌ی ۱ یا $\frac{1}{2}$ ضخامت ورق به صورت عمودی خم نموده و کنار هم قرار می‌دهیم و با ذوب لبه‌های برگشته گرده جوش ایجاد می‌کنیم.

نکته


در صنعت به قطعات با ضخامت حداقل $\frac{3}{16}$ میلی‌متر (صفحه) می‌گویند.



شکل ۱-۱۱- وسایل آماده‌سازی

در جوشکاری، قطعات با ضخامت $\frac{3}{16}$ باید پخش‌سازی شود که در اصطلاح به آن آماده‌سازی گویند. در آماده‌سازی قطعات از وسایل پخش‌سازی مطابق شکل ۱-۱۱ استفاده می‌شود.

۱-۲-۲ آشنایی با ابزارهای آماده‌سازی: از سنگ فیبری^۱ و سوهان برای پخ زنی و پرداخت سطوح پخ زده شده، و از گونیا و نقاله برای تعیین و کنترل زاویه‌ی پخ استفاده می‌شود.

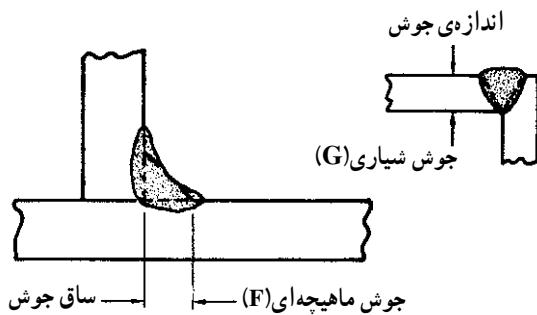


شکل ۱-۱۲


۳-۱-۱ انواع درز جوش
اصلًا دو نوع اصلی جوش وجود دارد که در طراحی اتصالات به کار می‌رود:

الف - جوش شیاری The Groove weld

ب - جوش ماهیچه‌ای The Fillet weld (شکل ۱-۱۲)

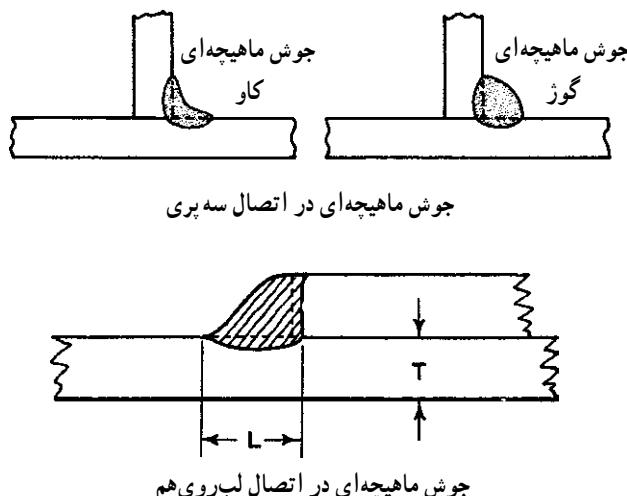

شکل ۱-۱۳

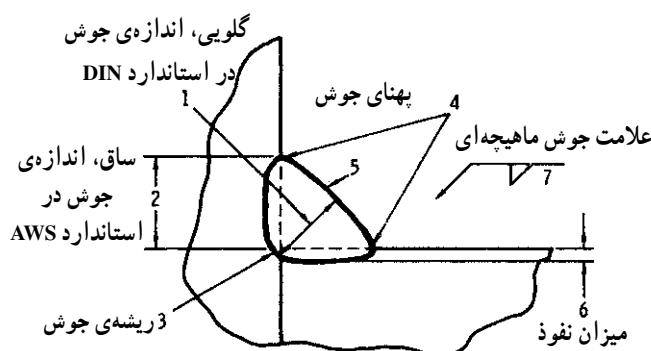

شکل ۱-۱۴

اندازه‌ی جوش در استاندارد امریکایی ASME و ساق است و در استاندارد آلمانی DIN. اندازه‌ی گلویی جوش را اندازه‌ی جوش گویند.

۱-۱۴ مثلاً جوش ماهیچه‌ای $Z = \sqrt{m/m}$ یا $a = 5$ که در شکل ۱-۱۴ نشان داده شده است. رابطه‌ی بین گلویی جوش (a) با ساق جوش (Z) به صورت $a = Z \times \frac{\sqrt{1}}{1}$ یا $Z = a \times \frac{1}{\sqrt{1}}$ است.


۱- معرفی و طرز کار با سنگ سنباده‌ی فیبری در کتاب جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود روپوش در وضعیت غیر تخت آمده است.

جدول ۱-۲ - انواع جوش شیاری

ردیف	نام	علامت اختصاری
۱	جوش سربه سر بدون پخ	
۲	جوش با پخ یک طرفه	V
۳	جوش با پخ یک طرفه دوبل	K
۴	جوش با پخ V	V
۵	جوش با پخ V دوبل	X
۶	جوش با پخ U یک طرفه	U
۷	جوش با پخ U دوبل	U
۸	جوش با پخ J یک طرفه	J
۹	جوش با پخ J دوبل	J

۱-۳-۱ - آماده سازی جوش شیاری یا جوش G :

این نوع جوش بین قطعات اتصال دادنی انجام می شود. در اتصالات لب به لب باید لبه های قطعات آماده شود و سطوح پخ خورده کثارت هم قرار گیرند و شیار حاصل با فلز جوش پر شود. جوش های شیاری، از نظر استاندارد به ۹ گروه دسته بندی می شوند که در جدول ۱-۲ نام و علامت اختصاری آنها مشاهده می شود. برای آماده سازی قطعات لازم است اندازه های پخی که در شکل ۱-۱۵ مشاهده می شود در اختیار باشد. این اندازه ها عبارتند از :

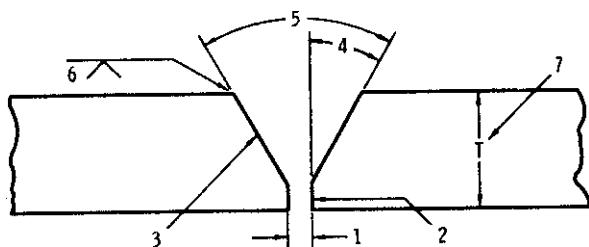

شکل ۱-۱۵

- ۱- فاصله ریشه
- ۲- پاشنه جوش
- ۳- سطح پخ
- ۴- زاویه نیم پخ
- ۵- زاویه پخ
- ۶- ضخامت قطعه



شکل ۱-۱۶




شکل ۱-۱۷

۴-۱ - انواع جوش شیاری در اتصال سربه سر

۴-۱-۱- جوش سربه سر بدون پخ: در این نوع اتصال فقط بین قطعات فاصله ریشه حداقل $\frac{3}{4}$ ضخامت ورق لازم است و نیاز به پخ سازی ندارد (شکل ۱-۱۶).

 ۴-۲-۱- پخ نیم جناغی یک طرفه: در این اتصال فقط یکی از قطعات در یک طرف پخ سازی می شود (شکل ۱-۱۷).




شکل ۱-۱۸

۱-۴-۳ پخ نیم جناغی دو طرفه: در این اتصال فقط یکی از قطعات از دو طرف پخ سازی می شود (شکل ۱-۱۸).




شکل ۱-۱۹

۱-۴-۴ پخ جناغی یک طرفه: در این اتصال هر دو قطعه فقط در یک طرف پخ سازی می شوند (شکل ۱-۱۹).

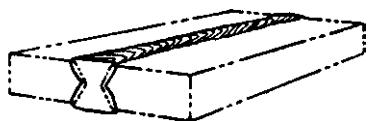


شکل ۱-۲۰

۱-۴-۵ پخ جناغی دو طرفه: در این اتصال هر دو قطعه در دو طرف پخ سازی می شوند (شکل ۱-۲۰).

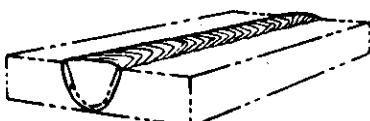


شکل ۱-۲۱

۱-۴-۶ پخ U یک طرفه: در این اتصال هر دو قطعه در یک طرف پخ سازی می شوند (شکل ۱-۲۱).

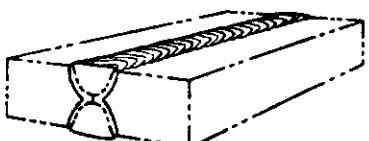


شکل ۱-۲۲

۱-۴-۷ پخ U دو طرفه: در این اتصال هر دو قطعه در هر دو طرف پخ سازی می شوند (شکل ۱-۲۲).

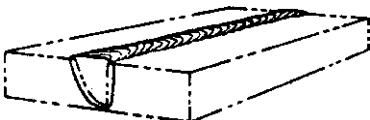

شکل ۱-۲۳

۱-۴-۸ پخ J یک طرفه: در این اتصال یکی از قطعات از یک طرف پخ سازی می شود (شکل ۱-۲۳).

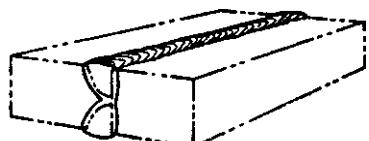

شکل ۱-۲۴


۱-۴-۹ پخ J دو طرفه: در این اتصال یکی از قطعات هر دو طرف پخ سازی می شود (شکل ۱-۲۴).

۱-۵- وضعیت‌های مختلف جوشکاری


در عملیات جوشکاری همیشه سعی بر این است که جوشکاری در حالت سطحی انجام گیرد، یعنی دست جوشکار بالای قطعه قرار داشته باشد؛ ولی اتصالاتی که در صنعت باید جوشکاری شوند در هنگام نصب در محل نصب با در موقع ساخت سازه‌های بزرگ و لوله‌کشی‌ها در وضعیت‌های مختلفی واقع می‌شوند که آنها را به طور کلی در چهار وضعیت زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:

۱-۵-۱- حالت سطحی Flat :

۱-۲۵ مشاهده می‌شود در این حالت کار در وضعیت تخت قرار دارد و محور جوش حالت سطحی دارد. در استاندارد DIN این وضعیت را PA می‌نامند.

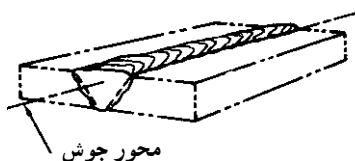


جوش شیاری در وضعیت سطحی = 1G

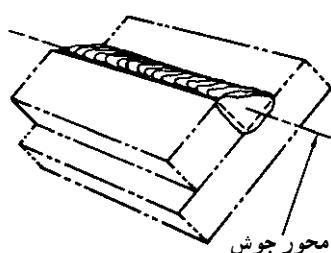


جوش ماهیچه‌ای در وضعیت سطحی = 1F

شکل ۱-۲۵

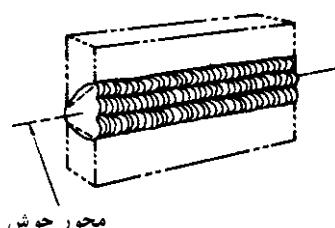

جوش شیاری در وضعیت افقی = 2G

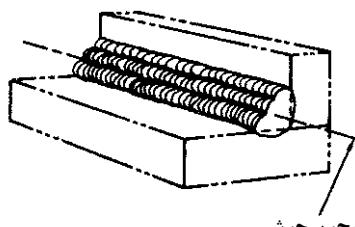

جوش ماهیچه‌ای در وضعیت افقی = 2F

شکل ۱-۲۶


مطابق با استاندارد AWS همانطور که در شکل ملاحظه می‌شود 1G برای جوش شیاری و 1F برای جوش ماهیچه‌ای آمده است.

۱-۵-۲- حالت افقی Horizontal :

۱-۲۶ جوش در صفحه‌ی قائم به صورت افقی انجام می‌شود و به آن وضعیت افقی می‌گویند. به محور جوش در این وضعیت توجه نمایید.

در استاندارد DIN، جوش ماهیچه‌ای در شکل ۱-۲۶

وضعیت PB و جوش شیاری در این وضعیت PC می‌نامند. و در استاندارد AWS برای جوش شیاری 2G و جوش ماهیچه‌ای 2F به کار می‌رود (شکل ۱-۲۶).

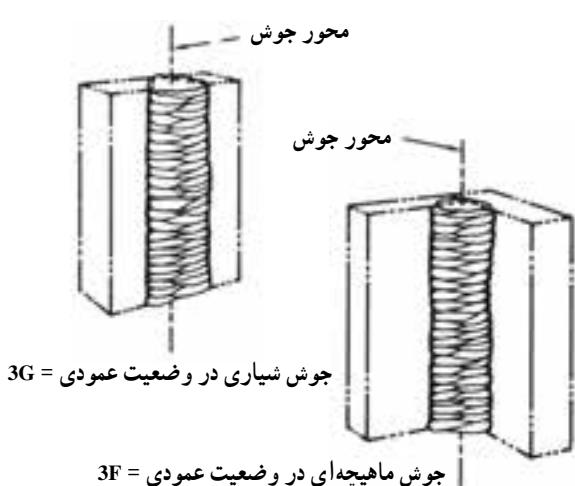


شکل ۱-۲۷

۳-۵-۱- حالت عمودی Vertical : همان طور که در شکل ۱-۲۷ مشاهده می‌شود، در این حالت محور جوش به صورت قائم است و می‌تواند از بالا به پایین (سرازیر) یا از پایین به بالا (سربالا) اجرا شود که در استاندارد AWS با شماره ۳ مشخص می‌شود.

در استاندارد DIN ، این حالت، اگر سربالا باشد PF و اگر سرازیر باشد PG نام‌گذاری شده است.

در استاندارد AWS جوش شیاری را 3G و جوش ماهیچه‌ای را 3F می‌نامند مطابق (شکل ۱-۲۷).

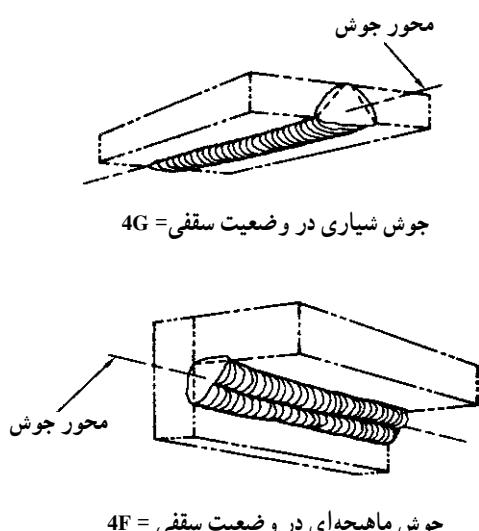

شکل ۱-۲۸

۴-۱-۵- حالت سقفی Overhead : با مشاهده شکل ۱-۲۸ او با توجه به محور جوش و قرار گرفتن آن در زیر سقف، به این حالت جوش در حالت سقفی می‌گویند که با شماره ۴ مشخص می‌شود.

در استاندارد DIN این وضعیت در جوش شیاری با PE و در جوش ماهیچه‌ای با PD مشخص می‌شود و در استاندارد AWS برای جوش شیاری 4G و برای جوش ماهیچه‌ای 4F به کار می‌رود.

زمان: ۲ ساعت

۶-۱- دستورالعمل آماده‌سازی قطعات تخت با ضخامت بیش از $4/5$ میلی‌متر

وسایل و ابزار را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- قطعه کار را به گیره‌ی رومیزی بسته و مطابق شکل ۱-۲۹ و با استفاده از سنگ سنباده‌ی فیری تخت زاویه 45° تا 30° ، پخ مناسب ایجاد کنید. هر بار که مقداری سنگ‌زنی انجام می‌دهید به سطح پخ نگاه کنید که طول پخ بکسان سنگ بخورد.



شکل ۱-۲۹

- ۲- پخ ایجاد شده را با سوهان پرداخت و یکنواخت نماید (شکل ۱-۳۰). سعی کنید سوهان در سرتاسر پخ به صورت یکسان کشیده شود و سطح صافی را به وجود آورد.



شکل ۱-۳۰

- ۳- به وسیله‌ی لبه‌ی گونیا یکنواختی سطح پخ را کنترل کنید (شکل ۱-۳۱) و در صورتی که ناصافی مشاهده شد با سوهان بر جستگی را برآورده برداری کنید و دوباره صاف بودن سطح را کنترل کنید.



شکل ۱-۳۱




شکل ۱-۳۲

۴- پهناهی پخ را با گونیا یا متر فلزی کنترل کنید (شکل ۱-۳۲) در صورت لزوم براده برداری کنید تا به اندازه‌ی لازم برسد.




شکل ۱-۳۳

۵- پس از کنترل سطح پخ، اندازه‌ی پاشنه جوش را نیز کنترل نمایید (شکل ۱-۳۳). در صورت ضرورت با سوهان به اندازه‌ی لازم برسانید.

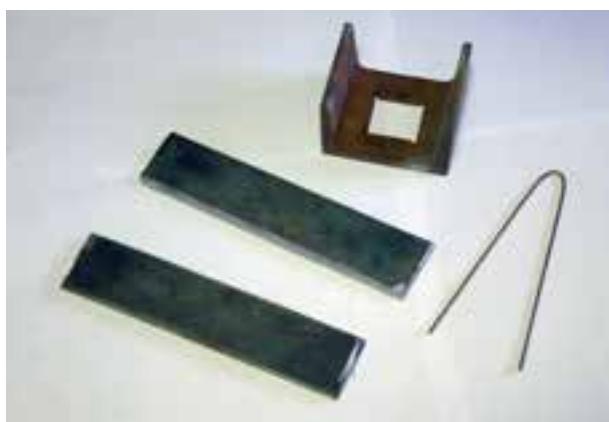

شکل ۱-۳۴

۶- پس از پخ‌سازی، با استفاده از سیم جوش خمیده که قطر آن مساوی اندازه‌ی فاصله‌ی ریشه‌ی قطعات است، به اضافه‌ی یک قطعه، زیرکاری مناسب (مطابق شکل ۱-۳۴) آماده کنید.

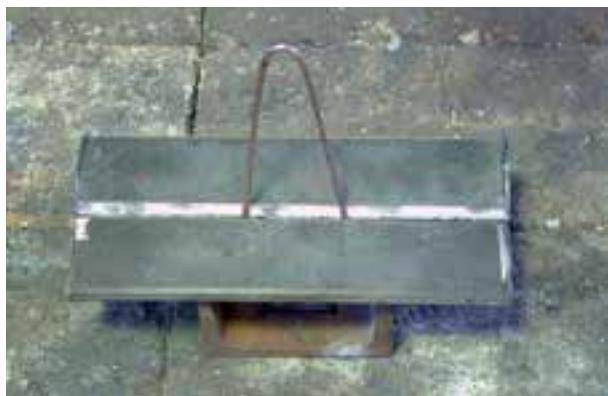


شکل ۱-۳۵

۷- قطعات را مطابق شکل ۱-۳۵ روی میز کار قرار دهید، سپس سیم جوش خمیده را بین دو قطعه بگذارید و قطعات را کاملاً بهم فشار دهید تا سیم جوش کاملاً در بین دو قطعه قرار گیرد.



شکل ۱-۳۶

۸- با استفاده از دو قطعه (لقمه) ورق فولادی، مطابق شکل ۱-۳۶، در دو طرف قطعه کار، آنها را آماده‌ی خال جوش زدن نمایید.

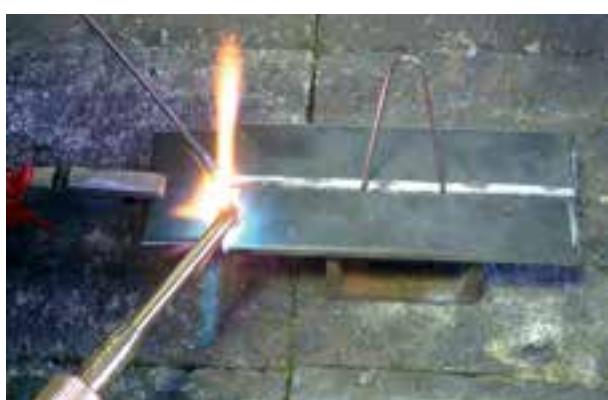

شکل ۱-۳۷

۹- با سرمشعل مناسب (با توجه به جدول شماره ۲-۱) شعله‌ی مناسب خنثی را ایجاد و لقمه‌ها را در دو طرف کار خال جوش کنید(شکل ۱-۳۷).



شکل ۱-۳۸

۱۰- پس از خال جوش زدن لقمه‌ی اول فاصله‌ی قطعات و هم سطح بودن آنها را کنترل کنید و سپس لقمه‌ی دوم را مطابق شکل ۱-۲۸ خال جوش بزنید.



شکل ۱-۳۹

۱۱- سیم جوش خمیده را از درز بین دو قطعه خارج و
حال جوش‌ها را از نظر درستی و استحکام کنترل کنید و کار را
برای انجام جوشکاری روی یک زیر کاری قرار دهید (شکل
۱-۳۹).

۱۲- ابزار و وسایل را جمع آوری و مرتب کنید و در
صورت لزوم به انبار تحویل دهید.

۷-۱- دستورالعمل آماده‌سازی اتصال لوله‌ی سر به سر



شکل ۱-۴۰

ابزار و وسائل ایمنی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت دستورات ایمنی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید:
۱- قطعات را به گیره بیندید و آنها را با سنگ سنباده‌ی فیبری تحت زاویه‌ی 30° پخته سازی کنید (شکل ۱-۴۰).

قبل از استفاده از سنگ سنباده نکات ایمنی در خصوص کار با سنگ سنباده که در کتاب جوشکاری با قوس الکتریک و الکترود روپوش‌دار در وضعیت‌های غیرسطحی آمده است را مطالعه کنید.



شکل ۱-۴۱

نکته‌ی مهم

لوله‌هایی که دارای جداره‌ی نازک‌تر و قطر کم‌تر هستند چنانچه با لوله‌بر بریده شوند بر روی آنها پخ مناسب با لوله‌بر ایجاد می‌شود و یا می‌توانند این‌گونه لوله‌ها را با سوھان پخته سازی کنید (شکل ۱-۴۱).




۲- قطعات لوله را درون یک نبشی بزرگ طوری قرار دهید که لوله‌ها هم محور باشند، یعنی در یک راستا با هم قرار گیرند، سپس به وسیله‌ی لبه‌ی گونیا هم سطح بودن سطوح جانبی را کنترل کنید و با قراردادن سیم‌جوش در درز لوله فاصله‌ی ریشه را لحاظ کنید (شکل ۱-۴۲).

شکل ۱-۴۲



۳- اولین خال‌جوش را در این حالت انجام دهید (شکل ۱-۴۳).

شکل ۱-۴۳

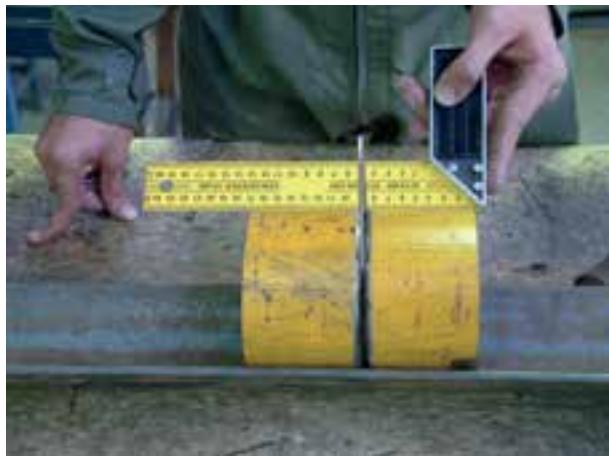

شکل ۱-۴۴

۴- پس از خال جوش اول فاصله‌ی درز و همچنین در یک راستا بودن قطعات را کنترل کنید (شکل ۱-۴۴).



شکل ۱-۴۵

۵- با اطمینان از درست بودن فاصله و در یک راستا بودن قطعات، خال جوش طرف دوم را اجرا کنید (شکل ۱-۴۵).

۱-۸- دستور العمل آماده سازی جوش یک عدد فلنج به لوله



شکل ۱-۴۶



شکل ۱-۴۷



شکل ۱-۴۸

ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- با استفاده از سنگ سنباده‌ی فیری و گیره‌ی مناسب لب لوله را تحت زاویه‌ی $45^{\circ} - 30^{\circ}$ پخ بزنید (شکل ۱-۴۶) توجه داشته باشید که سنگ پخ یکسان ایجاد کند؛ به عبارت دیگر عرض پخ یک اندازه باشد.

- ۲- لوله را به طور افقی به گیره بیندید و چنانچه لوله قسمتی از یک خط لوله‌کشی است آن را روی میزکار قرار دهید (شکل ۱-۴۷).

نکته‌ی مهم

برای این که قطعات یک سیستم لوله‌کشی که با فلنج به هم متصل می‌شوند با هم جفت شوند باید لوله و فلنج نسبت به هم عمود باشند و همه‌ی سوراخ‌های فلنج‌های مختلف در یک راستا باشند تا لوله‌کشی دچار انحراف نشود.

- ۳- لوله را در امتداد خط افقی به گیره بیندید. برای این منظور از تراز استفاده کنید (شکل ۱-۴۸).



شکل ۱-۴۹

۴- دو سوراخ از فلانچ را با استفاده از تراز در امتداد افق قرار دهید (شکل ۱-۴۹).



شکل ۱-۵۰

۵- وقتی که سوراخ هر دو فلانچ در یک راستا قرار گرفت فلانچ را به سر لوله تماس دهید (شکل ۱-۵۰) این موضوع برای تمام فلانچ‌ها رعایت شود.



شکل ۱-۵۱

۶- در این حالت یک خال جوش در محل تماس انتهای فلانچ و سر لوله ایجاد کنید (شکل ۱-۵۱).

نکته‌ی مهم

معمولًاً فلانچ‌ها دارای پخ مناسب برای اتصال هستند و نیاز به فاصله‌ی ریشه نمی‌باشد.

نکته‌ی مهم

موقع خال جوش زدن مواطِب دست‌های خود باشید که دچار سوختگی نشود.



شکل ۱-۵۲

۷- عمود بودن فلانچ را با قسمت دیگر تراز کنترل کنید و در صورت لزوم، با ضربه، فلانچ را نسبت به امتداد لوله عمود کنید (شکل ۱-۵۲).



شکل ۱-۵۳


۸- خال جوش را در طرف دیگر امتداد فلانچ و خط لوله (یک قطعه لوله) اجرا کنید (شکل ۱-۵۳) پس از کنترل نهایی اتصال برای جوشکاری آماده است.

۹- ابزار و وسایل را مرتب و محل کار و میز کار را تمیز کنید و ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.

آزمون پایانی (۱)

- ۱- چرا پخش‌سازی لازم است؟
- الف) زیرا متدالو شده است
ج) برای این که جوشکاری ساده شود
- ب) به منظور ادغام شدن مذاب لبه‌ها با سیم جوش د) به منظور جفت و جور شدن و خال زدن
- ۲- قطعات را با چه ضخامتی می‌توان بدون پخ، به صورت سربه‌سر، به هم جوش داد؟
- الف) با ضخامت ۳ میلی‌متر و کمتر
ج) با ضخامت ۲ میلی‌متر و یا کمتر
- ب) با ضخامت $1/5$ میلی‌متر و کمتر د) با ضخامت یک میلی‌متر و یا کمتر
- ۳- قطعات پنج میلی‌متری در اتصال سربه سر معمولاً چگونه پخ زده می‌شوند؟
- الف) با فاصله‌ای ریشه
ج) پخ جناغی دوطرفه
ب) پخ U شکل دوطرفه د) پخ جناغی یک‌طرفه
- ۴- به کدام دسته از قطعات فولادی صفحه می‌گویند؟
- الف) ورق‌های فولادی
ج) ورق‌های نازک حلبي
ب) ورق‌های ۲ میلی‌متری و کمتر د) ورق‌های نازک گالوانیزه
- ۵- جوش شیاری یعنی چه؟
- الف) جوشکاری در یک شیار سنگ زده شده
ب) جوشکاری دو قطعه به صورت لب روی هم
ج) جوشکاری که فلز جوش ما بین دو قطعه را پر کند
د) اتصال دو قطعه به صورت زاویه‌ی داخلی
- ۶- معمولاً برای اتصال سه پری از چه جوشی استفاده می‌شود؟
- الف) جوش ماهیچه‌ای
ج) گرده جوش ساده
ب) جوش شیاری د) گرده جوش زنجیری
- ۷- زاویه‌ی بین دو قطعه که برای جوشکاری آماده شده است 60° درجه است. زاویه‌ی نیم پخ چقدر خواهد بود؟
- الف) 60° ج) 15°
ب) 30° د) بستگی به فاصله‌ی ریشه دارد.
- ۸- اگر یکی از قطعات را تحت زاویه‌ی 45° پخ بزنیم و قطعه‌ی دیگری بدون پخ کنار آن قرار دهیم پخ به وجود آمده چه نام دارد؟
- الف) پخ نیم جناغی
ج) پخ V شکل یک‌طرفه
ب) پخ نیم جناغی یک‌طرفه د) پخ V شکل ساده

۹- دو قطعه را مانند شکل مقابل آماده‌سازی کرده و به همین صورت که عمودی قرار گرفته آن را جوشکاری می‌کنیم.

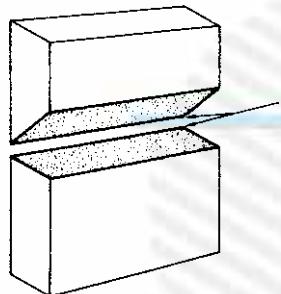

الف) جوش در چه وضعیتی انجام می‌شود؟

ب) جوش شیاری است یا ماهیچه‌ای؟


ج) در استاندارد AWS با چه عدد و حروفی مشخص شده است؟

۱۰- در شکل زیر، قسمت‌هایی که با فاش مشخص شده است چه نام دارد؟

الف) شکل سمت چپ چه نام دارد؟


ب) جوش شیاری در کدام طرف شکل است؟

ج) اندازه‌ی کدام جوش با ضخامت قطعات یکی است؟

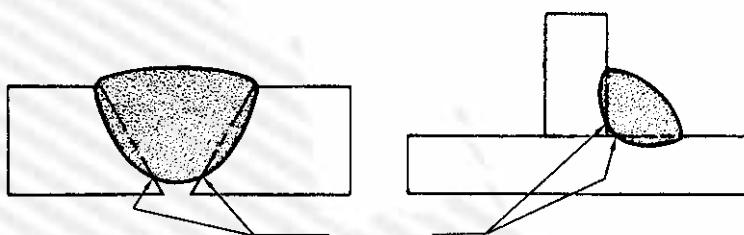

۱۱- مطابق استاندارد DIN، چنان‌چه اتصال در شکل در حالت سطحی انجام شده باشد چه نام دارد؟

الف) PA

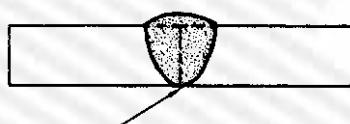

ب) PB

ج) PC

د) PE

۱۲- مطابق استاندارد DIN، PF یعنی چه؟

ج) جوشکاری عمودی سر بالا

الف) جوشکاری عمودی

د) جوشکاری افقی

ب) جوشکاری سقفی

ج) جوش شیاری عمودی

الف) جوش شیاری افقی

د) جوش شیاری سطحی

ب) جوش شیاری سطحی

۱۳- مطابق استاندارد AWS جوشکاری ۴G یعنی چه؟

ج) جوش شیاری افقی

الف) جوش شیاری افقی

د) جوش شیاری سطحی

ب) جوش شیاری سطحی

۱۴- در استاندارد DIN، اندازه‌ی جوش ماهیچه‌ای کدام اندازه است؟


ج) اندازه‌ی پهنای گرده جوش

الف) اندازه‌ی ساق جوش

د) اندازه‌ی برجستگی گرده جوش

ب) اندازه‌ی گلوئی جوش

۱۵- در شکل زیر شکل شماتیک یک جوش را می‌بینید. این جوش با کدام گزینه معرفی می‌شود؟

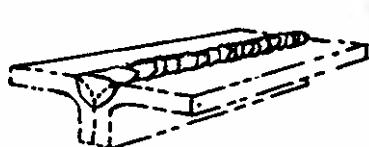

ج) ۲G

د) ۴G

الف) ۱G

ب) ۲G

۱۶- وقتی دو لوله‌ی جداره ضخیم به صورت سر به سر باید جوشکاری شود کدام گزینه ضرورت دارد؟

الف) باید لوله‌ها هم محور باشند (در یک راستا) ب) باید درز اتصال دارای پخ باشد

ج) باید درز اتصال بدون پخ باشد د) گزینه‌ی الف و ب با هم

۱۷- در آماده‌سازی قطعات یک سیستم لوله‌کشی فلانچ دار:

الف) باید لوله و فلانچ نسبت به هم عمود باشند

ب) سوراخ کلیه‌ی فلانچ‌ها در یک راستا نسبت به لوله جوش بخورند

ج) لوله باید همیشه افقی باشد یا خال جوش شود

د) گزینه‌ی الف و ب باید رعایت شود

۱۸- کدام گزینه دارای پخ مناسب برای حال جوش زدن است؟

الف) لوله‌ای که با آره بریده شده باشد

ب) لوله‌ای که با لوله بر بریده شده باشد

ج) دنباله‌ی فلانچ‌های موجود در بازار

د) گزینه‌ی ب و ج با هم

واحد کار دوّم

توانایی جوشکاری با شعله‌ی گاز (اکسی استیلن)

با روش پیش‌دستی

هدف کلی

جوشکاری اتصالات فولادی با روش پیش‌دستی

هدف‌های رفتاری : فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اصول جوشکاری با روش پیش‌دستی در حالت تخت را توضیح دهد ؛
- ۲- حرکت مشعل و مفتول را با روش پیش‌دستی توضیح دهد ؛
- ۳- مفتول مناسب نسبت به ضخامت قطعه کار انتخاب کند ؛
- ۴- روی ورق فولادی با روش پیش‌دستی در حالت تخت گرده جوش ایجاد کند ؛
- ۵- ورق‌های فولادی را در حالت سطحی، به صورت لب به لب، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند ؛
- ۶- ورق‌های فولادی را در حالت سطحی، به صورت لب روی هم، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند ؛
- ۷- ورق‌های فولادی را در حالت سطحی، به صورت زاویه‌ی خارجی، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند ؛
- ۸- ورق‌های فولادی را در حالت سطحی، به صورت سه‌پری، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند ؛
- ۹- لوله‌ی فولادی را به ورق در حالت سطحی، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند ؛
- ۱۰- اصول جوشکاری پیش‌دستی در حالت افقی را توضیح دهد ؛

- ۱۱- روی ورقهای فولادی، درحالت فولادی، با روش پیش‌دستی گرده جوش ایجاد کند؛
- ۱۲- ورقهای فولادی را درحالت افقی، به صورت لب به لب، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۱۳- ورقهای فولادی را درحالت افقی، به صورت لب روی هم، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۱۴- ورقهای فولادی را درحالت افقی، به صورت زاویه‌ی خارجی، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۱۵- ورقهای فولادی را درحالت افقی، به صورت سه‌پری، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۱۶- لوله‌های فولادی را با ورق درحالت افقی، به صورت فلاچ، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۱۷- اصول جوشکاری درحالت قائم (سرپالا) را با روش پیش‌دستی توضیح دهد؛
- ۱۸- روی ورقهای فولادی درحالت عمودی، با روش پیش‌دستی گرده جوش ایجاد کند؛
- ۱۹- ورقهای فولادی را درحالت عمودی، به صورت لب به لب، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۲۰- ورقهای فولادی را در حالت عمودی، به صورت لب روی هم، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۲۱- ورقهای فولادی را درحالت عمودی، به صورت زاویه‌ی خارجی، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۲۲- ورقهای فولادی را درحالت عمودی، به صورت سه‌پری، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۲۳- اصول جوشکاری سقفی با روش پیش‌دستی را توضیح دهد؛
- ۲۴- روی ورقهای فولادی را درحالت سقفی، با روش پیش‌دستی گرده جوش ایجاد کند؛
- ۲۵- ورقهای فولادی را درحالت سقفی، به صورت لب به لب، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۲۶- ورقهای فولادی را درحالت سقفی، به صورت لب روی هم، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۲۷- ورقهای فولادی را درحالت سقفی، به صورت سه‌پری، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند؛
- ۲۸- لوله‌های فولادی را با ورق به صورت فلاچ، درحالت سقفی، با روش پیش‌دستی جوشکاری کند.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۲۴۰	۲۴۲

پیش آزمون (۲)

۱- در جوشکاری ذوبی با شعله‌ی گاز کدام گزینه ذوب می‌شود؟

- الف) سیم جوش ب) لبه‌های کار

ج) حوضچه‌ی مذاب د) گزینه‌های الف و ب هر دو

۲- از سر مشعل جوشکاری چه گازی برای ایجاد شعله خارج می‌شود؟

- الف) استیلن ب) اکسیژن

ج) محلول استیلن و اکسیژن د) محلول اکسیژن و هوا

۳- کدام گزینه در مورد جوشکاری با شعله‌ی گاز درست به نظر می‌رسد؟

- الف) سیم جوشکاری را ذوب می‌کنیم و درز دو قطعه را پر می‌کنیم تا گرده جوش به وجود آید

ب) شعله لبه‌های کار را ذوب می‌کند تا مواد مذاب به هم برسند و به هم جوش بخورند

ج) هنگامی که لبه‌های کار را ذوب می‌کنیم، مذاب سیم جوش به مذاب لبه‌های کار اضافه شده و جوشکاری

انجام می‌شود

د) حرارت شعله باعث ذوب شدن سیم جوش و سرخ شدن لبه‌ها می‌شود و جوشکاری انجام می‌شود

۴- جوشکاری با شعله‌ی گاز در کدام حالت امکان‌پذیر است؟

- الف) سطحی ب) عمودی ج) افقی د) تمام حالات

۵- برای این که قطعات ضخیم را جوشکاری کنیم کدام گزینه اعمال می‌شود؟

- الف) قطعات را پخت می‌زنیم ب) از مشعل بزرگ‌تر استفاده می‌کنیم

ج) قطعات را پیش گرم می‌کنیم د) تمام موارد امکان دارد

۶- درجه‌ی حرارت شعله‌ی اکسی استیلن می‌تواند :

الف) فولاد را ذوب کند ب) فولاد را سرخ و گداخته کند

ج) سیم فولادی را ذوب کند د) ورق‌های فولادی نازک را سرخ و گداخته کند

۷- مفتول‌های جوشکاری از چه جنسی است؟

الف) از جنس مس ب) آلیاژ مس و آهن است

ج) از جنس آهن با روکش نازک مس د) آلیاژ روی و سرب است

۸- در صورتی که در جوشکاری حرکت پیش روی مشعل بیش از اندازه کُند باشد :

الف) پهنه‌ی جوش زیاد می‌شود ب) نفوذ جوش بیش از اندازه می‌شود

ج) برجستگی گرده جوش زیاد می‌شود د) سرمشعل داغ می‌شود و صدا می‌کند

۹- برای اضافه کردن سیم جوش به حوضچه‌ی مذاب باید :

الف) نوک سیم در حوضچه قرار گیرد

ب) مذاب سیم به صورت قطره‌ی مذاب وارد می‌شود

ج) سیم را اول سرخ کرده سپس در حوضچه قرار می‌دهیم

د) نوک سیم را خارج حوضچه قرار می‌دهیم

۱۰- سرعامل با چه وسیله‌ای به مشعل بسته می‌شود؟

الف) دست ب) انبردست ج) آچار د) آچار مخصوص

۱۱- چگونگی انتخاب سیم جوش با توجه به ضخامت قطعه کار را شرح دهید.

پاسخ تشریحی
.....

۱۲- چرا روی سیم جوش با یک لایه‌ی نازک مسی پوشیده شده است؟

پاسخ تشریحی
.....

۲- اصول جوشکاری با شعله‌ی گاز در حالت تخت

در جوشکاری با شعله و سیم جوش دو روش متفاوت وجود دارد:

۱- روش پیش‌دستی فورهند (Forehand) (شکل ۲-۱)

شکل ۲-۱



حرکت سیم جوش



شکل ۲-۲

۲- روش پیش‌دستی بک‌هند (backhand) (شکل ۲-۲)


در این دو روش در اکثر اتصالات و در تمام وضعیت‌ها (سطحی - افقی - عمودی - بالای سر) کاربرد دارد، طراح با توجه به ضخامت قطعات و شکل اتصال و موقعیت و استحکام لازم، یکی از روش‌ها را معرفی و در دستور کار ثبت می‌کند. جوشکاران با تجربه در کارهای تعمیری با یکی از دو روش فوق عمل اتصال جوش را انجام می‌دهند.

۱-۲- اصول جوشکاری گاز با روش پیش‌دستی (Forehand)

در این روش سرِ مشعل و نوک شعله به طرف قسمت جوش نخوردیدی کار است. در حقیقت لبه‌ی قطعات قبل از ذوب شدن حرارت دیده و پیش گرم شده است (شکل ۲-۳). و مشعل با حرکت نوسانی و موجی مطابق آنچه که در شکل ۲-۴ مشاهده می‌شود، و با حرارت متتمرکز شعله، که در فاصله‌ی ۳ تا ۵ میلی‌متری نوک شعله‌ی اول قرار دارد، و تحت زاویه‌ی مناسب شعله نسبت به کار، حوضچه‌ی مذاب را شکل می‌دهد. در اینجا با نهادن سیم جوش در حوضچه‌ی مذاب، لبه‌های کار با مذاب سیم جوش فلز جوش را به وجود می‌آورد که در اصطلاح به آن گرده جوش می‌گوییم.





شکل ۲-۳

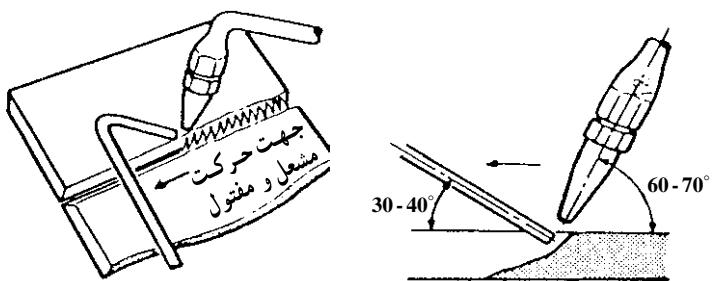

شکل ۲-۴

۲-۲- حرکت مشعل و مفتول در جوشکاری تخت

همان گونه که در کتاب جوشکاری و لحیم کاری تخت آمده است، مشعل و مفتول در جوشکاری به گونه های مختلف توسط جوشکار هدایت می شود. این حرکت ها به طور عمدۀ عبارتند از:

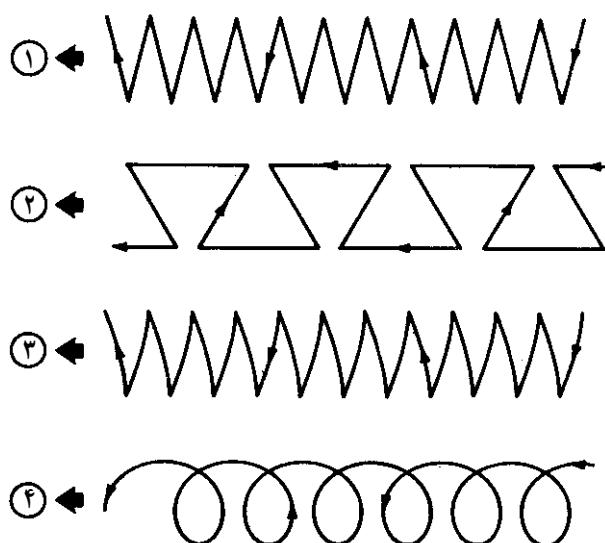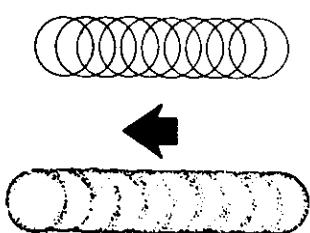



شکل ۵-۲

الف) حرکت زیگزاگی مشعل، شکل ①

ب) حرکت رفت و برگشتی مشعل، شکل ②

ج) حرکت دورانی، شکل های ③ و ④

با این روش، قطعات ورق های نازک فولادی را به راحتی می توان جوشکاری نمود(شکل ۲-۵).

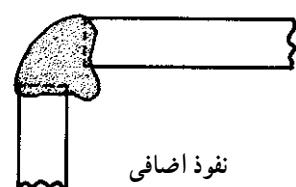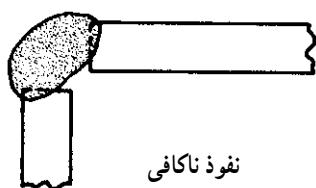

شکل ۶-۲

با این حرکات لبه ها ذوب شده و سیم جوش در محل درز به لبه ها اضافه می شود و گردد جوش را به وجود می آورد. ولی برای جوشکاری قطعات ضخیم که جوش باید نفوذ کافی داشته باشد مناسب نیست. نفوذ ناکافی و بیش از اندازه در شکل ۶-۶ مشاهده می شود.

انتخاب سرمشعل در جوشکاری گاز به ضخامت قطعات
جوش دادنی بستگی دارد که در جدول شماره ۲_۱ مشخصات
آنها آمده است.

جدول ۱_۲_۱_مشخصات سرمشعل و فشار گازها بر حسب ضخامت ورق فولادی

صرف استیلن فوت مکعب در ساعت	پیوند مشعل انتزکتور استیلن	پیوند مشعل فشار مساوی اکسیژن	پیوند فشار گاز psi	اندازه ای افسانگ قطر سوراخ (in) نمره هی متنه	ضخامت ورق فولادی (in)
۱ تا	۱	۱	۵_۷	۷۴ °/۰۲۲۵	°/۰۱
۱ تا	۱	۱	۷_۸	۷۰ °/۰۲۸۰	°/۰۱۶
۱ تا	۱	۱	۷_۱۰	۷۰ °/۰۲۸۰	°/۰۱۹
$\frac{1}{2}$ _۲	۲	۲	۷_۱۸	۶۵ °/۰۳۵۰	$\frac{1}{32}$
۱_۴	۳	۳	۸_۲۰	۵۶ °/۰۴۶۵	$\frac{1}{16}$
۴_۶	۴	۴	۱۵_۲۰	۵۶_۵۴ °/۰۴۶۵_°/۰۵۵۰	$\frac{3}{32}$
۶_۱۰	۴	۴	۱۲_۲۴	۵۴_۵۳ °/۰۵۵۰_°/۰۵۹۵	$\frac{1}{8}$
۱۰_۱۷	۵	۵	۱۶_۲۵	۵۳_۵۰ °/۰۵۹۵_°/۰۷۰۰	$\frac{3}{16}$
۱۷_۳۰	۶	۶	۲۰_۲۹	۵۰_۴۶ °/۰۷۰۰_°/۰۸۱۰	$\frac{1}{4}$
۳۰_۴۵	۷	۷	۲۴_۳۳	۴۶_۴۴ °/۰۸۱۰_°/۰۸۶۰	$\frac{3}{8}$
۴۰_۶۰	۸	۸	۲۹_۳۴	۴۰ °/۰۹۸۰	$\frac{1}{2}$
۵۰_۷۵	۹	۹	۳۰_۴۰	۳۰ °/۱۲۸۵	$\frac{5}{8}$
۶۵_۱۰۰	۱۰	۱۰	۳۰_۴۰	۳۰_۲۹ °/۱۲۸۵_°/۱۳۶۰	$\frac{3}{4}$
۸۵_۱۴۰	۱۲	۱۲	۳۰_۴۲	۲۳ °/۱۵۴۰	۱

۳-۲- انتخاب مفتول مناسب نسبت به ضخامت قطعه کار

همان طور که سرمشعل با توجه به ضخامت قطعه کار تعیین می شود قطر مفتول نیز تابع ضخامت ورق مورد جوشکاری می باشد و قطر آن را به اندازه‌ی یک میلی‌متر بیشتر از نصف ضخامت ورق در نظر می‌گیرند.


به عبارت دیگر خواهیم داشت :

$$d = \frac{e}{2} + 1 \text{ mm}$$

که در این رابطه، d قطر مفتول و e ضخامت ورق جوش دادنی بر حسب میلی‌متر است. به جدول شماره ۲-۲ در این خصوص توجه فرمایید. البته ناگفته نماند که قطر مفتول از حد معینی نمی‌تواند تجاوز کند، چون به راحتی ذوب نمی‌شود؛ به علاوه سرعت جوشکاری هم از حد معینی نمی‌تواند تجاوز کند، درنتیجه استفاده از مفتول با قطر بیشتر غیرممکن است.

جدول ۲-۲- وابستگی عوامل گوناگون به ضخامت ورق برای جوش لب به لب در وضعیت سطحی

مواد مصرفی در یک متر جوشکاری			سرعت جوش به متر بر ساعت	زمان برای یک متر جوشکاری به دقیقه	قطر مفتول به میلی‌متر	شماره‌ی پستانک مشعل	ضخامت ورق به میلی‌متر
مفتول به گرم	گاز اکسیژن به لیتر	گاز استیلن به لیتر					
۲۰	۱۰	۸/۵	۱۲	۵	۲	۱۰۰	۱
۳۵	۲۲	۱۹	۸	۷/۵	۲	۱۴۰	۱/۵
۵۰	۴۲	۲۵	۶	۱۰	۳	۲۰۰	۲
۶۵	۵۷	۴۸	۴/۷	۱۲	۳	۲۵۰	۲/۵
۹۰	۹۰	۷۵	۴	۱۵	۳	۳۱۵	۳

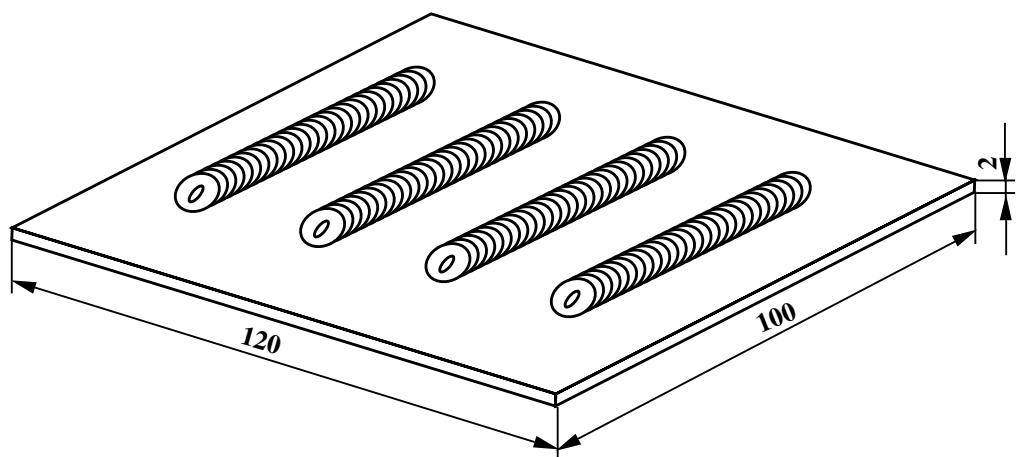

ورق سیاه یا روغنی	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه	ملاحظات	شماره
120 × 100 × 2	st37	1				
نام قطعه کار: گروه‌سازی درحال تخت (بیش‌دستی)						مقیاس ۱:۱
شماره نقشه: ۲-۴						
هدف‌های آموزشی: تمرین گروه‌سازی						تولرانس خشن
مدت: ۱۲ ساعت						

تجهیزات و وسایل جهت اجرای دستورالعمل ۴-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار


ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

- ۱- اتصالات لوله‌ی عبور گاز استیلن را از نظر نشتی گاز کنترل کنید.
- ۲- از عینک جوشکاری مناسب که شیشه‌های آن را تمیز کرده‌اید استفاده کنید.
- ۳- مواظب دست و صورت خود و دیگران از نظر سوختگی با شعله‌ی گاز باشید.


جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1-G11	—	$\varnothing = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	120×100	1	st37

زمان: ۱۲ ساعت

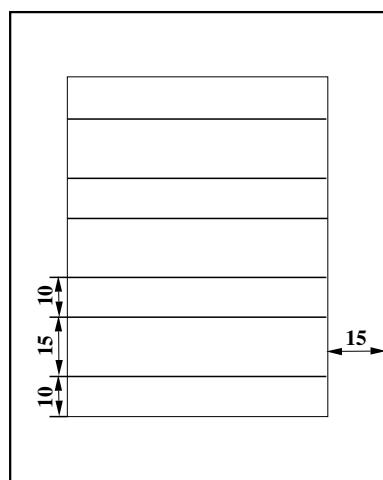

شکل ۷

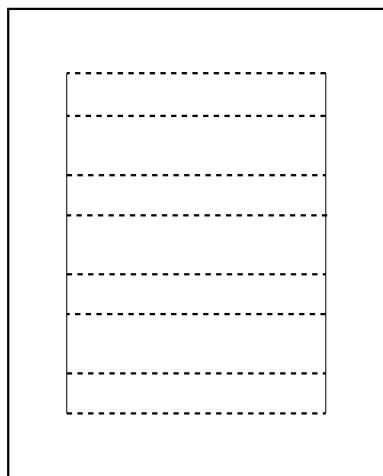

شکل ۸



شکل ۹

۴-۲- دستور العمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق فولادی در حالت تخت به روش پیش‌دستی

ابزار و وسایل لازم را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت

نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (St37) روغنی

قطعه‌ای به ابعاد $120 \times 100 \times 2$ آماده نماید.

۲- قادری به فاصله‌ی $1/5$ سانتی‌متر از لبه‌ی قطعه بر

روی آن رسم کنید. سپس داخل کادر را مطابق با شکل ۷

خط‌کشی نماید. (خط‌کشی از لبه‌ی کادر شروع شده و به صورت

فضای پر و $1/5$ cm فضای خالی ادامه می‌باید).

۳- به وسیله‌ی سنبه و چکش بر روی دو خط که به فاصله‌ی

یک سانتی‌متر از هم قرار دارند نقاطی ایجاد نماید (شکل ۲-۸)

(فاصله‌ی بین نقاط تقریباً ۵mm) مطابق (شکل ۲-۹).

نکته‌ی مهم

قبل از سنبه‌نشان زدن توجه داشته باشید که نوک

سبنه‌نشان سالم و دارای زاویه صحیح باشد، دسته چکش

محکم باشد و ضربات چکش بیش از نیاز نباشد تا

اثرات سنبه نشان بزرگ و عمیق نشود.




شکل ۲-۱۰

۴- قطعه را مطابق با شکل در حالت تخت بر روی میز کار قرار دهید.

۵- سرعال متناسب با قطعه کار را با توجه به جدول شماره‌ی ۱ صفحه‌ی ۳۱ انتخاب کرده، سپس شعله را روشن و در حالت خنثی تنظیم کنید.

۶- با استفاده از سیم جوش مناسب بین دو خط را، که به فاصله‌ی ۱ سانتی‌متر از هم قرار دارند، به روش پیش‌دستی (از راست به چپ) جوشکاری نمایید(شکل ۲-۱۱).

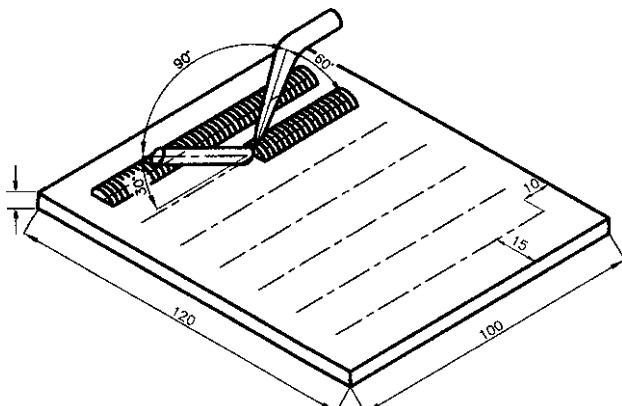

شکل ۲-۱۱


در این حالت با توجه به شکل ۲-۱۱ زاویه‌ی بین سیم جوش و شعله حدود 90° و زاویه‌ی بین مشعل و قطعه کار 70° تا 60° می‌باشد.



شکل ۲-۱۲

۷- پس از اتمام کار قطعه را به آرامی خنک نموده و پس از تمیز کردن و بررسی جهت رفع اشکال به هنرآموز مربوطه ارائه دهید (شکل ۲-۱۲).

۸- ابزار و وسایل کار و محل کار را تمیز کنید و در صورت لزوم ابزار و وسایل اینمی را به انبار تحويل دهید.

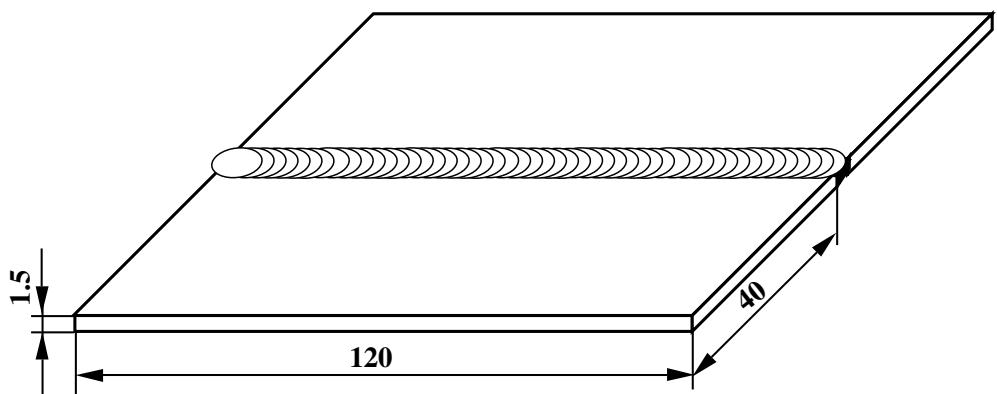

شماره	مشخصات قطعه کار	اندازه قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	اندازه قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	اندازه قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	اندازه قطعه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه کار	اندازه قطعه	جنس	تعداد
شماره نکشه: ۲-۵	نام قطعه کار: لب به لب تخت (پیش دستی)				مقیاس ۱:۱															
مدت: ۱ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوشکاری لب به لب				تولرانس خشن															

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲-۵

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- نکات و دستورالعمل‌های ایمنی در جوشکاری با شعله گاز را به دقّت مطالعه کنید.
- از وسیله یا ابزاری که روش کار آن را نمی‌دانید استفاده نکنید.

۳- تمام اتصالات مسیر گاز اکسیژن و استیلن را از نظر نشتی با آب و صابون کنترل کنید.

۴- سرمشعل را با سوزن مخصوص و اندازه‌ی مناسب تمیز کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1-G11	—	$\emptyset = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه


زمان: ۱۰ ساعت



شکل ۲-۱۳

۲-۵- دستورالعمل جوشکاری گاز لب به لب
ورق های فولادی در حالت سطحی با روش پیش دستی
ابزار و وسایل کار را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت
نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

- ۱- از ورق های فولادی ساختمانی (St37) روغنی دو قطعه به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی متر مطابق شکل ۲-۱۳ آماده نمایید.

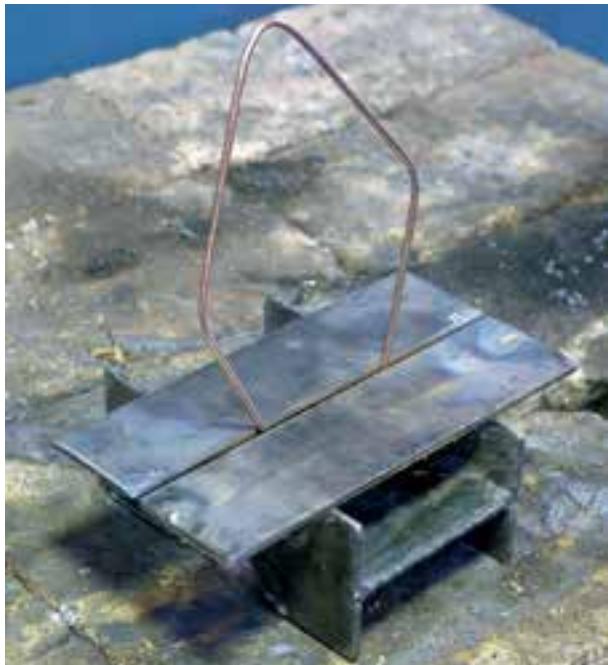

شکل ۲-۱۴

۲- با استفاده از سیم جوش خمیده، مطابق شکل ۲-۱۴
فاصله‌ی ریشه‌ی قطعات را تنظیم نمایید. این فاصله به اندازه‌ی
قطر سیم جوش انتخابی می‌باشد.



شکل ۲-۱۵

۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به
جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب کرده و بر روی مشعل سوار
نمایید.

۴- شیر گاز استیلن را کمی و شیر گاز اکسیژن را کمتر از
آن باز کنید، سپس شعله را روشن کرده و شعله‌ی خنثای مناسب
ایجاد کنید (شکل ۲-۱۵).




شکل ۲-۱۶

۵- ابتدا و انتهای دو قطعه را مطابق شکل ۲-۱۶ خال جوش بزنید. پس از خال جوش زدن ابتدا فاصله و هم سطح بودن قطعات را کنترل کنید. در صورتی که قطعات هم سطح نیستند با استفاده از چکش سبک روی سندان آن دو را با هم میزان و هم سطح کنید.



شکل ۲-۱۷

۶- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری نمایید (شکل ۲-۱۷). پس از ایجاد شعله‌ی مناسب ابتدا مشعل را با زاویه‌ی 90° درجه بر روی قطعه کار نگه دارید تا حوضچه‌ی مذاب ایجاد شود.

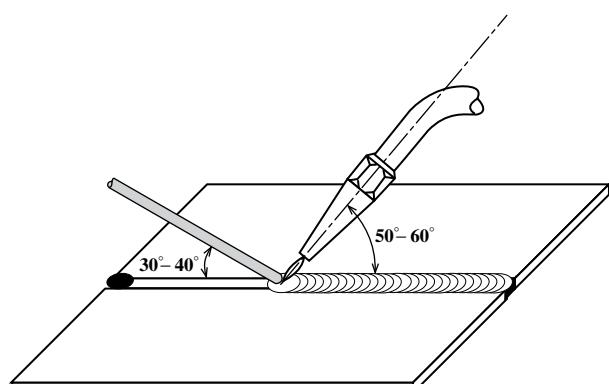

شکل ۲-۱۸

سپس زاویه‌ی مشعل را از 90° درجه به 70° درجه تغییر دهید و سیم جوش را به حوضچه اضافه نمایید. زاویه‌ی سیم جوش با قطعه کار 40° - 30° درجه و زاویه‌ی سرمشعل با گاز زاویه‌ی 60° - 50° باشد. در این حالت زاویه‌ی بین مشعل و سیم جوش در حدود 90° خواهد بود (شکل ۲-۱۸).



شکل ۲-۱۹

۷- با توجه به زاویه‌ی نشان داده شده در شکل ۲-۱۹، مشعل لبه‌های کار را ذوب کرده و همراه با آن مقداری از سیم جوش ذوب شده به مذاب حوضچه اضافه می‌گردد تا پس از انجام گردد جوش مناسب شکل گیرد.



شکل ۲-۲۰

۸- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید (شکل ۲-۲۰). در انتهای کار کمی مکث کنید تا با ذوب شدن بیشتر سیم جوش در انتهای خط جوش گودی یا خال جوش به وجود نیاید.



شکل ۲-۲۱

۹- شعله را خاموش کنید و مشعل را در محل مناسب قرار دهید.

۱۰- قطعه را سرد کرده و با برس سیمی اکسیدهای قطعه را پاک نمایید (شکل ۲-۲۱).

۱۱- قطعه را برای کنترل و بررسی به هنرآموز خود ارائه نموده و از راهنمایی‌های وی استفاده کنید؛ در ضمن به نکات زیر توجه داشته باشید :

۱- نداشتن بریدگی کناره‌ی جوش


۲- زیاد نبودن گرده و پهنه‌ی جوش (حداکثر ارتفاع گرده جوش ۳ میلی‌متر و حداقل پهنه‌ی گرده جوش ۷ میلی‌متر)

۳- یکسان بودن موج‌های گرده جوش (یکنواختی پهنا و برجستگی در تمام طول جوش) مطابق (شکل ۲-۲۲).

۱۲- وسایل را مرتب کرده و در جای مخصوص خود قرار دهید و میز و محل کار را تمیز نمایید. در صورت لزوم وسایل کار را به انبار تحویل دهید.



شکل ۲-۲۲

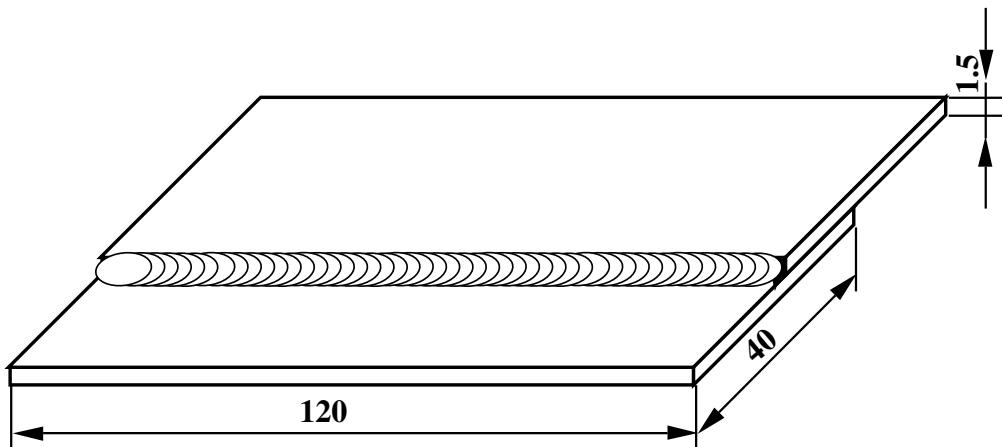

شماره	مشخصات قطعه کار	1:۱ مقیاس
ملحوظات	اندازه‌ی قطعه	جنس
شماره‌ی نقشه: ۲-۶	نام قطعه کار: لب روی هم تخت (پیش‌دستی)	
مدت: ۱ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین جوش لب روی هم	تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲۶

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول مواد ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

- در اتصالات عدم نشستی گاز را با آب صابون کنترل کنید.
- دقت کنید که کپسول‌های استیلن و اکسیژن به دیوار یا ارآبه‌ی جوشکاری محکم بسته شده باشد.
- از وارد کردن هر نوع ضربه به کپسول‌های گاز تحت فشار خودداری کنید.
- از وسایل ایمنی فردی سالم استفاده کنید.


- مراقبت نمایید کپسول اکسیژن و اتصالات لوله‌ی اکسیژن به چربی و مواد چرب آغشته نشود.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1_G11	-	$\varnothing = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	-	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	-	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	-	مطابق نقشه

زمان: ۱۰ ساعت

- ۶-۲- دستور العمل جوشکاری لب روی هم ورق فولادی در وضعیت سطحی با روش پیش‌دستی
- ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحويل بگیرید و با رعایت نکات اینمی به ترتیب مراحل کار را انجام دهید.
 - ۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $2 \times 40 \times 120$ میلی‌متر آماده نمایید. دقت کنید قطعات خمیدگی نداشته باشد (شکل ۲-۲۳).

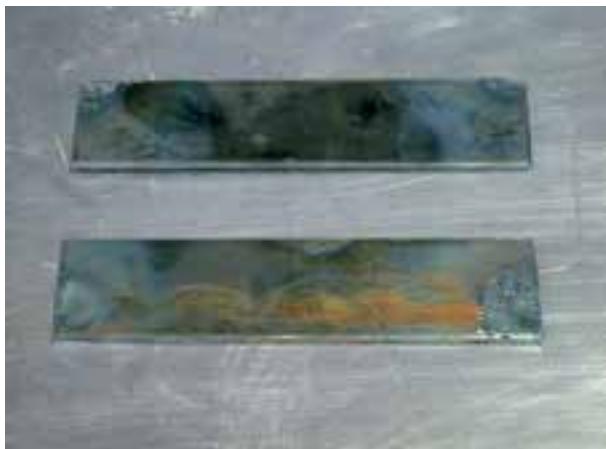

شکل ۲-۲۳

- ۲- دو قطعه را به اندازه‌ی ۲ تا ۳ برابر ضخامت ورق که در این تمرین ۶ تا ۹ میلی‌متر است روی هم قرار دهید (شکل ۲-۲۴).



شکل ۲-۲۴

- ۳- سرعیل مناسب را نسبت به ضخامت قطعه کار با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید.

- ۴- کمی شیر استیلن و مقدار کمتری شیر اکسیژن را باز و شعله را روشن کنید؛ سپس یک شعله‌ی خنثی ایجاد کنید و ابتدا و انتهای دو قطعه را به وسیله‌ی خال جوش به هم متصل نمایید (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵



شکل ۲-۲۶


۵- به کمک چکش و سندان لبه‌ها را جفت کنید تا فاصله‌ای بین آن‌ها وجود نداشته باشد (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۷

۶- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری کنید (شکل ۲-۲۷). در ابتدای جوشکاری زاویه‌ی مشعل با قطعه کار 90° درجه می‌باشد تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. توجه داشته باشید تا به قطعه‌ی زیری حرارت زیادتری منتقل شود.

۷- پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه را از 90° درجه به حدود 60° درجه تغییر دهید و سیم جوش را به حوضچه اضافه نمایید. زاویه‌ی سیم جوش با قطعه کار در این حالت $40^\circ - 30^\circ$ درجه و زاویه‌ی سیم جوش با مشعل $80^\circ - 90^\circ$ درجه می‌باشد (شکل ۲-۲۸).

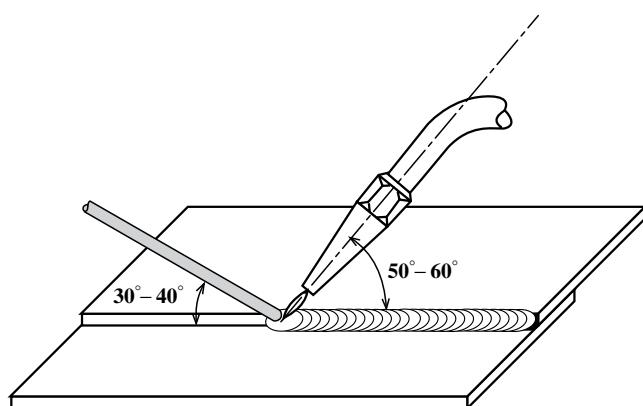

شکل ۲-۲۸



شکل ۲-۲۹

-۸- نکته‌ی حائز اهمیت در این روش این است که تمرکز حرارت مدام بر روی قطعه‌ی زیرین و سیم جوش می‌باشد و لبه‌ی بالایی قطعه باید به طور مستقیم با شعله در تماس باشد زیرا باعث سوختگی لبه می‌شود (شکل ۲-۲۹).



شکل ۲-۳۰

-۹- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید (شکل ۲-۳۰) و در انتهای کار کمی مکث کنید و سیم جوش بیشتری ذوب کنید تا چاله جوش (گودی انتهایی) به وجود نیاید.



شکل ۲-۳۱

-۱۰- قطعه را با برس سیمی تغییر کرده و اکسیدهای سطح قطعه را پاک نمایید (شکل ۲-۳۱).



شکل ۲-۳۲


-۱۱- قطعه را بازبینی کنید و با بررسی نکات زیر از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید (شکل ۲-۳۲).

- نداشتن سوختگی لبه‌ها؛

- زیاد نبودن گرده و پهناهی جوش؛

- یکسان بودن زنجیره‌های گرده جوش.

-۱۲- وسایل را مرتب کرده و در سر جای خود قرار دهید و محلّ کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

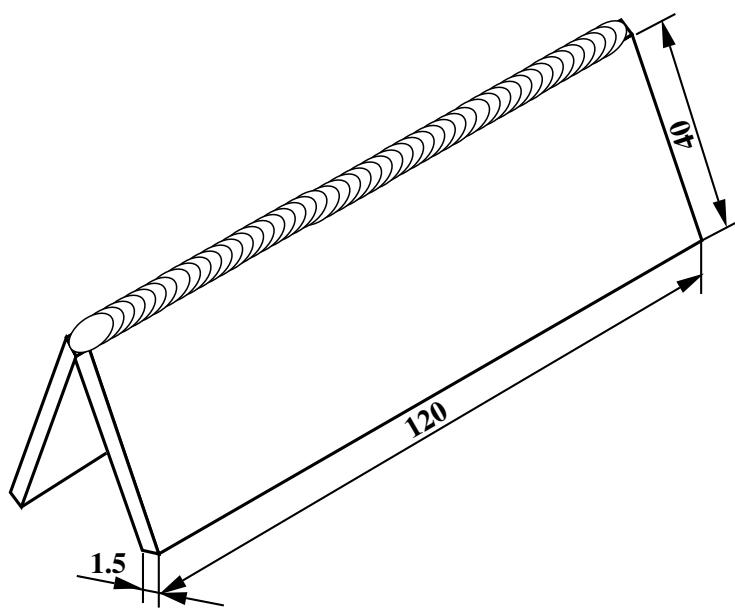

شماره	مشخصات قطعه کار	مالحظات	120 × 40 × 1.5	st37	2	ورق فولاد سیاه یا روغنی
مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: نبشی خارجی تخت (پیش دستی)	شماره نمودار: ۷-۲				
تولرانس خشن	هدف های آموزشی: تمرین جوش زاویه خارجی	مدت: ۱۰ ساعت				

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۷-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	قطعه گیر جابه‌جا	وسیله‌ی کمکی نگهدارنده با زاویه‌ی ۹۰°	یک عدد

۱- همیشه برای خاموش کردن مشعل اول شیر گاز استیلن را بیندید.

۲- در اطراف محل جوشکاری نباید مواد مشتعل شونده وجود نداشته باشد.

۳- موقع جوشکاری از عینک تیره‌ی مناسب با شیشه‌های تمیز استفاده کنید.

۴- قطعات داغ را با انبر قطعه گیر جابه‌جا کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1-G11	—	Ø=2
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۱۰ ساعت

۷-۲- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی ورق‌های فولادی در وضعیت سطحی با روش پیش‌دستی

ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت کلیه نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st۳۷) روغنی دو قطعه به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی‌متر مطابق شکل ۲-۳۳ آماده نمایید.



شکل ۲-۳۳

۲- از وسیله‌ی کمکی شکل ۲-۳۴ که با شیئی تحت زاویه‌ی ۹۰° درجه ساخته شده جهت خال‌جوش زدن قطعات استفاده کنید.



شکل ۲-۳۴

۳- قطعات جوش دادنی را در دو طرف، تحت زاویه‌ی ۹۰° مقابل هم قرار دهید. فاصله‌ی دو قطعه را در محل اتصال را (ریشه جوش) به اندازه‌ی قطر سیم جوش تنظیم نمایید.

۴- سرعشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار کنید و مقدار کمی شیر استیلن و مقدار کمتری شیر اکسیژن را باز نمایید. مشعل را روشن کرده و شعله‌ی خنثی ایجاد نمایید و ابتدا و انتهای دو قطعه را مطابق شکل ۲-۳۵ خال‌جوش بزنید.




شکل ۲-۳۵



شکل ۲-۳۶

جوشکاری را از سمت راست به چپ شروع نمایید (شکل ۲-۳۶). در ابتدای جوشکاری مشعل با قطعه کار زاویه‌ی 90° درجه تشکیل می‌دهد تا حوضچه‌ی مذاب به وجود آید.

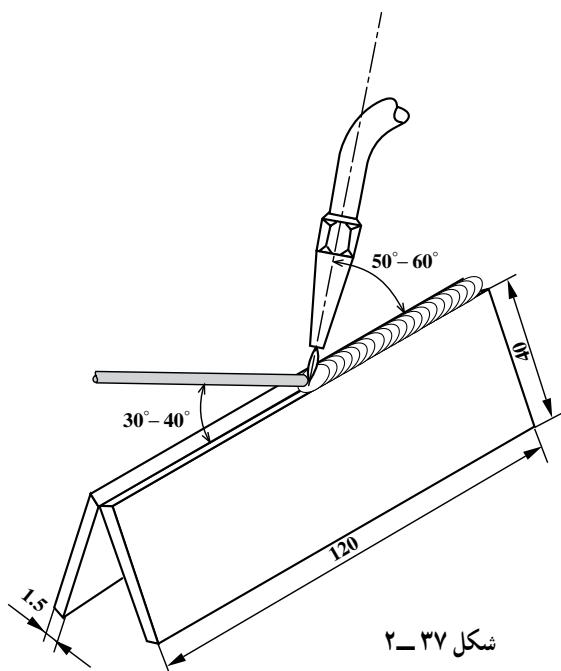

شکل ۲-۳۷

پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه‌ی مشعل با قطعه کار را از 90° درجه به 60° درجه تغییر دهید و سیم جوش را به حوضچه‌ی مذاب اضافه نمایید. زاویه‌ی سیم جوش با قطعه کار 30° تا 40° و زاویه‌ی سیم جوش با مشعل در حدود $80^\circ - 90^\circ$ خواهد بود (شکل ۲-۳۷).



شکل ۲-۳۸

۵— با توجه به زاویه‌ی نشان داده شده در شکل ۲-۳۸ لبه‌های کار را ذوب کرده و سیم جوش را به طور مداوم به حوضچه اضافه نمایید تا اتصال با گرددی مناسب ایجاد شود.



شکل ۲-۳۹

۶- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث کنید و با ذوب کردن مقدار بیشتری از سیم جوش انتهای درز را از مذاب پر کنید تا چاله جوش به وجود نیاید (شکل ۲-۳۹).



شکل ۲-۴۰


۷- پس از سرد شدن قطعه کار گرده جوش و اطراف آن را با برس سیمی از اکسید کاملاً پاک کنید (شکل ۲-۴۰).



شکل ۲-۴۱

۸- قطعه را بازبینی و از کیفیت جوش اطمینان حاصل کنید (شکل ۲-۴۱). گرده جوش باید درز دو قطعه را کاملاً پر کند و با سطوح قطعات لبه دار نشود.

۹- وسایل را مرتب کرده و در سر جای خود قرار دهید و میز کار و محل کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

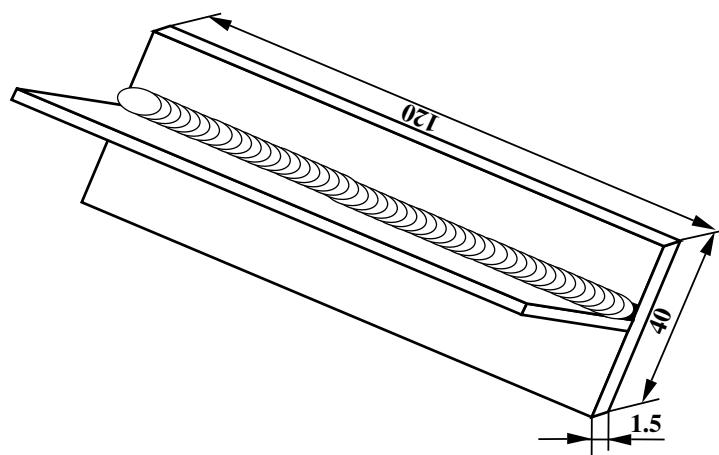

شماره	مشخصات قطعه کار	ورق روغنی یا سیاه
مقدار	تعداد	st37
مشخصات قطعه کار	جنس	120 × 40 × 1.5
نام قطعه کار: سپری تخت (پیش‌دستی)	اندازه‌ی قطعه	2
مقیاس ۱:۱	شماره‌ی نقشه: ۲-۸	ملاحظات
تولرانس خشن	هدف‌های آموزشی: تمرین جوش زاویه‌ی داخلی	مدت: ۱۰ ساعت

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۸-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

رده	مشخصات	نام	ردیف
یک دست	اندازه‌ی بدن	لباس کار	۱
یک جفت	اندازه‌ی پا	کفش ایمنی	۲
یک عدد	استاندارد	عینک جوشکاری	۳
یک عدد	چرمی	پیش‌بند	۴
یک جفت	چرمی	دستکش	۵
یک عدد	نخی - کتانی	کلاه ساده	۶

جدول وسایل کار

رده	مشخصات	نام	ردیف
یک دستگاه	کامل	دستگاه جوش گاز	۱
یک عدد	استاندارد	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	۲
یک عدد	با سیم فولادی	برس سیمی	۳
یک عدد	استاندارد	سوزن سرمشعل	۴
یک عدد	کوچک	انبر قطعه‌گیر	۵
یک عدد	استاندارد	فندک جوشکاری	۶
یک عدد	مخصوص جوش گاز	میز کار	۷
یک عدد	نگهدارنده	تسمه‌ی شکاف‌دار	۸
یک عدد	۳۰° گرمی	چکش معمولی	۹

- ۱- هیچ‌گاه با لباس چرب جوشکاری نکنید.
- ۲- از باز کردن سریع و ناگهانی شیر فلکه‌ی کپسول اکسیژن خودداری نمایید.
- ۳- از قراردادن کپسول‌ها در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
- ۴- برای حمل و نقل کپسول‌ها از وسیله و ارآبه‌ی مطمئن استفاده کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1_G11	—	$\varnothing = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۱۰ ساعت

۲-۸- دستور العمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی (سه پری) ورق‌های فولادی در وضعیت سطحی با روش پیش‌دستی

- ابزار و وسائل اینمی فردی را از انبار تحویل گرفته و با رعایت کلیه نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :
- ۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st۳۷) روغنی دو قطعه به ابعاد $۵/۲ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر مطابق شکل ۲-۴۲ آماده نمایید.



شکل ۲-۴۲



شکل ۲-۴۳



شکل ۲-۴۴

- ۲- قطعات را مانند شکل بر روی هم قرار دهید و به وسیله‌ی یک تسمه‌ی شکاف‌دار قطعه‌ی بالایی را نگه دارید (شکل ۲-۴۳).

تسمه‌ی شکاف‌دار یک وسیله‌ی ساده برای نگهداری قطعات کار است که با راهنمایی هنرآموزان به راحتی قابل ساخت در کارگاه است.

- ۳- سرعشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه‌ی ۳۱ انتخاب کنید و بر روی مشعل سوار نمایید و پس از روشن کردن مشعل و شعله‌ی مناسب ابتدا و انتهای قطعه را مطابق شکل ۲-۴۴ خال جوش بزنید. در شکل به نقش نگهدارنده‌ی قطعه توجه کنید.



شکل ۲-۴۵

۴- با کمک چکش بر روی سندان لبه‌های دو قطعه را جفت نمایید تا هیچ فاصله‌ای بین دو لبه وجود نداشته باشد (شکل ۲-۴۵).


نکته‌ی مهم

موقع چکش زدن روی دیواره عمودی کار توجه داشته باشید. سطح قطعه زیری کاملاً روی سندان قرار گرفته باشد و با چکش به طور عمودی روی لبه دیواره ضربه وارد کنید.



شکل ۲-۴۶

۵- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری نمایید (شکل ۲-۴۶). در ابتدا مشعل با قطعه کار زاویه‌ی 90° درجه می‌سازد تا حوضچه‌ی مذاب به وجود آید.

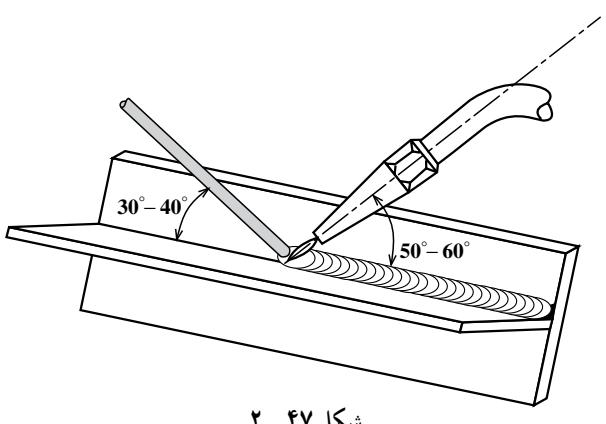

شکل ۲-۴۷

پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب که زاویه از 90° درجه به 50° - 60° درجه تغییر می‌کند و سیم جوش را به حوضچه اضافه نمایید. زاویه‌ی سیم جوش با قطعه کار در طول خط جوش 30° - 40° باشد (شکل ۲-۴۷).



شکل ۲-۴۸

۶- حرارت دادن به دو قطعه در طول مدت جوشکاری باید یکسان باشد زیرا اگر قطعه‌ای داغ‌تر باشد حوضچه مذاب به آن سمت گرایش پیدا می‌کند و شکل مهره‌ی جوش ناهماهنگ خواهد شد(شکل ۲-۴۸).



شکل ۲-۴۹

۷- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث کنید و سیم جوش بیشتری ذوب کنید تا چاله جوش پر شود(شکل ۲-۴۹).



شکل ۲-۵۰



شکل ۲-۵۱

۸- قطعه را سرد نمایید و بهوسیله‌ی برس سیمی اکسیدهای سطحی را کاملاً پاک کنید(شکل ۲-۵۰). برای این منظور با انبردست قطعه کار را محکم گرفته و کار را برس بزنید.

۹- جوش را بازبینی کنید و با درنظر داشتن نکات زیر از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید.


- عدم سوختگی کناره‌های جوش (under cut)

- منظم بودن مُهره جوش

- تقسیم شدن مساوی گوش بر روی قطعه‌ها (گرده جوش دارای ساقه‌های مساوی باشد)

- زیاد بودن پهنا و بر جستگی گرده جوش (شکل ۲-۵۱).

۱۰- وسایل را مرتب کرده و در جای خود قرار دهید. محل کار و میز کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

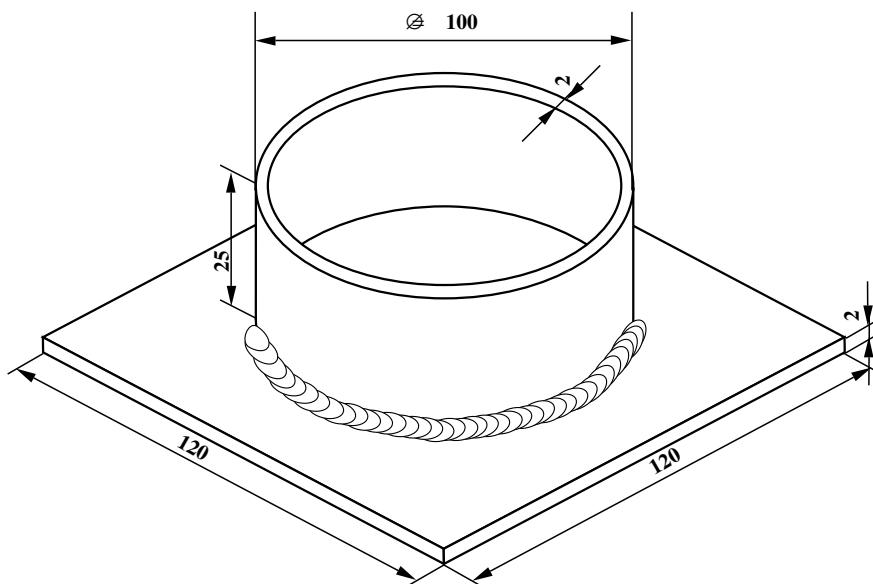

شماره خشن	تولانس سطحی هدف های آموزشی: تمرین جوشکاری فلانچ سطحی	مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: جوشکاری لوله به صفحه (فلانچ) در حالت سطحی	مشخصات قطعه کار	شماره
تمدن	تعداد	جنس	اندازه قطعه	ملاحظات	
شماره نقصه: ۹-۲					ورق سیاه یا روغنی
مدت: ۱۲ ساعت					ورق سیاه یا روغنی

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲-۹

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

- موقع کار با قیچی ورق بری مواطن انگشتان خود باشد.
- در کار با حوصله باشد و از دست پاچگی پرهیز کنید.
- موقعی که با شعله روشن مشغول جوشکاری هستید مواطن لباس کار خود باشد که با شعله تماس پیدا نکند.

- استفاده از ابزار و وسایل کار باید اصولی باشد و هر وسیله در جای خود به کار گرفته شود تا عمر وسیله طولانی باشد و همیشه وسیله‌ی کار سالم در اختیارتان باشد.


جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1-G11	—	$\varnothing = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه


۲-۹- دستور العمل جوشکاری لوله به ورق (فلانچ) در حالت تخت



 شکل ۲-۵۲



شکل ۲-۵۳

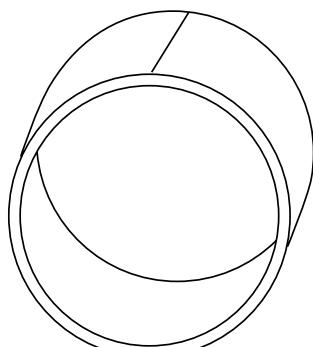

شکل ۲-۵۴



شکل ۲-۵۵

- ابزار و وسایل کار را از انبار تحويل گرفته و با رعایت کلیه نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
- ۱- از ورق فولاد معمولی روغنی قطعه‌ای به ابعاد $120 \times 120 \times 25$ میلی‌متر و یک لوله‌ی درزدار جدار نازک به قطر 100 و طول 25 میلی‌متر مطابق شکل ۲-۵۲ آماده کنید.


- ۲- در صورت نداشتن لوله می‌توانید از ورق روغنی به ضخامت 2mm تسمه‌هایی به طول $(\pi \times 314)/14 = 314$ و به عرض 100×3 میلی‌متر با گیوتین ببرید (شکل ۲-۵۳) و آن را، مطابق شکل ۲-۵۴، به وسیله‌ی لبه‌ی گرد سندان به صورت استوانه درآورید، سپس لبه‌های به هم رسیده را با ذوب سطحی به هم جوش دهید و به عنوان یک قطعه کار مورد استفاده قرار دهید.

- ۳- ورق فولادی را از چربی و آلودگی و اکسید تمیز کنید و لوله را در وسط صفحه قرار داده با روشن کردن مشعل و تنظیم شبکه، محل قطره‌های لوله را به ورق خال جوش دهید (شکل ۲-۵۵).



شکل ۲-۵۶

۴- از روی یکی از خال‌جوش‌ها جوشکاری را به این نحو شروع نماید: ابتدا با شعله خال‌جوش را کاملاً حرارت دهید تا ذوب شود و با اضافه کردن سیم جوش به حوضچه‌ی مذاب جوشکاری را ادامه دهید(شکل ۲-۵۶).

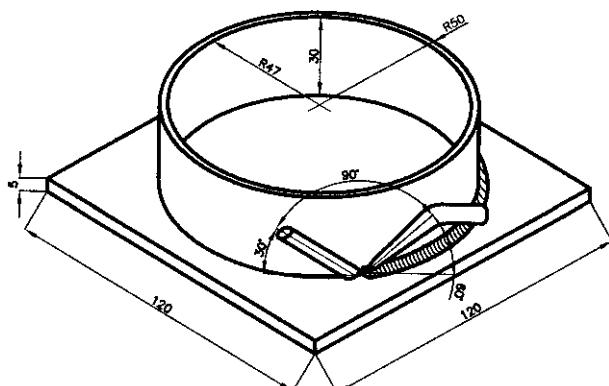

شکل ۲-۵۷


۵- توجه داشته باشید که مشعل در نیمساز زاویه‌ی بین لوله و سطح کار قرار داشته و نسبت به سطح قطعه زاویه‌ی 60° بسازد. در این جوشکاری سیم جوش نیز در نیمساز زاویه‌ی بین لوله و سطح کار قرار دارد اما نسبت به قطعه کار زاویه‌ی 30° می‌سازد(شکل ۲-۵۷).



شکل ۲-۵۸

۶- مطابق آن‌چه در شکل ۲-۵۸ مشاهده می‌کنید دست‌های جوشکار باید انعطاف داشته و با پیشروی کار با چرخش آرام دست زاویه‌ی بین مشعل و سیم جوش که 90° است ثابت بماند.

۷- در پایان شعله را خاموش و وسایل را جمع‌آوری و تمیز کرده و محل کار را از ضایعات تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

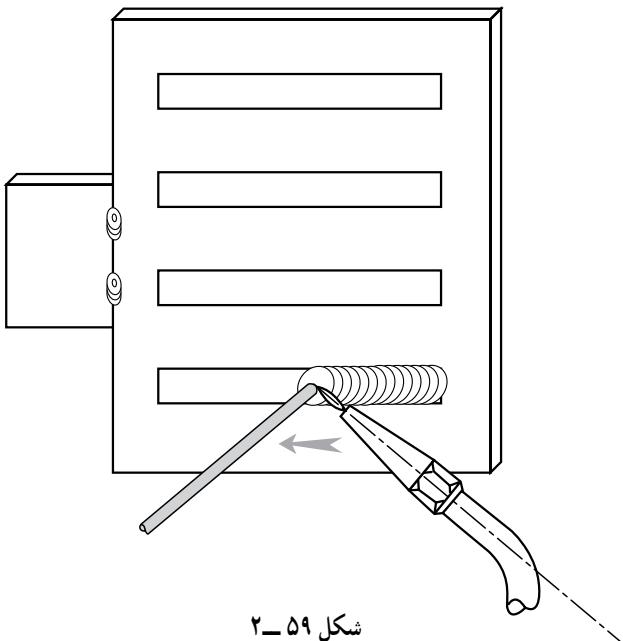


شکل ۲-۵۹

۱۰-۲- اصول جوشکاری پیش‌دستی در حالت افقی
جوشکاری در حالت افقی به‌نحوی است که درز اتصال در صفحه‌ی قائم قرار گرفته و خط جوش در امتداد افق است. در این حالت مذاب میل به سرازیر شدن دارد؛ درنتیجه مشعل باید به اندازه‌ی 10° از حالت عمود به حالت مایل به طرف زمین قرار گیرد تا مذاب به طرف پایین سرازیر نشود(شکل ۲-۵۹). حوضچه‌ی مذاب بهتر است کوچک‌تر انتخاب شود که احتمال شره کردن وجود نداشته باشد.



شکل ۲-۶۰


جوشکار باید ارتفاع خود را با محل جوشکاری طوری تنظیم کند که درز جوش درست در مقابل صورت او قرار داشته باشد(شکل ۲-۶۰).

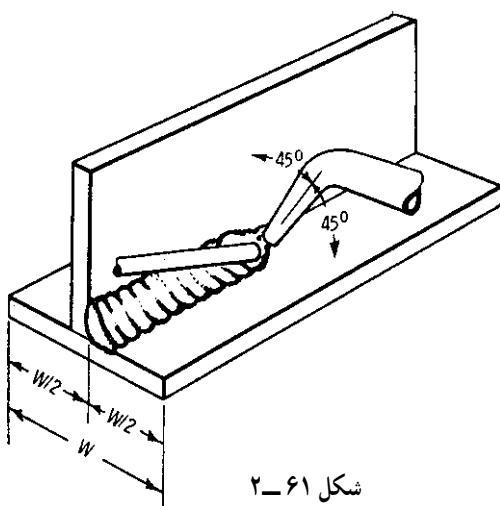

شکل ۲-۶۱

در جوشکاری گوشه و ایجاد جوش ماهیچه‌ای، می‌تواند جوش در سطحی پایین‌تر قرار گیرد تا امکان جوشکاری زیر دست برای جوشکار فراهم باشد (شکل ۲-۶۱). همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌شود زاویه‌ی مشعل با کار 60° است و سیم جوش با زاویه‌ی 30° به حوضچه‌ی مذاب اضافه می‌شود.

البته مشعل در راستای نیمساز زاویه اتصال قرار دارد.

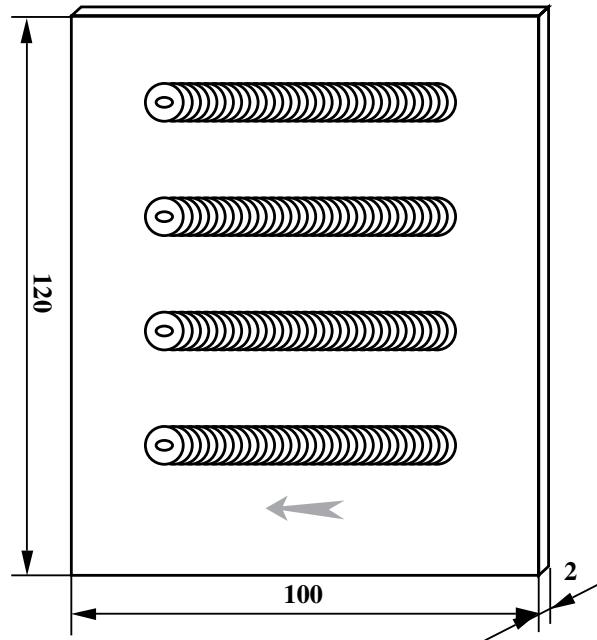

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه	ملاحظات	ورق فولاد سیاه یا روغنی
شمارهی نقشه: ۲-۱۰	نام قطعه کار: گروه‌سازی در حالت افقی (پیش‌دستی)	مقیاس ۱:۱	st37	2		
مدت: ۱۲ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین گروه جوش در حالت افقی	تولرانس خشن				

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲-۱۰

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار


ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	وسایل خط‌کشی	استاندارد	هر کدام یک عدد
۹	چکش و سنبه‌نشان	معمولی	هر کدام یک عدد

- با لباس کار سالم و اندازه‌ی بدن خود کار را شروع کنید.
- جوشکاری با شعله دارای مخاطرات زیاد است؛ با دقق و توجه کافی جوشکاری کنید.
- از شوخی کردن با مشعل روشن جداً خودداری نمایید.
- در نگهداری و استفاده‌ی درست از وسایل توجه کافی داشته باشید.


جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1-G11	—	$\emptyset = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

۱۱-۲- دستور العمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق فولادی در حالت افقی و به روش پیش‌دستی
 ابزار و وسایل لازم را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
 ۱- قطعه‌ای به ابعاد $2 \times 100 \times 120$ میلی‌متر آماده نمایید.
 ۲- قادری به فاصله‌ی $1/5 \text{ cm}$ از لبه‌ی قطعه بر روی آن رسم کنید. سپس داخل کادر را مطابق با شکل ۲-۶۲ خط کشی کنید.

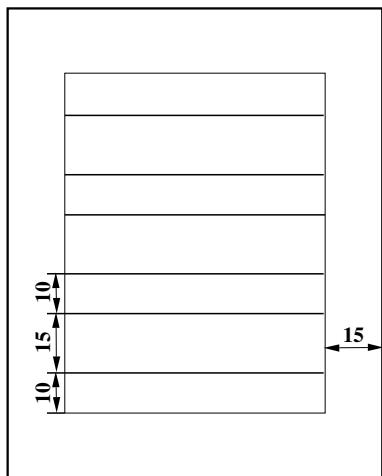

شکل ۲-۶۲

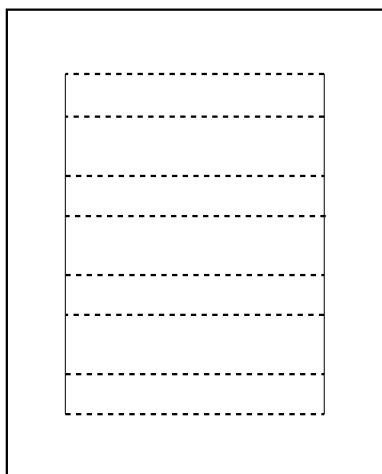

شکل ۲-۶۳

۳- به وسیله‌ی سنبه‌نشان بر روی دو خط که به فاصله‌ی 1 cm از هم قرار دارند نقاطی (نشانه‌هایی) ایجاد نمایید (شکل ۲-۶۳). نشانه‌ها بیش از اندازه درشت و بزرگ نباشد تا در سطح کارگودی ایجاد نشود.




شکل ۲-۶۴

۴- قطعه را مطابق با شکل ۲-۶۴ در حالت افقی ثابت کنید. برای این کار می‌توانید از گیره‌ی مخصوص با استفاده از چند خال جوش استفاده نمایید.



شکل ۲-۶۵

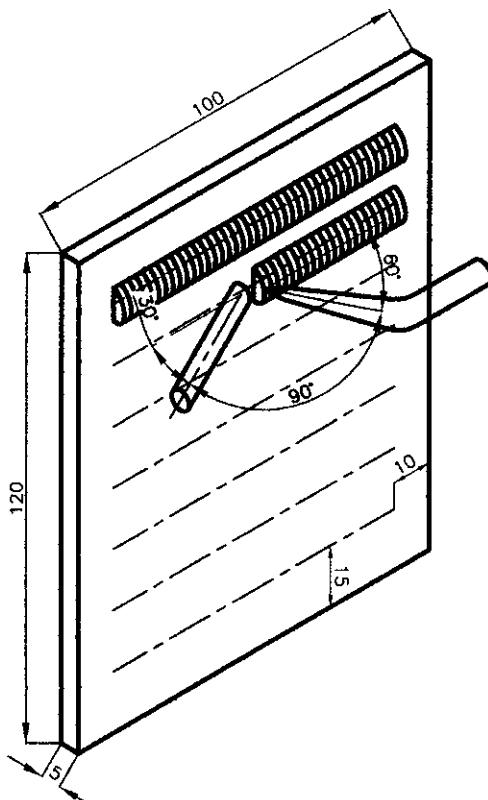

شکل ۲-۶۶

۵- سرمشعل مناسب را نصب و با استفاده از فندک

شعله را روشن نموده و در حالت خشی تنظیم کنید.

۶- بین دو خط را، که به فاصله‌ی ۱cm از هم قرار دارند،


به روش پیش‌دستی (از راست به چپ) جوشکاری کنید. برای این کار ابتدا شعله را روی قطعه بگیرید تا حوضچه‌ی مذاب ایجاد شود. سپس با اضافه کردن سیم جوش به مذاب به صورت متناوب و حرکت نوسانی مشعل، پیش‌روی را آغاز و مذاب را در جهت پیش‌روی هدایت نمایید (شکل ۲-۶۵).

در جهت پیش‌روی هدایت نمایید (شکل ۲-۶۵).

مشعل در صفحه‌ای که زاویه ۷۵° با سطح کار قرار دارد

واقع شده و در این حالت مطابق شکل ۲-۶۶، زاویه‌ی بین مشعل و قطعه کار ۶۰° و زاویه‌ی بین قطعه کار و سیم جوش ۳۰° می‌باشد. مشعل و سیم جوش نسبت به صفحه‌ی افق زاویه‌ی ۷۵° می‌سازند تا مذاب به پایین سرازیر نشود و ریزش نکند.

۷- عمل جوشکاری را تا انتهای هر خط انجام دهید و پس از اتمام کار شعله را خاموش کنید.
وسایل و ابزار را جمع‌آوری و تمیز کنید و در صورت لزوم به انبار تحولی دهید.

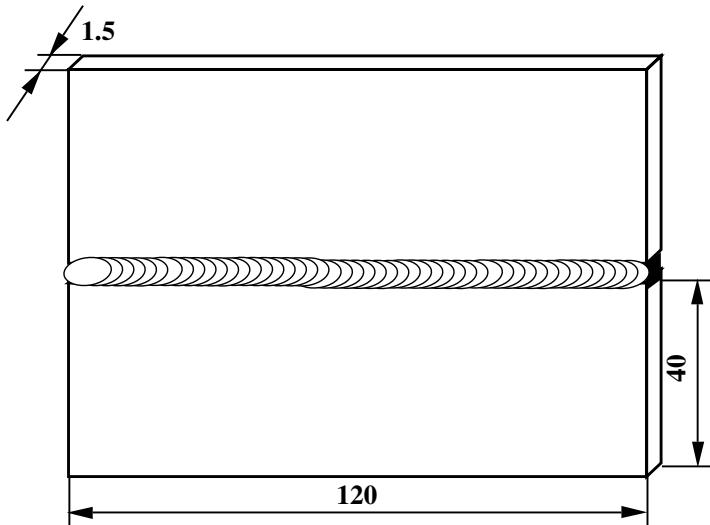

شماره ۱: این نام قطعه کار: لب به لب افقی (بیش دستی) می باشد	مشخصات قطعه کار	شماره	ورق روغنی یا سیاه
شماره ۱: ۱۱-۲	ملاحظات	تعداد	st37
مدت: ۱ ساعت	اندازه قطعه	جنس	۱۲۰×۴۰×۱.۵
			۲

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۱-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عينک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندهک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	سیم خمیده	$\emptyset = 2$	یک عدد

- ۱- از ستایر زدگی هنگام جوشکاری جداً خودداری کنید.
- ۲- هر وسیله را در جای خود قرار دهید و از بی‌نظمی روی میز کار پرهیز کنید.
- ۳- با آستینین بالا زده و لباس کار آستینین کوتاه جوشکاری نکنید.
- ۴- شماره‌ی شیشه‌ی عینک و تمیز بودن آن‌ها را بررسی کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1-G11	—	$\emptyset = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه


زمان: ۱ ساعت

۲-۱۲- دستور العمل جوشکاری لب به لب ورق های فولادی در حالت افقی با روش پیش دستی

- ۱- ابزار و وسایل کار را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت تمام نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
- ۲- از ورق های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی متر، مطابق شکل ۲-۶۷، آماده نمایید.



شکل ۲-۶۷

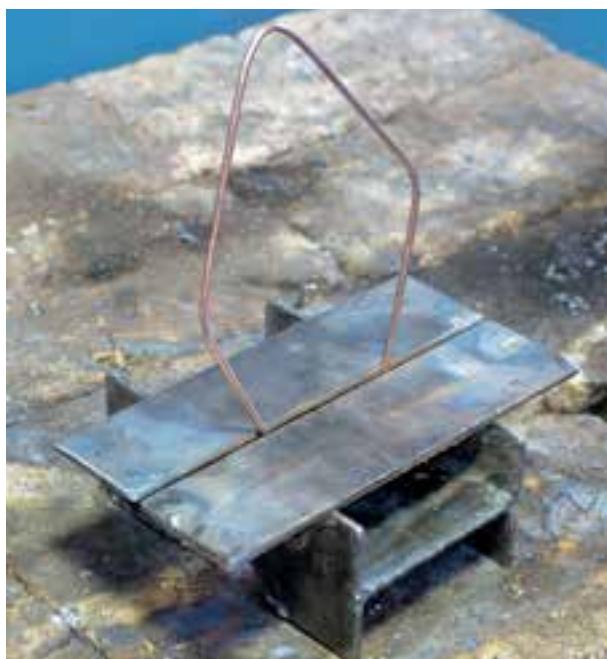

شکل ۲-۶۸

- ۳- با استفاده از سیم جوش خمیده، مطابق شکل ۲-۶۸، فاصله‌ی دو قطعه قطعات را تنظیم نمایید. این فاصله به اندازه‌ی قطر سیم جوش خواهد بود.



شکل ۲-۶۹

۴- سرمشعل مناسب را، نسبت به قطعه کار، با مراجعه به جدول شماره ۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید.


۵- شعله‌ی خنثی ایجاد کنید.

۶- ابتدا و انتهای دو قطعه را مطابق شکل ۲-۶۹ خال جوش بزنید. وقتی یک طرف دو قطعه به هم خال جوش شد با کترل فاصله در طرف دیگر دو قطعه و هم سطح بودن قطعات نسبت به هم، انتهای قطعات کار را خال جوش کنید.



شکل ۲-۷۰

۷- قطعه کار را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز موازی سطح زمین و رو به روی خودتان قرار گیرد (شکل ۲-۷۰) و ارتفاع دیگر را به نحوی تنظیم نمایید که انجام جوشکاری برایتان ساده باشد.

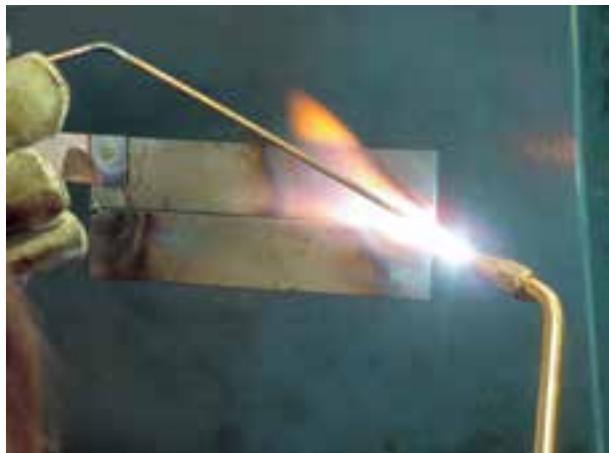

شکل ۲-۷۱

۸- جوشکاری را از سمت راست به چپ شروع کنید. در ابتدا مشعل را عمود بگیرید تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. حوضچه بیشتر در قسمت بالایی لبه تشکیل می‌شود و فقط لبه‌ی پایینی به حد ذوب می‌رسد. پس از تشکیل حوضچه زاویه‌ی مشعل در راستای محور $60^{\circ}-70^{\circ}$ خواهد بود (شکل ۲-۷۱).



شکل ۲-۷۲

۹- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث کنید و با ذوب اضافه سیم جوش چاله جوش را پر کنید(شکل ۲-۷۲).



شکل ۲-۷۳


۱۰- قطعه کار را از گیره باز کرده ، آن را سرد نموده و با برس سیمی اکسیدهای آن را تمیز کنید(شکل ۲-۷۳).



شکل ۲-۷۴

۱۱- قطعه را بازبینی نموده و از کیفیت جوش اطمینان حاصل کنید (بازبینی پهنا و بر جستگی گرده جوش و یکنواختی گرده جوش در طول روز مورد نظر است) (شکل ۲-۷۴).

۱۲- وسایل را مرتب کرده و سر جای خود قرار دهید.
 محل کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

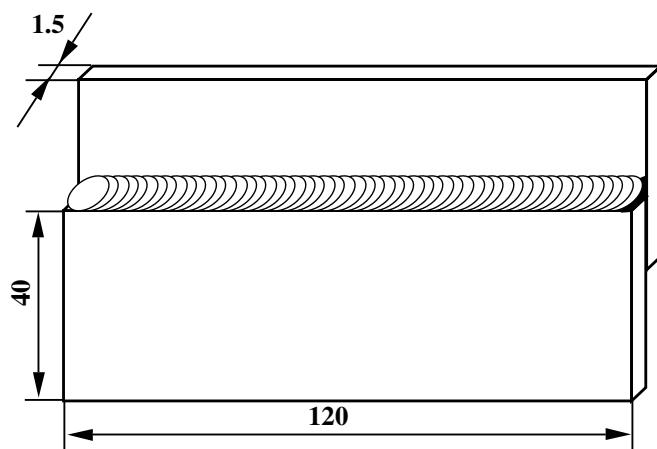

شماره	مشخصات قطعه کار	ملاحظات	تعداد	جنس	اندازه قطعه	st37	$120 \times 40 \times 1.5$	ورق فولادی سیاه یا روغنی
شماره نمودار:	۱۲-۲	نام قطعه کار: لب روی هم افقی (پیش دستی)	مقیاس ۱:۱					
مدت:	۱۰ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوش لب به لب افقی	تولرانس خشن					

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستورالعمل ۱۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی پا	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخنی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۴-۲	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰ گرمی	یک عدد

۱- از وسایل کامل ایمنی که مناسب و کنترل شده است استفاده کنید.

۲- قطعه کار را در وضعیت مناسب روی میز استقرار دهید.

۳- بدن شما در وضعیت پایدار استقرار داشته باشد.


۴- اطراف محل کار را بررسی و در صورت لزوم آن را از مواد اضافی و آتش‌زا پاکسازی کنید.

۵- با آرامش کامل و با صبر و حوصله‌ی کافی به تمرین جوشکاری مشغول شوید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت

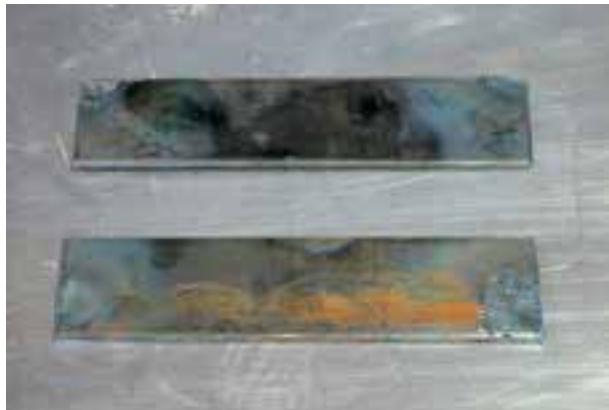

شکل ۲-۷۵

۲-۱۳- دستور العمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در حالت افقی با روش پیش دستی ابزار و وسایل کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت تمام نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی ۲ قطعه هر یک به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی متر، مطابق شکل ۲-۷۵ آماده نمایید.



شکل ۲-۷۶

۲- دو قطعه را به اندازه‌ی ۲ تا ۳ برابر ضخامت ورق، که در این تمرین ۶ تا ۹ میلی متر می‌باشد، مطابق شکل ۲-۷۶، روی هم قرار دهید.



شکل ۲-۷۷

۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و بر روی دسته‌ی مشعل سوار نمایید و شعله‌ی خنثای مناسب ایجاد کنید.

۴- ابتدا و انتهای دو قطعه را به هم خال جوش بزنید (شکل ۲-۷۷).




۲-۷۸

۵- با استفاده از چکش و سندان، دولبه را با هم جفت کنید تا بین دو قطعه فاصله‌ای نباشد(شکل ۲-۷۸).




۲-۷۹

۶- قطعه را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز جوش موازی سطح زمین و رو به روی خودتان، مطابق شکل ۲-۷۹، به نحوی قرار گیرد که اجرای جوشکاری ساده و راحت باشد.

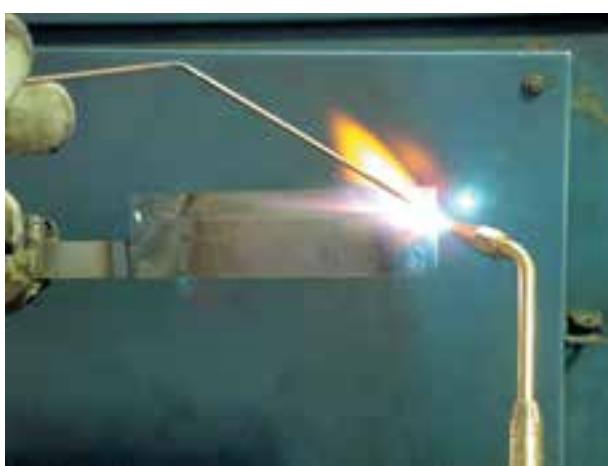


۲-۸۰

۷- جوشکاری را از سمت راست به چپ شروع کنید (شکل ۲-۸۰). در ابتدای جوشکاری، مشعل با قطعه کار زاویه‌ی ۹۰ درجه تشکیل می‌دهد تا حوضچه‌ی جوش به وجود آید. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب سیم جوش را به حوضچه اضافه نمایید.

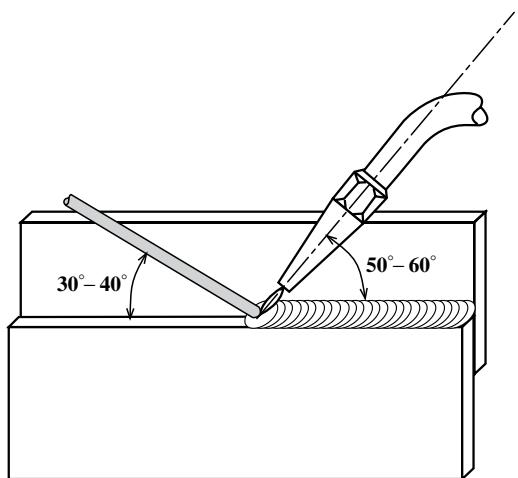

۲-۸۱- با توجه به زوایای نشان داده شده در شکل ۲-۸۱
لبهای کار را ذوب کنید.

شکل ۲-۸۱

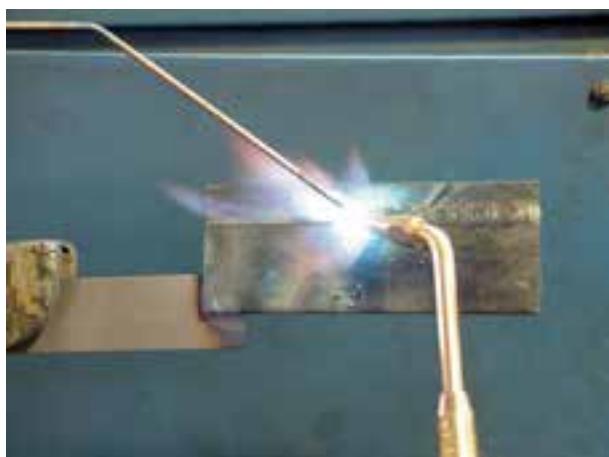

۹- میزان ذوب سیم جوش در حوضچه‌ی مذاب به ابعاد
گرده جوش بستگی دارد(شکل ۲-۸۲).

شکل ۲-۸۲



۱۰- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و
در انتهای کار کمی مکث نمایید و با اضافه کردن سیم جوش به
حوضچه‌ی مذاب چاله جوش را پر کنید (شکل ۲-۸۳).

شکل ۲-۸۳




شکل ۲-۸۴

۱۱- قطعه کار را از گیره باز کرده و آن را سرد نمایید و با برس سیمی اکسیدهای قطعه را پاک نمایید(شکل ۲-۸۴).



شکل ۲-۸۵

۱۲- قطعه را بازبینی کرده و از کیفیت جوش اطمینان حاصل کنید(شکل ۲-۸۵).
- گرده جوش باید تمام لبه‌ی قطعه‌ی بالا را بوشش دهد و پهنانی آن در تمام طول تقریباً ثابت باشد.
- سطح جوش نه زیاد کاو باشد و نه زیاد کوثر.
۱۳- وسائل را مرتب کرده و سر جای خود قرار دهید.
 محل کار و میز کار را تمیز کنید و در صورت لزوم ابزار و وسائل را به انبار تحويل دهید.

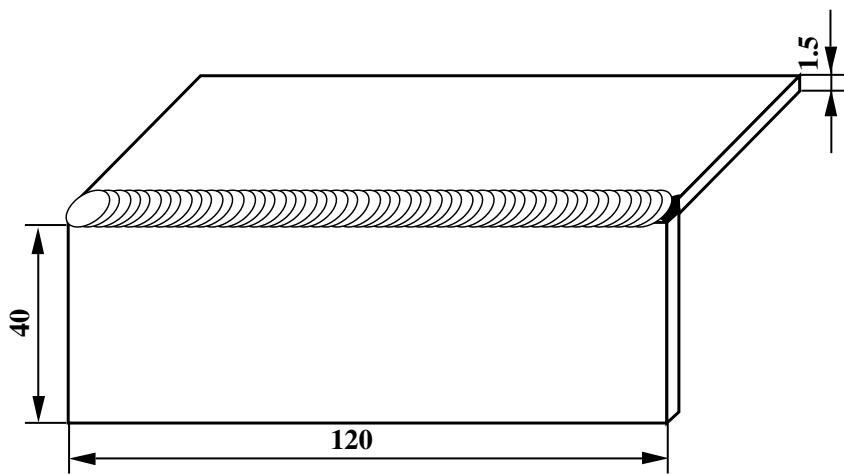

شماره	مشخصات قطعه کار	ملاحظات	ورق فولاد سیاه یا روغنی
شماره‌ی نقشه: ۱۳-۲	نام قطعه کار: نبشی خارجی افقی (پیش‌دستی)	مقیاس ۱:۱	st37
مدت: ۱۰ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین جوشکاری زاویه‌ی خارجی افقی	تولرانس خشن	120 × 40 × 1.5 اندازه‌ی قطعه جنس تعداد

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۳-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نگهدارنده	۹۰°	یک عدد

- از قطعه‌ی داغ و سرخ شده برای روشن کردن مشعل استفاده نکنید.
- سرمشعل را با سوزن مخصوص از ذرات جرقه و اکسید پاک کنید.
- قطعات کنار دست جوشکار داغ است مگر خلاف آن ثابت شود.

۴- فشار گازهای اکسیژن و استیلن را مجدداً کنترل کنید.
ابزار و وسایل ایمنی را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل بعد را اجرا کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۱۰ ساعت



شکل ۲-۸۶



شکل ۲-۸۷



شکل ۲-۸۸

۱۴-۲- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی
ورق‌های فولادی در حالت افقی با روش پیش‌دستی
ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با
رعایت نکات اینمی مراحل انجام کار را به ترتیب انجام دهید.
۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو
قطعه به ابعاد $۲ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر، (شکل ۲-۸۶).

۲- دو قطعه به ابعاد $۵ \times ۱۴۰ \times ۴۰$ میلی‌متر تهیه کرده
و آن را پلیسه‌گیری کنید.


۳- با استفاده از وسایل کمکی نبشی که در شکل ملاحظه
می‌شود، دو قطعه را تحت زاویه‌ی ۹۰° درجه نسبت به هم آماده
نمایید.

۴- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به
جدول شماره ۳۱ صفحه ۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار
نمایید سپس شعله را روشن کرده و یک شعله‌ی خنثی ایجاد
نمایید.


۵- ابتدا و انتهای دو قطعه را مطابق شکل ۲-۸۷ خال
جوش بزنید.

۶- قطعه را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز موازی
سطح زمین و رو به روی خودتان قرار گیرد (شکل ۲-۸۸).

۷- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری کنید (شکل ۲-۸۹). زاویه‌ی مشعل در ابتدای کار باید 90° درجه باشد تا مذاب ایجاد شود.

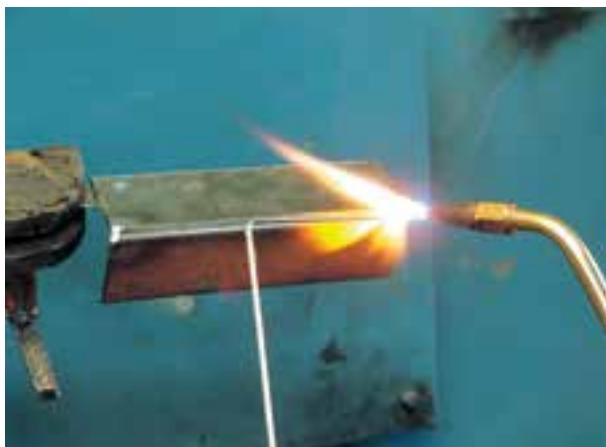

شکل ۲-۸۹

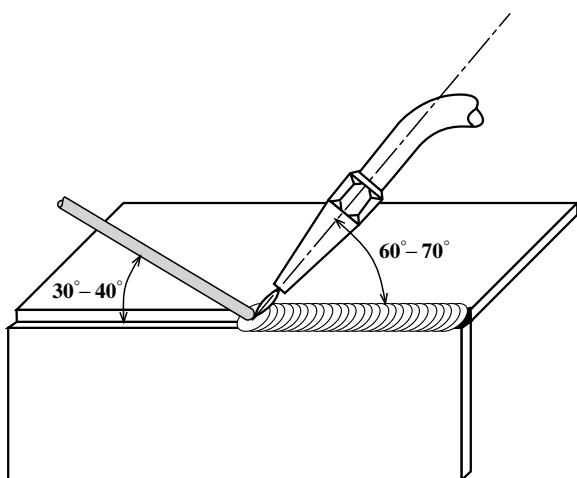

شکل ۲-۹۰

پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه‌ی مشعل در راستای محور Xها 60° - 70° درجه باشد و سیم جوش با مشعل زاویه‌ی 90° بسازد. با ذوب کردن سیم جوش و اضافه کردن مذاب به حوضچه‌ی مذاب گرده جوش مناسب ایجاد کنید (شکل ۲-۹۰).



شکل ۲-۹۱

نکته‌ی مهم

توجه داشته باشید میزان ذوب که از سیم جوش به کار اضافه می‌شود در تمام طول درز یکسان به حوضچه مذاب اضافه شود تا گرده جوش در تمام طول یک فرم و یک اندازه باشد.

۸- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث نمایید تا چاله جوش پرشود (شکل ۲-۹۱).



شکل ۲-۹۲


۹- قطعه را از گیره باز کرده آن را سرد نمایید و با برس سیمی اکسیدهای قطعه را پاک کنید (شکل ۲-۹۲).



شکل ۲-۹۳

۱۰- قطعه را بازبینی کنید و از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید (شکل ۲-۹۳). گرده جوش باید لبه‌ها را پوشش دهد و یک گوشی گرد یکنواخت ایجاد کرده در طول خط جوش موج‌های یکسان داشته باشد.

۱۱- وسائل را مرتب کرده و سر جای خود قرار دهید. محل کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسائل را به انبار تحویل دهید.

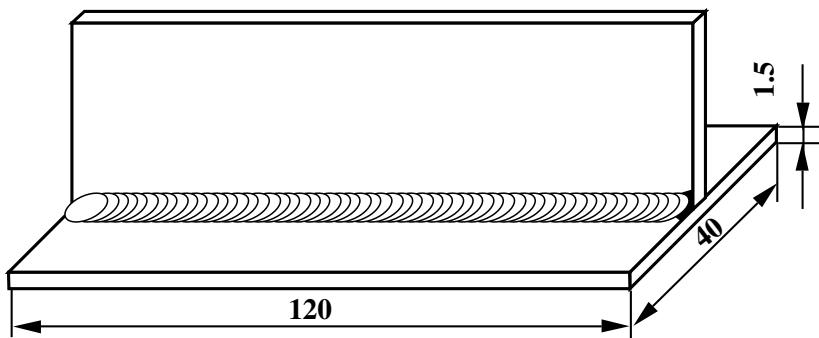

ورق فولادی یا روغنی				
شماره مشخصات قطعه کار	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه
مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: سه پری افقی (پیش‌دستی)			
شماره‌ی نقشه: ۱۴-۲				
مدت: ۱۰ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین آموزش جوش سه پری در حالت افقی			تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستورالعمل ۱۴-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	تسمه‌ی شکاف دار	نگهدارنده	یک عدد
۹	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

۱- برای تمیز کردن نوک سرمشعل از یک قطعه چوب استفاده کنید. (نوک سرمشعل را به سطح چوب مالش دهید)

۲- هیچ‌گاه کپسول استیلن را به صورت خواهید موردن استفاده قرار

ندهید.

۳- برای انتقال گاز استیلن از لوله‌های مسی خالص استفاده نکنید.

۴- در این تمرین سرمشعل بیشتر از معمول داغ می‌شود آن را با آب سرد کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت



شکل ۲-۹۴

۲-۱۵- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی
(پری) ورق‌های فولادی در حالت افقی با روش
پیش‌دستی

ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با
رعایت تمام نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) رونقی دو
قطعه به ابعاد $۲ \times ۱۲۰ \times ۴۰$ میلی‌متر، مطابق شکل ۲-۹۴، آماده
نمایید.



شکل ۲-۹۵

۲- قطعات را مانند شکل ۲-۹۵ بر روی هم قرار دهید و
به وسیله‌ی نگه‌دارنده، قطعه‌ی بالایی را نگه دارید.



شکل ۲-۹۶

۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به
جدول شماره ۱-۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید و
شعله‌ی خنثی ایجاد کنید و ابتدا و انتهای قطعات را خال‌جوش
بزنید (شکل ۲-۹۶).



شکل ۲-۹۷


۴- به کمک چکش روی سندان دولبه را جفت کنید تا بین دو قطعه فاصله‌ای نباشد(شکل ۲-۹۷).

ضربات چکش آرام و سطح زیری قطعه کار کاملاً به سطح سُندان تماس داشته باشد و چکش به صورت عمود بر لبه قطعه عمودی کار وارد شود.



شکل ۲-۹۸

۵- قطعه کار را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز موازی سطح زمین و رویه روی خودتان قرار گیرد (شکل ۲-۹۸). ارتفاع قطعه کار از زمین را با توجه به قد خودتان تنظیم کنید تا انجام جوشکاری برایتان ساده باشد.

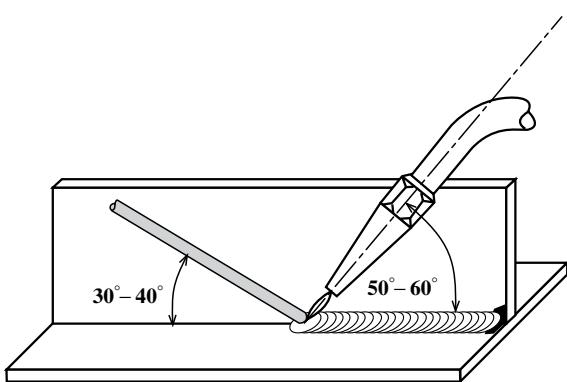

شکل ۲-۹۹

۶- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری نمایید. در ابتدای کار زاویه 90° درجه خواهد بود تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه‌ی مشعل 60° درجه در راستای محور Xها و زاویه‌ی 20° درجه نسبت به بالا در راستای Yها خواهد بود (شکل ۲-۹۹). جوشکاری را تا پایان خط جوش با همین زوایا ادامه دهید و چاله جوش را پر کنید.



شکل ۲-۱۰۰

۷- قطعه کار را از گیره باز کرده و آن را سرد نمایید و با برس اکسیدهای سطحی را پاک کنید (شکل ۲-۱۰۰). تا گرده جوش و موجهای روی آن قابل مشاهده و واضح باشد.



شکل ۲-۱۰۱


۸- قطعه کار را بازرسی چشمی نمایید تا از کیفیت جوش اطمینان پیدا کنید(شکل ۲-۱۰۱).

گرده جوش باید :

دارای پهنهای یکسان و برجستگی یکنواخت باشد و در آن بریدگی کناره جوش (under cut) مشاهده نشود.

۹- وسایل را مرتب کرده و در جای خود قرار دهید.

محل کار و میز کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

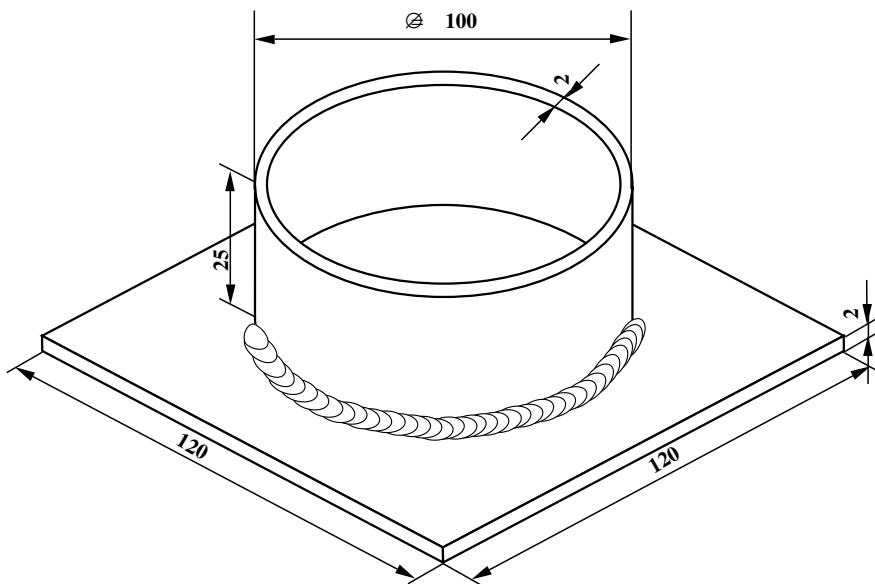

مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه هی قطعه	ملاحظات	ورق سیاه یا روغنی
	1	st37	120×120×2	ورق سیاه یا روغنی	ورق سیاه یا روغنی
شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه هی قطعه	مشخصات قطعه کار
شمارهی نقشه: ۱۵-۲	نام قطعه کار: فلانچ به روش افقی	1	st37	120×120×2	ورق سیاه یا روغنی
مدت: ۱۲ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین آموزش لوله به ورق در حالت افقی	تولرانس خشن			مقیاس ۱:۱

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستورالعمل ۱۵-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

۱- جوشکاری افقی درست
مقابل صورت جوشکار انجام
می‌شود، لذا دقیق کافی به کار برید.

۲- از عینک تمیز و سالم
استفاده کنید.


موقع جوشکاری حتماً از کلاه
садه‌ی کتابی استفاده کنید.

۳- مواظب جرقه‌های
احتمالی که از جوش جدا می‌شود
باشید. برای کاهش جرقه، تنظیم شعله
و رعایت فاصله‌ی مشعل تا کار
رعایت شود.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۱۰ ساعت

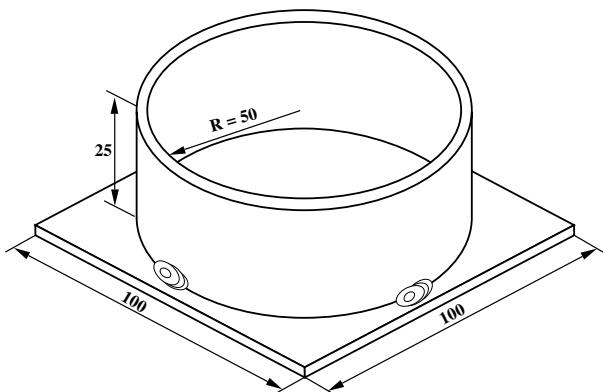

شکل ۲-۱۰۲

۱۶-۲- دستورالعمل جوشکاری لوله به ورق (فلانچ) در حالت افقی

ابزار و وسائل لازم را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت کلیه نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- یک قطعه ورق فولاد معمولی به ابعاد $100 \times 40 \times 2\text{ mm}$ و یک لوله‌ی جدار نازک به قطر 25 mm ، مطابق شکل ۲-۱۰۲ آماده کنید. در صورت لزوم لوله را با ورق ۲ میلی‌متری تهیه کنید.



شکل ۲-۱۰۳

- ۲- ورق و لوله را از چربی و اکسید پاک کنید. سپس این قطعه را با انتخاب مشعل و شعله‌ی مناسب، مطابق شکل ۲-۱۰۳، خال جوش بزنید.

- ۳- کار تمرینی را در ارتفاعی مناسب، به نگهدارنده بسته و از نقطه‌ای (برابر نقطه‌ی ۶ روی صفحه‌ی ساعت) شروع به جوشکاری آن کنید (شکل ۲-۱۰۳).


توجه

شروع جوشکاری باید از روی خال جوش باشد و ابتدا با حرارت شعله، خال جوش باید کاملاً ذوب شود.



شکل ۲-۱۰۴

- ۴- در ادامه‌ی جوشکاری، مانند شکل ۲-۱۰۴، با روش پیش‌دستی گرده ماهیچه‌ای در گوشه‌ی ورق و لوله ایجاد کنید و کار را ادامه دهید.

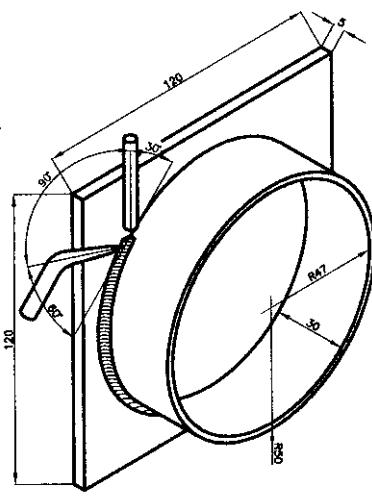

شکل ۲-۱۰۵



شکل ۲-۱۰۶




شکل ۲-۱۰۷

۵- جوشکار باید در تمام مراحل جوشکاری به زوایای داده شده در شکل ۲-۱۰۵ توجه داشته باشد و به طور یکنواخت جوشکاری را ادامه دهد.

در تمام طول درز که به صورت یک خط منحنی است زاویه مشعل و سیم‌جوش باید ثابت نگه داشته شود و سیم‌جوش به طور منظم به حوضچه مذاب تماس پیدا کرده و مقداری از نوک سیم‌جوش ذوب شده و به کار اضافه شود.

۶- پس از این‌که جوشکاری به نقطه‌ی ساعت ۱۲ رسید جوشکار باید مجدداً از نقطه‌ی ساعت ۶ و در طرف مقابل، مطابق با شکل ۲-۱۰۶، کار را شروع و تا نقطه‌ی ساعت ۱۲ جوشکاری را ادامه دهد و در انتهای جوشکاری گرده جوش قبلی را ذوب کند تا دو گرده جوش که به هم می‌رسند، کار حالت یکنواخت با سایر قسمت‌ها داشته باشد. به شکل ۲-۱۰۷ توجه کنید.

۷- در پایان شعله را خاموش کنید، وسایل را جمع‌آوری و تمیز نمایید و پس از تمیز نمودن محل در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

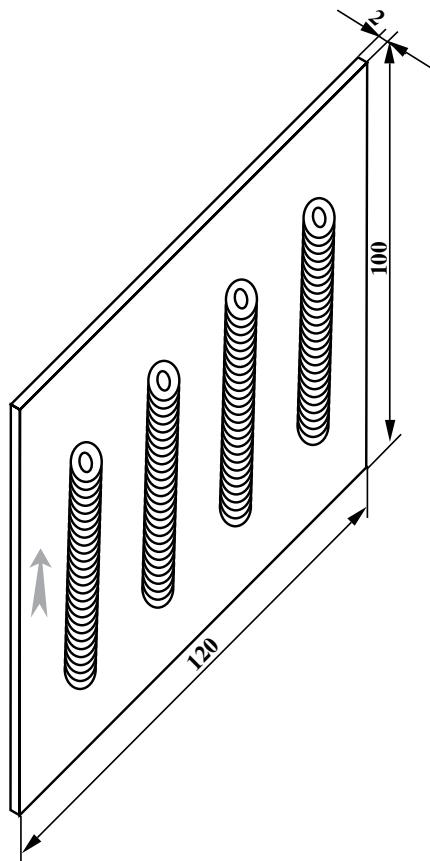

شماره مشخصات قطعه کار	تعداد اندازه قطعه	جنس	$120 \times 100 \times 2$	st37	1	ورق فولاد سیاه یا روغنی
شماره نقشه: ۲-۱۶	نام قطعه کار: خط جوش سربالا (پیش دستی)	مقیاس ۱:۱				
مدت: ۱۲ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین گرده جوش سربالا	تولرانس خشن				

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستورالعمل ۱۶

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی ۲۰۰ گرمی		یک عدد
۹	سنبه‌نشان	معمولی	یک عدد
۱۰	خطکش فلزی	۳۰ سانتی	یک عدد
۱۱	سوزن خطکش	معمولی	یک عدد


نکات ایمنی و حفاظتی

- موقع سنبه‌نشان زدن مطمئن شوید که دسته‌ی چکش کاملاً در جای خود محکم است.
- موقع تیز کردن نوک سنبه‌نشان حتماً از عینک مخصوص سنگ سنباده استفاده کنید.
- برای روشن کردن مشعل از فندک مخصوص یا شمعک میز کار استفاده کنید.
- مواطبق اطرافیان و اطراف محل کار خود، از نظر سوختگی و آتش‌سوزی، باشید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	۲	۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	طبق نقشه

حرکت سیم جوش

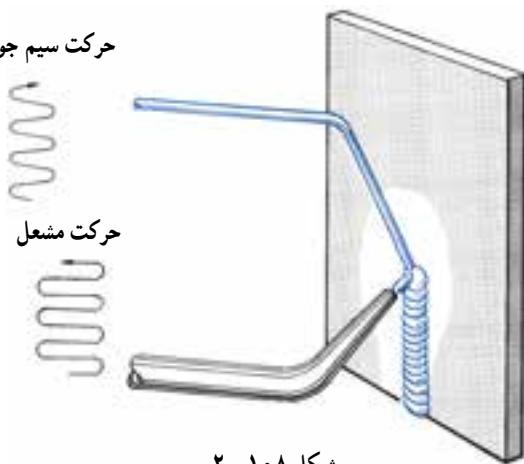

شکل ۲-۱۰۸

۱۷-۲- اصول جوشکاری در حالت قائم (سربالا)

جوشکاری عمودی و جوشکاری بالای سر به مهارت بیشتری نیاز دارد، دلیل اصلی آن هم تأثیر جاذبه‌ی زمین بر روی مذاب فلزی است که در حوضچه‌ی مذاب شکل می‌گیرد. در جوشکاری عمودی جوشکار باید با جابه‌جاکردن شعله، مطابق شکل ۲-۱۰۸، از حبیم شدن مذاب جلوگیری کند و با رعایت نکات زیر به جوشکاری ادامه دهد :


- ثابت بودن سرعت جوشکاری :

- مشعل با کار زاویه‌ی 60° داشته باشد.



شکل ۲-۱۰۹

سرعت کم پیشروی باعث بزرگ شدن حوضچه‌ی مذاب می‌شود و سرعت زیاد جوشکاری موجب می‌شود نفوذ کافی در جوش به وجود نیاید(شکل ۲-۱۰۹).

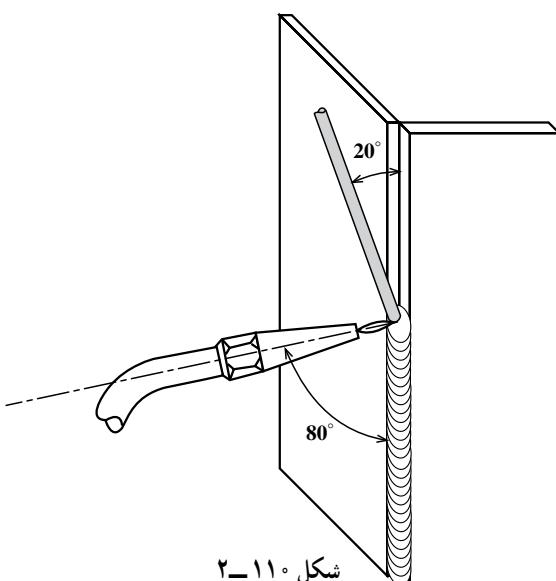


شکل ۲-۱۱۰

باید زاویه‌ی مشعل نسبت به کار 60° و زاویه‌ی سیم با کار زاویه‌ی 20° باشد. در شکل ۲-۱۱۰ جوشکاری زاویه‌ی خارجی مشاهده می‌شود.

نکته‌ی مهم

چنان‌چه به هر دلیل خواسته باشیم یک گرده جوش سردشده ادامه باید لازم است ابتدا گرده جوش کاملاً ذوب شده و حوضچه‌ی مذاب با ذوب گرده جوش قبلی به وجود آید.


زمان: ۱۲ ساعت

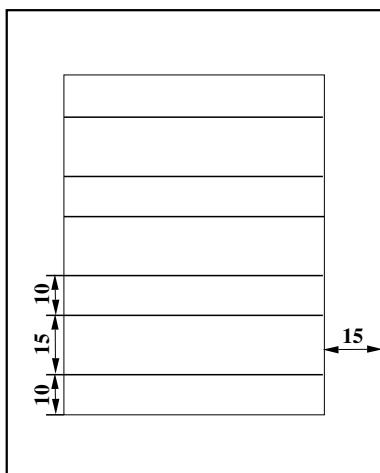

شکل ۲-۱۱۱

۲-۱۸- دستورالعمل ایجاد گرده جوش بر روی ورقهای فولادی در حالت عمودی به روش پیش‌دستی وسایل مورد نیاز را از اینبار تهیه نموده و با توجه به نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- قطعه‌ای به ابعاد $2 \times 100 \times 120$ آماده نماید.
- ۲- در صورت وجود آلدگی بر روی سطح قطعه آن را تمیز نموده، سپس قادری به فاصله‌ی $1/5\text{cm}$ از لبه‌ی قطعه بر روی آن رسم کنید و داخل آن را مطابق با شکل ۲-۱۱۱ خط کشی نمایید.

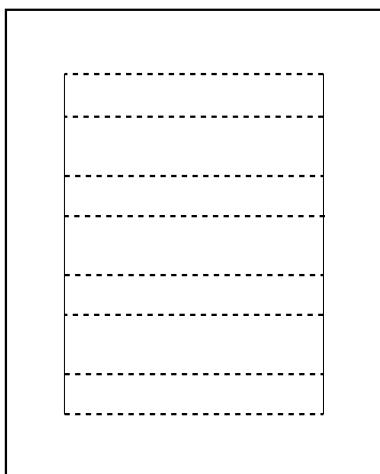


شکل ۲-۱۱۲

۳- به وسیله‌ی سنبه‌نشان بر روی دو خط که به فاصله‌ی 1cm از هم قرار دارند علامت‌گذاری کنید (شکل ۲-۱۱۲).



شکل ۲-۱۱۳


۴- قطعه را، مطابق شکل ۲-۱۱۳، در حالت عمودی و در وضعیت مناسب برای جوشکاری به وسیله‌ی گیره یا با استفاده از خال جوش ثابت کنید.

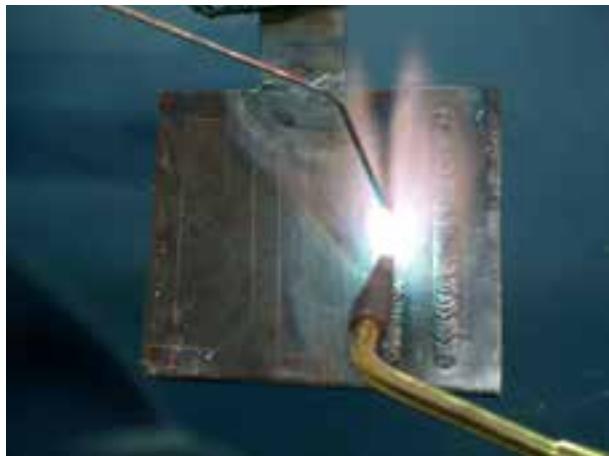

شکل ۲-۲۱۴

۵- پس از نصب سرمشعل مناسب، با استفاده از جدول شماره ۱ صفحه‌ی ۳۱، شعله را به وسیله‌ی فندک مخصوص روشن کنید و آن را در حالت ختی قرار دهید.

۶- بین دو خطی را که به اندازه 1 cm از هم قرار دارند به روش پیش‌دستی و سربالا جوشکاری کنید(شکل ۲-۱۱۴).

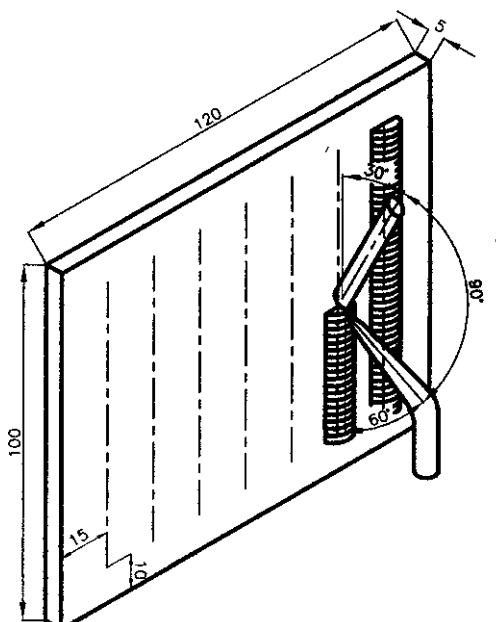


شکل ۲-۲۱۵

در این حالت زاویه‌ی بین مفتول و قطعه کار 30° ، زاویه‌ی بین مشعل و قطعه کار 60° و زاویه‌ی بین مشعل و مفتول 90° می‌باشد (شکل ۲-۱۱۵).

۷- با افزایش حرارت، نیروی اتصال بین ذرات فلز مذاب کاهش می‌یابد و تمایل به چکیدن و فروریختن فلز ناحیه‌ی مذاب بیشتر می‌شود، لذا به محض این که مذاب زیاد رقیق شد باید شعله را اندکی از آن دور کنید.

۸- پس از اتمام تمام خط‌جوش‌ها، مشعل را خاموش و قطعه کار را به آرامی سرد کنید و به وسیله‌ی برس سیمی، لایه‌ی اکسید سطح آن را تمیز نمایید.

۹- قطعه را مورد بررسی قرار دهید و آن را جهت بررسی به هنرآموز تحویل دهید. وسایل و ابزار را تمیز کرده به انبار تحویل نمایید.

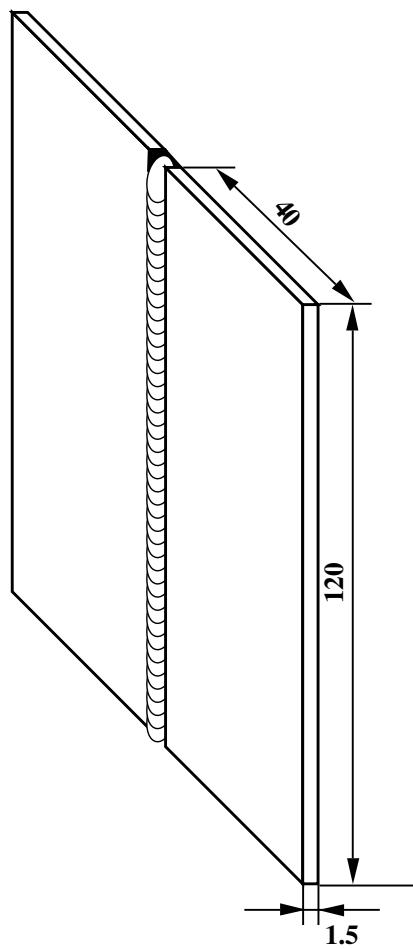

شماره شمارهی نقشه: ۲-۱۷	مشخصات قطعه کار اندازهی قطعه	تعداد جنس	120×40×1.5 اندازهی قطعه	مشخصات قطعه کار اندازهی قطعه	مقدیاس ۱:۱ نام قطعه کار: لب به لب سرپالا (پیش دستی)	ورق فولاد سیاه یا روغنی
مدت: ۱۰ ساعت					هدف های آموزشی: تمرین جوش لب به لب سرپالا	تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۷

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	میله‌ی خمیده	⊗ ۲	یک عدد

۱- قبل از اتصال رگولاتور به کپسول باید مطمئن شویم که مجاری خروجی گاز از کپسول عاری از گرد و خاک است.

۲- هیچ‌گاه روی کپسول و مجرای لوله‌ی اکسیژن و دستگاه تنظیم فشار (رگولاتور) را به روغن و مواد چرب آغشته نکنید.

۳- از شیلنگ‌های معمولی و بدون زره برای جوشکاری اکسی‌استیلن استفاده نکنید.

۴- کلیه‌ی اتصالات هر دو گاز باید از نظر نشتی آب بندی شوند.

جدول مواد لازم


ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	⊗ ۲	
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت



شکل ۲-۱۱۶

۲-۱۹- دستور العمل جوشکاری لب به لب ورقهای فولادی در حالت عمودی با روش پیش دستی ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحويل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب زیر انجام دهید.
۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $۲۰ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی متر، مطابق شکل ۲-۱۱۶ آماده نمایید.

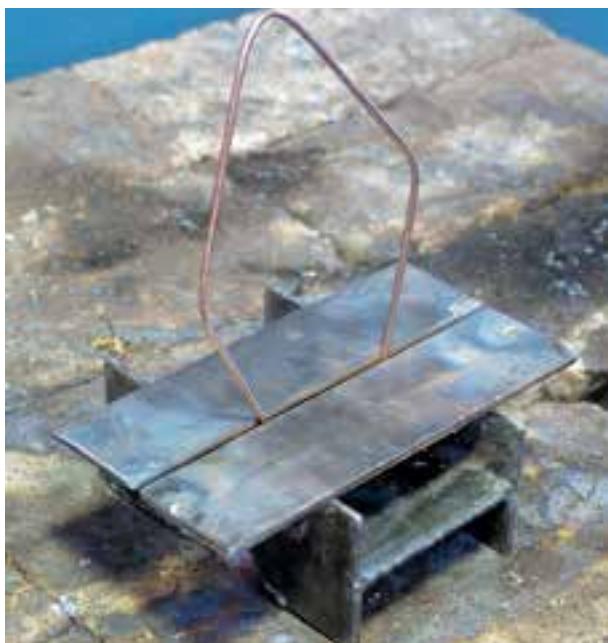

شکل ۲-۱۱۷

۲- با استفاده از سیم جوش خمیده، مطابق شکل ۲-۱۱۷، فاصله‌ی قطعات را تنظیم نمایید. این فاصله به اندازه‌ی قطعه قطر سیم جوش باشد.



شکل ۲-۱۱۸

۳- سرمشعل مناسب را پشت به قطعه کار، با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه‌ی ۳۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار کنید. سپس شعله‌ی خشی ایجاد نموده و ابتدا و انتهای دو قطعه را، مانند شکل ۲-۱۱۸، خال جوش بزنید.



شکل ۲-۱۱۹

۴- پس از خال جوش زدن، هم سطح بودن قطعات خال خورده و نیز یکنواخت بودن فاصله‌ی درز را چک کنید.


۵- قطعه کار را، مطابق شکل ۲-۱۱۹، به طور عمودی روی گیره بیندید. ارتفاع قطعه کمی پایین‌تر از چانه‌ی جوشکار باشد.



شکل ۲-۱۲۰

۶- از طرف پایین به بالا شروع به جوشکاری نمایید. در ابتدا باید زاویه‌ی مشعل با قطعه کار 90° باشد تا وقتی حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب، سیم جوش را از بالا وارد حوضچه کنید (شکل ۲-۱۲۰) و زوایای مشعل و سیم جوش را نسبت به گرده جوش، مطابق شکل ۲-۱۲۱، تنظیم نمایید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید زاویه‌ی سیم جوش نسبت به قطعه کار در حدود 20° است و مشعل تحت زاویه‌ی 80° نسبت به خط جوش قرار می‌گیرد.

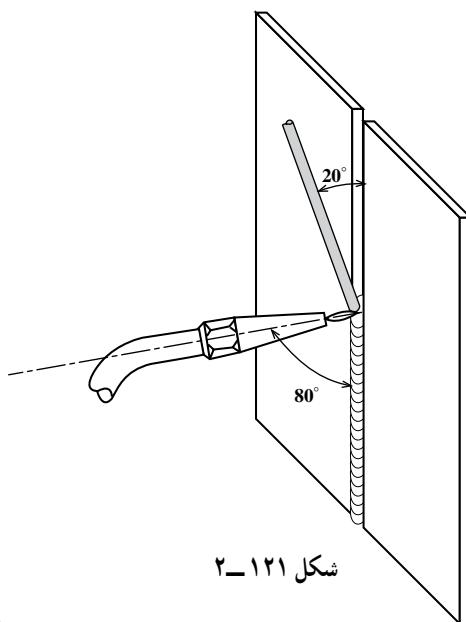

شکل ۲-۱۲۱

نکته‌ی مهم

در جوشکاری سر بالا باید حوضچه‌ی مذاب کوچک‌تر از روش سطحی (تحت) باشد.



شکل ۲-۱۲۲

۷- جوشکاری را تا انتهای درز ادامه دهید و در انتهای خط جوش، با کمی مکث و با ذوب اضافی سیم جوش، چاله جوش را پر کنید(شکل ۲-۱۲۲).

نکته‌ی ایمنی

در جوشکاری‌های غیرسطحی استفاده از کلاه ساده‌ی نخی و یا کتانی ضروری است.



شکل ۲-۱۲۳

۸- در پایان، قطعه کار را از گیره و واسطه جدا کنید و آن را سرد کرده با برس سیمی اکسیدهای سطحی را پاک کنید (شکل ۲-۱۲۳).




شکل ۲-۱۲۴

۹- قطعه‌ی تمرینی را جهت بررسی به مرتبی خود نشان دهید و از راهنمایی او بهره‌مند شوید. توجه داشته باشید که :
۱- مذاب، بیش از اندازه ریزش به سمت پایین نداشته باشد.

۲- جوش از پشت کار نفوذ داشته باشد.

۳- پهنای جوش و گرده جوش به اندازه‌ی کافی باشد (شکل ۲-۱۲۴).

۱۰- وسائل را جمع کرده و در جای خود قرار دهید. محل کار و میز کار را تمیز کرده و در صورت لزوم ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.

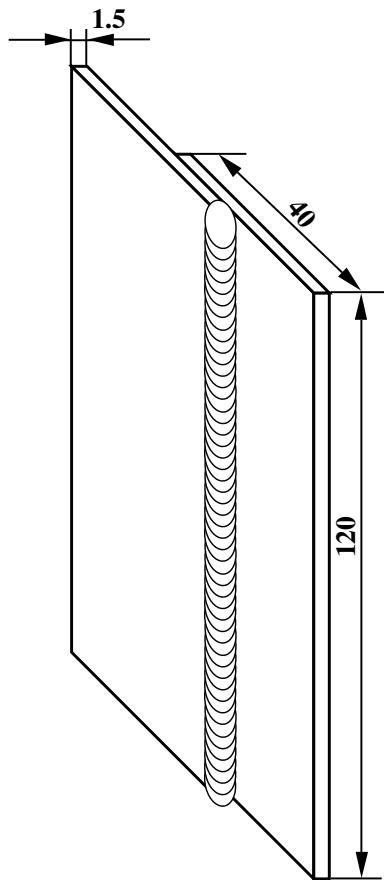

شماره نقشه: ۲-۱۸	نام قطعه کار: لب روی هم سر بالا (پیش دستی)	مقیاس ۱:۱
مدت: ۱۰ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوشکاری لب روی هم	تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲-۱۸

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

۱- شیلنگ‌ها را از حرارت و شعله و مجاورت با گرمای شدید قطعات جوشکاری شده دور نگه دارید.

۲- اگر احیاناً شیلنگ آتش گرفت فوراً شیر اصلی گاز را بسته سپس آتش را خاموش کنید.

۳- بعد از اتمام جوشکاری، شیر فلکه‌ی کپسول‌ها یا شیر اصلی گازها را بسته و گاز داخل شیلنگ‌ها را بازکردن شیر مشعل خارج کنید؛ سپس آن‌ها را به‌طور منظم جمع کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت



شکل ۲-۱۲۵

۲-۲۰- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در حالت عمودی با روش پیش‌دستی ابزار و وسایل کار را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت تمام نکات ایمنی مراحل کار را به ترتیب زیر اجرا کنید.

۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $2 \times 40 \times 120$ میلی‌متر، مطابق شکل ۲-۱۲۵، آماده نمایید.



شکل ۲-۱۲۶

۲- هر دو ورق را به اندازه‌ی ۲ تا ۳ برابر ضخامت ورق که در این تمرین ۶ تا ۹ میلی‌متر باشد، مطابق شکل ۲-۱۲۶، بر روی هم قرار دهید.



شکل ۲-۱۲۷

۳- سرعشعل مناسب را نسبت به ضخامت ورق، با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱، انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید و شعله‌ی خنثی را تنظیم کنید، سپس ابتدا و انتهای دو قطعه کار را مطابق شکل ۲-۱۲۷ خال‌جوش بزنید. می‌توان از قطعه‌ی فولادی برای ثابت‌ماندن قطعه‌های کار استفاده کرد.




شکل ۲-۱۲۸

۴- با استفاده از چکش و سندان دو لبه‌ی قطعات را جفت کنید به نحوی که لبه‌ی قطعه‌ی رویی به سطح قطعه‌ی زیرین چسبیده باشد(شکل ۲-۱۲۸).



شکل ۲-۱۲۹- نحوه بستن قطعه به گیره

۵- قطعه کار را، مطابق شکل ۲-۱۲۹، بر روی گیره به صورت عمودی بیندید، به نحوی که ارتفاع قطعه که به گیره بسته‌اید در محدوده‌ای باشد که جوشکاری برایتان راحت باشد.

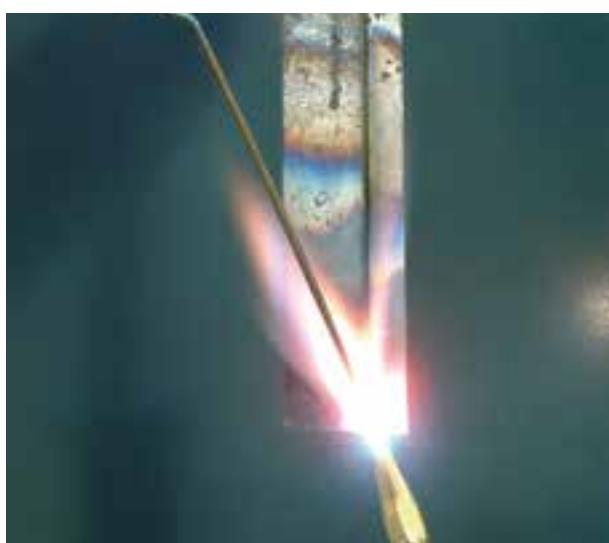


شکل ۲-۱۳۰

۶- جوشکاری را از پایین به بالا شروع کنید. در ابتدا باید مشعل با قطعه کار زاویه‌ی 90° درجه تشکیل دهد تا حوضچه‌ی مذاب به وجود آید. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب سیم جوش را از بالا وارد حوضچه کنید(شکل ۲-۱۳۰). در موقع جوشکاری زاویه‌ی مشعل نسبت به کار 45° و زاویه‌ی سیم جوش با مشعل 60° باشد.



شکل ۲-۱۳۱

۷- در هنگام جوشکاری آتش مشعل را بر روی قطعه‌ای که در زیر است متمرکز کنید و از مرکز مشعل روی قطعه‌ی بالای خودداری کنید زیرا باعث سوختگی لبه‌های قطعه کار می‌شود(شکل ۲-۱۳۱).

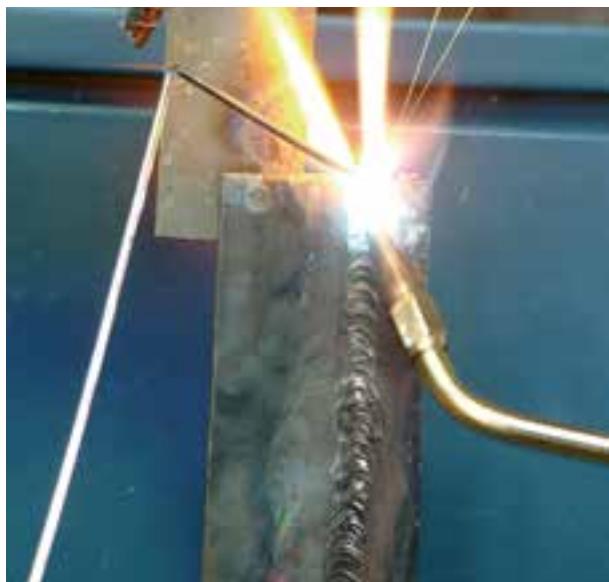

شکل ۲-۱۳۲

۸- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث نمایید. با اضافه کردن سیم جوش به مذاب، چاله جوش را پر کنید(شکل ۲-۱۳۲).



شکل ۲-۱۳۳

۹- قطعه را از گیره باز و آن را سرد کنید، سپس با برس سیمی اکسیدهای آن را پاک نمایید(شکل ۲-۱۳۳).



شکل ۲-۱۳۴

۱۰- قطعه کار را بررسی کنید تا عیوب زیر در آن وجود نداشته باشد (شکل ۲-۱۳۴).

- نداشتن ریزش به سمت پایین :


- نداشتن مک و خلل و فرج :

- سوخته نشدن لبه های جوش :

- یکنواختی گرده جوش در تمام طول خط جوش.

۱۱- وسایل را مرتب کرده سر جای خود قرار دهید.

محل کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

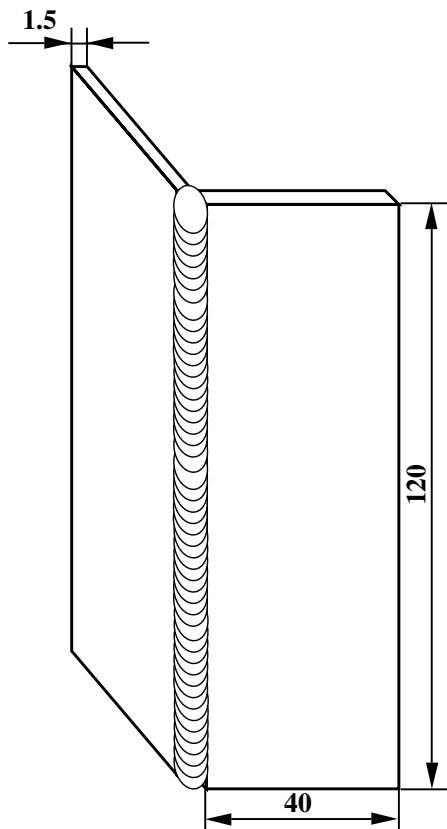

شماره	مشخصات قطعه کار	ورق فولاد سیاه یا روغنی
شماره	مشخصات قطعه کار	ورق فولاد سیاه یا روغنی
مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: نبشی خارجی سر بالا (بیش دستی)	مشخصات قطعه کار
تولرانس خشن	هدف های آموزشی: تمرین آموزش زاویه خارجی سر بالا	مشخصات قطعه کار
مدت: ۱ ساعت	شماره نشانه: ۲_۱۹	مشخصات قطعه کار

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۹-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۴-۲	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نگهدارنده	۹۰°	یک عدد

- از قرار دادن مشعل روشن یا خاموش روی زمین جداً خودداری کنید.
- بستن سرمشعل به دسته‌ی مشعل باید با دست انجام شود. برای این کار از انبر دست استفاده نکنید.
- اجزای مشعل و دسته‌ی مشعل جوشکاری را روغن کاری نکنید. می‌توان از صابون خشک استفاده کرد.

- از پیچیدن پستانک سرد به سرمشعل داغ خودداری کنید. تعویض موقعی انجام شود که سرمشعل به دمای محیط رسیده است.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	$\varnothing = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت



شکل ۲-۱۳۵

۲-۲۱- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی ورق‌های فولادی در حالت عمودی با روش پیش‌دستی ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت کلیه‌ی نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد ۲۰×۴۰ میلی‌متر، مطابق شکل ۲-۱۳۵، آماده نمایید.



شکل ۲-۱۳۶


۲- سرمشعل مناسب را نسبت به ضخامت قطعه کار، با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱، انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید و شعله‌ی خنثی را ایجاد و تنظیم کنید. سپس با استفاده از نگهدارنده، قطعه‌های کار را تحت زاویه خال‌جوش بزنید (ابتدا و انتهای اتصال) (شکل ۲-۱۳۶).



شکل ۲-۱۳۷

۳- قطعه کار را، مطابق شکل ۲-۱۳۷، درون گیره به طور عمودی قرار دهید به‌ نحوی که ارتفاع کار برای قد شما مناسب بوده و اجرای جوشکاری ساده باشد.

۴- جوشکاری را از پایین به بالا شروع کنید. در ابتدای جوشکاری باید زاویه‌ی بین مشعل و قطعه کار 90° باشد تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود.

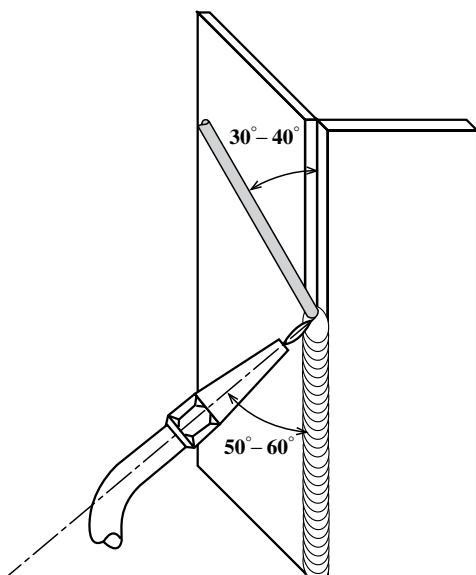

شکل ۲-۱۳۸

پس از تشکیل حوضچه سیم جوش را از بالا وارد حوضچه کنید(شکل ۲-۱۳۸). زاویه‌ی مشعل نسبت به کار 60° - 50° و زاویه‌ی سیم جوش با مشعل در حدود 60° باشد.



شکل ۲-۱۳۹

۵- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید، در انتهای کار کمی مکث کنید و با اضافه کردن سیم جوش بیشتر به حوضچه‌ی جوش، چاله جوش را پر کنید (شکل ۲-۱۳۹).



شکل ۲-۱۴۰

۶- قطعه را از گیره باز کرده و آن را با برس سیمی تمیز کنید (شکل ۲-۱۴۰).



شکل ۲-۱۴۱

۷- جوش را بررسی نماید و از نبود عیوب‌های زیر در جوش مطمئن شوید (شکل ۲-۱۴۱).


- ریزش جوش و عدم نفوذ کافی؛

- بیش از حد نبودن یا بودن عرض و گرده جوش؛

- یکنواختی گرده جوش در تمام طول خط جوش؛

- عدم وجود لبه بین گرده جوش و سطوح قطعات.

۸- وسایل را مرتب کرده و در صورت لزوم وسایل را به انبار کار و میز کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

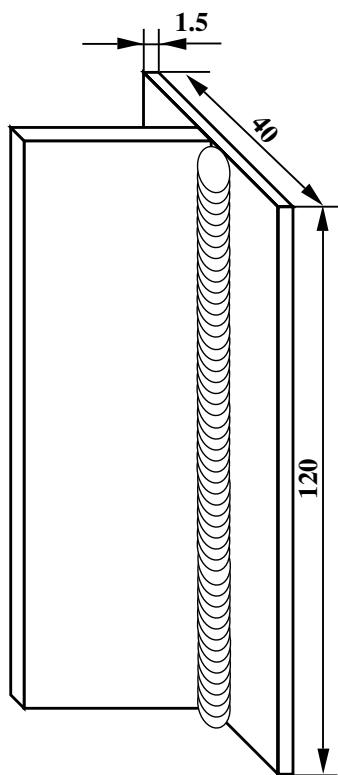

شماره نقشه: ۲-۲۰	نام قطعه کار: سه پری سربالا (پیش دستی)	مقیاس
مدت: ۱۰ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوشکاری 3F پیش دستی	تولرانس خشن
شماره	مشخصات قطعه کار	
۱	ورق آهن معمولی 120 × 40 × 1.5 st37	۲
۲	ورق آهن معمولی 120 × 30 × 1.5 st37	
	ملاحظات	
	تعداد جنس اندازه قطعه	

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲-۲۰

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	محصول جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد
۹	نگهدارنده	تسمه‌ی شکاف‌دار	یک عدد

- از عینک جوشکاری اکسی استیلن با شیشه‌ی شماره ۵ استفاده کنید.
- قبل از جوشکاری شیشه‌های عینک را کاملاً تمیز کنید.
- برای روشن کردن مشعل از فندک جوشکاری یا شمعک میز کار استفاده کنید.
- جوشکاری همراه با پاشش جرقه است، لذا در اطراف محل جوشکاری نباید مواد قابل اشتعال نگهداری شود.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	$\emptyset = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۰۱ ساعت



شکل ۲-۱۴۲

۲-۲۲- دستور العمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی
ورق‌های فولادی در حالت عمودی با روش پیش‌دستی
ابزار و وسایل اینمی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت
کلیه‌ی نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو
قطعه به ابعاد ۲۰×۴۰ میلی‌متر، مطابق شکل ۲-۱۴۲، آماده
کنید.



شکل ۲-۱۴۳

۲- قطعات را مانند شکل بر روی هم قرار دهید و قطعه‌ی
بالایی را به وسیله‌ی نگهدارنده‌ی ساده ثابت کنید (شکل ۲-۱۴۳).



شکل ۲-۱۴۴

۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به
جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده، بر روی مشعل سوار
کنید و شعله‌ی خنثی را تنظیم نمایید. سپس ابتدا و انتهای
قطعه‌های کار را به هم خال‌جوش بزنید (شکل ۲-۱۴۴).




۴- به کمک چکش و سندان دو لبه را جفت نماید تا بین دو قطعه فاصله‌ای نباشد (شکل ۲-۱۴۵).

شکل ۲-۱۴۵



۵- قطعه کار را مطابق شکل ۲-۱۴۶ درون گیره طوری عمودی قرار دهید که بالاترین نقطه‌ی قطعه در مقابل صورت شما قرار گرفته باشد.

شکل ۲-۱۴۶

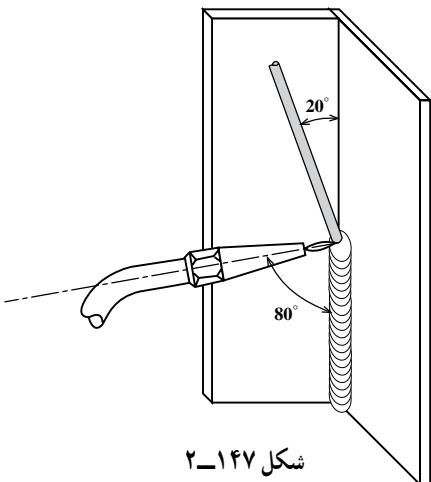

۲-۱۴۷

۶- از طرف پایین به بالا شروع به جوشکاری نماید (شکل ۲-۱۴۷). در ابتدا مشعل را به طور قائم نگه دارید تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. پس از تشکیل حوضچه سیم جوش را از بالا وارد حوضچه کنید.



۲-۱۴۸

مطابق شکل ۲-۱۴۸ زاویه‌ی مشعل و سیم مطابق تمرینات عمودی است، ولی توجه داشته باشید که مشعل و سیم جوش در صفحه‌ی نیمساز زاویه‌ی دو قطعه قرار داشته باشد.



۲-۱۴۹

۷- با توجه به زاویه‌ی نشان داده شده در شکل ۲-۱۴۹ لبه‌های کار را ذوب کرده و سیم جوش را به طور مرتب وارد حوضچه‌ی مذاب کنید تا اتصال با گرده‌ی مناسب ایجاد شود.



شکل ۲-۱۵۰

۸- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید. در انتهای کار کمی مکث نموده و با ذوب سیم جوش اضافی چاله جوش را پر کنید.


۹- قطعه را از گیره باز کرده و با برس سیمی اکسیدهای قطعه را پاک نمایید(شکل ۲-۱۵۰).



شکل ۲-۱۵۱

۱۰- قطعه را بازبینی کرده و از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید(شکل ۲-۱۵۱). توجه به پهناهی جوش، یکنواختی گرده جوش، مساوی بودن دو ساق جوش و عدم وجود بریدگی در کناره های جوش باید مدنظر قرار گیرد.



۱۱- ابزار و وسایل را جمع آوری و میز کار و محل جوشکاری را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحويل دهید.

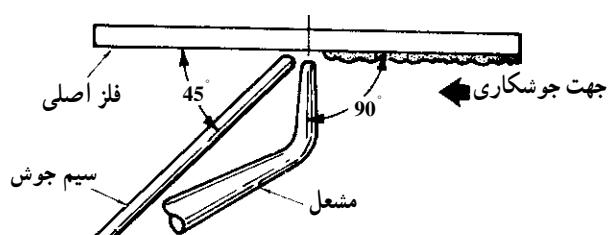

شکل ۲-۱۵۲


۲-۲۳- اصول جوشکاری سقفی (پیش دستی)

جوشکاری سقفی از جوشکاری عمودی کمی مشکل تر است و به مهارت بیشتری احتیاج دارد. در این روش فشار شعله باعث می شود که بر نیروی جاذبه‌ی زمین غالب شویم و مذاب ریزش نکند. شکل ۲-۱۵۲ زاویه‌ی سیم جوش را 90° نشان داده است. این زاویه بین 45° و 90° در نوسان است. وقتی زاویه‌ی مشعل با کار 45° باشد قسمت جلو کار گرم می شود ولی با زاویه‌ی 90° مشعل گرما متمرکز می شود و با شعله‌ی ضعیف تر امکان جوشکاری با نفوذ کافی فراهم می گردد.

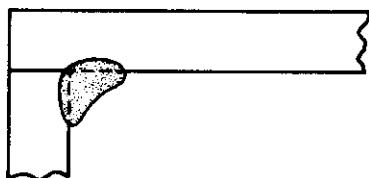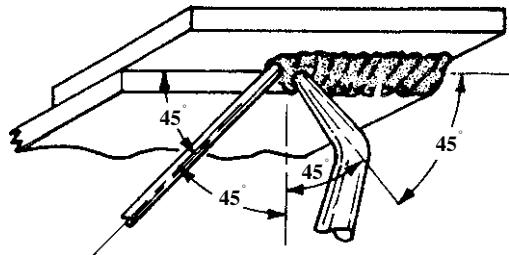


شکل ۲-۱۵۳

جوشکاری سقفی ممکن است در گوشه‌ی داخلی شکل ۲-۱۵۳ یک اتصال یا به صورت لبرولب اجرا شود که گردد جوش ماهیچه‌ای است. در این حالت زاویه‌ی مشعل 45° خواهد بود.

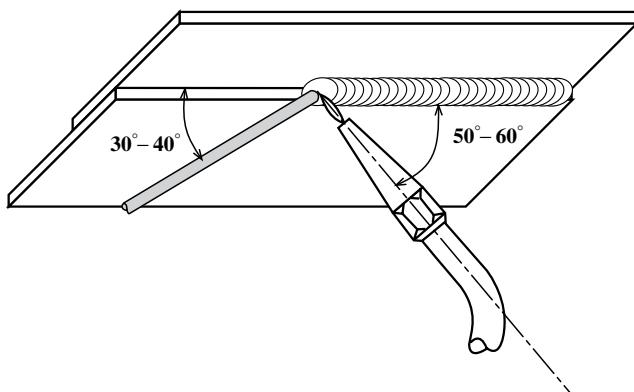

شکل ۲-۱۵۴

در صورتی که حوضچه‌ی مذاب بزرگ شود شعله را به طرف راست یا چپ گرده جوش گوشه‌ها نوسان می‌دهیم و از تمرکز حرارت در یک نقطه جلوگیری می‌کنیم (شکل ۲-۱۵۴).

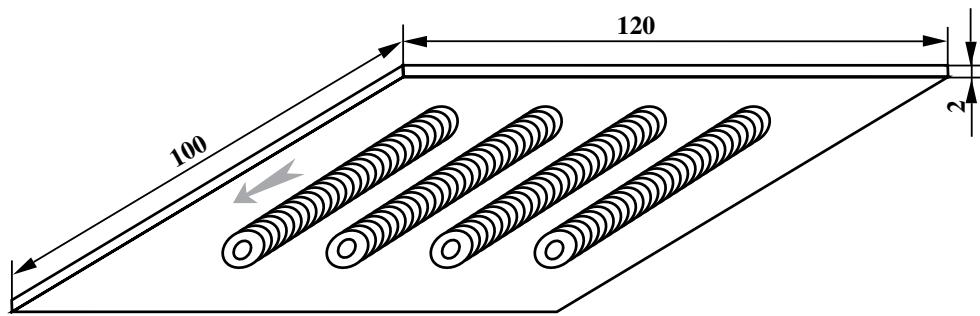

مشخصات قطعه کار	اندازه هی قطعه	تعداد جنس	120×100×2	st37	1	ورق روغنی یا سیاه	شماره
مقياس ۱:۱ شماره نکشه: ۲-۲۱	نام قطعه کار: خط جوش سقفی (بالای سر) (بیش دستی)						
مدت: ۱۲ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین گرده جوش سقفی	تولرانس خشن					

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲-۲۱

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش و سنبه‌نشان	معمولی	هر کدام یک عدد
۹	وسایل خط‌کشی	استاندارد	هر کدام یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

۱- در جوشکاری سقفی پاشش ذرات مذاب زیاد است. با وسایل ایمنی فردی کامل جوشکاری کنید.

۲- توجه داشته باشید که در اطراف محل جوشکاری مواد آتش‌زا وجود نداشته باشد.

۳- در محل کار شیلنگ‌های اضافی در جای مناسب قرار گیرد تا به آن‌ها آسیب نرسد.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	$\varnothing = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

۲-۲۴- دستور العمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق

فولادی در حالت بالای سر به روش پیش دستی

ابزار و وسایل لازم را از انبار تحویل گرفته و با توجه به

نکات ایمنی کارهای زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- قطعه کار را به ابعاد 120×100 میلی متر آماده


نمایید.

۲- سطح قطعه کار را با برس زدن از وجود آلدگی پاک


کنید.

۳- به فاصله‌ی $1/5 \text{ cm}$ از لبه‌ی قطعه، قادری بر روی


آن رسم کنید. سپس داخل کادر را مطابق با شکل ۲-۱۵۵ خط کشی نمایید.

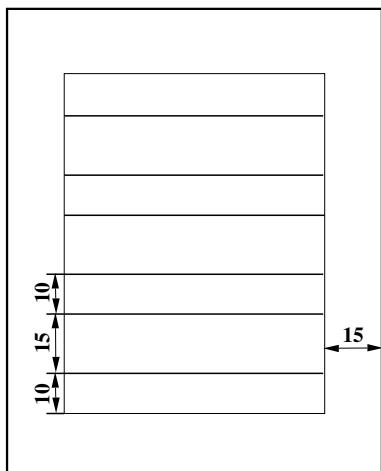

شکل ۲-۱۵۵

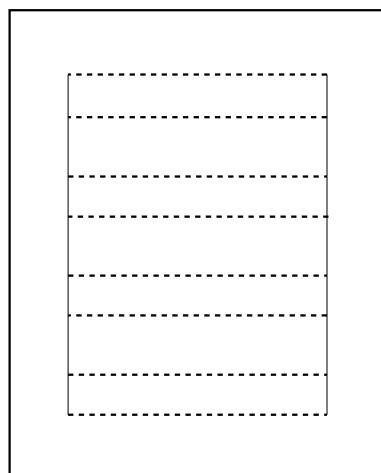

شکل ۲-۱۵۶

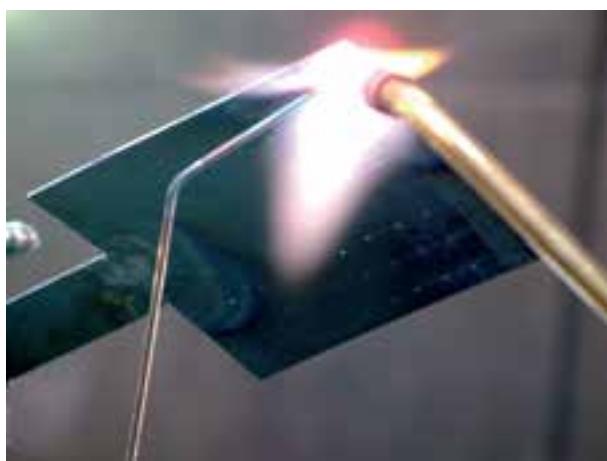


شکل ۲-۱۵۷

۴- به وسیله‌ی سمبه‌نشان بر روی خطوطی که به فاصله‌ی

1 cm از هم قرار دارند نشانه‌هایی ایجاد کنید(شکل ۲-۱۵۶).

۵- به وسیله‌ی گیره‌ی مخصوص یا خال جوش قطعه را

در وضعیت بالای سر ثابت کنید(شکل ۲-۱۵۷).

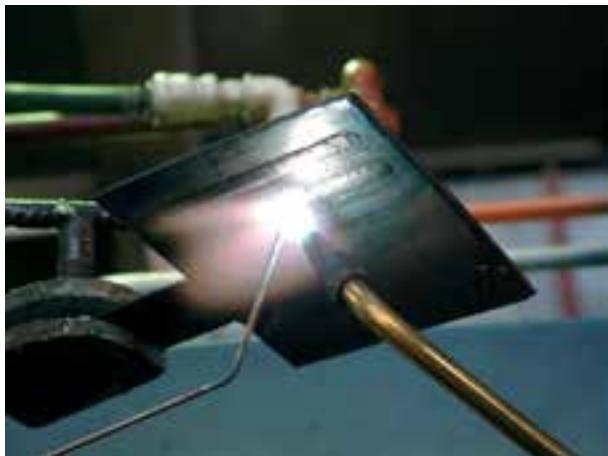


شکل ۲-۱۵۸

۶- با استفاده از جدول شماره‌ی ۱ صفحه‌ی ۳۱ سرمشعل مناسب را بر روی مشعل نصب و آن را با استفاده از سوزن مخصوص تمیز نمایید. سپس بهوسیله‌ی فندک شعله را روشن کنید و آن را در حالت خنثی برقرار کنید.


۷- بین دو خط به فاصله‌ی ۱cm از هم را، به روش پیش‌دستی، مطابق با شکل ۲-۱۵۸ جوشکاری کنید.

در این حالت زاویه‌ی سیم جوش و قطعه کار 30° ، زاویه‌ی مشعل و قطعه کار $60^\circ - 90^\circ$ و زاویه‌ی بین سیم جوش و مشعل متغیر است. مطابق شکل ۲-۱۵۹ حوضچه‌ی مذاب باید کوچک باشد و سعی شود در کناره‌ها کمی مکث شود تا حوضچه سردتر شود و از ریزش و بریدگی کناره‌ها جلوگیری شود.

۸- در پایان شعله را خاموش کنید، وسایل و ابزار را جمع آوری کنید و پس از تمیز کردن محل کار در صورت لزوم ابزار و وسایل را به انبار تحويل دهید.

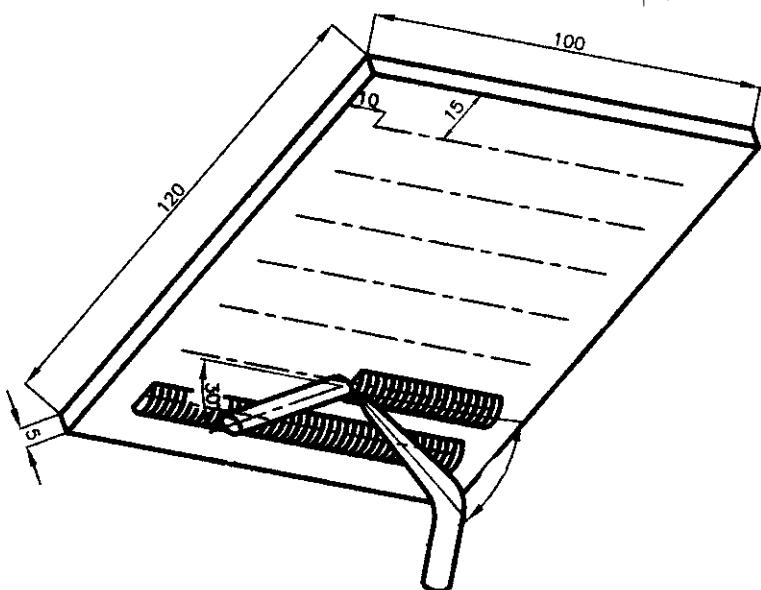

شکل ۲-۱۵۹

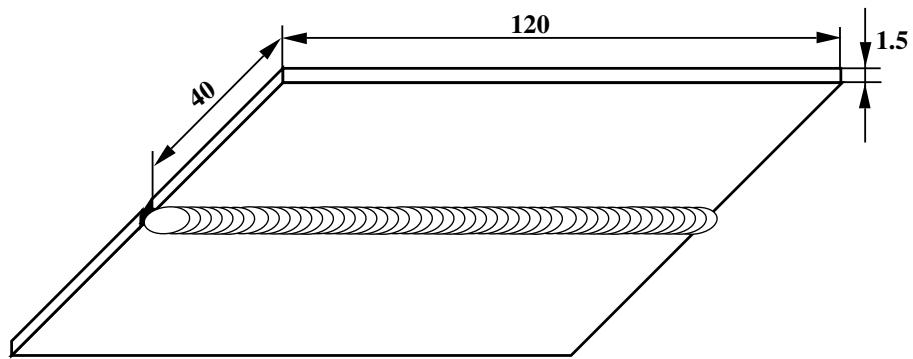

شماره	مشخصات قطعه کار	ملاحظات	120 × 40 × 1.5	st37	2	ورق سیاه یا روغنی
شمارهی نقشه: ۲_۲۲	نام قطعه کار: لب به لب سقفی (پیش دستی)					مقیاس
مدت: ۱۲ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین آموزش جوش سقفی پیش دستی					تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲-۲۲

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	سیم خمیده	$\emptyset = 2$	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

۱- لباس کاری محافظه و مقاوم در برابر آتش پوشید که آستین آن بلند باشد و ضمناً چرب و مرطوب نباشد.

۲- محل کار را تمیز و ایمن کنید (لغزنه نباشد) و وسایلی را که امکان برخورد با جوشکار دارد از محل دور کنید.

۳- محل جوشکاری دارای تهويه‌ی مناسب باشد.

۴- هرگز جوشکاری یا برشکاری در محل محبوس و بدون تهويه انجام نشود.

جدول مواد لازم


ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII		$\emptyset = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۱۲ ساعت

۲-۲۵- دستور العمل جوشکاری لب به لب ورق های فولادی در حالت سقفی با روش پیش دستی ابزار و وسایل اینمی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید.
۱- از ورق های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $2 \times 40 \times 120$ میلی متر، مطابق شکل ۲-۱۶۰، آماده کنید.



شکل ۲-۱۶۰

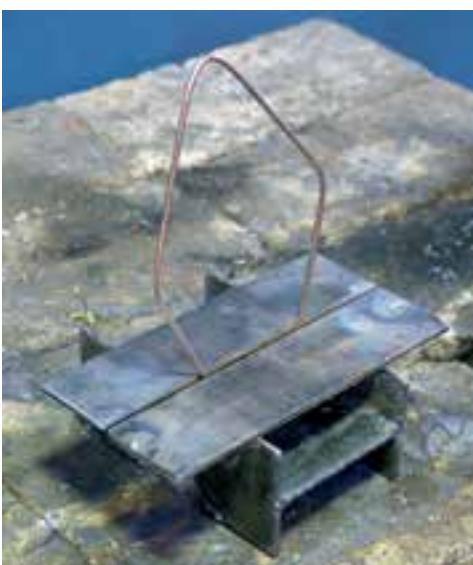

شکل ۲-۱۶۱

۲- با استفاده از سیم جوش خمیده، مطابق شکل ۲-۱۶۱، فاصله ای قطعات را تنظیم نمایید. فاصله ای قطعات به اندازه ای قطر سیم جوش خواهد بود.



شکل ۲-۱۶۲

۳- سرمشعل مناسب نسبت به قطعه کار را، با مراجعه به جدول شماره ۲-۱، انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید و شعله ای خنثی را ایجاد و تنظیم کنید. ابتدا و انتهای قطعات را خال جوش بزنید (شکل ۲-۱۶۲).




شکل ۲-۱۶۳

نکته‌ی مهم

موقع زدن خال جوش انتهایی توجه داشته باشد که فاصله‌ی دو قطعه و هم‌سطح بودن قطعات درست باشد.

- ۴- قطعه را به وسیله‌ی گیره، مطابق شکل ۲-۱۶۳، در حالت سقفی قرار دهید.

نحوه‌ی بستن قطعه به گیره

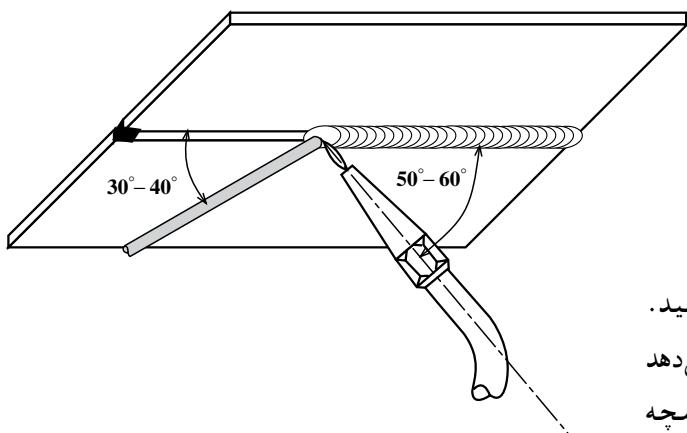

شکل ۲-۱۶۴

- ۵- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری کنید. در ابتدای جوشکاری مشعل با قطعه زاویه‌ی ۹۰° تشکیل می‌دهد تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. پس از تشکیل حوضچه سیم‌جوش به حوضچه اضافه شود و زاویه از ۹۰° به ۵۰°-۶۰° درجه تغییر باید (شکل ۲-۱۶۴). در این تمرین باید سیم‌جوش با سرمشعل زاویه‌ی ۹۰° و سیم‌جوش با سطح کار زاویه‌ی ۴۰° داشته باشد و در طول جوشکاری این زاویه ثابت بماند (شکل ۲-۱۶۵).



شکل ۲-۱۶۵



۲-۱۶۶

۶- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید؛ در انتهای کار کمی مکث نماید و سیم جوش بیشتری ذوب کنید تا چاله جوش به وجود نیاید (شکل ۲-۱۶۶).



۲-۱۶۷

۷- قطعه را از گیره باز کرده و با بررس سیمی اکسیدهای سطحی را پاک کنید (شکل ۲-۱۶۷).



۲-۱۶۸

۸- جوش را مورد ارزیابی قرار دهید و از کیفیت آن به شرح زیر اطمینان حاصل کنید.

۱- نداشتن ریزش جوش (undercut)


۲- یکنواخت بودن مهره‌های جوش در طول خط جوش

۳- برجستگی گرده جوش در سطح کار بین ۳-۲ میلی متر

(شکل ۲-۱۶۸).

۹- وسایل را جمع کنید و در جای خود قرار دهید،

سپس میز کار و محل کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

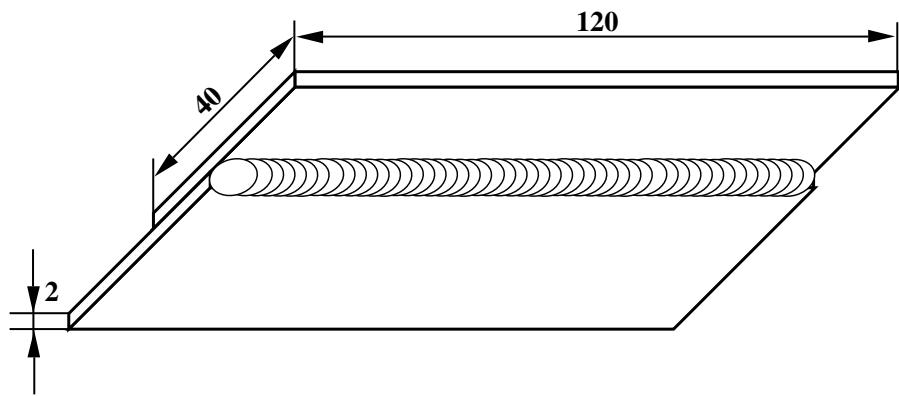

ورق سیاه یا روغنی	120 × 40 × 1.5	st37	2	مشخصات قطعه کار	شماره
ملاحظات	اندازه‌ی قطعه	جنس	تعداد	نام قطعه کار: لب روی هم سقفی (پیش‌دستی)	مقیاس
شماره‌ی نقشه: ۲-۲۳					
مدت: ۱۲ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین آموزش لب روی هم سقفی پیش‌دستی				تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲-۲۳

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندهک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

- در موقع تعویض کپسول‌های گاز، برای باز کردن و بستن رگولاتور، از آچار مناسب استفاده کنید.
- شیلنگ‌ها را از نظر ترک و نشتی کنترل کنید.
- اتصالات را از نظر نشتی گاز با آب صابون کنترل کنید.
- سرمشعل را با دست به سیم مشعل محکم کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	$\varnothing = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۱۲ ساعت



شکل ۲-۱۶۹

۲-۲۶- دستور العمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در حالت سقفی با روش پیش‌دستی ابزار و وسایل کار را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت کلیه نکات ایمنی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $۲ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر، مطابق شکل ۲-۱۶۹، آماده نمایید.



شکل ۲-۱۷۰

۲- قطعات کار را به اندازه‌ی ۲ تا ۳ برابر ضخامت ورق که در این تمرین ۶ تا ۹ میلی‌متر می‌باشد، مطابق شکل ۲-۱۷۰، بر روی هم قرار دهید.



شکل ۲-۱۷۱

۳- سرمشعل مناسب نسبت به قطعه کار را، با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱، انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید و شعله‌ی خنثی تنظیم نمایید، سپس ابتدا و انتهای کار را خال جوش بزنید. برای نگهداری قطعات و ثابت بودن آن موقع خال جوش زدن از قطعه‌ی فولادی مناسب، مطابق شکل ۲-۱۷۱، استفاده کنید.




۲-۱۷۲

۴- به کمک چکش و سندان دو لبه را جفت نمایید تا
فاصله‌ای بین دو لبه وجود نداشته باشد (شکل ۲-۱۷۲).



۲-۱۷۳

۵- قطعه کار را مطابق شکل ۲-۱۷۳ درون گیره به حالت
سفاقی محکم کنید.

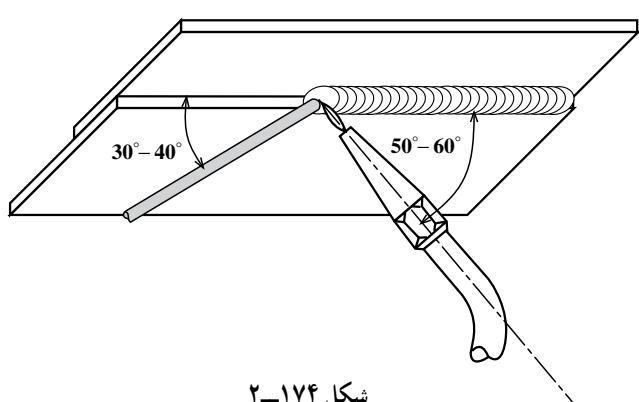


۲-۱۷۴

۶- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری کنید. در
شروع کار، باید زاویه‌ی مشعل با قطعه کار 90° درجه باشد، اما پس
از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه‌ی مشعل را به $60^\circ - 50^\circ$ تغییر
دهید و سیم جوش را به حوضچه اضافه نمایید و توجه داشته
باشید که زاویه‌ی سیم جوش با قطعه کار $40^\circ - 30^\circ$ درجه باشد و
زاویه‌ی بین قطعه کار با سیم جوش $90^\circ - 80^\circ$ درجه باشد و در طول
جوشکاری ثابت بماند(شکل ۲-۱۷۴).




شکل ۲-۱۷۵

۷- قطعه کار را از گیره باز کنید و با برس سیمی اکسیدهای آن را پاک نمایید (شکل ۲-۱۷۵).

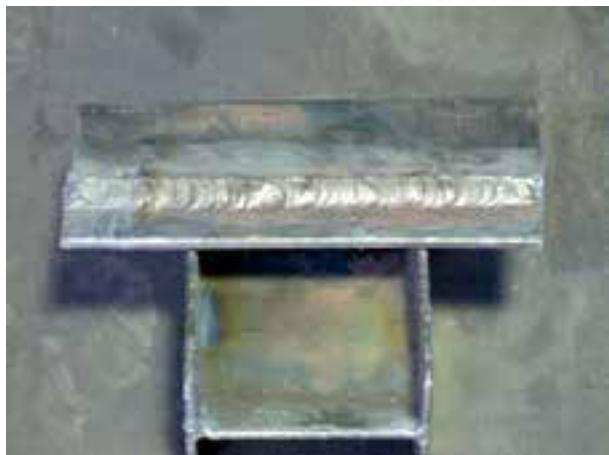

شکل ۲-۱۷۶

۸- قطعه کار را مورد بررسی قرار دهید و از نداشتن عیوب زیر در آن مطمئن شوید (شکل ۲-۱۷۶).
- گرده جوش باید لبه‌ی قطعه‌ی بالابی را پوشش دهد.
- گرده‌های جوش باید یکسان باشد.
- پهناهی گرده جوش در تمام طول یک اندازه باشد.
- بریدگی در کناره‌ی جوش وجود نداشته باشد.
- بیش از اندازه کاو یا کوز نباشد.
۹- وسایل را جمع‌آوری کنید، میز کار و محل کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

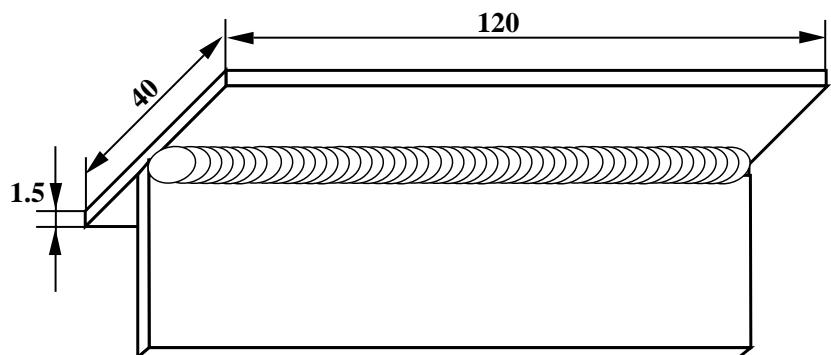

شماره	مشخصات قطعه کار	ورق سیاه یا روغنی
شماره	مشخصات قطعه کار	ورق سیاه یا روغنی
مقیاس ۱:۱		نام قطعه کار: سه پری سقفی (پیش دستی)
شماره نمودار: ۲-۲۴		شماره نمودار: ۲-۲۴
هدف های آموزشی: تمرین جوشکاری سقفی سه پری پیش دستی		تولرانس خشن
مدت: ۱۲ ساعت		مدت: ۱۲ ساعت

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستورالعمل ۲-۲۴

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد
۷	مقنعه	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نگهدارنده	تسمه‌ی شکاف‌دار	یک عدد
۹	قطعات کار	چکش معمولی ۳۰۰ گرمی	یک عدد

۱- موقع جوشکاری سقفی
(بالای سر) سرو گردن خود را با حفاظ پارچه‌ای مخصوص جوشکاری پوشانید.

۲- در مورد آتش‌سوزی وجود مواد مشتعل شونده در اطراف محل جوشکاری بازرسی نمایید.

۳- توجه داشته باشید که سرمشعل جوشکاری خیلی به کار تزدیک نشود چون باعث پرت شدن مذاب به اطراف می‌شود.

۴- محل جوشکاری حداقل ۵ متر از سیلندرهای گاز فاصله داشته باشد.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	$\varnothing = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۱۲ ساعت



(الف)



(ب)

۲_۱۷۷

۲_۲۷- دستور العمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی ورق‌های فولادی در حالت سقفی با روش پیش‌دستی ابزار و وسایل اینمی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت دستورات اینمی به طور کامل مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
۱- از ورق‌های فولاد ساختمانی (st37) دو قطعه به ابعاد $۱۲۰ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر، مطابق شکل ۲_۱۷۷- الف، آماده نمایید.

۲- قطعه‌های کار را مانند شکل ۲_۱۷۷- ب به وسیله‌ی نگهدارنده‌ی سمه‌ای شکاف‌دار به صورت عمود بر هم نگهدارید.



۲_۱۷۸

۳- سرعمشعل مناسب نسبت به قطعه کار را، با توجه به جدول شماره ۲_۱ انتخاب کنید و آن را بر روی مشعل با دست بیندید.

۴- شعله‌ی خنثای مناسب را تنظیم کنید و ابتدا و انتهای اتصال را مطابق شکل ۲_۱۷۸ خال جوش بزنید.



(الف)




(ب)

شکل ۲-۱۷۹

۵- با چکش و سندان، فاصله‌ی قطعات را از بین بیرید (شکل ۲-۱۷۹-الف) و با گونیا زاویه‌ی 90° بین دو قطعه را کنترل کنید.

۶- مطابق شکل ۲-۱۷۹-ب قطعه را به وسیله‌ی گیره در وضعیت سقفی محکم کنید به نحوی که قطعه‌های کار در مقابل سر شما قرار داشته باشد.

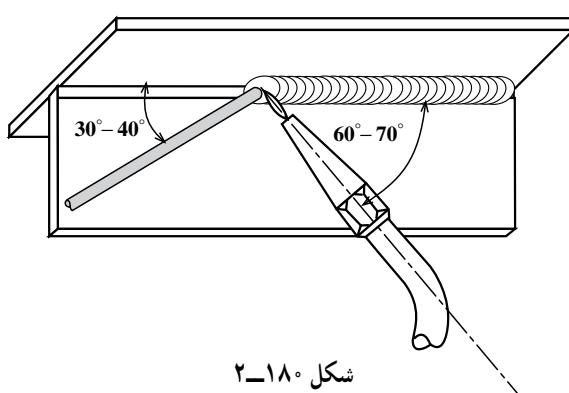

شکل ۲-۱۸۰

۷- از سمت راست به چپ شروع به جوشکاری نمایید. در ابتدا زاویه‌ی بین مشعل و قطعه کار در حدود 80° باشد تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود، اما پس از به وجود آمدن حوضچه زاویه‌ی مشعل با کار را به 60° - 70° تقلیل دهید و سیم جوش را به حوضچه‌ی مذاب اضافه کنید. زاویه‌ی سیم با کار باید در حدود 40° - 30° باشد و زاویه‌ی بین مشعل و سیم جوش را نیز تقریباً 90° تنظیم کنید (شکل ۲-۱۸۰).



شکل ۲-۱۸۱

۸- جوشکاری را تا انتهای درز ادامه دهید. برای پرشدن چاله جوش در انتهای درز کمی مکث کنید و با ذوب سیم جوش چاله جوش را پر کنید(شکل ۲-۱۸۱).



شکل ۲-۱۸۲

۹- قطعه را از گیره باز کنید و آن را با برس سیمی تمیز نمایید(شکل ۲-۱۸۲).



شکل ۲-۱۸۳


۱۰- قطعه را بازبینی کرده و از کیفیت جوش، به شرح زیر، اطمینان حاصل نمایید(شکل ۲-۱۸۳).

- ساق جوش در دو طرف ماهیچه‌ی جوش به یک اندازه باشد.

- در کناره‌های جوش بریدگی (undercut) وجود نداشته باشد.

- گرده جوش بیش از اندازه کاو یا کوز نباشد.

۱۱- وسایل را مرتب کرده سر جای خود قرار دهید و محل کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

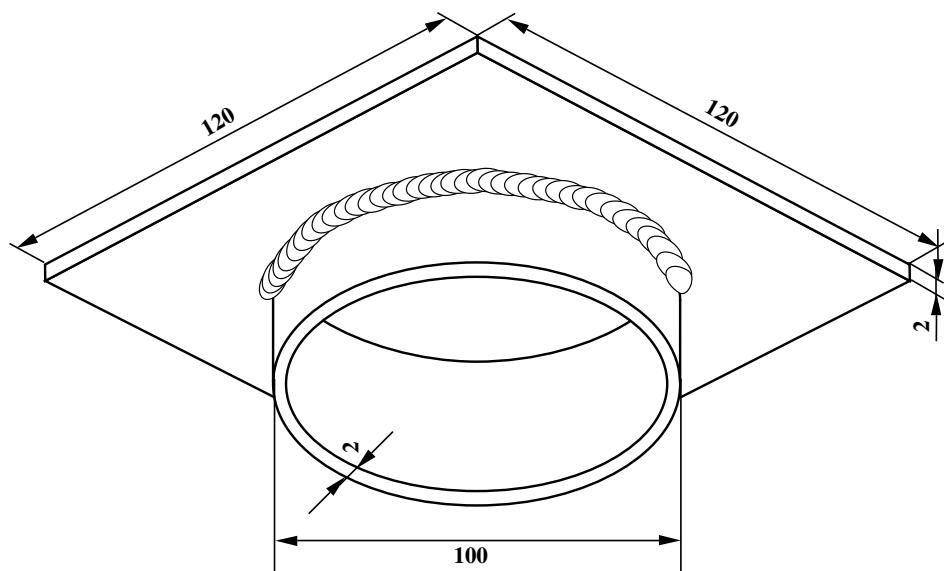

شمارهی نقشه: ۲-۲۵	نام قطعه کار: فلانچ به روش بالای سر مقیاس ۱:۱
	مشخصات قطعه کار
	شماره
ملاحظات	اندازهی قطعه جنس تعداد
	120×120×2 st37 1 ورق سیاه یا روغنی
	لوله جداره نازک
Ø100×2	st37 1

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۲۵

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی 2-4	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

- ۱- موقع جوشکاری‌های بالای سر باید مواظب باشید و سر و صورت خود را به کار تزدیک نکنید.
- ۲- یقه‌ی لباس کارتان حتماً بسته باشد و از پوشیدن شلوار پاکتی خودداری کنید.
- ۳- دستکش باید سر آستین لباس شما را نیز پوشش دهد تا ذرات مذاب به بدن شما صدمه نرساند.

جدول مواد لازم


ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	$\varnothing = 2$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه




شکل ۲-۱۸۴

۲-۲۸- دستورالعمل جوشکاری لوله به ورق (فلانچ) در حالت بالای سر با روش پیش‌دستی ابزار و وسایل کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت کلیه نکات اینمی مرحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- یک ورق فولاد معمولی روغنی به ابعاد ۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متر و یک لوله درزدار جدار نازک به قطر ۱۰۰ و ارتفاع ۲۵ میلی‌متر، مطابق شکل ۲-۱۸۴، آماده کنید.

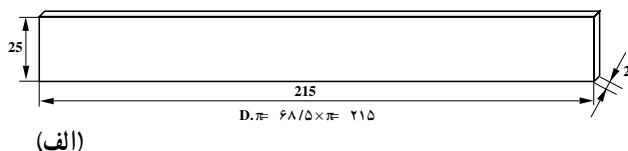

(الف)

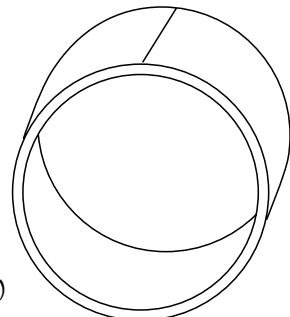

(ب)

شکل ۲-۱۸۵

۲- در صورت موجود نبودن لوله می‌توانید از ورق روغنی به ضخامت 2 mm تسممه‌هایی به طول $(\pi \times 2)$ یا $= 314$ و به عرض $100 \times 3/14$ میلی‌متر با گیوتین ببرید (شکل ۲-۱۸۵- الف) سپس آن را، مطابق شکل ۲-۱۸۵- ب، به وسیله‌ی لبه‌ی گرد سنداخ به صورت استوانه درآورید و لبه‌های به هم رسیده را با ذوب سطحی به هم جوش دهید.

- ۳- قطعه جوش خورده به عنوان یکی از دو قطعه کار دستورالعمل ۲-۲۸ مورد استفاده قرار دهید.



شکل ۲-۱۸۶


۴- ورق فولادی را از چربی و آلدگی و اکسید تمیز کنید و لوله را در وسط صفحه قرار داده، با روشن کردن مشعل و تنظیم شعله محل قطره‌های لوله را به ورق خال جوش کنید (شکل ۲-۱۸۶).



شکل ۲-۱۸۷

۵- با استفاده از یک تسمه‌ی باریک ورق و خال جوش زدن به قطعه‌ی تمرینی، کار را در ارتفاع مناسب، حدود اندازه‌ی قد خودتان، به نگهدارنده محکم کرده و از روی یک خال جوش شروع به جوشکاری کنید.

۶- پس از این‌که خال جوش کاملاً ذوب شد با ذوب سیم جوش گرده جوش مناسب ماهیچه‌ای ایجاد کنید(شکل ۲-۱۸۷).

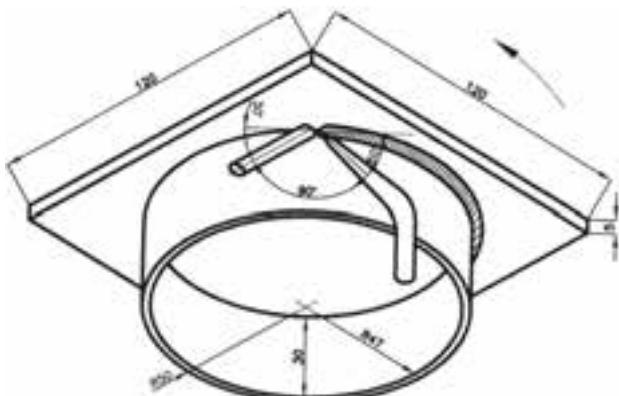

شکل ۲-۱۸۸

۷- با توجه به شکل ترسیمی ۲-۱۸۸ زوایای مشعل و سیم جوش را مورد توجه قرار دهید.

نکته‌ی مهم

در جوشکاری‌های دوار، چون گرده جوش باید دور بزند، توجه به ثابت ماندن زوایا در طول درز رعایت شود.



شکل ۲-۱۸۹

۸- پس از انجام نصف دور محیط استوانه، با انبردست قطعه‌ی تمرینی را از نگهدارنده باز کنید و آن را مجدداً درجهتی به نگهدارنده محکم کنید که نیمه‌ی دوم رو به روی شما باشد.

۹- انتهای گرده جوش قبلی را ذوب کرده و حوضچه‌ی مذاب تشکیل دهید و مطابق نصف دور قبل به جوشکاری ادامه دهید (شکل ۲-۱۸۹). در انتهای خط جوش مهره جوش قبلی را کاملاً ذوب کنید تا جوش در پایان حالت صاف داشته باشد.

۱۰- شعله را خاموش و وسایل را جمع‌آوری و تمیز کنید و پس از تمیز کردن محل کار در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

آزمون پایانی (۲)

۱- روش‌های مختلف جوشکاری با شعله‌ی گاز را نام ببرید و یک روش را توضیح دهید.

جواب در سه سطر :

.....
.....
.....

۲- در جوشکاری پیش‌دستی کدام قسمت پیش‌گرم می‌شود؟

- الف) سیم جوش ب) سرمشعل ج) قطعه کار د) لبه قطعات

۳- در جوشکاری با روش پیش‌دستی نوک محروم اول شعله در کجا باید قرار گیرد؟

- الف) داخل حوضچه‌ی مذاب
ب) در فاصله‌ی ۳-۵ میلی‌متری منطقه‌ی مذاب
ج) پشت حوضچه‌ی مذاب
د) در فاصله‌ی ۱-۵ میلی‌متری منطقه‌ی مذاب

۴- فلز جوش یا گرده جوش با کدام گزینه به وجود می‌آید؟

- الف) از مذاب سیم جوش
ب) از مذاب لبه‌های کار
ج) منطقه‌ی اصلی جوش قطعات
د) گزینه‌های الف و ب با هم

۵- کدام حرکت سرمشعل در جوشکاری کاربردی ندارد؟

- الف) زیگزاگی ب) کلنگی ج) رفت و برگشتی د) دورانی

۶- در جوشکاری قطعات ضخیم با روش پیش‌دستی با چه مشکلی مواجه می‌شوند؟

- الف) ذوب نشدن کار
ب) ذوب نشدن سیم جوش
ج) عدم نفوذ کافی
د) عدم برجستگی کافی

۷- قرار دادن سیم خمیده بین قطعات در اتصال لب به لب قبل از خال زدن به منظور آن است که :

- الف) خال جوش محکم شود
ب) فاصله‌ی ریشه بین دو قطعه به وجود آید
ج) فلز جوش در درز نفوذ کند
د) گزینه‌های ب و ج با هم

۸- برای این‌که شعله را روشن کنیم چه مراحلی را و به کدام ترتیب انجام می‌دهیم؟

- الف) باز کردن شیر اکسیژن، بعد شیر استیلن به مقدار بیشتر، سپس زدن فندک
ب) باز کردن شیر استیلن، بعد شیر اکسیژن به مقدار کمتر، سپس زدن فندک
ج) باز کردن شیر استیلن، بعد شیر اکسیژن کمی بیشتر، و بعد زدن فندک
د) باز کردن شیر اکسیژن و استیلن به مقدار کافی و بعد زدن فندک

۹- در جوشکاری سه‌پری مشعل نسبت به دو قطعه کار در چه حالتی قرار می‌گیرد؟

- الف) موازی یکی از سطوح
ب) عمود بر یکی از سطوح

- ج) در نیمساز زاویه‌ی سطوح
 ۱۰- در انتهای خط جوش باید کمی مکث کنیم.....
- الف) سپس شعله خاموش شود
 ج) و سیم جوش بیشتری ذوب کنیم
 ۱۱- گودافتادگی یا بریدگی کناره‌ی جوش به کدام دلیل اتفاق می‌افتد؟
- الف) قوی بودن شعله
 ج) سرعت جوشکاری زیاد
 ۱۲- چرا پس از خال جوش زدن قطعات تمرینی روی آن‌ها را چکش می‌زنیم؟
- الف) برای اطمینان از استحکام خال جوش
 ب) برای حذف فاصله بین دو قطعه
 ج) به منظور راست و روکاری اتصال
 ۱۳- در جوشکاری قطعات به صورت لب به لب در وضعیت افقی درز قطعه است.
- الف) موازی سطح زمین
 ج) بالای سر جوشکار قرار دارد
 ۱۴- برای جدا کردن جرقه از سطح قاعده‌ی سرمشعل استفاده از کدام وسیله مناسب نیست؟
- الف) تخته‌ی صاف
 ج) پارچه‌ی ضخیم کتانی
 ۱۵- موقع جوشکاری کدام گزینه بیشتر ضرورت پیدا می‌کند که سرمشعل را با آب خنک کنیم؟
- الف) درز لب به لب
 ج) درز سه‌پری
 ۱۶- در کدام قسمت سرمشعل عمود بر کار قرار می‌گیرد؟
- الف) در انتهای کار
 ب) پس از ایجاد حوضچه‌ی مذاب
 ج) قبل از ایجاد حوضچه‌ی مذاب
 ۱۷- موقع جوشکاری پیش‌دستی فشار اکسیژن و استیلن به ترتیب چه اندازه است؟
- الف) ۲ و ۵٪ بار
 ج) ۳ و ۲ بار
 ۱۸- در جوشکاری سر بالا زاویه‌ی مشعل نسبت به کار در چه حدودی است؟
- الف) 70° ب) 30° ج) 45°
 ۱۹- زاویه‌ی بین مشعل و سیم جوش در جوشکاری زاویه‌ی خارجی عمودی در چه حدودی است؟
- الف) 90° ب) 70° ج) 60°
 ۲۰- در جوشکاری‌های سقفی کدام گزینه باید در طول جوشکاری ثابت بماند؟
- الف) زاویه‌ی مشعل با کار
 ب) زاویه‌ی سیم جوش با گاز
 د) تمام موارد
 ج) زاویه‌ی مشعل و سیم جوش

واحد کار سوم

توانایی جوشکاری با شعله‌ی گاز (اکسی استیلن)

با روش پیش‌دستی

هدف کلی

جوشکاری اتصالات فولادی با روش پیش‌دستی

هدف‌های رفتاری : فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- اصول جوشکاری در روش پس‌دستی را توضیح دهد ؛
- ۲- چگونگی حرکت مشعل و مفتول در جوشکاری پس‌دستی را توضیح دهد ؛
- ۳- روی ورق‌های فولادی با روش پس‌دستی گرده جوش ایجاد کند ؛
- ۴- قطعات فولادی را در حالت سطحی به صورت لب به لب با روش پس‌دستی جوشکاری کند ؛
- ۵- قطعات فولادی را در حالت سطحی به صورت لب روی هم با روش پس‌دستی جوشکاری کند ؛
- ۶- قطعات فولادی را در حالت سطحی به صورت زاویه‌ی خارجی با روش پس‌دستی جوشکاری کند ؛
- ۷- قطعات فولادی را در حالت سطحی به صورت سیری با روش پس‌دستی جوشکاری کند ؛
- ۸- اصول جوشکاری افقی در سطح قائم را توضیح دهد ؛
- ۹- روی ورق‌های فولادی در حالت افقی با روش پس‌دستی گرده جوش ایجاد کند ؛
- ۱۰- قطعات فولادی را در حالت افقی به صورت لب به لب با روش پس‌دستی جوشکاری کند ؛

- ۱۱- قطعات فولادی را در حالت افقی به صورت لب روی هم با روش پس دستی جوشکاری کند؛
- ۱۲- قطعات فولادی را در حالت افقی به صورت زاویه‌ی خارجی با روش پس دستی جوشکاری کند؛
- ۱۳- قطعات فولادی را در حالت افقی به صورت سه‌پری با روش پس دستی جوشکاری کند؛
- ۱۴- اصول جوشکاری عمودی (پس دستی) را توضیح دهد؛
- ۱۵- چگونگی حرکات مشعل و سیم جوش در جوشکاری عمودی با روش پس دستی را توضیح دهد؛
- ۱۶- قطعات فولادی را در حالت عمودی به صورت لب به لب با روش پس دستی جوشکاری کند؛
- ۱۷- قطعات فولادی را در حالت عمودی به صورت لب روی هم با روش پس دستی جوشکاری کند؛
- ۱۸- قطعات فولادی را در حالت عمودی به صورت زاویه‌ی خارجی با روش پس دستی جوشکاری کند؛
- ۱۹- قطعات فولادی را در حالت سقفی به صورت سه‌پری با روش پس دستی جوشکاری کند؛
- ۲۰- اصول جوشکاری سقفی با روش پس دستی را توضیح دهد؛
- ۲۱- روی قطعات فولادی در حالت سقفی با روش پس دستی گرده جوش ایجاد کند؛
- ۲۲- قطعات فولادی را در حالت سقفی به صورت لب به لب با روش پس دستی جوشکاری کند؛
- ۲۳- قطعات فولادی را در حالت سقفی به صورت زاویه‌ی خارجی با روش پس دستی جوشکاری کند؛
- ۲۴- قطعات فولادی را در حالت سقفی به صورت سه‌پری با روش پس دستی جوشکاری کند.


ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶۲	۶۰	۲

پیش آزمون (۳)


- ۱- وقتی شعله به طرف قسمت جوش نخورده کار باشد
الف) حوضچه‌ی مذاب بزرگ‌تر است
ب) حوضچه‌ی مذاب میل به پیشوی دارد
ج) عمق حوضچه‌ی مذاب کمتر است
د) گزینه‌ی ب وج با هم وجود دارد
- ۲- جوشکاری روی ورق‌های نازک به کدام دلیل با روش پیش‌دستی انجام می‌گیرد؟
الف) برای اینکه سرعت جوشکاری بیشتر باشد
ب) زیرا نیاز به نفوذ زیادی ندارد
ج) زیرا برای مذاب شدن به حرارت کمتری نیاز است د) تمام موارد را شامل می‌شود
- ۳- برای این که عمق ذوب بیشتر شود مشعل باید نسبت به کار باشد.
الف) مایل‌تر
ب) عمودتر
ج) بستگی به نوع شعله دارد
- ۴- اگر شعله به طرف قسمت جوش خورده کار باشد است.
الف) عمق ذوب زیاد و سرعت سرد شدن کمتر
ب) نفوذ و سرعت سرد شدن زیاد
ج) پهنا و برجستگی گرده جوش زیاد
د) پهنا و برجستگی کم است
- ۵- آیا در جوشکاری با شعله‌ی گاز سیم جوش می‌تواند بین شعله و قسمت جوش خورده قرار گیرد؟
بلی
خیر
- ۶- آیا اجازه داریم مشعل خود را با شعله‌ی مشعل دیگری روشن کنیم؟
بلی
خیر
- ۷- در جوشکاری قطعات ضخیم که گرده جوش باید آرام آرام سرد شود جهت شعله باید به کدام طرف باشد؟
الف) به طرف قسمت جوش خورده
ب) به طرف قسمت جوش نخورده
ج) به طرف سیم جوش
د) بستگی به درجه حرارت محیط کار دارد
- ۸- چرا قطعات را قبل از جوشکاری پخته می‌زنیم؟
الف) برای راحتی جوشکار
ب) برای ذوب شدن تمام سطوح مشترک اتصال
ج) برای مشاهده خوب ریشه‌ی جوش
د) برای جا گرفتن مذاب در شیار ایجاد شده
- ۹- چگونگی تشخیص شعله‌ی اکسید کننده از شعله‌ی خنثی را بنویسید.
جواب در دوسره
.....
- ۱۰- چنان‌چه در شروع جوشکاری، سیم جوش و لبه‌های کار را با هم حرارت دهیم چه مشکلی پیش می‌آید؟
جواب در دوسره
.....

۱-۳- اصول جوشکاری در روش پس دستی


در روش پس دستی شعله بر روی جوش رسوب داده شده متمرکز است و مفتول در بین شعله و جوش قرار دارد (شکل ۱-۳). در این روش هم چنین مفتول و شعله یک حرکت زیگزاگی دارند و لذا برای جوشکاری قطعات ضخیم که نیاز به پختنی دارند استفاده از این روش ترجیح دارد. روش پس دستی از نظر صرفه جویی در زمان و مصرف اکسیژن و استیلن مفروض به صرفه است؛ از طرفی چون شعله به طرف فلز جوش است آرامتر نیز سرد می شود و در اغلب مواقع خواص جوش را بهبود می بخشد و از طرف دیگر به دلیل نفوذ بیشتر (شکل ۳-۲) جوش استحکام اتصال بیشتر خواهد بود. این روش در تمام وضعیت‌ها قابل اجرا است.

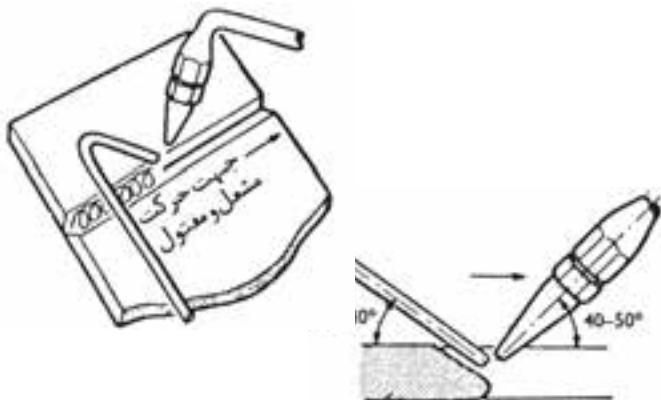

شکل ۱-۳

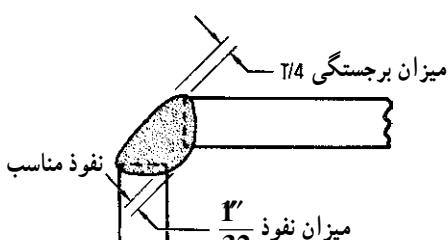

شکل ۳-۲

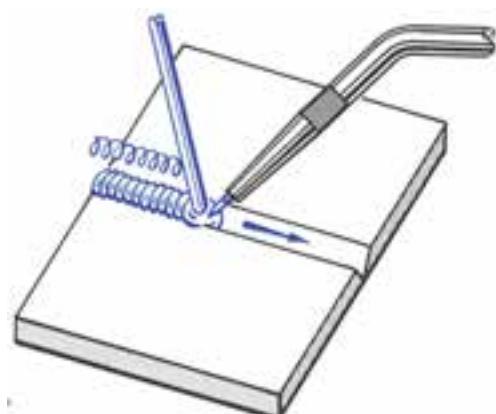


شکل ۳


۲-۳- حرکت مشعل و مفتول در جوش پس دستی

در این روش مشعل حرکت نوسانی نداشته و پشت سیم جوش و گرده جوش قرار می گیرد. سیم جوش در این روش می تواند حرکت حلقوی به طرف بالا و پایین یا رفت و برگشتی، (مطابق شکل ۳-۳)، انجام داده و گرده جوش با پهنهای مناسب به وجود آورد.

در این روش حوضچه‌ی مذاب کوچک‌تر بوده و لازم است پخش سازی با زاویه‌ی کوچک‌تر یعنی نیم پخت 30° و پخت 60° در آمده‌های سازی قطعات شکل ۳-۴ لحاظ شود؛ درنتیجه کنترل گرده جوش ساده‌تر بوده و هزینه‌ی جوشکاری کاهش می‌یابد.

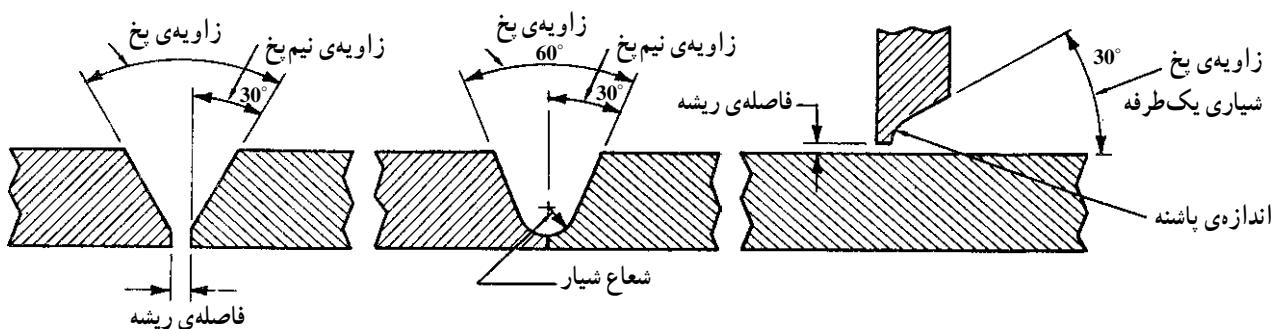

شکل ۳-۴

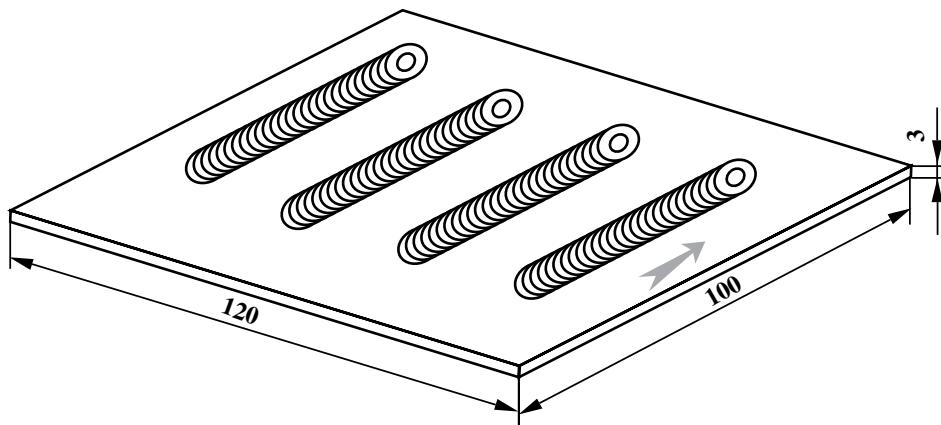

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه	ملاحظات	ورق فولاد سیاه یا روغنی
شماره‌ی نقشه: ۳-۲	نام قطعه کار: خط جوش تخت (پس‌دستی)	1	st37	$120 \times 100 \times 3$		مقیاس ۱:۱
مدت: ۳ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین جوش پس‌دستی					تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۲

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

- ۱- هرگز در مکان‌های محبوس و بدون تهویه جوشکاری و برشکاری نکنید.
- ۲- همیشه وسایل جوشکاری را در وضع خوب نگهداری کنید.
- ۳- اطمینان حاصل کنید که مواد قابل اشتعال نزدیک محل کار وجود نداشته باشد.

- ۴- هرگز سرمشعل جوشکاری و برشکاری را خیلی نزدیک به کار نگیرید.

جدول مواد لازم


ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار			
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار			

زمان: ۳ ساعت


۳-۳- دستور العمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق فولادی در حالت تخت به روش پس دستی ابزار و وسایل لازم را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- قطعه‌ای به ابعاد $120 \times 100 \times 1\text{ cm}$ میلی‌متر آماده نمایید.

۲- قادری به فاصله‌ی $1/5\text{ cm}$ از لبه‌ی قطعه، بر روی آن رسم کنید. سپس داخل کادر را مطابق با شکل ۳-۵ خط کشی نمایید.

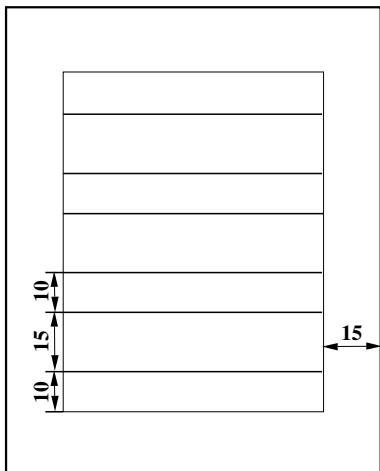

شکل ۳-۵

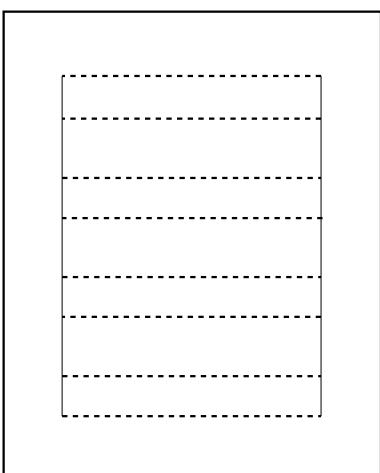

شکل ۳-۶

۳- به وسیله‌ی سنبه‌نشان و چکش بر روی دو خط که به فاصله‌ی 1 cm از هم قرار دارند نشانه‌هایی ایجاد نمایید (شکل ۳-۶).

قبل از استفاده از چکش و سنبه‌نشان تیز بودن سنبه‌نشان و محکم بودن دسته چکش را کنترل کنید.



شکل ۳-۷


۴- قطعه را مطابق با شکل ۳-۷ در حالت تخت بر روی میز کار قرار دهید.

۵- سرمشعل مناسب با قطعه کار را با توجه به جدول شماره ۳۱ انتخاب کرده، سپس شعله را روشن و در حالت خنثی تنظیم کنید.



شکل ۸


۶- بین دو خط را، که به فاصله‌ی ۱ سانتی‌متر از هم قرار دارند، به روش پس‌دستی (از چپ به راست) مطابق شکل ۲-۸ جوشکاری کنید.

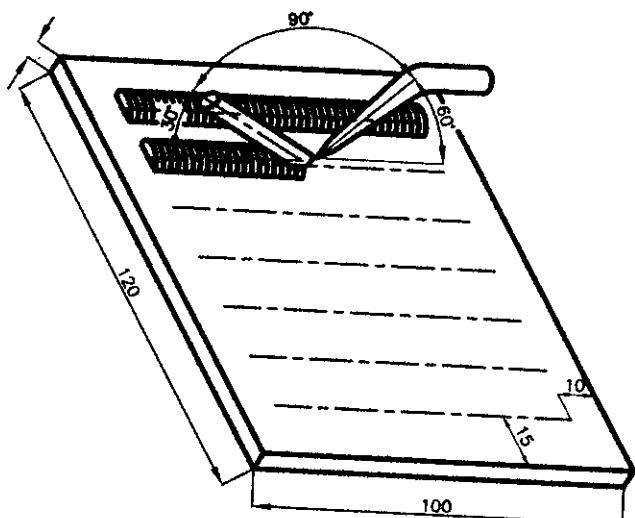

شکل ۹

دقت کنید که در این حالت زاویه‌ی مشعل و سیم جوش در حدود 90° و زاویه‌ی بین مشعل و قطعه کار $40^\circ - 50^\circ$ و زاویه‌ی بین قطعه کار و سیم جوش 40° تا 30° باشد (شکل ۳-۹).

۷- عمل جوشکاری را تا انتهای هر خط انجام دهید و پس از اتمام کار، شعله را خاموش و ابزار و وسائل و محل کار را تمیز کنید و در صورت لزوم ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.

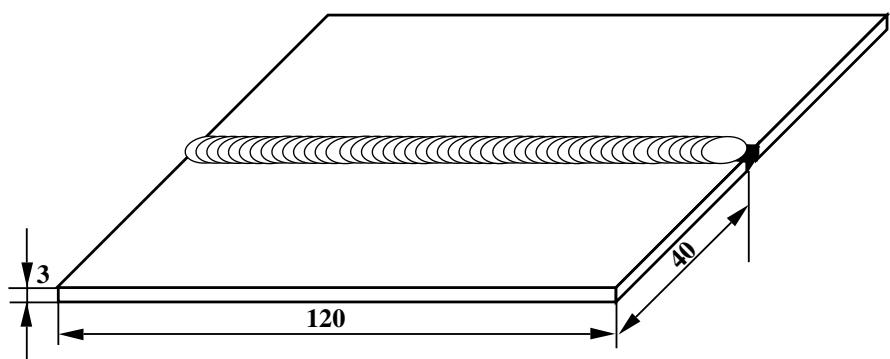

شماره نقشه: ۲-۲	نام قطعه کار: لب به لب تخت (پس دستی)	مشخصات قطعه کار	ورق فولاد سیاه
مدت: ۳ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوشکاری پس دستی لب به لب	تولرانس خشن	مقیاس
جنس	اندازه هی قطعه	تعداد	شماره

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۳

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی 2-4	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

- ۱- از وسایل ایمنی فردی سالم و استاندارد استفاده کنید.
- ۲- کلیه‌ی اتصالات مسیر گاز از کپسول تا مشعل را از نظر نشتی کنترل کنید (با آب صابون).
- ۳- محل کار جوشکاری را از اشیاء غیرضروری پاک کنید.
- ۴- برای روشن کردن مشعل از فندک جوشکاری یا شمعک روی میز کار استفاده کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI – GII	—	$\varnothing = 2.5$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت


۴-۳- دستورالعمل جوشکاری لب به لب ورقهای فولادی در حالت تخت با روش پس دستی

ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه در ابعاد $3 \times 40 \times 120$ میلی‌متر انتخاب نمایید (شکل ۳-۱۰).



شکل ۳-۱۰

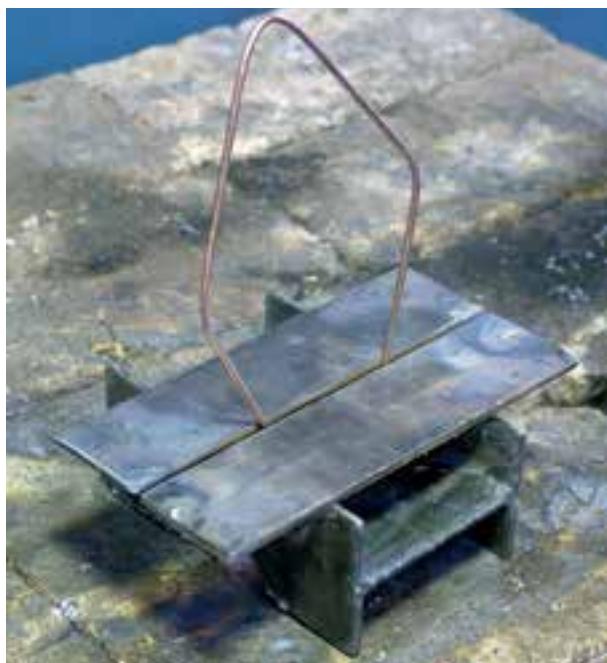

شکل ۳-۱۱

- ۲- با استفاده از سیم جوش خمیده مطابق شکل ۳-۱۱، فاصله‌ی قطعات را تنظیم نمایید و دو قطعه را روی یک زیرکاری مناسب قرار دهید تا سیم خمیده به راحتی در درز دو قطعه قرار گیرد و فاصله‌ای به اندازه‌ی قطر سیم بین دو قطعه وجود آید.



شکل ۳-۱۲

- ۳- سرعامل مناسب نسبت به قطعه کار را با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و آن را بر روی مشعل سوار کنید. سپس با باز کردن کمی شیر استیلن و مقدار کمتری از آن شیر اکسیژن، شعله را ایجاد و شعله‌ی خنثای مناسب تنظیم کنید (شکل ۳-۱۲).




شکل ۳-۱۳

۴- ابتدا و انتهای دو قطعه را مطابق شکل ۳-۱۳ خال جوش بزنید. وقتی یک طرف قطعات را خال جوش زدید فاصله‌ی دو قطعه در طرف دوم و هم‌سطح بودن قطعات را کنترل کنید سپس طرف دوم را خال جوش بزنید.



شکل ۳-۱۴

۵- از سمت چپ به راست شروع به جوشکاری نمایید (شکل ۳-۱۴). ابتدا مشعل را با زاویه‌ی 90° بر روی قطعه کار نگه دارید تا حوضچه‌ی مذاب ایجاد شود.

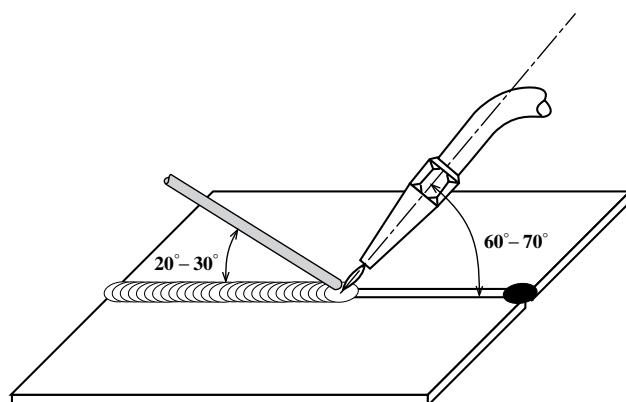

شکل ۳-۱۵

بعد از تشکیل حوضچه زاویه‌ی سرمشعل را از 90° درجه به $60^\circ - 70^\circ$ درجه تغییر دهید و سیم جوش را به حوضچه اضافه کنید(شکل ۳-۱۵). زاویه‌ی سیم جوش با قطعه کار $30^\circ - 40^\circ$ انتخاب شود و زاویه‌ی بین سیم جوش و مشعل 90° می‌باشد.



شکل ۳-۱۶

۶- با توجه به زاویه‌ی نشان داده شده در شکل ۳-۱۶ لبه‌های کار را ذوب کرده و سیم جوش را به طور مرتب وارد حوضچه‌ی مذاب نمایید تا مقداری از سیم جوش ذوب شده با مذاب لبه‌ها مخلوط شود و انجام حاصل گردد و گرده جوش به وجود آید. مشعل باید حرکت دورانی داشته و پهنه‌ای گرده جوش به وجود آمده در حد و اندازه‌ی قطر دایره‌ی دوران مشعل خواهد بود.



شکل ۳-۱۷



شکل ۳-۱۸

۷- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید. در انتهای مقداری مکث نمایید و با ذوب بیشتر سیم جوش چاله جوش را پر کنید (شکل ۳-۱۷).



شکل ۳-۱۹

۸- قطعه را سرد کرده و با بررسی اکسیدهای قطعه را پاک نمایید(شکل ۳-۱۸).

۹- قطعه را به دقت بازبینی کنید و با بررسی نکات زیر از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید (شکل ۳-۱۹).


- نداشتن بریدگی و خوردگی کناره‌ی جوش؛

- زیاد نبودن گرده جوش؛

- زیاد نبودن پهنه‌ای جوش؛

- یکنواختی گرده جوش و زنجیره‌های آن در طول گرده جوش.

۱۰- وسایل را مرتب کنید و در جای مخصوص خود قرار دهید. میز کار و محل کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

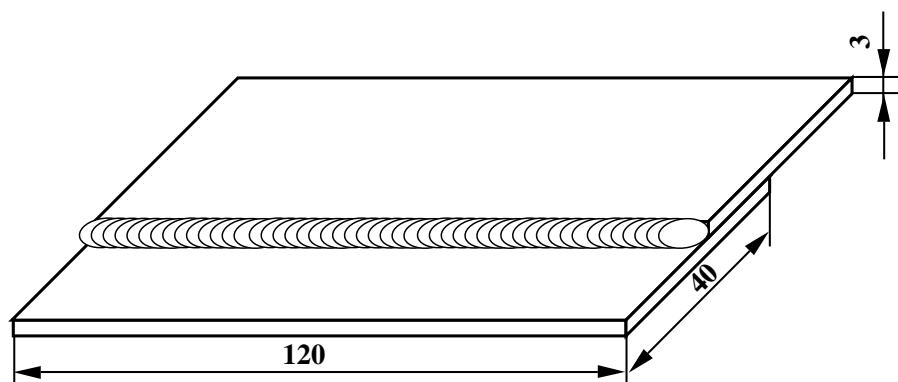

شماره	مشخصات قطعه کار	اندازه قطعه	تعداد	st37	$120 \times 40 \times 3$	ورق فولاد سیاه
مقیاس	نام قطعه کار: لب روی هم تخت (پس دستی)	ملاحظات	جنس	2		
شماره نقشه: ۴-۲						
مدت: ۳ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوش لب روی هم روش پس دستی					تولانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستورالعمل ۴-۳

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی 2-4	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش	۳۰۰	یک عدد

۱- کپسول‌های اکسیژن و استیلن را با زنجیر به دیوار یا به ارآبه محکم بیندید.

۲- از وارد کردن شوک مکانیکی (ضربه) به کپسول‌ها خودداری کنید.

۳- در حمل و نقل کپسول‌ها از وسیله‌ی مطمئن استفاده کنید.

۴- مراقبت نمایید کپسول اکسیژن و اتصالات آن از چربی و مواد روغنی به دور باشد.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII		$\varnothing = 2.5$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

۳-۵- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در وضعیت سطحی با روش پس دستی

ابزار و وسائل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت دستورات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $۳ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی متر، مطابق شکل ۳-۲۰، انتخاب نمایید.



شکل ۳-۲۰

- ۲- دو قطعه را به اندازه‌ی ۲ یا ۳ برابر ضخامت ورق که در این تمرین ۶ تا ۹ میلی متر می‌باشد، مطابق شکل ۳-۲۱، روی هم قرار دهید.



شکل ۳-۲۱

- ۳- سرعشعل مناسب نسبت به قطعه کار را با مراجعه به جدول شماره ۲-۱ انتخاب و آن را بر روی مشعل سوار کنید. سپس باز کردن کمی استیلن و مقدار کمی گاز اکسیژن شعله را روشن و سپس شعله‌ی خنثای مناسب را تنظیم نمایید.

- ۴- ابتدا و انتهای دو قطعه را خال جوش بزنید و پس از خال جوش زدن قطعات را از نظر پیچیدگی بررسی کنید(شکل ۳-۲۲).



شکل ۳-۲۲



شکل ۳-۲۳

۵- به کمک چکش روی سندان دو لبه را جفت نمایید تا بین دو قطعه فاصله‌ای نباشد و در صورت وجود پیچیدگی آن را با چکش صافکاری کنید(شکل ۳-۲۲).



شکل ۳-۲۴

۶- قطعه را در وضعیت مناسب روی میز کارتان قرار دهید و از سمت چپ به راست شروع به جوشکاری نمایید. در ابتدا مشعل را به صورت 90° درجه بر روی قطعه‌ی زیرین نگه دارید تا قطعه گداخته شود و هم‌زمان قطعه‌ی بالایی را گرم کنید و بعد از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه را از 90° درجه به 70° درجه در راستای محور Xها و 75° درجه در راستای محور Yها تغییر دهید و سیم جوش را به حوضچه‌ی مذاب وارد نمایید (شکل ۳-۲۴).



شکل ۳-۲۵

۷- در این روش باید تمرکز حرارتی مدام بر روی قطعه‌ی زیرین و سیم جوش باشد و لبه‌ی قطعه‌ی بالایی نباید به طور مستقیم با شعله در تماس باشد زیرا باعث سوختگی لبه می‌شود. در ضمن سیم جوش را به طور مرتب وارد حوضچه‌ی مذاب کنید (شکل ۳-۲۵).

۸- در انتهای کار کمی مکث کنید و با ذوب بیشتر سیم جوش چاله جوش را پر کنید (شکل ۳-۲۶).



شکل ۳-۲۶



شکل ۳-۲۷

۹- قطعه را با برس سیمی تمیز کرده و اکسیدهای سطحی قطعه را پاک نمایید (شکل ۳-۲۷).




شکل ۳-۲۸

۱۰- قطعه را بازبینی کنید و از کیفیت جوش خود مطمئن شوید (شکل ۳-۲۸).

کار را جهت بررسی به هنرآموز خود ارائه دهید و از نظرات او در اجرای کار بهره‌مند شوید تا به مهارت کافی برسید.

۱۱- وسائل را جمع‌آوری و مرتب کنید. میزکار و محل کار را کاملاً تمیز کنید و در صورت لزوم ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.

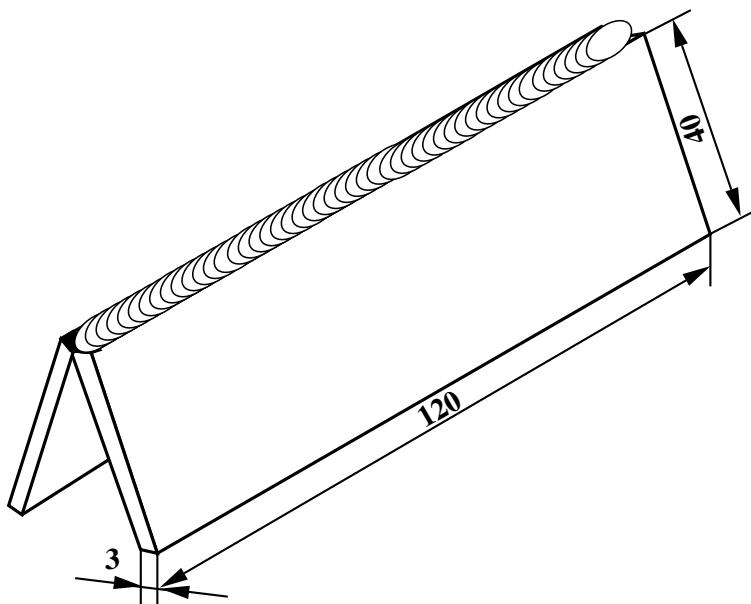

شماره نقشه: ۵-۳	نام قطعه کار: نبشی خارجی تخت (پس دستی) مقیاس ۱:۱	مشخصات قطعه کار	ورق سیاه فولادی
مداد: ۳ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوش زاویه‌ی خارجی پس دستی تولرانس خشن	ملحوظات	شماره
st37	۱	اندازه‌ی قطعه	مشخصات قطعه کار

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۵

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نگهدارنده	۹۰°	یک عدد

۱- هیچ گاه با آستین تا زده یا برگردان و یا جیب در باز جوشکاری نکنید.

۲- هنگام جوشکاری از کفش ایمنی مخصوص جوشکاری استفاده کنید.

۳- لباس کار باید از جنس کتان و ضخیم باشد.

۴- فضای بین کفش و جوراب و دوبل پاچه‌ی شلوار محل مناسبی برای جا گرفتن جرقه‌ها می‌باشد. پاچه‌ی شلوار باید روی کفش را پوشاند.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	$\varnothing = 2.5$
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت



شکل ۲۹

۶-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی
ورق‌های فولادی در وضعیت سطحی (تخت) با روش
پس‌دستی

ابزار و وسائل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با
رعایت دستورات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو
قطعه به ابعاد $۳ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر، مطابق شکل ۳-۲۹،
انتخاب نمایید.




شکل ۳۰

- ۲- با استفاده از وسائل کمکی نبشی مطابق شکل ۳-۳۰
دو قطعه کار را تحت زاویه‌ی ۹۰° درجه نسبت به هم آماده نمایید.
(فاصله‌ی بین دو قطعه به اندازه‌ی قطر سیم‌جوش خواهد بود).



شکل ۳۱

- ۳- سرمشعل مناسب نسبت به قطعه کار را با مراجعه به
جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و آن را بر روی مشعل
سوار کنید. شعله‌ی خنثی را تنظیم نمایید و ابتدا و انتهای دو
قطعه را مطابق شکل ۳-۳۱ خال‌جوش بزنید و قطعات خال
خورده را از نگهدارنده خارج کنید و زاویه‌ی ۹۰° بین دو قطعه
را با گونیا کنترل کنید.

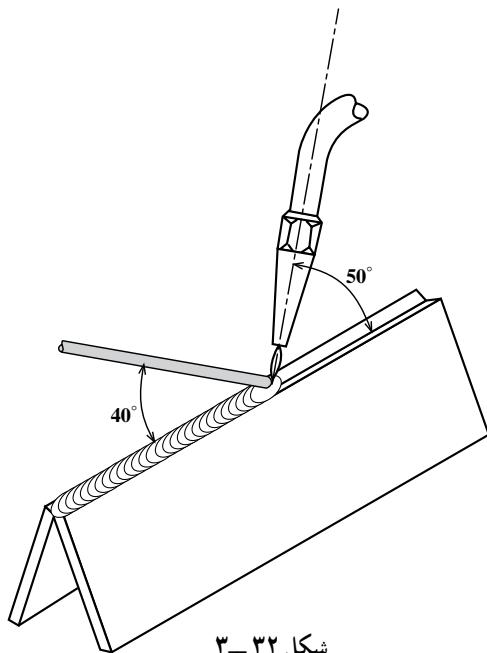

شکل ۳_۳۲

۴- جوشکاری را از سمت چپ به راست شروع کنید.
باید در ابتدای جوشکاری زاویه‌ی مشعل ۹۰° درجه باشد تا
حوضچه‌ی جوش تشکیل شود. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب
مشعل باید با سطح کار و با امتداد درز جوش زاویه‌ی ۵° درجه
داشته باشد (شکل ۳_۳۲). همان‌طور که توجه دارید زاویه‌ی
سیم‌جوش با کار ۴° درجه است.



شکل ۳_۳۳

۵- توجه داشته باشید که لبه‌های هر دو قطعه ذوب شود.
در صورت لزوم حرکت نوسانی کمی به مشعل بدھید (شکل
۳_۳۳).



شکل ۳_۳۴

۶- با توجه به زاویه‌ی نشان داده شده در شکل ۳_۳۴،
لبه‌های کار را ذوب کرده و سیم‌جوش را به‌طور مرتب وارد
حوضچه‌ی مذاب نمایید تا مقداری از سیم ذوب شود و گرده
جوش مناسب به وجود آید.



شکل ۳-۳۵

۷- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کمی نمایید و با ذوب پیشتر سیم جوش چاله جوش را بر کنید (شکل ۳-۳۵).



شکل ۳-۳۶

۸- قطعه را سرد کرده و آن را با برس سیمی تمیز کنید (شکل ۳-۳۶).




شکل ۳-۳۷

۹- قطعه را روی میز کار قرار دهید و گرده جوش را بررسی نمایید(شکل ۳-۳۷).

گرده جوش باید انحنای مناسب داشته و در محل تماس با قطعات برجستگی نداشته باشد. در تمام طول اتصال، گرده جوش یکسان بوده و دارای موج های یکنواخت باشد.

۱۰- وسایل را مرتب کرده و در جای مخصوص قرار دهید و میز کار و محل کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.

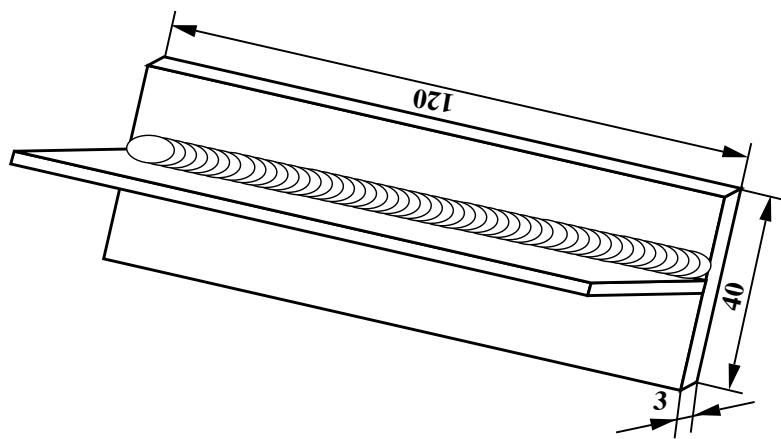

شماره	مشخصات قطعه کار	ورق سیاه فولادی
شماره	مشخصات قطعه کار	ورق سیاه فولادی
شماره	مشخصات قطعه کار	ورق سیاه فولادی
شماره	مشخصات قطعه کار	ورق سیاه فولادی

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۶

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد
۹	نگهدارنده	سممه‌ی شکاف دار	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

۱- از تمیز کردن شیر فلکه‌ی اصلی کپسول که نشتی دارد خودداری کنید. این کار باید توسط تولیدکننده و شارژکننده کپسول‌ها انجام شود.

۲- شیلنگ‌ها را از جرقه و ذرات گداخته‌ی ناشی از جوشکاری و برشکاری و سنگ‌زنی محفوظ و دور نگهادارید.

۳- اکسیژن را هرگز نباید به جای هوای فشرده برای راهاندازی دستگاه‌های بادی و تمیز کردن خطوط لوله یا گرد و غبار روی لباس کار به کار ببرید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	ø 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

۷-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی (اتصال سه‌پری) ورق‌های فولادی در حالت سطحی با روش پس‌دستی

ابزار و وسائل ایمنی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با
رعایت نکات و دستورات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام
دهید.

- ۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $3 \times 40 \times 40$ میلی‌متر، مطابق شکل ۳-۲۸ آماده نمایید.



شکل ۳-۲۸

- ۲- قطعات را مانند شکل ۳-۲۹ بر روی هم قرار دهید و به وسیله‌ی نگهدارنده‌ی ساده قطعه‌ی بالایی را نگذارد.



شکل ۳-۲۹

- ۳- سرمشعل مناسب نسبت به قطعه کار را با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید، سپس ابتدا و انتهای قطعه‌های کار را به وسیله‌ی خال‌جوش به هم متصل کنید(شکل ۴-۳).




شکل ۴-۰



۳-۴۱

۴- به کمک چکش بروی سندان قطعات را جفت کنید
تا در بین آن‌ها فاصله‌ای وجود نداشته باشد (شکل ۳-۴۱).

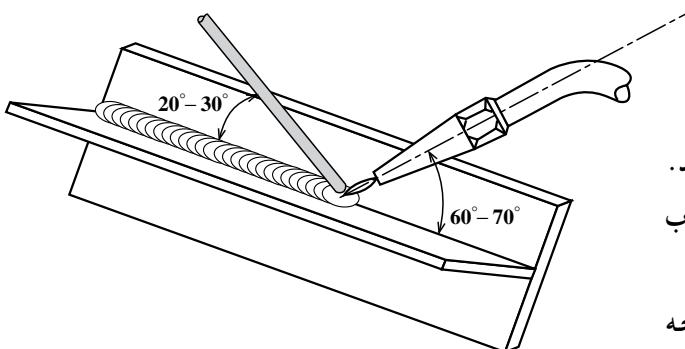


زواياي مشعل و سيم جوش در 1F

۵- از سمت چپ به راست شروع به جوشکاري نمایید.
شعله را طوری روی قطعه نگه دارید که هر دو قطعه کاملاً ذوب
شوند.

همانطور که در شکل (۳-۴۲) مشاهده می‌شود چنانچه
کار به صورت شکل روبرو باشد جوشکاري 1F خواهد بود. پس
لازم است مشعل در راستای نیمساز زاویه‌ی بین دو قطعه کار
بوده و به اندازه 60° با خط فصل مشترک دو قطعه زاویه داشته
باشد (شکل ۳-۴۲).

چنانچه قطعات در حالت شکل مقابل جوشکاري شود
۲F نامیده می‌شود.

در اين تمرین زاويه‌ی سيم با کار 30° باشد.

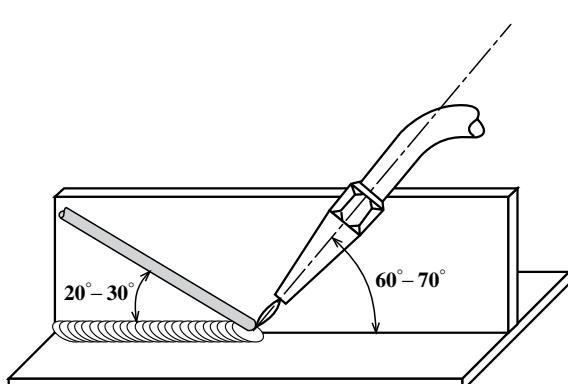

زواياي مشعل و سيم در 2F

شکل ۴۲



شکل ۳-۴۳



شکل ۳-۴۴



شکل ۳-۴۵



شکل ۳-۴۶

تذکر مهم

قطعه‌ای که بیشتر گرم شود مذاب بیشتری را به خود جذب می‌کند، پس برای گرده جوش با ساق‌جوش‌های مساوی باید گره در هر دو قطعه به‌طور مساوی توزیع شود(شکل ۳-۴۳).

نکته‌ی ایمنی: در جوشکاری اتصال سه‌پری سرمشعل زیاد گرم می‌شود. در صورتی که شعله با صدای ناگهانی همراه شد برای جلوگیری از پاشش ذرات مذاب به اطراف بلا فاصله شعله را خاموش کنید و سرمشعل را در آب سرد فرو ببرید.

۶- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث نمایید و با ذوب بیشتر سیم جوش مانع از تشکیل چاله جوش شوید(شکل ۳-۴۴).

۷- قطعه کار را سرد کنید و به وسیله‌ی برس سیمی اکسیدهای سطحی را از بین ببرید(شکل ۳-۴۵).


۸- جوش را بازبینی کنید و با درنظر داشتن نکات زیر از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید(شکل ۳-۴۶).
– نداشتن سوختگی لبه

– تقسیم شدن مساوی جوش بر روی دو قطعه (مساوی بودن ساق‌های جوش)

– منظم بودن مهره جوش و زیاد نبودن پهناهی جوش

۹- وسایل را جمع کرده و در جای خود قرار دهید.
 محل کار و میز کار را تمیز نمایید. در صورت لزوم ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.


۳-۸- اصول جوشکاری افقی در سطح قائم پس دستی

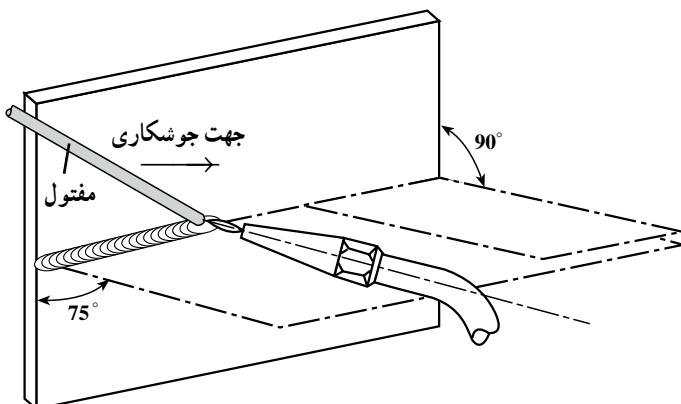


شکل ۳-۴۷

در این روش صفحه در حالت قائم قرار دارد و خط جوش یا گرده جوش در امتداد افق است و به صورت پس دستی جوشکاری انجام می شود. جوش از نفوذ خوبی برخوردار است و فلز جوش آهسته سرد می شود. همچنین چون شعله به طرف قسمت جوش خورده است فلز جوش سخت و شکننده نمی شود. در ۳-۴۷ جوشکاری گرده جوش همان طور که در شکل ۳-۴۷ مشاهده می شود مشعل در صفحه ای قرار می گیرد که نسبت به صفحه ای عمود بر صفحه کار به اندازه ۲۵ درجه مایل به طرف زمین است تا مذاب به طرف پایین شرّه نکرده و گرده جوش ناموزون شکل نگیرد.

در جوشکاری های ماهیچه ای چون یک سطح در حالت تخت قرار می گیرد (شکل ۳-۴۸) اجرای جوشکاری ساده است و باید دقیق شود که ساق های جوش مساوی باشد و ساق پایین روی صفحه تخت از ساق بالا روی صفحه قائم به یک اندازه باشد.

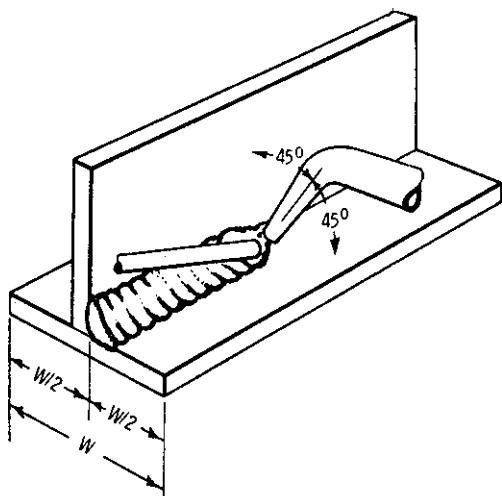


شکل ۳-۴۸

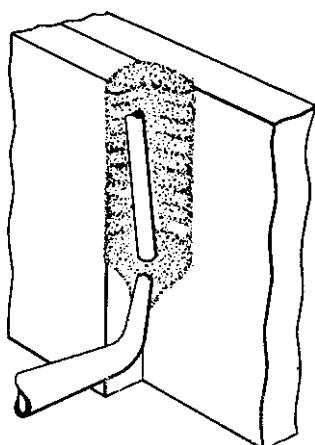

شکل ۳-۴۹

در جوشکاری عمودی مطابق شکل ۳-۴۹ امکان جوشکاری از بالا به پایین نیز میسر می گردد.

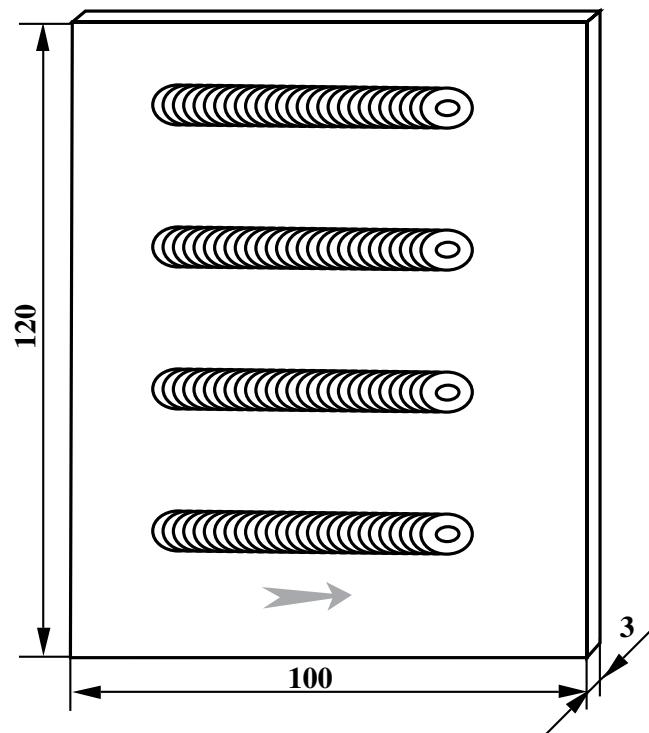

شماره	مشخصات قطعه کار	ورق سیاه فولادی
مقدیاس ۱:۱	نام قطعه کار: ایجاد گرده در حالت افقی پس دستی	120×100×3
شماره‌ی نقشه: ۳-۷		st37
مدت: ۳ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین آموزش جوشکاری گرده‌ی افقی پس دستی	1
		تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستور العمل ۳-۷

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	باسیم فولادی	یک عدد
۴	سوژن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- همیشه پوشاسک خشک، محافظ و مقاوم در برابر آتش پوشید و از دستکش ساق بلند استفاده کنید.
- ۲- برای پاک کردن سوراخ پستانک مشعل باید از سوزن‌های ویژه استفاده کنید.

۳- از قرار دادن مشعل روشن روی زمین جداً خودداری کنید.

۴- هیچ‌یک از اجزای مشعل جوش نباید روغن کاری شود.

جدول مواد لازم


ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقوشه

۳-۹- دستورالعمل ایجاد گرده جوش بر روی ورق فولادی در حالت افقی با روش پس دستی


ابزار و وسایل لازم را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- قطعه‌ای به ابعاد $3\text{mm} \times 100 \times 120$ آماده نمایید.

۲- قادری به فاصله‌ی $1/5\text{cm}$ از لبه‌ی قطعه بر روی آن رسم کنید. سپس داخل کادر را، مطابق شکل ۳-۵، خط کشی نمایید. (خط کشی از لبه‌ی کادر شروع شده و به صورت 1cm فضای پر و $1/5\text{cm}$ فضای خالی ادامه می‌یابد).

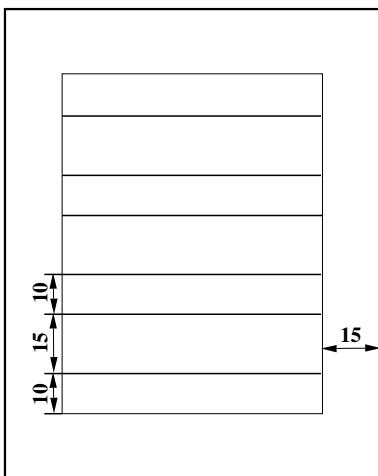


شکل ۳-۵

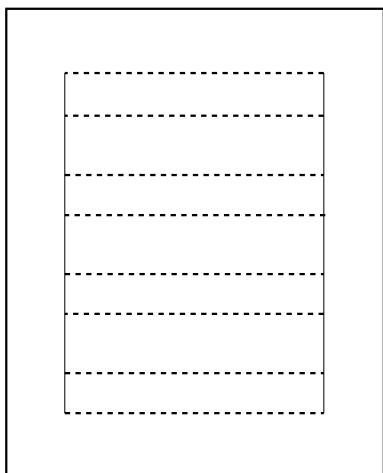

شکل ۳-۵۱


۳- به وسیله‌ی سنبه‌نشان بر روی دو خط که به فاصله‌ی 1cm از هم قرار گرفته‌اند علامت نقطه ایجاد کنید (شکل ۳-۵۱).

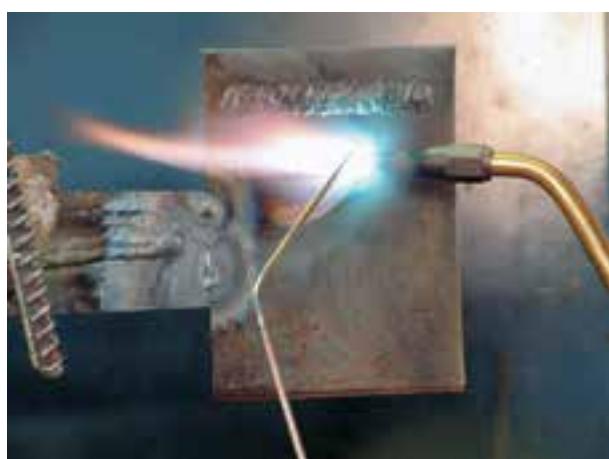

شکل ۳-۵۲


۴- قطعه را به حالت افقی، مطابق شکل ۳-۵۲، به گیره محکم کنید به طوری که صفحه‌ی کار در مقابل صورت شما باشد.

۵- سرمشعل مناسب با قطعه کار را با توجه به جدول شماره ۱ صفحه‌ی ۳۱ انتخاب و شعله را روشن و در حالت خنثی تنظیم کنید.

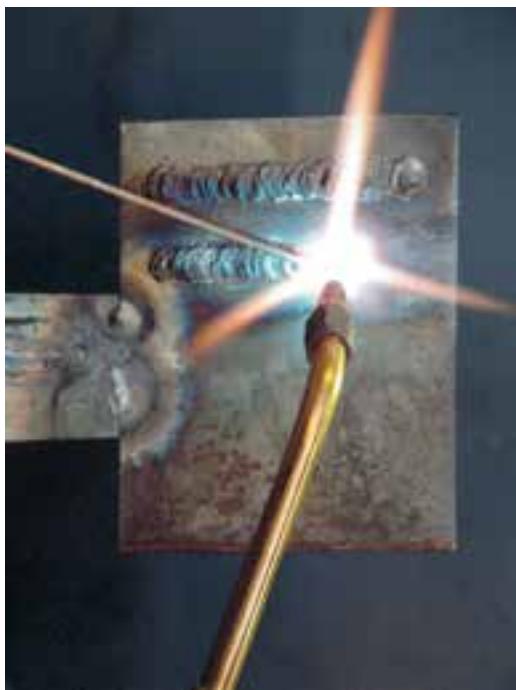


شکل ۳-۵۳

۶- بین خطوط به فاصله‌ی ۱cm را به روش پس‌دستی و به صورت افقی جوشکاری کنید(شکل ۳-۵۳).

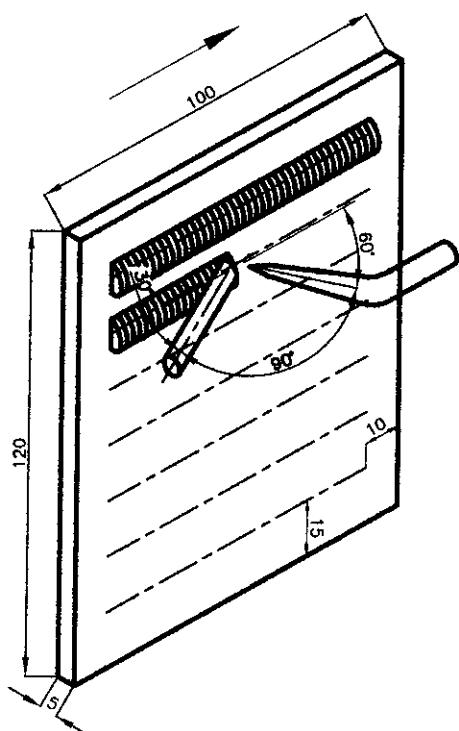

شکل ۳-۵۴

۷- زاویه‌ی بین مشعل و قطعه کار را 60° الی 65° زاویه‌ی بین سیم‌جوش و قطعه کار را 30° الی 40° و زاویه‌ی بین سیم‌جوش و مشعل را 75° تا 90° تنظیم کنید(شکل ۳-۵۴).
۸- پس از اتمام کار مشعل را خاموش و ابزار و وسائل را جمع‌آوری و تمیز کنید. پس از تمیز کردن محل کار ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.

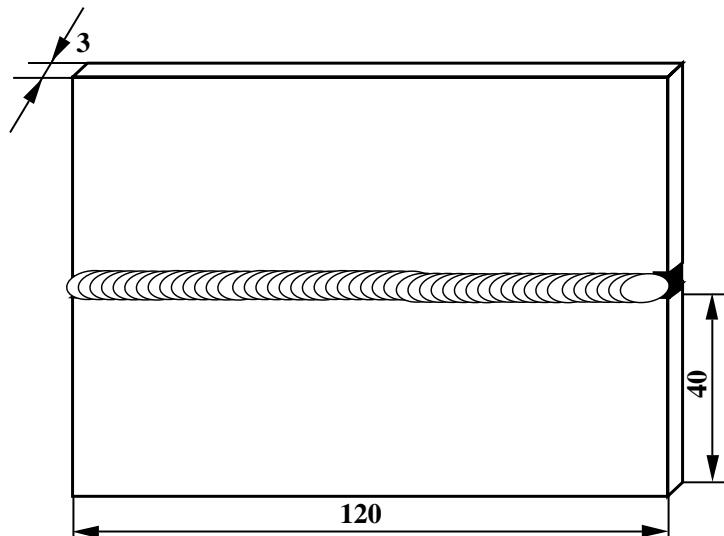

				ورق سیاه معمولی	
شماره	مشخصات قطعه کار	جنس	اندازه‌ی قطعه	تعداد	ملاحظات
۳-۸	نام قطعه کار: لب به لب افقی (پس‌دستی)	st37	120×40×3	2	مقیاس ۱:۱
مدت: ۳ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین آموزشی لب به لب افقی پس‌دستی	تولرانس خشن			

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۸

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد
۷	مقننه‌ی جوشکاری	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	سیم خمیده	⊗ ۲	یک عدد

۱- از لوله‌ی مسی غیر آلیاژی برای هدایت و انتقال گاز استیلن استفاده نکنید، چون ترکیب مس با استیلن خیلی فعال است و ممکن است باعث انفجار شود.

۲- اگر موقع جوشکاری در شعله، صدا همراه با جرقه‌های مذاب مشاهده شد شیر اکسیژن و استیلن روی مشعل را بیندید و پس از سرد کردن و تمیز کردن سرمشعل مجددًا شعله‌ی مناسب و خشی ایجاد کنید.

۳- وسایل اطفاء حریق حتی المقدور در نزدیک‌ترین محل جوشکاری و برش کاری قرار داشته باشد.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	⊗ 2.5	
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت



شکل ۳-۵۵



شکل ۳-۵۶



شکل ۳-۵۷



شکل ۳-۵۸

۱۰-۳- دستور العمل جوشکاری لب به لب ورق های فولادی در وضعیت افقی با روش پس دستی ابزار و وسایل را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.


۱- از ورق های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $۳\times ۴۰\times ۱۲۰$ میلی متر تهیه کنید (شکل ۳-۵۵).

۲- با استفاده از سیم جوش خمیده، مطابق شکل ۳-۵۶، فاصله‌ی قطعات را تنظیم نماید. این فاصله به اندازه‌ی قطر سیم جوش باشد. با استفاده از زیرکاری مناسب سیم جوش خمیده به راحتی در درز دو قطعه قرار گرفته و فاصله‌ی دو قطعه در موقع خال جوش زدن ثابت می‌ماند.


۳- سرمشعل مناسب نسبت به قطعه کار را با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ کار انتخاب نموده و آن را بر روی مشعل سوار نمایید و شعله‌ی خنثای مناسب را تنظیم کنید، سپس ابتدا و انتهای دو قطعه را مطابق شکل ۳-۵۷ به هم خال جوش بزنید. فاصله‌ی قطعات و هم‌سطح بودن آن‌ها را پس از خال جوش کنترل کنید (شکل ۳-۵۸).

۴- قطعه کار را در فاصله‌ی دهانه‌ها به نحوی قرار دهید که درز جوشکاری موازی سطح زمین و رو به روی صورت خودتان قرار گیرد؛ یعنی فاصله‌ی درز با زمین طوری انتخاب شود که شما بر کار تسلط داشته باشید (شکل ۳-۵۸).

۵- در جوشکاری افقی زاویه‌ی مشعل در راستای درز جوش تحت زاویه‌ی 60° - 70° و در راستای صفحه‌ی عمود بر خط جوش زاویه‌ی 20° و زاویه‌ی سیم‌جوش با قطعه کار زاویه‌ی 20° - 30° داشته باشد(شکل ۳-۵۹).

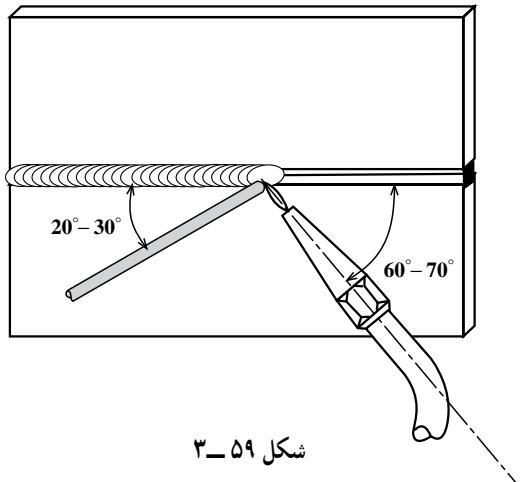

شکل ۳-۵۹

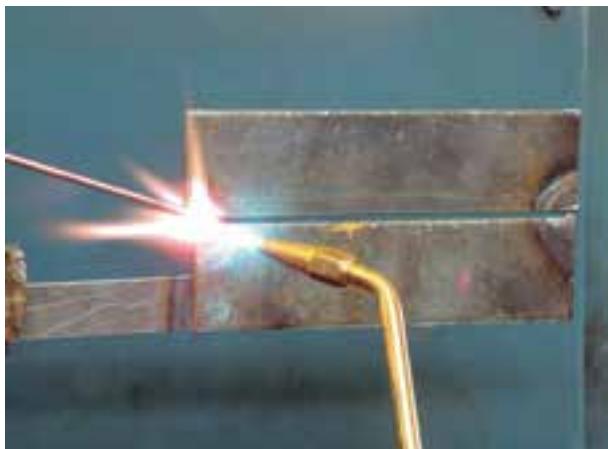


شکل ۳-۶۰

۶- جوشکاری را از سمت چپ به راست شروع کنید. در ابتدا باید مشعل عمود باشد تا حوضچه تشکیل شود. حوضچه‌ی مذاب بیشتر در قسمت بالایی لبه تشکیل می‌شود و فقط لبه‌ی پایینی به حد ذوب می‌رسد. پس از تشکیل حوضچه زاویه‌ی مشعل را از درز جوش نخورده به 60° رسانده و به جوشکاری ادامه دهید(شکل ۳-۶۰).



شکل ۳-۶۱

۷- مفتول را موافق حرکت عقربه‌ی ساعت، در داخل حوضچه‌ی مذاب با حرکت دورانی یکنواخت و ملایم نگه داشته به سمت راست هدایت کنید و با حرکت زیگزاگی مشعل لبه‌های کار را ذوب کنید(شکل ۳-۶۱).

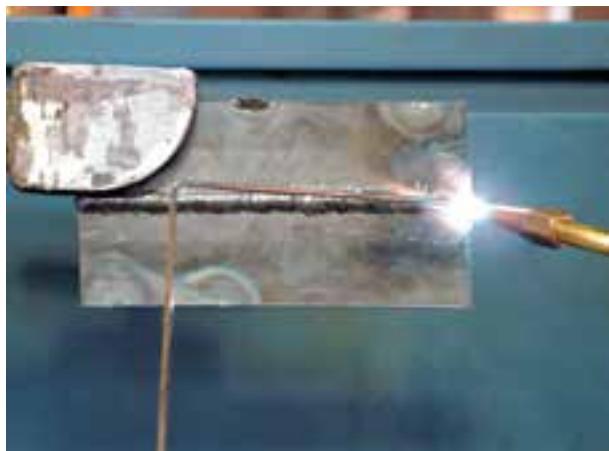

شکل ۳-۶۲

۸- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث نمایید و چاله جوش را پر کنید. برای این کار لازم است سیم جوش پیشتری ذوب شود (شکل ۳-۶۲).



شکل ۳-۶۳

۹- قطعه کار را از گیره باز کرده و آن را سرد کنید و با برس سیمی اکسیدهای آن را پاک نمایید(شکل ۳-۶۳).




شکل ۳-۶۴

۱۰- قطعه‌ی تمرینی را برای بررسی به هنرآموز خود ارائه نمایید. موارد کنترل و بررسی در شکل ۳-۶۴ عبارت‌اند از :

- پهنا و برجستگی گرده جوش ؛
- یکنواختی گرده جوش ؛

- نفوذ جوش و دوخته شدن لبه‌های پشت درز.

۱۱- وسایل را جمع کرده و در جای خود قرار دهید. محل کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.

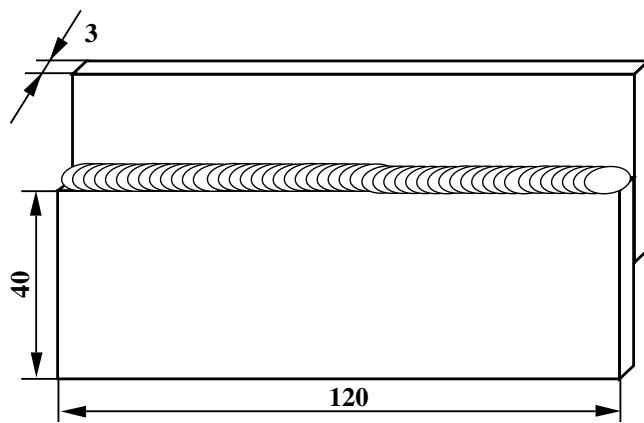

نام قطعه کار: لب روی هم افقی (پس دستی)	مقیاس ۱:۱	ورق سیاه فولادی
مشخصات قطعه کار	شماره	مشخصات قطعه کار
تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه
st37	2	۱۲۰ × ۴۰ × ۳

هدف‌های آموزشی: تمرین لب روی هم افقی پس دستی	تولرانس خشن
مدت: ۳ ساعت	شماره‌ی نقشه: ۳-۹

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۹

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد
۷	مقنعه‌ی جوشکاری	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

۱- هرگز کپسول گاز را نباید با سُردادن و چرخاندن (غلتاندن) جابه‌جا کرد. ولی می‌توان آن را به صورت استاده بر روی ته سینلندر چرخانید.

۲- هرگز مشعل را با شعله‌ی مشعل جوشکار دیگر روشن نکنید. برای این کار از فندک مخصوص یا شمعک میز استفاده کنید.

۳- تهويه‌ی محل کار برای خارج کردن گازهای ناشی از جوشکاری، لازم است. قبل از شروع به جوشکاری به این کار اقدام کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

۱۱-۳- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورقهای

فولادی در وضعیت افقی با روش پس دستی ابزار و وسائل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت دستورات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st ۳۷) روغنی دو قطعه به ابعاد $۳ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی متر مطابق شکل ۳-۶۵ انتخاب نماید.



شکل ۳-۶۵

۲- دو قطعه را به اندازه‌ی ۲ تا ۳ برابر ضخامت ورق، که در این تمرین ۶ تا ۹ میلی متر می‌باشد، روی هم قرار دهید (شکل ۳-۶۶).



شکل ۳-۶۶

۳- سرمشعل مناسب نسبت به ضخامت قطعه کار را با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و آن را بر روی مشعل سوار نمایید و شعله‌ی خنثای مناسب تنظیم نمایید، سپس ابتدا و انتهای قطعه‌ها را خال جوش بزنید. برای این که موقع خال جوش زدن قطعات ثابت بماند از قطعه‌ی فولادی، مطابق شکل ۳-۶۷، استفاده کنید.



شکل ۳-۶۷



شکل ۳-۶۸

۴- با استفاده از چکش، روی سندان، دو لبه‌ی کار را به هم جفت کنید تا فاصله‌ای بین دو قطعه کار باقی نماند (شکل ۳-۶۸).

دقت کنید که سطح کار کاملاً روی سطح سندان قرار گیرد و با ضربات آرام چکش به جفت کردن قطعات اقدام کنید.



شکل ۳-۶۹

۵- قطعه را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز دو قطعه موازی سطح زمین و در محدوده‌ای پایین‌تر از چشم شما باشد(شکل ۳-۶۹).

تذکرمهم


راحتی جوشکار در موقع عملیات جوشکاری اهمیت بسیار دارد. لذا تنظیم ارتفاع کار با استفاده از زیرپایی مناسب در کارهای اجرایی اولین اقدام است.



شکل ۳-۷۰

۶- جوشکاری معمولاً از سمت چپ به راست انجام می‌شود. ولی چنانچه شما چپ‌دست هستید از سمت راست به چپ جوشکاری کنید. به نحوه‌ی کار مطابق شکل ۳-۷۰ توجه کنید.

۷- پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه‌ی مشعل در راستای محور Xها 60° - 70° و در راستای محور Yها حدود 30° از خط عمود بر درز به طرف پایین مایل می‌شود. نوک سیم جوش در حوضچه‌ی مذاب ذوب شده و به مذاب لبه‌های قطعه کار اضافه می‌شود (شکل ۳-۷۱).

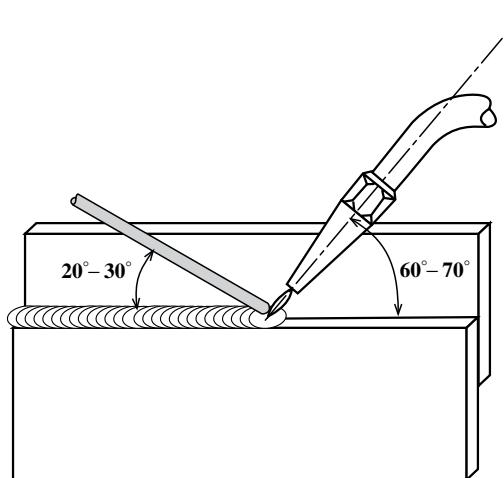

شکل ۳-۷۱



شکل ۳-۷۲

نکته‌ی مهم

با توجه به زاویه‌ی نشان داده شده در شکل ۳-۷۲ لبه‌های کار باید تا مرحله‌ی ذوب شدن حرارت داده شود و سیم جوش به طور مرتب و یکنواخت به حوضچه‌ی مذاب اضافه شود تا گردد جوش در تمام طول درز یکسان تشکیل گردد.



شکل ۳-۷۳

۸- جوشکاری در انتهای درز جوش باید با مکث همراه باشد و با ذوب کردن سیم جوش کافی در انتهای درز از به وجود آمدن چاله جوش جلوگیری شود (شکل ۳-۷۳).



شکل ۳-۷۴

۹- قطعه کار را از گیره باز کرده و آن را سرد کنید، سپس با برس سیمی اکسیدهای قطعه را پاک نمایید (شکل ۳-۷۴).



شکل ۳-۷۵

۱۰- قطعه را بازبینی کنید و از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید(شکل ۳-۷۵).


نکات مورد بازرسی در مورد کیفیت جوش عبارت اند از :

- گرده جوش باید لبه قطعه‌ی رویی را در خود جا داده و کناره‌های کار صاف باشد.

- گرده جوش باید بیش از معمول گود افتادگی داشته باشد.

- گرده جوش در تمام طول درز باید یکنواخت بوده و موج‌های یکسان داشته باشد.

۱۱- وسائل را جمع‌آوری و محل کار و میز کار را تمیز کنید و در صورت لزوم ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.

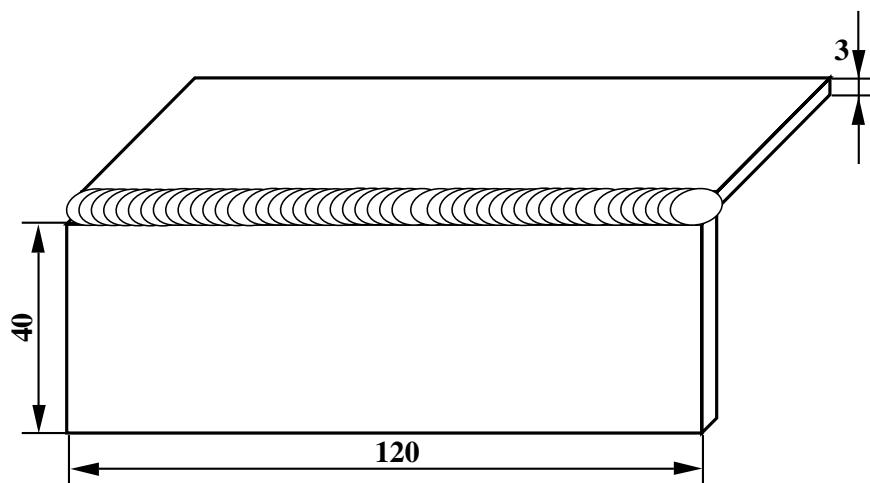

شماره نقشه:	۱-۲	نام قطعه کار:	ببسی خارجی افقی (پس دستی)	مشخصات قطعه کار	ورق سیاه فولادی
مدت:	۳ ساعت	هدف های آموزشی:	تمرین جوش زاویه خارجی پس دستی افقی	تولرانس خشن	مشخصات قطعه کار
		اندازه هی قطعه	جنس	تعداد	ملاحظات

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۱۰

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

رده	مشخصات	نام	ردیف
یک دست	اندازه‌ی بدن	لباس کار	۱
یک جفت	اندازه‌ی پا	کفش ایمنی	۲
یک عدد	استاندارد	عینک جوشکاری	۳
یک عدد	چرمی	پیش‌بند	۴
یک جفت	چرمی	دستکش	۵
یک عدد	نخی - کتانی	کلاه ساده	۶

جدول وسایل کار

رده	مشخصات	نام	ردیف
یک دستگاه	کامل	دستگاه جوش گاز	۱
یک عدد	استاندارد	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	۲
یک عدد	با سیم فولادی	برس سیمی	۳
یک عدد	استاندارد	سوزن سرمشعل	۴
یک عدد	کوچک	انبر قطعه‌گیر	۵
یک عدد	استاندارد	فندک جوشکاری	۶
مخصوص جوش گاز	یک عدد	میز کار	۷

- ۱- جوشکاری و برشکاری در مخازن با احتیاط کامل و با توجه به نکات زیر انجام شود.
 - الف : مخزن آغشته به مواد قابل اشتعال نباشد.
 - ب : گازهای قابل اشتعال در مخزن وجود نداشته باشد. لذا بایستی قبل از جوشکاری گازهای داخل مخزن به وسیله‌ی دمیدن گاز ازت به داخل مخزن خارج شود.
 - ج : شعله را باید در خارج مخزن روشن کرده و به داخل برد.
 - د : در صورت خاموش شدن مشعل در داخل مخزن شیرهای گاز سریعاً بسته و دوباره مخزن با گاز ازت شست و شو شود.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

۱۲-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی
ورق‌های فولادی در وضعیت افقی با روشن پس‌دستی
ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحويل بگیرید و با
رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (St ۳۷) روغنی دو
قطعه در ابعاد $۳ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر مطابق شکل ۳-۷۶
آماده نمایید.

۲- با استفاده از وسایل کمکی نیشی، مطابق آنچه در
دستورالعمل‌های قبلی ذکر شده، دو قطعه را تحت زاویه‌ی ۹۰°
نسبت به هم آماده نمایید.

شکل ۳-۷۶



شکل ۳-۷۷


۳- سرمشعل مناسب نسبت به قطعه کار را با مراجعه به
جدول ۲-۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار کنید و شعله را
در حالت خنثی تنظیم نمایید، سپس دو سر (ابتدا و انتهای)
قطعه‌های کار را به هم خال‌جوش بزنید (شکل ۳-۷۷).



شکل ۳-۷۸

۴- قطعه‌ی خال‌جوش زده را از نگهدارنده بیرون آورید
و گونیابی بودن آن را کنترل کنید.


۵- قطعه کار را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز
آن موازی سطح زمین و رویه‌روی خودتان قرار گیرد (شکل
۳-۷۸).

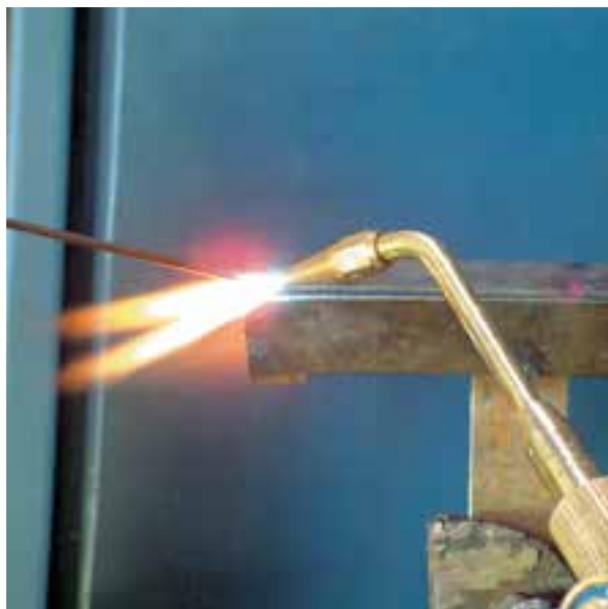

ارتفاع قطعه از سطح زمین به اندازه‌ای باشد که جوشکاری راحت باشد.


۶- از سمت چپ به راست شروع به جوشکاری کنید (شکل ۳-۷۹). زاویه‌ی مشعل در ابتدای کار باید 90° درجه باشد تا حوضچه‌ی مذاب ایجاد شود.

شکل ۳-۷۹

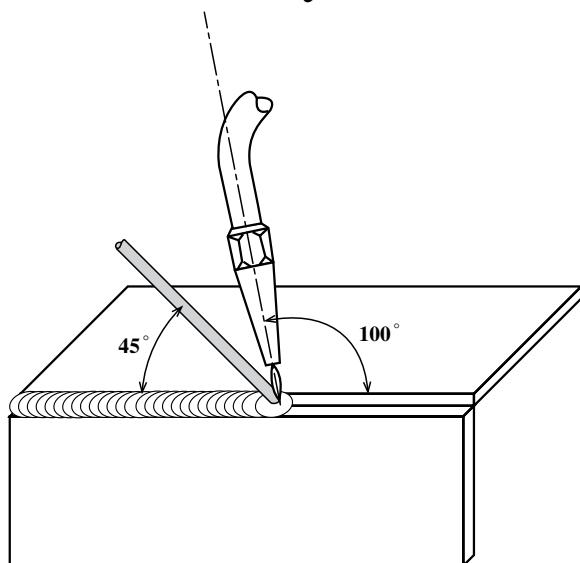


پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب زاویه‌ی سرمشعل با درز جوش نخورده زاویه‌ی 100° درجه و زاویه‌ی سیم‌جوش با قسمت جوش‌خورده زاویه‌ی 45° درجه داشته باشد (شکل ۳-۸۰).

شکل ۳-۸۰

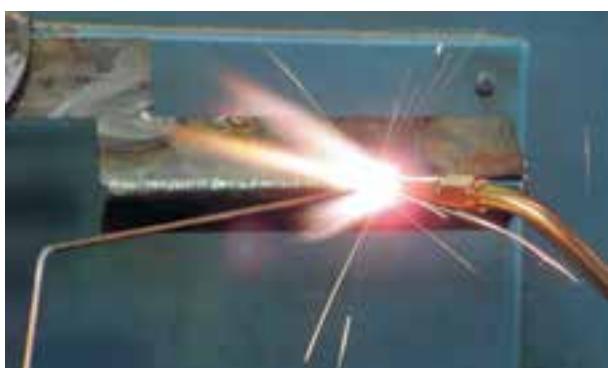

برای این که سیم جوش را راحت در دست بگیرید می‌توانید آن را مطابق شکل ۳-۸۱ خم کنید.

شکل ۳-۸۱

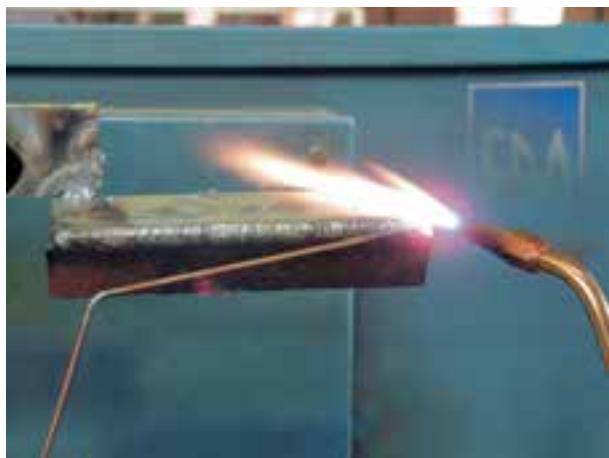

شکل ۳-۸۲

۷- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث کنید. سپس با ذوب سیم جوش بیشتر از تشکیل چاله جوش جلوگیری کنید (شکل ۳-۸۲).



شکل ۳-۸۳


۸- قطعه را از گیره باز کنید و پس از سرد شدن آن، با برس سیمی اکسیدهای سطحی را پاک کنید (شکل ۳-۸۳).



شکل ۳-۸۴

۹- قطعه را بازبینی نماید و از کیفیت جوش اطمینان حاصل کنید(شکل ۳-۸۴). گرده جوش باید دارای انحنای مناسب باشد و گرده جوش با سطوح کار لبه دار نباشد و زنجیره های جوش در طول گرده جوش یکسان باشد.

۱۰- وسایل را جمع کرده و در جای خود قرار دهید و محل کار و میز کار را تمیز نماید و در صورت لزوم وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

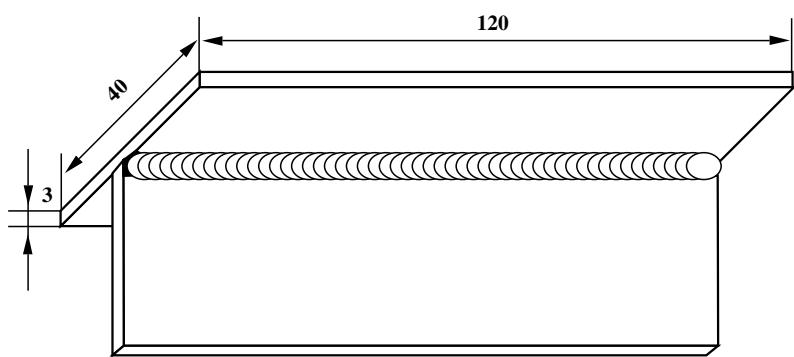

شماره نکته: ۱۱-۳	نام قطعه کار: سه پری سقفی (پس دستی) مشخصات قطعه کار	ورق سیاه فولادی
مدت: ۳ ساعت	اندازه های قطعه جنس	st37
	تعداد	2
	تولرانس خشن	هدف های آموزشی: تمرین آموزش جوش سه پری سقفی و پس دستی

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای اجرای دستورالعمل ۱۱-۳

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد
۷	سرپوش جوشکاری	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندهک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

۱- کپسول گاز نباید بدون محافظ در معرض حرارت کوره، شعله‌ی آتش، حرارت شدید خورشید یا جرقه و امثال آن قرار گیرد.

۲- گاز استیلن تقریباً سمی و به شدت قابل اشتعال است. و نباید در فضای کارگاه آزاد شود، لذا اتصالات را از نظر نشتی گاز کنترل کنید.

۳- برای انتقال کپسول در ارتفاع یا طبقات بالای ساختمان از تسمه‌های بروزتی مناسب استفاده کنید. استفاده از زنجیر جرثقیل نیز مناسب است.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI - GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

۱۳-۳- دستور العمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی
(سه‌پری) ورق‌های فولادی در وضعیت افقی- سقفی
با روش پس‌دستی

ابزار و وسائل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $3 \times 40 \times 120$ میلی‌متر، مطابق شکل ۳-۸۵، آماده نمایید.



شکل ۳-۸۵



شکل ۳-۸۶

- ۲- قطعات را مانند شکل ۳-۸۶ بر روی هم قرار دهید و به وسیله‌ی نگهدارنده قطعه‌ی بالایی را در جای خود ثابت کنید.



شکل ۳-۸۷

- ۳- سرعشعل مناسب نسبت به قطعه کار را با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار کنید و شعله را در حالت خشی تنظیم نمایید. سپس ابتدا و انتهای دو قطعه کار را به وسیله‌ی خال‌جوش، مطابق شکل ۳-۸۷، به هم اتصال دهید.



شکل ۳-۸۸


۴- به کمک چکش، روی سندان، دو لبه را جفت کنید تا بین دو قطعه فاصله‌ای نباشد(شکل ۳-۸۸). ضربات چکش آرام هر قطعه عمودی وارد کنید و توجه داشته باشید سطح قطعه زیر با سطح سندان به طور کامل در تماس باشد.



شکل ۳-۸۹

۵- قطعه کار را درون گیره به نحوی قرار دهید که درز موازی سطح زمین و رو به روی خودتان قرار گیرد (مطابق شکل ۳-۸۹). ارتفاع قطعه کار از زمین باید طوری تنظیم شود که اجرای جوشکاری راحت‌تر باشد. و در صورتی که لازم است جوشکار از وسایلی برای استقرار روی آن تدارک کند.

۶- از سمت چپ به راست شروع به جوشکاری نمایید.
در ابتدای کار زاویهٔ مشعل 90° باشد تا حوضچهٔ مذاب تشکیل
شود.

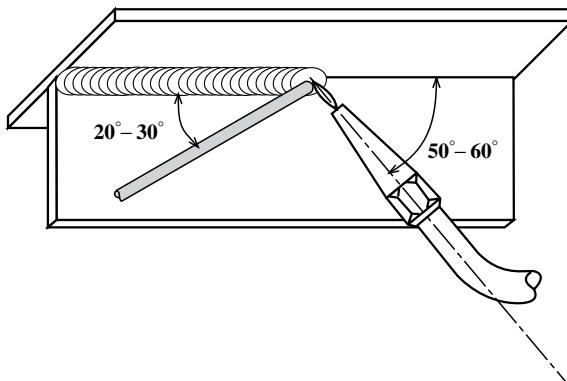

شکل ۳-۹۰

پس از حوضچهٔ مذاب زاویهٔ مشعل را در راستای محور x با درز دو قطعه تحت زاویهٔ $60^\circ - 50^\circ$ تنظیم کنید و زاویهٔ سیم‌جوش با درز جوش خورده را تحت زاویهٔ 30° تنظیم نمایید (شکل ۳-۹۱). همواره توجه داشته باشید که سیم‌جوش و سرمشعل در نیمساز زاویهٔ بین دو قطعه قرار داشته باشند (شکل ۳-۹۲).



شکل ۳-۹۱

۷- جوشکاری را تا انتهای خط جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث نمایید و چاله جوش را پر کنید (شکل ۳-۹۲). برای پرشدن چاله جوش باید سیم جوش پیشتری ذوب شود.



شکل ۳-۹۲


۸- قطعه کار را از گیره باز نموده، آن را سرد کنید و اکسیدهای سطحی آن را پاک نمایید(شکل ۳-۹۳).




شکل ۳-۹۳

۹- قطعه را بازبینی نمایید و از کیفیت جوش اطمینان حاصل کنید (شکل ۳-۹۴). ساق های جوش باید مساوی، انحنای گرده جوش در تمام طول خط جوش ثابت و موج های گرده جوش یکسان و یکنواخت باشد.

۱۰- وسائل را جمع کرده و در جای خود قرار دهید.
 محل کار و میز کار را تمیز نمایید و در صورت لزوم وسائل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

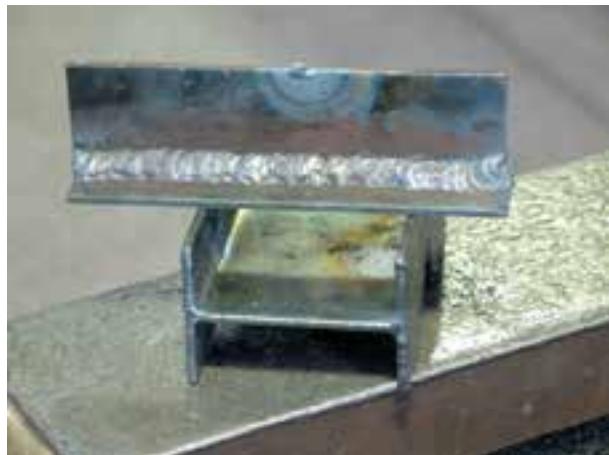


شکل ۳-۹۴

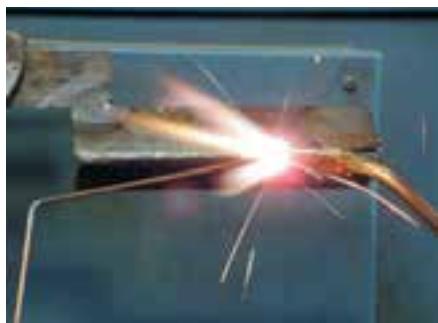

شکل ۳-۹۵

۱۴-۳-۳- اصول جوشکاری عمودی پس دستی
در این روش صفحه در حالت عمودی مقابل چشم‌های ما قرار دارد و درز جوش خط عمودی است که می‌توان از بالا به پایین یا پایین به بالا انجام شود. شکل ۳-۹۵ جوشکاری زاویه‌ی خارجی است که بدون نوسان مشعل انجام می‌شود.

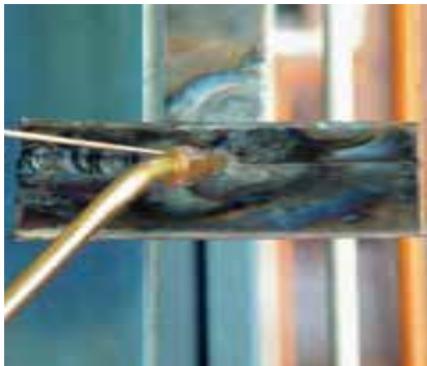


شکل ۳-۹۶

جوشکاری لوله‌ها که به صورت افقی ثابت شده‌اند با این روش انجام می‌شود. در اتصالات سه‌پری جوش ماهیچه‌ای به صورت سرازیر یا سربالا اجرا می‌شود (شکل ۳-۹۶).




شکل ۳-۹۷

حوضچه‌ی مذاب باید کوچک انتخاب شود، و چون در روش پس دستی نفوذ جوش کافی است، این روش برای جوشکاری قطعات ضخیم‌تر قابل استفاده است. مشعل باید به طرفین حرکت رفت و برگشتی داشته باشد (شکل ۳-۹۷). سیم جوش هم در طرفین ذوب می‌شود تا مذاب در یک نقطه شکل نگیرد و به صورت مذاب با حجم کم‌تر به کار منتقل شود و امکان انجام سریع فراهم گردد.

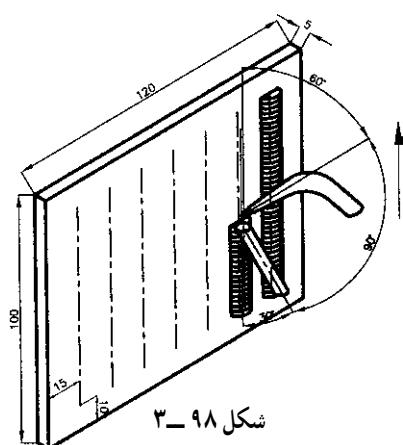

شکل ۳-۹۸

۱۵-۳- حرکات مشعل و سیم جوش و زوایای آن‌ها
در جوشکاری پس دستی به طرف بالا زاویه‌ی مشعل پشت به میز جوشکاری زاویه‌ی 60° و سیم جوش تحت زاویه‌ی 30° نسبت به خط جوش و زاویه‌ی بین آن‌ها 80° می‌باشد (شکل ۳-۹۸). و در جوشکاری با گرده پهن نوسان به صورت رفت و برگشت یا کنار به کنار و کمی مکث در کناره‌ها انجام می‌گیرد. در این حالت مشعل حرکت دارد و سیم جوش در کناره‌ها ذوب می‌شود تا بریدگی در کناره‌ی خط جوش به وجود نیاید.

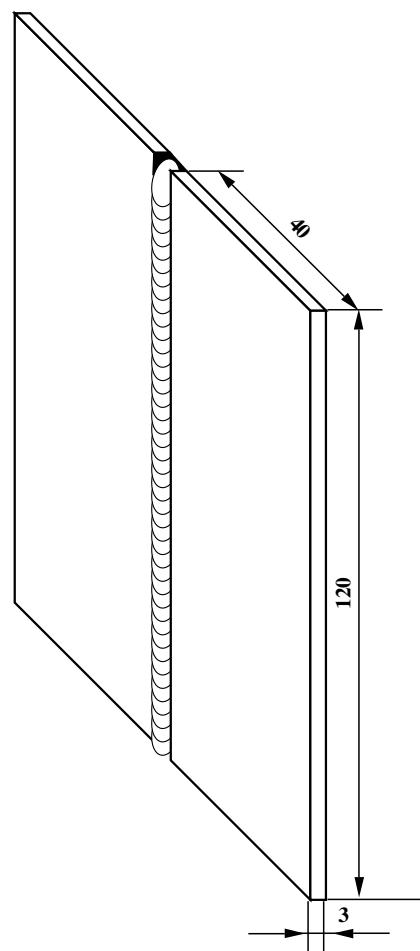

شماره نقشه: ۱۲-۲	نام قطعه کار: لب به لب سر بالا (پس دستی)	مقیاس ۱:۱	ورق سیاه فولادی
مشخصات قطعه کار ملاحظات	جنس اندازه‌ی قطعه	تعداد	شماره مشخصات قطعه کار
مدت: ۳ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین جوشکاری لب به لب بالا پس دستی	تولرانس خشن	120×40×3 st37 2

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۲

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد
۷	سریوش جوشکاری	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۴-۲	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز یک عدد	
۸	سیم خمیده	⊗ 2	یک عدد
۹	زیر کاری	ناآدانی	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- برای پاک کردن سرمشعل از سوزن مخصوص مناسب با سوراخ سرمشعل استفاده کنید.
- ۲- برای روشن کردن شعله کمی گاز استیلن و مقدار کمتری گاز اکسیژن باز کنید و با فندک جوشکاری یا شمعک شعله ایجاد کنید.
- ۳- قبل از روشن کردن شعله از نبودن مواد قابل اشتغال در اطراف محل جوشکاری اطمینان حاصل کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه


زمان: ۳ ساعت



شکل ۳-۹۹

۱۶-۳- دستور العمل جوشکاری لب به لب ورقهای فولادی در وضعیت عمودی با روش پس دستی ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st ۳۷) روغنی دو قطعه به ابعاد $۳ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی متر، مطابق شکل ۳-۹۹، آماده نمایید.

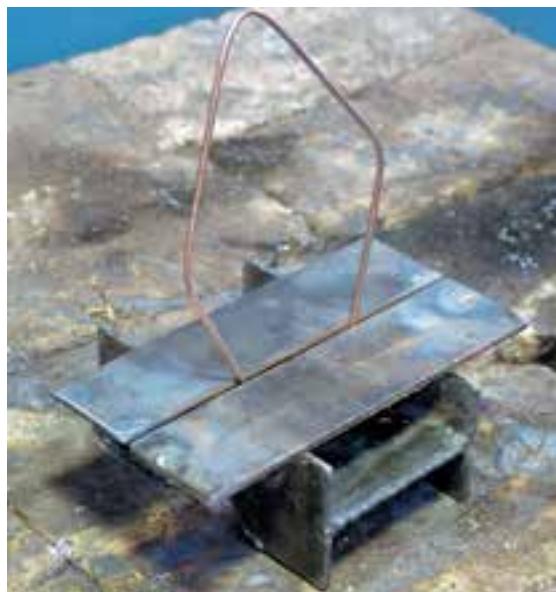

شکل ۳-۱۰۰

۲- با استفاده از سیم جوش خمیده، مطابق شکل ۳-۱۰۰، فاصله‌ی قطعات را تنظیم نمایید. این فاصله به اندازه‌ی قطر سیم جوش خواهد بود.




شکل ۳-۱۰۱

۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به جدول شماره ۲-۱ انتخاب و آن را بر روی مشعل سوار کنید. مشعل را روشن کنید و یک شعله‌ی خنثای مناسب ایجاد نمایید، سپس ابتدا و انتهای دو قطعه را به هم خال جوش بزنید (شکل ۳-۱۰۳). قبل و بعد از خال جوش زدن فاصله و هم سطح بودن قطعه‌ها را وارسی کنید.



شکل ۳-۱۰۲

۴- قطعه کار را مطابق شکل ۳-۱۰۲ به صورت عمود روی گیره بیندید طوری که ارتفاع قطعه در محدوده‌ای باشد که جوشکاری در این حالت برایتان راحت و امکان‌پذیر باشد.

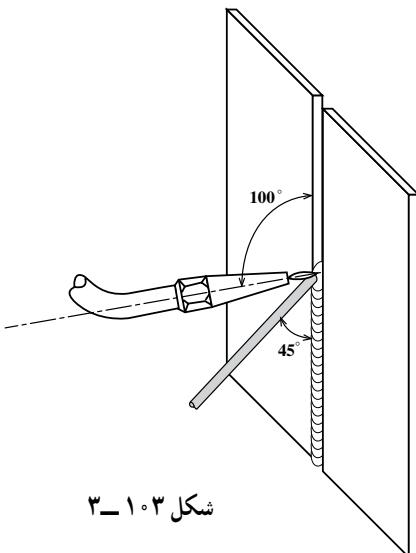

شکل ۳-۱۰۳

۵- از طرف پایین به بالا شروع به جوشکاری نمایید. در ابتدا مشعل را به طور قائم روی قطعه کار بگیرید تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. موقع جوشکاری با توجه به شکل ۳-۱۰۳ زوایای مشعل و سیم‌جوش را تنظیم کنید.



شکل ۳-۱۰۴

پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب سیم‌جوش را به آن اضافه کنید و زاویه‌ی مشعل با قطعه کار را در راستای محور \times ها ۹۰ درجه از پایین و در راستای محور \times ها ۱۰۰ درجه تنظیم کنید (شکل ۳-۱۰۴).



شکل ۱۰۵

۶- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث کنید(شکل ۱۰۵).



شکل ۱۰۶

۷- قطعه را از گیره باز و با برس سیمی آن را تمیز کنید (شکل ۱۰۶). برای گرفتن قطعه کار از انبردست استفاده کنید و یا قطعه کار را به گیره‌ی رومیزی محکم بیندید.



شکل ۱۰۷

۸- جوش را بررسی نمایید و دقت کنید که عیوب زیر در آن وجود نداشته باشد(شکل ۱۰۷).


- ذوب بیش از حد قطعه کار :

- ریزش به سمت پایین :

- عدم نفوذ کافی :

- زیاد بودن پهناهی جوش و گرده جوش.

- وسایل را جمع کرده و در سر جای خود قرار دهید.
 محل کار و میز کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.

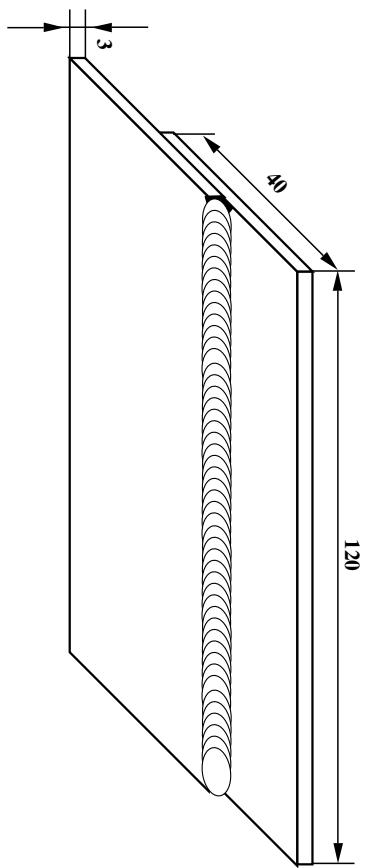

شماره	مشخصات قطعه کار	ملاحظات	تعداد	جنس	اندازهی قطعه	st37	120×40×3	ورق فولاد معمولی
شمارهی نقطه: ۱۳-۲	نام قطعه کار: لب روی هم سر بالا (پس دستی)		۱:۱ مقیاس					
مدت: ۳ ساعت	هدف های آموزشی: آموزش جوش لب روی سر بالا پس دستی							تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۳

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوژن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- هرگز از سرمشعلی که خیلی داغ شده است استفاده نکنید.
- ۲- شیر فلکه‌ی کپسول اکسیژن را به طور کامل باز نکنید ولی شیر فلکه‌ی کپسول استیلن را بیش از یک دور باز نکنید. (ترجیحاً نیم دور)
- ۳- هرگز جوشکاری یا برشکاری را در محل محبوس و بدون تهویه انجام ندهید.
- ۴- مشعل‌های جوشکاری را در محل مناسب قرار دهید و یا آویزان کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز استیلن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان : ۳ ساعت



شکل ۱۰۸

۱۷-۳- دستور العمل جوشکاری لب روی هم ورق های فولادی در وضعیت عمودی با روش پس دستی

ابزار و وسایل اینمی فردی را از ابزار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورق های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه در ابعاد $۳ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی متر مطابق شکل ۱۰۸-۳ آماده نمایید.



شکل ۱۰۹

۲- دو ورق را به اندازه‌ی ۲ تا ۳ برابر ضخامت ورق، که در این تمرین ۶ تا ۹ میلی متر می‌باشد، بر روی هم قرار دهید.
(شکل ۱۰۹-۳).



شکل ۱۱۰

۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار، با مراجعه به جدول شماره ۱ صفحه ۳۱، انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید. سپس مشعل را روشن کرده و شعله‌ی خنثای مناسب ایجاد کنید و دو سر درز دو قطعه را به هم خال جوش بزنید و از قطعه‌ی فولادی برای ثابت ماندن قطعه‌ها هنگام خال جوش زدن استفاده کنید (شکل ۱۱۰-۳).




شکل ۳-۱۱۱

۴- به کمک چکش، روی سندان، دو لبه را جفت کنید تا فاصله‌ای بین دو قطعه وجود نداشته باشد (شکل ۳-۱۱۱).



شکل ۳-۱۱۲

۵- قطعه‌ی تمرینی را، مطابق شکل ۳-۱۱۲، به طور عمودی در ارتفاعی که برای جوشکاری راحت باشد به گیره‌ی نگهدارنده‌ی قطعات مربوط به میز جوشکاری محکم بیندید.

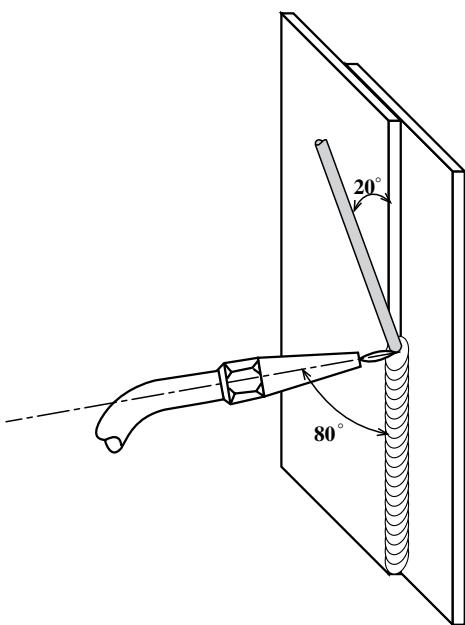

شکل ۳-۱۱۳

۶- از طرف پایین به بالا شروع به جوشکاری نمایید و مشعل را به طور قائم بر روی قطعه کار بگیرید تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. سپس مشعل را تحت زاویه‌ی 20° و سیم جوش را تحت زاویه‌ی 80° نسبت به کار تنظیم کنید و سیم جوش را در حوضچه‌ی مذاب قرار دهید تا کمی از آن ذوب و به کار منتقل شود (شکل ۳-۱۱۳).


نکته‌ی مهم

توجه داشته باشید که حوضچه‌ی مذاب بیش از اندازه بزرگ نشود تا احتمال سرازیر شدن مذاب کم شود.



شکل ۱۱۴-۳

۷- جوشکاری را با توجه به ثابت بودن زوایای مشعل و حرکت پیشروی مناسب ادامه دهید و ذوب شدن کامل لبه‌ی رویی مورد نظرتان باشد (شکل ۳-۳۱۴).

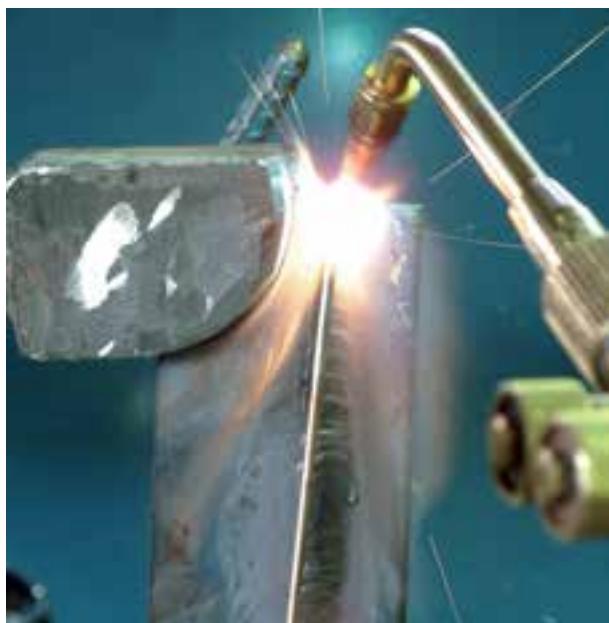

شکل ۱۱۵-۳

۸- جوشکاری را تا پایان خط جوش ادامه دهید (شکل ۳-۳۱۵). برای جلوگیری از ایجاد چاله جوش در انتهای خط جوش باید کمی مکث کرده و سیم جوش بیشتری ذوب کنید.



شکل ۱۱۶—۳


۹— قطعه را از گیره باز کرده، آن را سرد نموده و با برس سیمی اکسیدهای آن را پاک کنید (شکل ۳-۳۱۶).



شکل ۱۱۷—۳

۱۰— قطعه را بررسی کنید و در خصوص عیب‌های زیر با هنرآموز خود مشورت کنید(شکل ۳-۳۱۷).
— سرازیرشدن مذاب
— مک و خلل و فرج در جوش

— سوختگی لبه‌ی رویی کار
۱۱— وسایل و ابزار را جمع‌آوری کرده، میز و محل کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل را به انبار تحویل دهید.

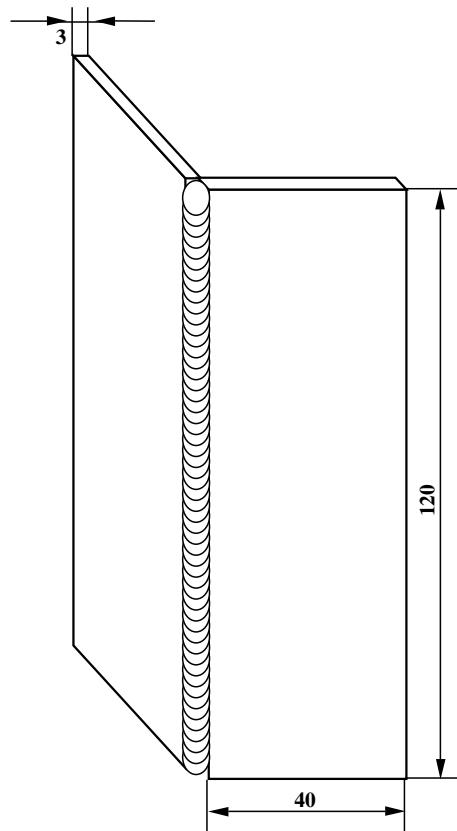

شماره نقشه: ۳-۱۴	نام قطعه کار: نیشی خارجی سربالا (پس دستی)	مقیاس ۱:۱
مدت: ۳ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین آموزش جوشکاری زاویه ای خارجی سربالا پس دستی	تولرانس خشن
مشخصات قطعه کار	اندازه هی قطعه	ورق فولاد معمولی
شماره	ملحوظات	120×40×3
شماره	مشخصات قطعه کار	st37
شماره	اندازه هی قطعه	2
شماره	جنس	120
شماره	تعداد	40

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۱۴

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد
۷	سریوش مخصوص	نخی یا کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۴-۲	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نگهدارنده	۹۰°	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- شیلنگ‌های صدمه دیده و یا سوراخ شده را هیچ‌گاه با نوار چسب و امثال آن تعمیر نکنید بلکه از (شیلنگ نو استفاده کنید).
- ۲- اتصال شیلنگ‌ها به رگولاتور و مشعل جوشکاری باید با بست محکم و استاندارد صورت گیرد.
- ۳- از سیم فولادی نرم استفاده نکنید.
- ۴- از برخورد اشیاء تیز و بُرند و داغ و عبوردادن چرخ‌های ارابه یا چرخ‌های لیفت تراک روی شیلنگ‌ها جداً خودداری کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مس‌وار	GI-GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت



شکل ۱۱۸-۳

۳-۱۸- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی
ورق‌های فولادی در وضعیت عمودی با روش
پس‌دستی

ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با
رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه
به ابعاد $۳۰ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی‌متر، مطابق شکل ۱۱۸-۳، آماده
نمایید.



شکل ۱۱۹-۳

۲- با استفاده از وسایل کمکی نبشی، مطابق آنچه در
شکل ۱۱۹-۳ مشاهده می‌کنید، قطعه را تحت زاویه‌ی ۹۰° درجه
نسبت به هم آماده نمایید.

۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به
جدول شماره ۱-۲ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید
سپس مشعل را روشن کرده و یک شعله‌ی خنثای مناسب ایجاد
کنید و ابتدا و انتهای دو قطعه کار را به هم خال جوش بزنید
(شکل ۱۱۹-۳).



شکل ۱۲۰-۳


۴- قطعه کار را از نگهدارنده خارج کنید و زاویه‌ی بین
قطعات را با گونیا کنترل نمایید.

۵- قطعه کار را، مطابق شکل ۱۲۰-۳، درون گیره به
طور عمودی قرار دهید به نحوی که قطعه کار در ارتفاع مناسب
قدتان قرار گیرد تا جوشکاری برایتان راحت‌تر باشد.



شکل ۱۲۱

۶- از طرف پایین به بالا شروع به جوشکاری کنید (شکل ۳-۱۲۱) و در ابتدای کار مشعل را به طور قائم روی قطعه کار بگیرید تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود.

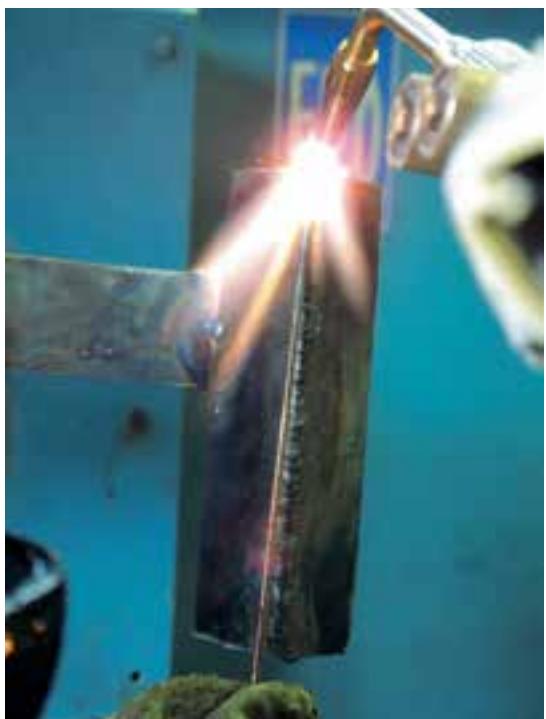

شکل ۱۲۲

۷- پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب سیم‌جوش را به حوضچه اضافه نمایید. مشعل با قطعه کار در راستای زواویه‌ی ۷۰ درجه از پایین تشکیل می‌دهد (شکل ۳-۱۲۲).
۸- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید. در انتهای کار کمی مکث نمایید و با استفاده از سیم‌جوش بیشتر چاله جوش را پر کنید.

۹- قطعه را از گیره باز کرده و با برس سیمی اکسیدهای آن را پاک نمایید(شکل ۱۲۳-۳).

برای ثابت ماندن قطعه کار، آن را با انبردست بگیرید و برس سیمی را با فشار کم روی درز جوش به طرف جلو و عقب حرکت رفت و آمدی داده تا گرده جوش کاملاً تمیز شود.



شکل ۱۲۳

۱۰- جوش را بررسی نمایید و از نبود عیوب زیر در آن مطمئن شوید (شکل ۱۲۴-۳).

- ریزش جوش و عدم نفوذ کافی


- بیش از حد بودن عرض گرده جوش

۱۱- وسائل را جمع کنید و محل کار و میز کار را تمیز نمایید.

در صورت لزوم وسائل و ابزار را به انبار تحویل دهید.



شکل ۱۲۴

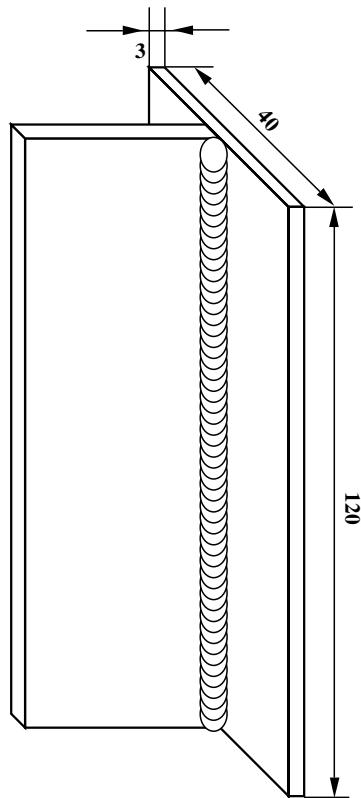

شماره	مشخصات قطعه کار	ورق فولاد معمولی
شماره	مشخصات قطعه کار	ورق فولاد معمولی
شماره	مشخصات قطعه کار	ورق فولاد معمولی
شماره	مشخصات قطعه کار	ورق فولاد معمولی

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۵-۳

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۴-۲	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندهک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نگهدارنده	تسمه‌ی شکاف دار	یک عدد
۹	چکش معمولی	۳۰۰ گرمی	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- محل نگهداری کپسول‌ها باید دارای تهویه‌ی مناسب باشد. دقت کنترل کنید که تهویه انجام شود.
- ۲- نکات فنی را، به منظور جلوگیری از زنگ‌زدن کپسول‌های گاز، رعایت کنید.
- ۳- قبل از بازکردن شیر فلکه‌ی کپسول اکسیژن پیچ تنظیم زیر رگولاتور را کاملاً شل کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

۳-۱۹- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی
(سه‌پری) ورق‌های فولادی در وضعیت عمودی با
روش پس‌دستی

ابزار و وسائل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با
رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st۳۷) رونقی دو قطعه به ابعاد $۳\times ۴۰\times ۱۲۰$ میلی‌متر، مطابق شکل ۳-۱۲۵، آماده نمایید.



شکل ۳-۱۲۵



شکل ۳-۱۲۶

- ۲- قطعات را مانند شکل ۳-۱۲۶ بر روی هم قرار دهید و به وسیله‌ی نگهدارنده قطعه‌ی بالایی را نگه دارید.
- ۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به جدول ۱-۲ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار کنید.
- ۴- شعله‌ی خنثای مناسب را تنظیم نمایید.



شکل ۳-۱۲۷

- ۵- ابتدا و انتهای درز سه‌پری را خال جوش بزنید (شکل ۳-۱۲۷).




شکل ۱۲۸-

۶- دو لبه قطعات را با ضربات چکش روی سندان کاملاً به هم برسانید به نحوی که درزی با چشم مشاهده نشود (شکل ۱۲۸-۳) در انجام این کار از انبردست استفاده کنید.



شکل ۱۲۹-

۷- قطعه کار را، مطابق شکل ۱۲۹-۳، درون گیره به طور عمودی قرار دهید به طوری که ارتفاع قطعه مناسب با قد شما تنظیم شده باشد و انجام جوشکاری برایتان راحت باشد. در کارهای اجرایی هم می توانید با استفاده از زیرپایی مناسب در ارتفاع مناسب قرار گیرید.

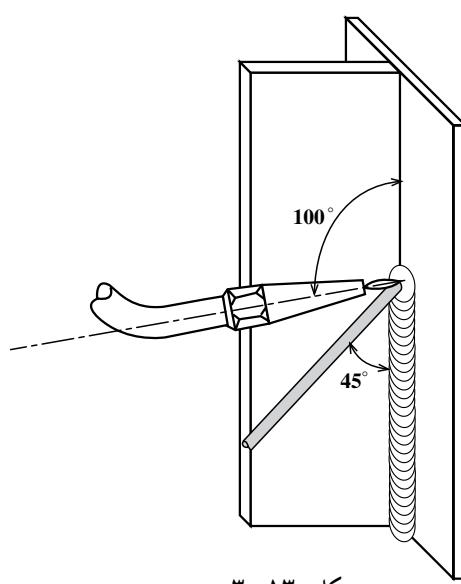

شکل ۱۳۰-

۸- از طرف پایین به بالا شروع به جوشکاری کنید. در ابتدا مشعل را به طور قائم نگه دارید تا حوضچه تشکیل شود. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب سیم‌جوش را به آن اضافه نمایید.
۹- به زوایای بین مشعل و سیم‌جوش، مطابق شکل ۱۳۰-۳، توجه کافی داشته باشید به طوری که در طول جوشکاری این زوایا ثابت بماند.



شکل ۱۳۱

۱۰- با توجه به روشی که در شکل ۱۳۱-۳ مشاهده می‌کنید، لبه‌های قطعه کار را ذوب کرده و سیم جوش را به طور مرتب وارد حوضچه‌ی مذاب نمایید تا اتصال با گرده‌ی مناسب ایجاد شود.

نکته‌ی مهم

توجه داشته باشید که حوضچه مذاب بزرگ نشود تا امکان سرازیر شدن مذاب وجود نداشته باشد.



شکل ۱۳۲

۱۱- جوشکاری را تا انها‌ی درز جوش ادامه دهيد. در انها کمی مکث کنید تا چاله جوش پر شود (شکل ۱۳۲-۳). البته پرشدن چاله جوش با ذوب سیم اضافی عملی می‌شود.



شکل ۱۳۳

۱۲- قطعه کار را از گیره باز کرده و با برس سیمی اکسیدهای قطعه را پاک نمایید(شکل ۱۳۳-۳).



شکل ۳-۱۳۴

۱۳- قطعه کار را بازبینی کنید و از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید (شکل ۳-۱۳۴).

موارد بازرسی عبارتند از :

- پهناهی گرده جوش ؛

- یکنواختی گرده جوش ؛

- یک اندازه بودن تاق های جوش.

۱۴- وسایل را مرتب کرده و محل میز کار را تمیز کنید.


در صورت لزوم ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.



شکل ۳-۱۳۵

۲۰-۳- اصول جوشکاری سقفی با روش پس دستی


در جوشکاری سقفی، مذاب باید برخلاف جاذبه‌ی زمین به صورت گرده جوش در محل اتصال شکل بگیرد؛ لذا مشعل باید به کار تزدیک باشد و مذاب در دو طرف درز به قطعه کار هدایت شود. تعداد دفعات آن نیز باید زیادتر و مقدار مذابی که هر بار به حوضچه‌ی کوچک مذاب اضافه می‌شود کم باشد؛ پس بهتر است جوشکاری با سرعت کم انجام شود (شکل ۳-۱۳۵).

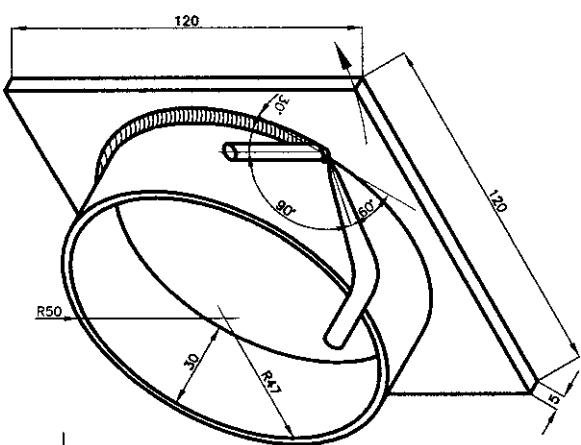

شکل ۳-۱۳۶

حرکات مشعل و زوایای مشعل و سیم جوش: مطابق

شکل ۳-۱۳۶ باید مشعل با قسمت جوش نخورده زاویه‌ی 60° - 80° و سیم جوش زاویه‌ی 60° - 30° نسبت به قسمت جوش خورده‌ی کار داشته باشد. مشعل به طرفین درز حرکت رفت و برگشتی دارد و در کارهای، مذاب به قطعه کار اضافه می‌شود تا در کناره‌ها بریدگی به وجود نیاید و گوشه‌ها کاملاً پُر شود.

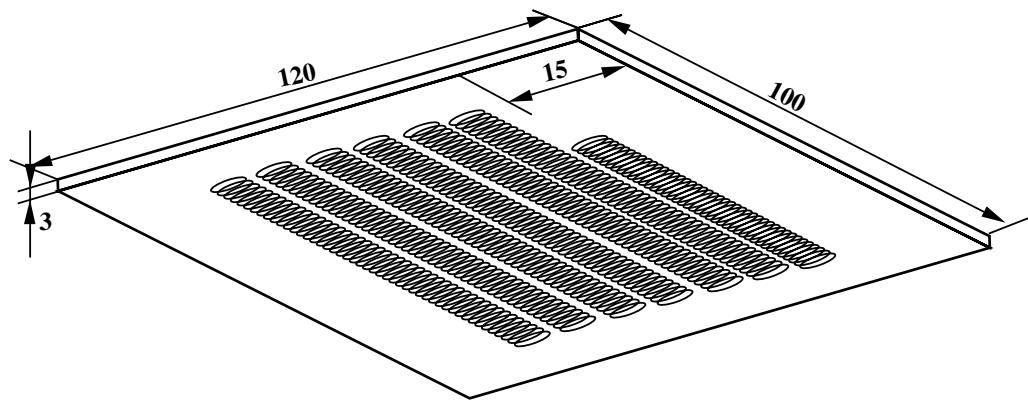

فولاد نرم معمولی	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه	ملاحظات	شماره
مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: گرده‌سازی (خط‌جوش) سقفی پس‌دستی					۲_۱۶ شماره‌ی نقشه:
تولرانس خشن	هدف‌های آموزشی: تمرین حرکت مشعل و سیم‌جوش در حالت سقفی پس‌دستی	۳ ساعت	مدت:			

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۱۶

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفشهایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کنائی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندر چوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	محصول جوش گاز	یک عدد
۸	چکش و سنبه‌نشان	معمولی	هر کدام یک عدد
۹	وسایل خط‌کشی	معمولی	هر کدام یک عدد


نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- شیر فلکه‌ی کپسول را به آرامی باز کنید تا فشار گاز باعث خرابی مانومتر نشود.
- ۲- اتصالات مربوط به مسیر گازها را با آب صابون وارسی کنید.
- ۳- برای جلوگیری از افتادن کپسول‌ها باید آن‌ها را به دیوار کارگاه به طور قائم و به وسیله‌ی بست و زنجیر مهار کنید.
- ۴- سیلندر اکسیژن باید از روغن و سایر مواد چربی به دور نگه داشته شود.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	Ø 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

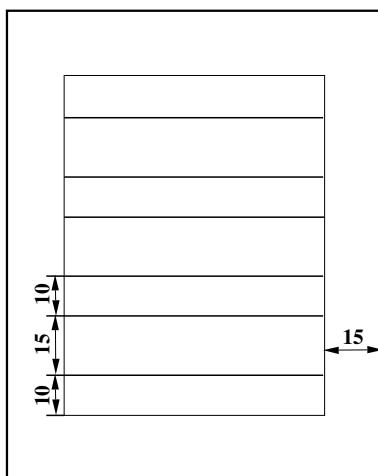


شکل ۱۳۷

۲۱-۳- دستورالعمل ایجاد خط جوش بر روی ورق فولادی با استفاده از سیم جوش و به صورت بالای سر و تکنیک پس دستی

ابزار و وسائل لازم را از انبار تهیه نموده و با توجه به نکات اینمی موارد زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- قطعه کاری به ابعاد 120×100 میلی متر آماده نمایید.

۲- قادری به فاصله‌ی $1/5\text{cm}$ را از لبه‌ی قطعه بر روی آن رسم نموده و آن را مطابق با شکل ۳-۱۳۷ خط کشی نمایید.
(خط کشی را از لبه‌ی کادر شروع کرده و به صورت یک سانتی متر فضای بر و 5 cm فضای خالی ادامه دهید).

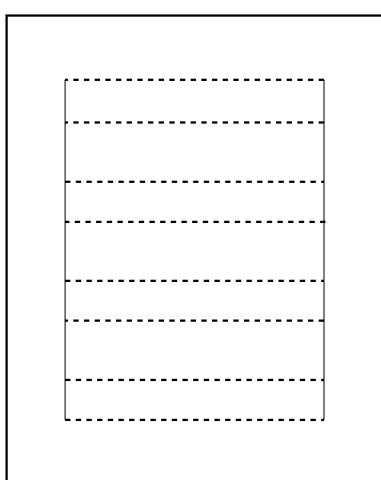

شکل ۱۳۸

۳- به وسیله‌ی سنبه‌نشان بر روی دو خط که به فاصله‌ی 1cm از هم قرار دارند نشانه ایجاد نمایید (شکل ۳-۱۳۸).



شکل ۱۳۹

۴- قطعه را به حالت بالای سر به وسیله‌ی گیره با خال جوش ثابت کنید.


۵- سرمشعل مناسب را بر روی مشعل نصب کرده و شعله را روشن و در حالت خنثی تنظیم کنید.

۶- بین دو خط را که به فاصله‌ی 1cm از هم قرار گرفته‌اند به صورت بالای سر و به روش پس دستی جوشکاری کنید (شکل ۳-۱۳۹).


۷- در این حالت زاویه بین مشعل و قطعه کار را 60°

زاویه بین سیم جوش و قطعه کار 30° درجه و زاویه بین مشعل و سیم جوش را در حدود 60° تنظیم کنید (شکل ۳-۱۴).

۸- شعله را خاموش کنید. وسایل را جمع آوری نماید و ابزار کار و وسایل و محل کار را تمیز کنید و وسایل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

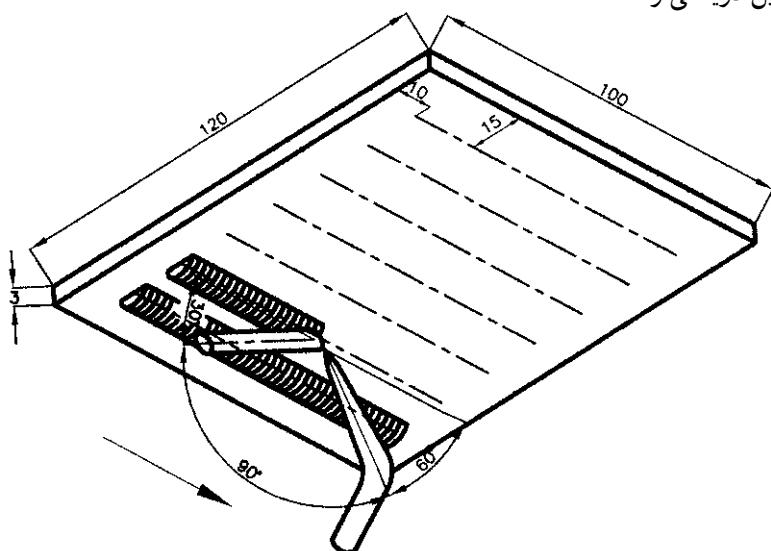

شکل ۳-۱۴

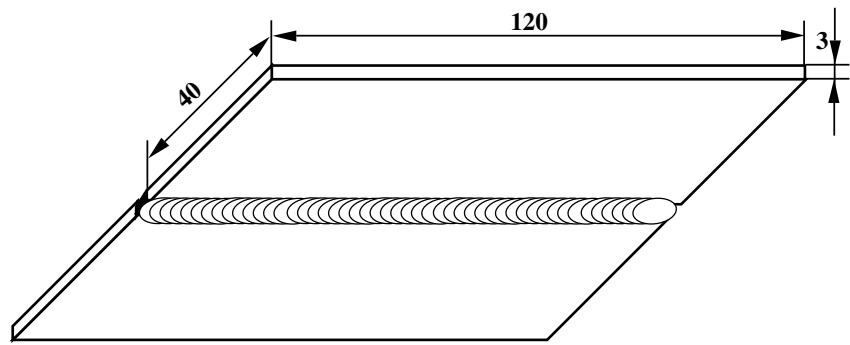

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه قطعه	ملاحظات	ورق فولاد معمولی
شماره نقصه: ۱۷-۳	نام قطعه کار: لب به لب سقفی (پس دستی)	۲	st37	$120 \times 40 \times 3$		مقیاس ۱:۱
مدت: ۳ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوشکاری سقفی پس دستی					تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۱۷

نکات ایمنی و حفاظتی

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد
۷	سرپوش جوشکاری	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۴-۲	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	محصول جوش گاز	یک عدد
۸	سیم خمیده	⊗ ۲	یک عدد

- بیشترین احتمال سوختگی و آتش‌سوزی در جوشکاری‌های سقفی اتفاق می‌افتد، لذا در این مورد توجه ویژه‌ای لازم است.
- استفاده از وسایل کامل ایمنی و مطمئن الزامی است.
- اطمینان حاصل کنید که در اطراف محل جوشکاری مواد قابل اشتعال وجود نداشته باشد.

- از عینک با شیشه‌ی سیاه مناسب و سالم که شیشه‌های آن را تمیز کرده‌اید استفاده کنید.

جدول مواد لازم


ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ ۲.۵
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

۲۲-۳- دستور العمل جوشکاری لب به لب ورق های فولادی در حالت سقفی با روش پس دستی


ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحويل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- از ورق های فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $120 \times 40 \times 3\text{ mm}$ ، مطابق شکل ۳-۱۴۱، آمده نمایید.

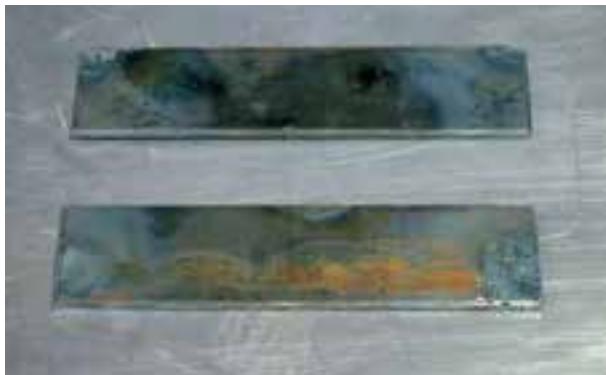

شکل ۳-۱۴۱

- ۲- با استفاده از سیم جوش خمیده، مطابق شکل ۳-۱۴۲، فاصله قطعات را تنظیم نمایید. فاصله‌ی قطعات به اندازه‌ی قطر سیم جوش خواهد بود.

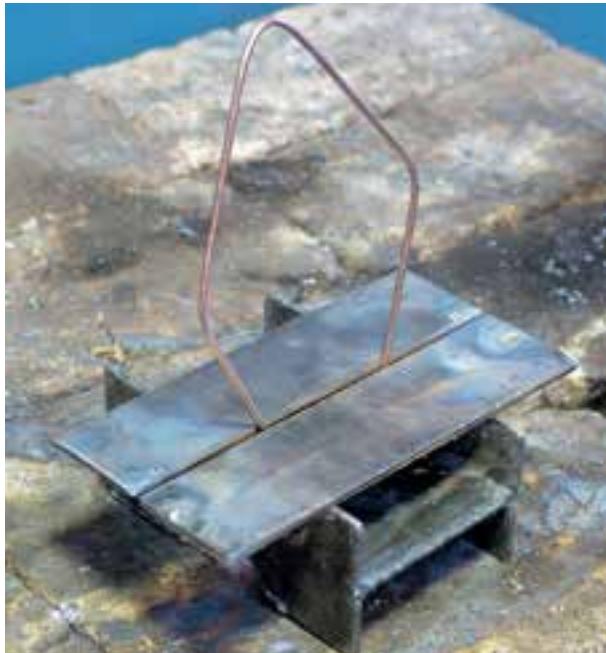

شکل ۳-۱۴۲

نکته‌ی مهم

باید در یک سطح صاف قرار گیرد و دهانه سیم خمیده باید طوری باشد که در دو طرف درز کار به یک اندازه باز باشد یعنی به اندازه قطر سیم.




شکل ۳-۱۴۳

۳- سرمشعل مناسب را نسبت به قطعه کار با مراجعه به جدول شماره ۲-۱ انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید. سپس شعله را در حالت خنثی تنظیم نمایید و دو طرف قطعه های کار را خال جوش بزنید(شکل ۳-۱۴۳).




شکل ۳-۱۴۴

۴- پس از خال جوش زدن، فاصله های قطعه های کار از هم و در یک سطح قرار گرفتن دو قطعه کار را وارسی کنید.
۵- با استفاده از گیره های قابل تنظیم مربوط به میز کار، مطابق شکل ۳-۱۴۴، درز را در حالت سقفی در ارتفاع مناسب در محدوده های مقابل سرخود و بالاتر از چشم های خودتان به گیره محکم کنید.

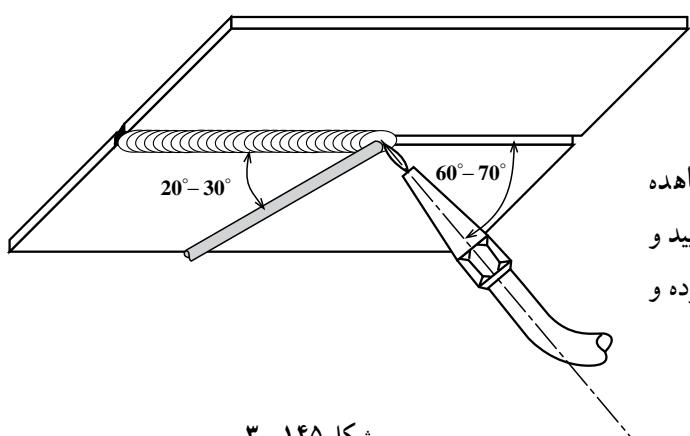

شکل ۳-۱۴۵

۶- با توجه به زوایایی که در تصویر ۳-۱۴۵ مشاهده می کنید از ابتدای کار شروع به ایجاد حوضچه های مذاب نمایید و پس از ذوب شدن لبه ها با ذوب سیم جوش درز را پر کرده و گرده های مناسب ایجاد کنید.

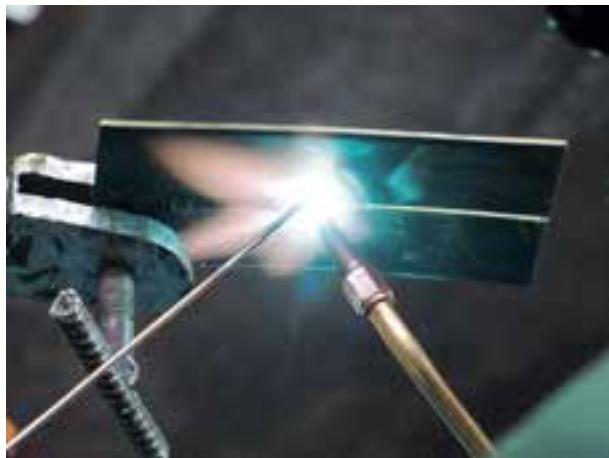

شکل ۳-۱۴۶

۷- همان طور که در شکل ۳-۱۴۶ مشاهده می کنید جوشکاری را ادامه داده و در صورت توقف جوشکاری مجدداً حوضچه‌ی مذاب ایجاد نموده سپس به جوشکاری ادامه دهید.



شکل ۳-۱۴۷

۸- جوشکاری را تا انتهای ادامه دهید (شکل ۳-۱۴۷) و توجه داشته باشید که اولاً حوضچه‌ی مذاب بیشتر از اندازه بزرگ نشود و ثانیاً میزان ذوب کردن سیم جوش کافی باشد تا گرده جوش بر جستگی مناسب داشته باشد.



شکل ۳-۱۴۸

۹- پس از خاتمه‌ی کار نسبت به بررسی خط جوش سقفی که انجام شده با مشورت و استفاده از نظریات هنرآموز خود اقدام نمایید؛ در بررسی به نکات زیر هم توجه کنید.


- عدم ریزش جوش (شره کردن)

- یکنواختی مهره‌های جوش

- عدم سوختگی لبه‌ها

- یکنواختی پهنا و بر جستگی جوش (شکل ۳-۱۴۸)

۱۰- در پایان وسایل را جمع آوری و میز کار و محل کار را تمیز کنید و در صورت لزوم وسایل و ابزار را به انبار تحويل دهید.

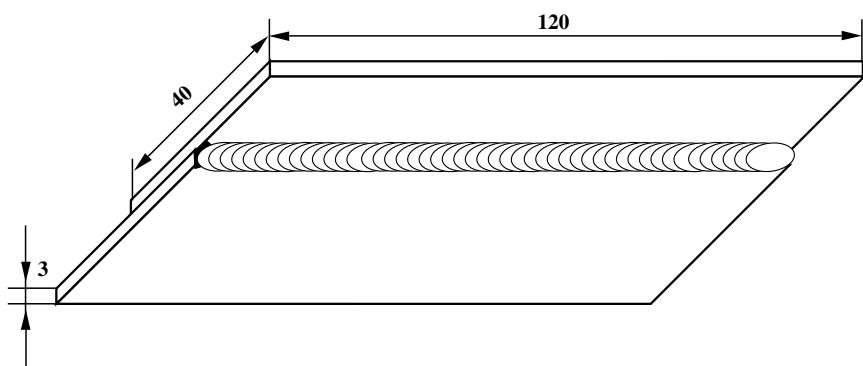

شماره نقشه: ۱۸_۳	نام قطعه کار: لب روی هم سقفی (پس دستی) مقیاس ۱:۱
مدت: ۳ ساعت	هدفهای آموزشی: تمرین جوشکاری لب روی هم سقفی پس دستی تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۸-۳

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- هیچ‌گاه از دستکش لاستیکی برای جوشکاری استفاده نکنید.
- ۲- هیچ‌گاه از کپسول استیلن در حالت خواهدید استفاده نکنید، زیرا آسیون موجود در کپسول به رگولاتورها آسیب می‌رساند.
- ۳- شعله‌ی اکسی استیلن دارای حرارت زیادی است، موقع جوشکاری مواطن سرو صورت خود و دیگران باشید.

۳- شعله‌ی اکسی استیلن دارای حرارت زیادی است، موقع جوشکاری مواطن سرو صورت خود و دیگران باشید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت



شکل ۱۴۹

۲۳-۳- دستورالعمل جوشکاری لب روی هم ورقهای فولادی در وضعیت سقفی با روش پس دستی ابزار و وسایل اینمی فردی را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورقهای فولادی ساختمانی (st37) روغنی دو قطعه به ابعاد $۳ \times ۴۰ \times ۱۲۰$ میلی متر انتخاب کنید (شکل ۳-۱۴۹).



شکل ۱۵۰

۲- هر دو قطعه را به اندازه‌ی ۲ تا ۳ برابر ضخامت ورق، یعنی ۶-۹ میلی متر، روی هم قرار دهید (شکل ۳-۱۵۰).
۳- سرمشعل مناسبی انتخاب کرده و به سرمشعل بیندید. سپس مشعل را روشن و شعله‌ی مناسب را تنظیم نمایید.




شکل ۱۵۱

۴- ابتدا و انتهای قطعه را به صورت لب روی هم خال جوش بزنید (شکل ۳-۱۵۱).



شکل ۳-۱۵۲

۵- به وسیله‌ی گیره، مطابق شکل ۳-۱۵۲، قطعه را در وضعیت و در ارتفاع مناسب برای خودتان ثابت کنید.

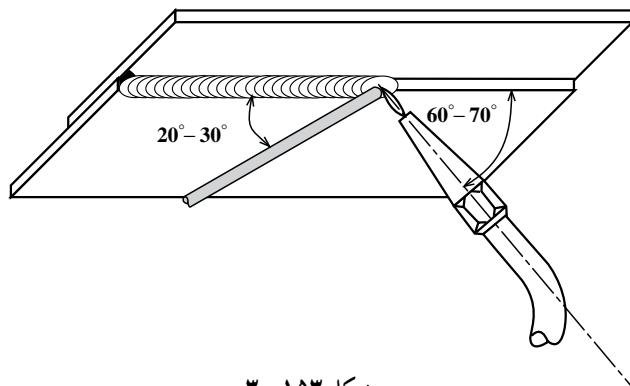

شکل ۳-۱۵۳

۶- از سمت چپ به راست شروع به جوشکاری نمایید.


در ابتدای کار مشعل را تحت زاویه‌ی 90° نگهدارید تا حوضچه‌ی مذاب ایجاد شود. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب سیم جوش را به حوضچه اضافه کنید و زاویه‌ی مشعل را نسبت به خط جوش به 70° درجه تغییر دهید. در مورد زوایا با توجه به شکل ترسیمی ۳-۱۵۳ و تصویر ۳-۱۵۴ توجه کافی داشته باشید تا دچار مشکل نشوید.



شکل ۳-۱۵۴

نکته‌ی مهم

میزان ذوب سیم جوش درون حوضچه مذاب بستگی به زمان نگهداری سیم در حوضچه مذاب دارد لذا همیشه باید به این نکته توجه داشته باشید تا مذاب کافی به کار هدایت شود.

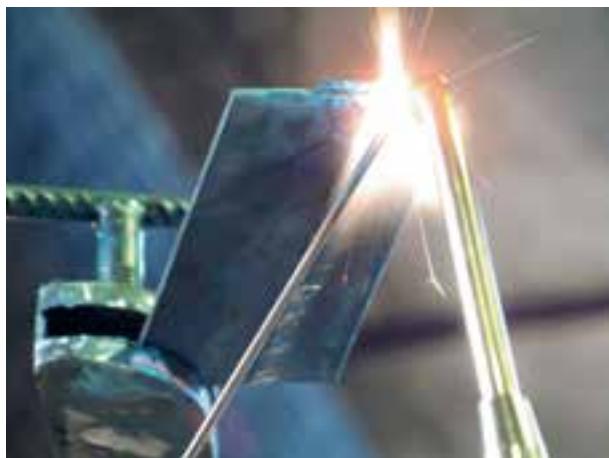

شکل ۱۵۵

۷- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای کار کمی مکث کنید تا چاله چوش پرشود (شکل ۳-۱۵۵).
ضمناً توجه داشته باشید که سیم جوش پیشتری ذوب کنید.



شکل ۱۵۶

۸- قطعه را از گیره باز کرده و آن را با برس سیمی تمیز کنید(شکل ۳-۱۵۶).



شکل ۱۵۷

۹- قطعه‌ی تمرینی را جهت بررسی به هنرآموز خود ارائه دهید.

۱۰- جهت بازرسی و کنترل خط جوش به نکات زیر توجه کنید.


- لبه‌ی قطعه‌ی رویی در طول درز جوش باید به وسیله‌ی گرده جوش پوشش داده شود.

- گرده جوش برآمدگی نداشته باشد.

- پهنانی گرده جوش در طول درز یکسان باشد.

- مهره جوش‌های خط جوش یکنواخت باشد (شکل ۳-۱۵۷).

۱۱- ابزار و وسائل را جمع‌آوری کرده، سپس محل کار و ابزار را تمیز کنید و وسائل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

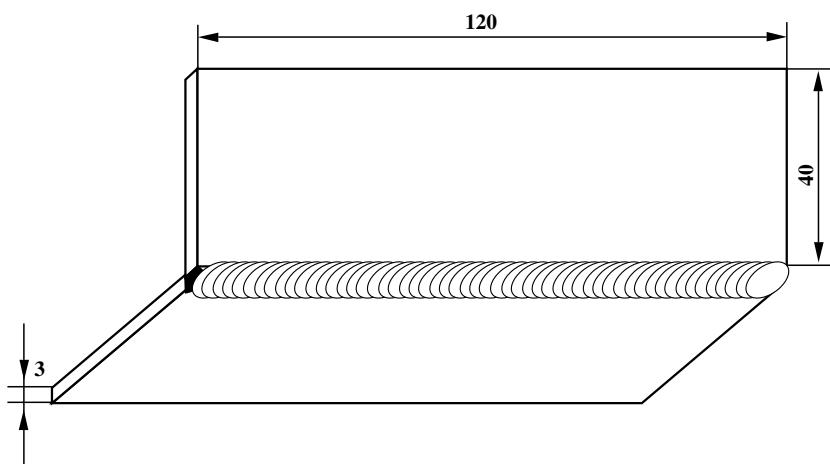

شماره نقشه: ۳-۱۹	نام قطعه کار: نیشی خارجی سقفی (پس دستی)	مقیاس ۱:۱
مدت: ۳ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوشکاری زاویه‌ی خارجی سقفی پس دستی	تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۱۹-۳

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	فیکسچر (نگهدارنده)	۹۰°	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- کپسول‌های اکسیژن و استیلن باید مجهز به کلاهک باشد تا هنگام جابه‌جا کردن کپسول‌ها به شیر فلکه‌ی کپسول آسیب نرسد.
- ۲- از بالا بردن فشار بیش از حد استیلن خودداری نکند چون گاز استیلن تحت فشاری بالاتر از 2 bar خود به خود تولید انفجار می‌کند.
- ۳- شیر فلکه‌ی کپسول‌های را به آرامی باز نکند تا فشار ناگهانی گاز باعث خرابی رگولاتور نشود.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

۲۴-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی خارجی
ورق‌های فولادی در وضعیت سقفی با روش پس‌دستی
ابزار و وسایل اینمی خود را از انبار تحویل بگیرید و با
رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- از ورق فولاد ساختمانی (st37) دو قطعه به
ابعاد $۳ \times ۱۵۸ \times ۴۰$ میلی‌متر، مطابق شکل ۳-۱۵۸، آماده کنید.



شکل ۳-۱۵۸

سرمشعل مناسب انتخاب کنید و آن را به دسته‌ی مشعل
وصل کرده شعله‌ی خنثای مناسب ایجاد کنید، سپس ابتدا و انتهای
دو قطعه را (شکل ۳-۱۵۹) خال جوش بزنید. در این مرحله
از نگهدارنده‌ی 90° استفاده کنید.

پس از خال جوش زدن با شل کردن بیچ‌های نگهدارنده
قطعات خال زده شده از نگهدارنده خارج کنید.




شکل ۳-۱۵۹




شکل ۳-۱۶۰

- ۲- قطعه‌ی خال جوش خورده را از نگهدارنده خارج کنید و گونیا بودن قطعات را نسبت به هم کنترل کنید.
- ۳- قطعه کار را به وسیله‌ی گیره در حالت سقفی در ارتفاع مناسب ثابت کنید (شکل ۳-۱۶۰).
- (منظور از ارتفاع مناسب فاصله‌ای از سطح زمین است که جوشکار به راحتی قادر به جوشکاری باشد)

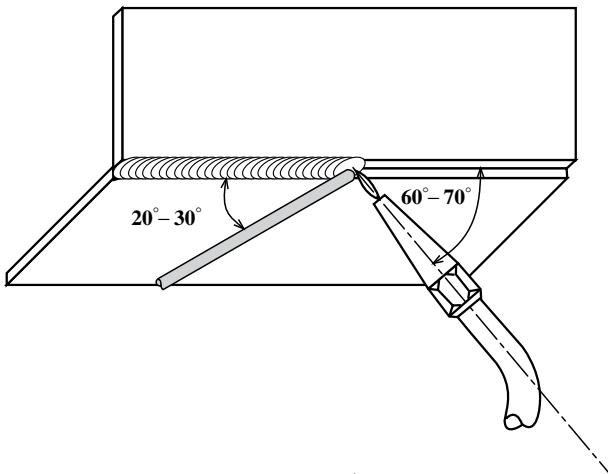

شکل ۳-۱۶۱

- ۴- از سمت چپ به راست جوشکاری کنید. در ابتدا مشعل را با قطعه کار تحت زاویه‌ی ۹۰° درجه نگهدارید تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. سپس، با توجه به شکل ۳-۱۶۱، پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب سیم جوش را وارد آن کنید و زاویه‌ی مشعل با قطعه کار را، نسبت به خط جوش، آن ۷۰° تنظیم کنید (شکل ۳-۱۶۲). و زاویه‌ی مشعل با سیم جوش را نیز در حدود ۹۰° تنظیم کنید.

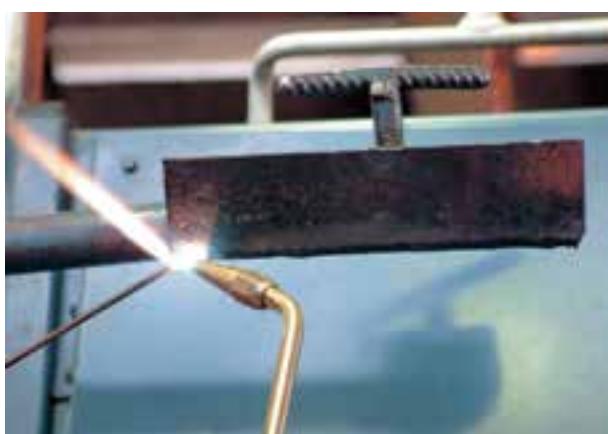

شکل ۳-۱۶۲



شکل ۱۶۳_۳

۵- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید. در انتهای کار کمی مکث نماید و چاله جوش را پر کنید (شکل ۱۶۳_۳). در این مرحله سیم جوش را بیشتر ذوب کنید.



شکل ۱۶۴_۳

۶- قطعه را از گیره باز کنید و با بررس سیمی اکسیدهای آن را پاک نمایید(شکل ۱۶۴_۳).




شکل ۱۶۵_۳

۷- قطعه کار جوش داده شده را بررسی کرده و از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید (شکل ۱۶۵_۳). یکنواختی گرده جوش و قوس مناسب و عدم وجود برجستگی در کناره های جوش را برای بررسی مد نظر قرار دهید.

۸- وسایل را جمع کرده محل کار و میز کار و ابزار را تمیز نمایید.

در صورت لزوم، ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.

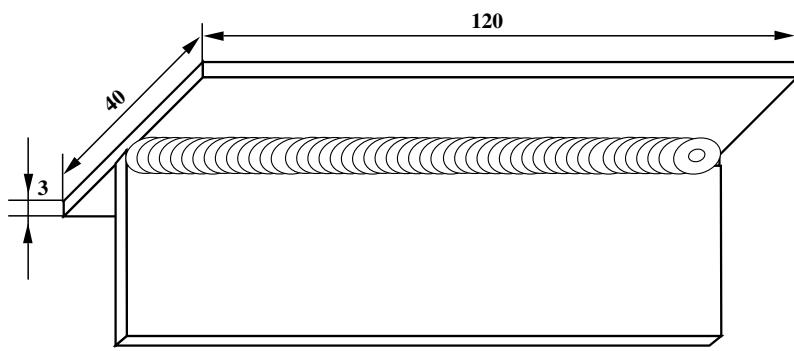

شماره	مشخصات قطعه کار	ورق فولاد معمولی
شماره	اندازه‌ی قطعه	120×40×3
شماره	تعداد	st37
شماره	جنس	2
شماره	ملاحظات	مقیاس ۱:۱
شماره	نام قطعه کار: سه پری سقفی پس‌دستی	نام قطعه کار: سه پری سقفی پس‌دستی
شماره	هدف‌های آموزشی: تمرین جوشکاری سه پری سقفی پس‌دستی	هدف‌های آموزشی: تمرین جوشکاری سه پری سقفی پس‌دستی
شماره	مدت: ۳ ساعت	تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۳-۲۰

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی 2-4	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نگهدارنده	سممه‌ی شکاف‌دار	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- هرگز از گاز اکسیژن فشرده برای پاک کردن لباس کار یا بالابردن فشار تانک‌ها و یا باد لاستیک دوچرخه و موتورسیکلت استفاده نکنید.
- از باز کردن سریع شیر کپسول اکسیژن خودداری کنید.
- کپسول‌های پروخالی را جدا از هم انبار کنید.

- اگر احیاناً شیلنگ استیلن آتش گرفت فوراً شیر اصلی کپسول را بسته سپس آتش را خاموش کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	—	⊗ 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۳ ساعت

۲۵-۳- دستورالعمل جوشکاری زاویه‌ی داخلی
(سه‌پری) ورق‌های فولادی در حالت سقفی با روش
پس‌دستی



شکل ۱۶۶-۳

وسایل و ابزار اینمی و حفاظتی فردی را از انبار تحویل
بگیرید و با رعایت نکات اینمی، مراحل زیر را به ترتیب انجام
دهید.

۱- از ورق‌های فولادی ساختمانی (st37) رونگنی دو
قطعه به ابعاد $3 \times 40 \times 120$ میلی‌متر، (شکل ۱۶۶-۳)، آماده
نمایید.



شکل ۱۶۷-۳

۲- قطعات را مانند شکل ۱۶۷-۳ بر روی هم قرار دهید
و به وسیله‌ی نگهدارنده قطعه‌ی بالایی را ثابت کنید.



شکل ۱۶۸-۳


۳- سرمشعل مناسب را، با مراجعه به جدول شماره ۲-۱
انتخاب نموده و بر روی مشعل سوار نمایید، سپس مشعل را
روشن کرده و شعله را در حالت خنثی ایجاد نمایید.

۴- ابتدا و انتهای دو قطعه را مطابق شکل ۱۶۸-۳ خال
جوش بزنید.



شکل ۳-۱۶۹

۵- به کمک چکش، بر روی سندان، دو لبه را صاف کنید تا بین دو قطعه فاصله‌ای وجود نداشته باشد؛ همچنین گونیابی بودن قطعات را نسبت به هم با گونیا بررسی کنید. سپس قطعه کار را به گیره بسته و از سمت چپ به راست شروع به جوشکاری نمایید. در ابتدا زاویه‌ی مشعل را با قطعه کار تحت زاویه‌ی 90° درجه تشکیل دهید تا حوضچه‌ی مذاب تشکیل شود. پس از تشکیل حوضچه‌ی مذاب، سیم جوش را به حوضچه اضافه کنید (شکل ۳-۱۶۹). مشعل در کناره‌ها با مکث همراه باشد تا سیم جوش در کناره‌ها ذوب شود.

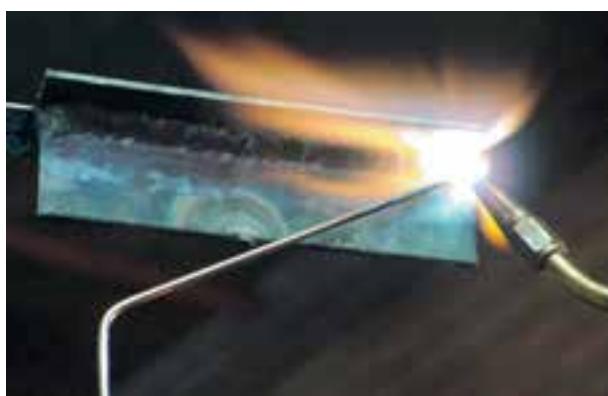

شکل ۳-۱۷۰

۶- جوشکاری را تا انتهای درز جوش ادامه دهید و در انتهای مکث کنید تا چاله جوش پر شود (شکل ۳-۱۷۰).



شکل ۳-۱۷۱

۷- قطعه را از گیره باز کرده و با بررس سیمی آن را تمیز کنید (شکل ۳-۱۷۱).

توجه!

برای پرشدن چاله جوش دقّت کنید که سیم جوش بیشتری ذوب شود.



شکل ۳-۱۷۲

۸- قطعه را بازیینی کرده و از کیفیت جوش اطمینان حاصل نمایید (شکل ۳-۱۷۲). بریدگی کناره‌ها، یکسان بودن ساق‌ها و یکنواختی موج‌های جوش را مدّنظر قرار دهید.

۹- وسایل را جمع کنید، محل کار و میز کار و ابزار را تمیز نمایید و در صورت لزوم، ابزار و وسایل را به انبار تحویل دهید.

آزمون پایانی (۳)

۱- کاربرد جوشکاری گاز با روش پس دستی کدام است؟

الف) جوشکاری قطعات ضخیم

ب) جوشکاری قطعات نازک

ج) جوشکاری در اتصالات سه پری

د) جوشکاری قطعات در وضعیت عمودی

۲- جوشکاری با روش پس دستی دارای است.

الف) نفوذ کمتر

ب) نفوذ بیشتر

ج) پهنهای جوش کمتر

د) پهنهای جوش بیشتر

۳- در جوشکاری با روش پس دستی جوش سرد می شود و استحکام جوش است.

الف) آرام - بیشتر

ب) سریع - بیشتر

ج) آرام - کمتر

۴- برای جوشکاری پس دستی باید

الف) اول لبه های کار ذوب شود

ب) اول سیم جوش ذوب شود

ج) لبه های کار و سیم جوش با هم ذوب شود

د) بستگی به وضعیت جوشکاری دارد

۵- در روش پس دستی کدام گزینه درست است؟

الف) سرمشعل می تواند حرکت دورانی داشته باشد

ب) سیم جوش می تواند حرکت حلقوی داشته باشد

ج) سیم جوش و سرمشعل هر دو می توانند حرکت دورانی داشته باشند

د) بستگی به وضعیت جوشکاری دارد

۶- انتخاب سرمشعل با توجه به کدام گزینه انجام می شود؟

الف) نسبت به ضخامت قطعه کار

ب) نسبت به قطر سیم جوش

ج) نسبت به سرعت جوشکاری

۷- دلیل این که در شروع جوشکاری مشعل را نسبت به کار عمود می گیریم چیست؟ کاملاً شرح دهید.

جواب در دو سطر :

.....

.....

۸- در جوشکاری اگر سرمشعل به حوضچه‌ی مذاب نزدیک شود چه اتفاقی می‌افتد؟

جواب در سه سطر :

.....
.....
.....

۹- در جوشکاری پس‌دستی اتصال لب روی هم احتمال ذوب زیادتر از حد کدام لبه بیشتر است؟ در این مورد

چه تدبیری به کار می‌بریم؟

- ب) لبه‌ی بالایی - تغییر زاویه‌ی سرمشعل
د) لبه‌ی زیرین - انتخاب سرمشعل کوچک‌تر

۱۰- در جوشکاری پس‌دستی زاویه‌ی خارجی باید :

- الف) گرده جوش درز V را بر نکند
ب) درز پر شود و جوش لبه‌ها را در بر گیرد
ج) گرده جوش باید پهن بوده و از کناره‌ها فراتر رود
د) بستگی به ضخامت قطعات دارد

۱۱- در اتصال سه‌پری قطعه‌ای که بیشتر گرم شود مذاب را

- ب) کمتر جذب می‌کند
د) مذاب را جاری می‌کند

۱۲- دلیل این که در جوشکاری در وضعیت افقی سیم جوش را خم می‌کنیم این است که :
الف) دست خسته نشود
ب) حرارت کمتر به دست برسد
ج) سیم سریع‌تر ذوب شود
د) مذاب سرازیر نشود

۱۳- به نظر شما در کدام وضعیت جوشکاری به مهارت بیشتری نیاز است؟

- الف) سطحی
ب) افقی
ج) عمودی
د) سقفی

۱۴- در جوشکاری پس‌دستی آیا از سمت راست به چپ جوشکاری می‌کنیم؟
الف) خیر
ب) همیشه

ج) بله، اگر چپ دست باشیم

۱۵- اتصال افقی سقفی (4F) یعنی جوشکاری :

- الف) سه‌پری سقفی
ب) زاویه‌ی خارجی سقفی
ج) لب به لب سقفی
د) هیچکدام

واحد کار چهارم

توانایی جوشکاری اتصالات و انشعابات لوله سیاه تا ۱۲ اینچ

هدف کلی

جوشکاری اتصالات لوله سیاه تا قطر ۲ اینچ با شعله‌ی گاز

هدف‌های رفتاری : فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱- انواع لوله‌های فولادی را معرفی کند؛
- ۲- اصول کلی جوشکاری لوله را توضیح دهد؛
- ۳- اصول جوشکاری لوله به صورت سربه‌سر را توضیح دهد؛
- ۴- اصول جوشکاری لوله‌های انشعابی را توضیح دهد؛
- ۵- لوله‌های فولادی به صورت سربه سر در حالت گردشی را جوشکاری کند؛
- ۶- لوله‌های انشعابی به صورت سه راهی عمود، در حالت گردشی را جوشکاری کند؛
- ۷- لوله‌های فولادی در وضعیت ۲G به صورت سر به سر را جوشکاری کند؛
- ۸- لوله‌های انشعابی به صورت سه راهی مایل در حالت گردشی را جوشکاری کند؛
- ۹- لوله‌های فولادی به صورت سربه‌سر ۵G در حالت ثابت را جوشکاری کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶۰	۶۲

پیش آزمون (۴)

۱- لوله ها معمولاً از چه جنس های تولید می شوند؟

- ب) آهن و آلومینیوم
- د) تمام موارد

- الف) آهن و مس
- ج) چدن و فولاد

۲- لوله های گالوانیزه از چه جنسی است؟

- الف) از جنس فولاد با روکش آلومینیوم
- ج) از جنس روی با روکش آلومینیوم

۳- از لوله های بدون درز در کجا استفاده می شود؟

- ب) در انتقال گاز
- د) گزینه های ب و ج

- الف) در تأسیسات پالایشگاهی

۴- لوله های سیاه با کدام روش جوشکاری نمی شود؟

- ب) جوش CO_2
- د) جوش گاز

- الف) جوش فشاری
- ج) جوش برق

۵- کدام لوله به لوله جدار نازک موسوم است؟

- ب) لوله گازکشی
- د) لوله چدنی

- الف) لوله آب
- ج) لوله صندلی سازی

۶- لوله ها را با کدام وسیله می برنند؟

- ب) سنگ برش
- د) تمام موارد

- الف) اره
- ج) لوله بر

۷- وقتی می گوییم لوله $\frac{1}{2}$ مقصود کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) لوله استاندارد با قطر خارجی $\frac{1}{2}$

- ب) لوله غیراستاندارد با سطح مقطع $\frac{1}{2} \text{ cm}^2$

- ج) لوله جدار نازک با قطر خارجی $\frac{1}{2}$

- د) لوله غیراستاندارد با قطر خارجی $\frac{1}{2}$

۸- کدام جمله نادرست است؟

الف) برای لوله کشی از لوله گالوانیزه استفاده می شود

ب) اتصالات لوله‌ی گاز زروهای است

ج) لوله‌های سیاه با اتصالات جوشی به هم وصل می شوند

د) جوشکاری لوله‌های گالوانیزه اصولی نیست

۹- با کدام وسیله لوله‌ها را خم می کنیم؟

ب) لوله خم کن هیدرولیکی

د) تمام موارد امکان دارد

۱۰- لوله‌هایی که برای لوله کشی آب به کار می رود از کدام نوع است؟

الف) لوله‌های فولادی که داخل و خارج آن روکش شده

ب) لوله‌های فولادی که فقط داخل آن روکش شده

ج) لوله‌های فولادی که فقط خارج آن روکش شده

د) لوله‌های آلومینیومی که داخل و خارج آن روکش شده

۱۱- به نظر شما لوله‌های گالوانیزه را می توان به راحتی جوشکاری کرد؟

جواب : بله خیر

۱۲- استفاده از اتصالات جوشی در کدام مورد کاربرد دارد؟

الف) لوله کشی آب

ب) لوله کشی سیستم حرارتی

د) گزینه‌ی ب و ج هردو

۴- آشنایی با انواع لوله‌ها

جدول ۱-۴- لوله‌های استاندارد

قطر اسمی لوله به اینچ	قطر داخلی لوله به میلی متر	قطر خارجی لوله به میلی متر
$\frac{1}{8}$	6.83	10.28
$\frac{1}{4}$	9.24	13.71
$\frac{3}{8}$	12.52	17.14
$\frac{1}{2}$	15.79	21.33
$\frac{3}{4}$	20.92	26.67
1	26.41	27.94
$1\frac{1}{4}$	35.05	42.16
$1\frac{1}{2}$	40.89	40.20
2	52.34	60.198
$2\frac{1}{2}$	62.48	72.84
3	77.72	88.90
$3\frac{1}{2}$	89.91	101.60
4	108.20	114.30
$4\frac{1}{2}$	115.82	127
5	128.01	141.22
6	153.67	168.14
8	202.69	297.25
10	254.50	273.05

لوله‌هایی که امروزه در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند معمولاً از جنس فولاد و مواد غیرآهنی با قطرها و ضخامت‌های مختلف، و با درز یا بدون درز می‌باشند. انواع لوله‌های فولادی استاندارد را که در بازار وجود دارد در جدول ۴-۱ مشاهده می‌کنید. لوله‌هایی که برای انتقال مایعات و تولید پروفیل‌های قوطی و ساخت مصنوعات فلزی به کار برده می‌شود از نوع درزدار هستند. این لوله‌ها طی مراحل زیر تولید می‌شود.

- برشکاری و آماده‌سازی نوار ورق به اندازه‌ی محیط لوله

- عملیات تبدیل نوار ورق به لوله؛

- جوشکاری درز لوله.

لوله‌های بدون درز برای انتقال گاز، ساخت مخازن تحت فشار و تأسیسات پالایشگاهی و نیروگاه‌ها به کار می‌رود.

۱-۴- اصول کلی جوشکاری لوله

لوله‌های سیاه معمولاً برای لوله‌کشی گاز و مایعات نفتی به کار می‌روند و اغلب برای سازه‌های سبک فولادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوله‌ها با تمام روش‌های جوشکاری ذوبی به هم متصل می‌شوند. لوله‌های جدار نازک صنفی که برای ساختن میز و صندلی و غیره مورد استفاده واقع می‌شود با روش‌های جوشکاری با شعله یا جوشکاری MIG/MAG به هم متصل می‌شوند.




(الف)



(ب)


شکل ۱-۴

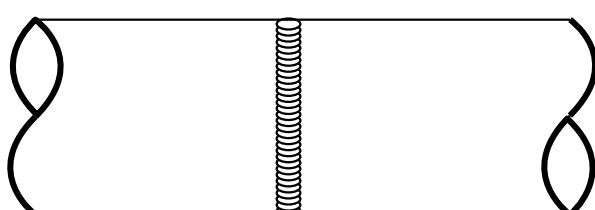

شکل ۲-۴

لوله‌های جدار نازک که در اصطلاح به آن‌ها تیوب نیز گفته می‌شود و دارای استاندارد خاصی نمی‌باشند، با ضخامت جداره از $1/5$ تا 2 میلی‌متر و با قطرهای مختلف ساخته می‌شوند. این گونه لوله‌ها بدون فاصله (درز ریشه) جوشکاری می‌شوند (شکل ۲-۴).

لوله‌های گالوانیزه به وسیله‌ی اتصالات پیچی به هم متصل می‌شوند و برای اتصال آن‌ها به یکدیگر معمولاً از جوش استفاده نمی‌کنند.

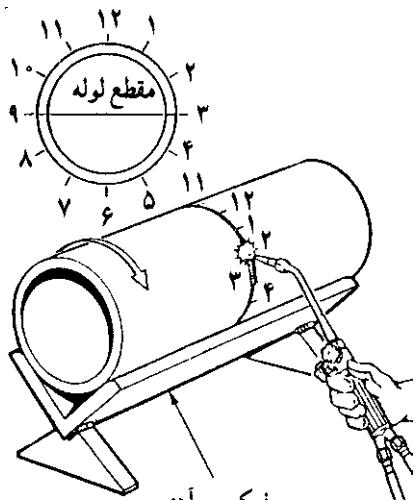

شکل ۴-۳


۴-۲- اصول جوشکاری لوله به صورت سربه‌سر
با استفاده از نگهدارنده یا فیکسچر مناسب، مانند آن‌چه که در شکل ۴-۳ مشاهده می‌شود، سر لوله‌ها را در سطح کاملاً صاف به موازات یکدیگر قرار می‌دهیم؛ یعنی لوله‌ها را به هم دیگر مimas می‌کنیم (لوله‌های با جداره‌ی ضخیم با کمی فاصله، حداقل ۳ میلی‌متر از هم - شکل ۴-۴ و لوله‌های جدار نازک بدون فاصله) و آن‌ها را در دو یا سه نقطه خال جوش می‌زنیم و از نقطه‌ی ساعت ۳ به طرف نقطه‌ی ساعت ۱۲ و سپس از نقطه‌ی ساعت ۹ به طرف نقطه‌ی ساعت ۱۲ می‌رویم، آن‌گاه لوله را می‌چرخانیم و طرف دیگر را به همین ترتیب جوش می‌دهیم.



شکل ۴-۴

توجه:

حال جوش‌ها و نقطه‌ی شروع هر مرحله باید کاملاً ذوب شده و جوشکاری ادامه پیدا کند.

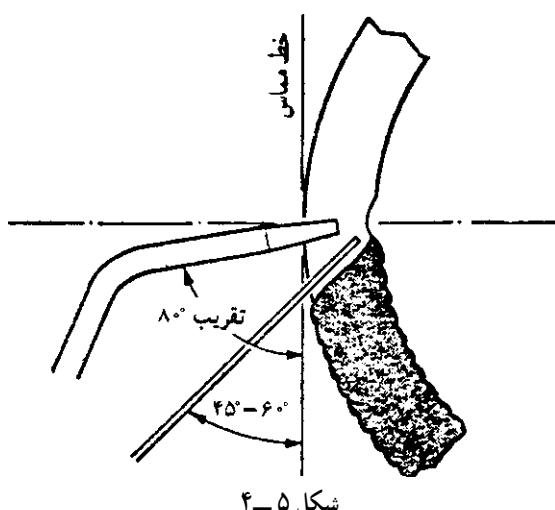


شکل ۴-۵

باید دقت شود که زاویه‌ی مشعل و مفتول نسبت به خط مimas بر لوله، مطابق شکل ۴-۵، رعایت گردد.
گردد جوش باید کاملاً نفوذ داشته و بدون تخلخل باشد.

۴-۳- اصول جوشکاری لوله‌های انشعابی


لوله‌های انشعابی از یک لوله‌ی اصلی و یک لوله‌ی فرعی یا انشعابی تشکیل شده و ممکن است قطر لوله‌ها به یک اندازه باشد. قبل از جوشکاری باید لبه‌های کار را آماده کنیم؛ البته لوله‌هایی که با لوله‌بر قطع می‌شوند پخ مناسب را دارند. برای برشکاری لبه‌ها از شابلون استفاده می‌کنیم، یعنی شابلون را روی لوله قرار داده پس از خط‌کشی و سنبه‌نشان زدن آنها را برشکاری، سنجکاری و سوهانکاری می‌کنیم تا پلیسه‌ها کاملاً برطرف شود.

چنانچه لوله‌ی اصلی را بخواهیم سوراخ کنیم باید لوله‌ی فرعی را روی لوله‌ی اصلی قرار داده و اطراف لوله‌ی فرعی را روی لوله‌ی اصلی خط‌کشی کنیم. پس از سنبه‌نشان زدن با شعله برشکاری می‌کنیم و سپس قطعات را مطابق شکل ۴-۶ کنار هم قرار داده خال‌جوش می‌زنیم و در صورت لزوم برای جلوگیری از پیچیدگی با وسیله‌ای مناسب و با خال‌جوش آنها را مهار می‌کنیم (شکل ۴-۷).

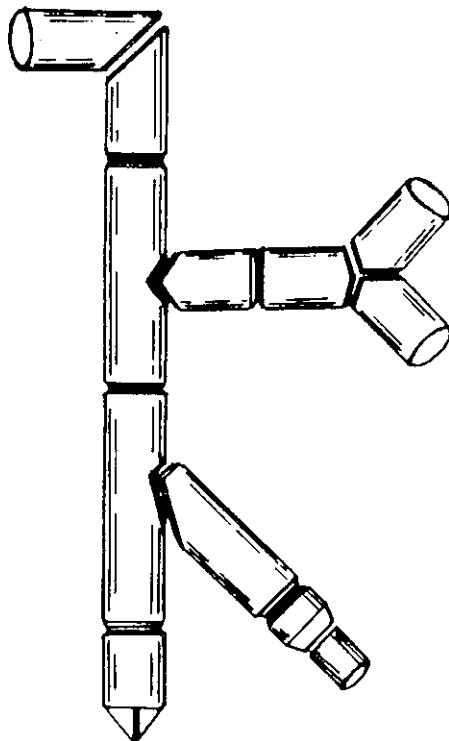

جوشکاری لوله‌های انشعابی


شکل ۴-۶

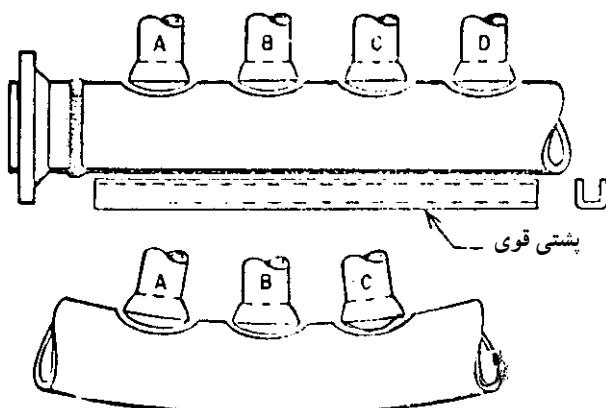

شکل ۴-۷

نکته‌ی مهم

چنانچه انشعابات لوله فقط در یک طرف لوله باشد ضرورت دارد برای جلوگیری از پیچیدگی و خم شدن لوله به طرف اتصالات از مهار استفاده کنیم و یا اینکه تمام طول لوله قسمتی که انشعابات در آن ناحیه است کاملاً حرارت دهیم و پیش گرم کنیم و یا از پشت بند قوی که مانع خم شدن لوله اصلی باشد استفاده کنیم.

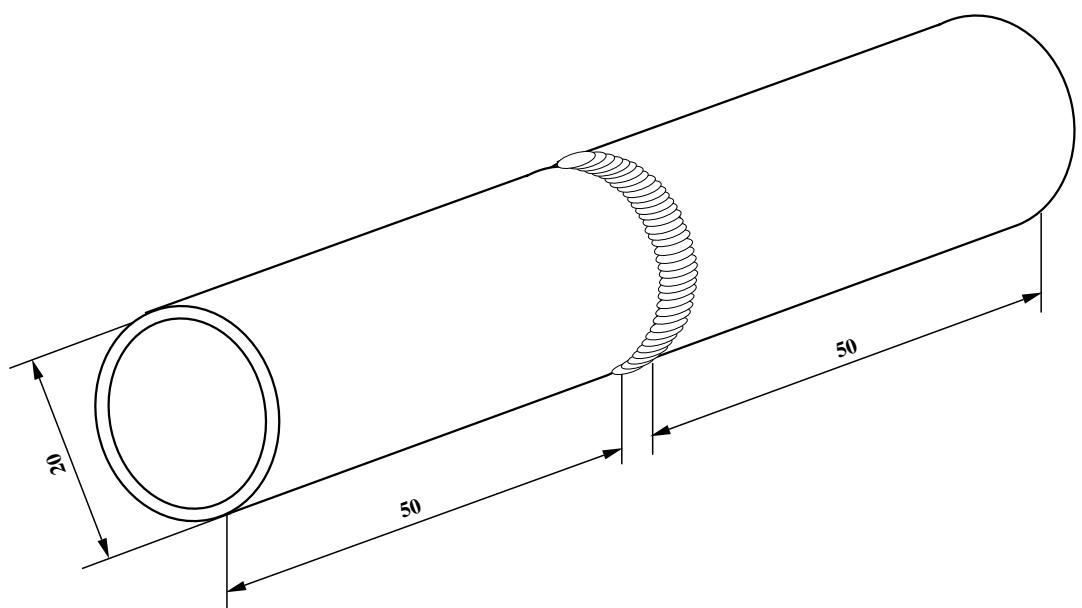

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه	ملاحظات	لوله‌ی سیاه $\frac{3}{4}''$
مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: اتصال سر به سر لوله					
شماره‌ی نقشه: ۴-۴						
مدت: ۸ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین آموزش جوشکاری لوله سر به سر (گردشی)					تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۴

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی 2-4	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	باسیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فنک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نبشی زیرکاری	نبشی 4	300mm

نکات ایمنی و حفاظتی

۱- همواره کپسول استیلن را به صورت ایستاده به کار ببرید، زیرا در صورت استفاده به صورت خواهد مقداری اسیئن همراه گاز از آن خارج می‌شود.

۲- از وارد کردن هر نوع ضربه به کپسول‌های گاز خودداری کنید.

۳- از قراردادن کپسول‌های گاز در معرض تابش آفتاب شدید خودداری کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	GI-GII	.. 2.5	
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	لوله $\frac{3}{4}$ "	—	مطابق نقشه

زمان: ۸ ساعت

۴-۴- دستور العمل جوشکاری سربه سر در حالت تخت (لوله گردش کند)



شکل ۸-۴

وسایل اینمی و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید و با رعایت نکات اینمی به ترتیب مراحل زیر را اجرا کنید.

۱- طبق نقشه‌ی کار، لوله‌ی $\frac{3}{4}$ اینچ را به طول 50 میلی‌متر با لوله بر بیرید (دو عدد).


۲- اکسیدها و چربی‌ها را از لبه‌های لوله پاک کنید.

۳- مطابق شکل ۴-۸ با زدن سه خال جوش، با رعایت فاصله‌ی 3 میلی‌متر، لوله‌ها را به هم متصل کنید.



شکل ۹-۴

۴- برای این که لوله‌ها در یک راستا قرار گیرند از یک زیرکاری مثل نیشی استفاده کنید (شکل ۹-۴). توجه داشته باشید که خال جوش‌ها کاملاً با لوله درگیر شوند، یعنی قطعات را کاملاً سرخ کرده سپس خال جوش‌ها را اجرا کنید.

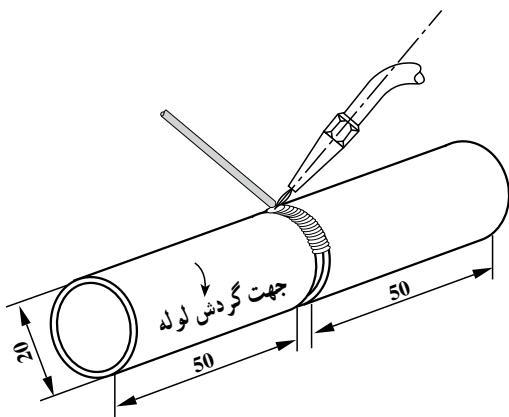

شکل ۱۰-۴

۵- با توجه به فرم قرارگرفتن مشعل و سیم جوش، مطابق آن‌چه که در شکل ۱۰-۴ مشاهده می‌کنید، جوشکاری را انجام دهید. از نقطه‌ی ساعت 3 شروع به جوشکاری کنید و در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت به نقطه‌ی ساعت 12 برسید، سپس از نقطه‌ی ساعت 9 شروع کنید و در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به نقطه‌ی ساعت 12 برسید (شکل ۱۰-۴). یعنی هر بار $\frac{1}{4}$ دور لوله را جوشکاری کنید.




شکل ۱۱-۴

۶- لوله را گردش دهید تا جوشکاری همیشه در حالت نخت انجام شود. این بار هم از نقطه‌ی ساعت ۳ به نقطه‌ی ساعت ۱۲ و از نقطه‌ی ساعت ۹ به نقطه‌ی ساعت ۱۲ جوشکاری را اجرا کنید. زاویه مشعل با لوله (60° - 70° درجه) و زاویه‌ی سیم جوش با لوله (30° درجه) را همواره ثابت نگه دارید (شکل ۱۱-۴).

نکته‌ی مهم


تشکیل حوضچه مذاب از لبه‌های لوله و خال جوش زدن قبل از ذوب کردن سیم جوش ضروری است تا مذاب لبه‌ها و مذاب سیم جوش کاملاً با هم مخلوط شوند و جوش نفوذ خوبی داشته باشد.

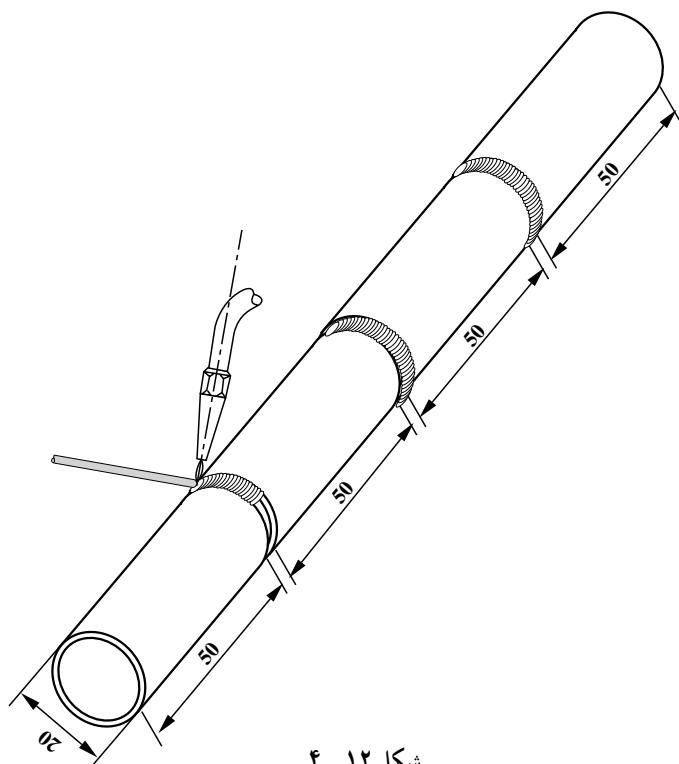

شکل ۱۲-۴

۷- برای صرفه‌جویی در مواد می‌توان چند لوله را به هم جوش داد (شکل ۱۲-۴).

۸- در پایان وسایل را جمع‌آوری و محل کار و میز و ابزار را تمیز کنید و وسایل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

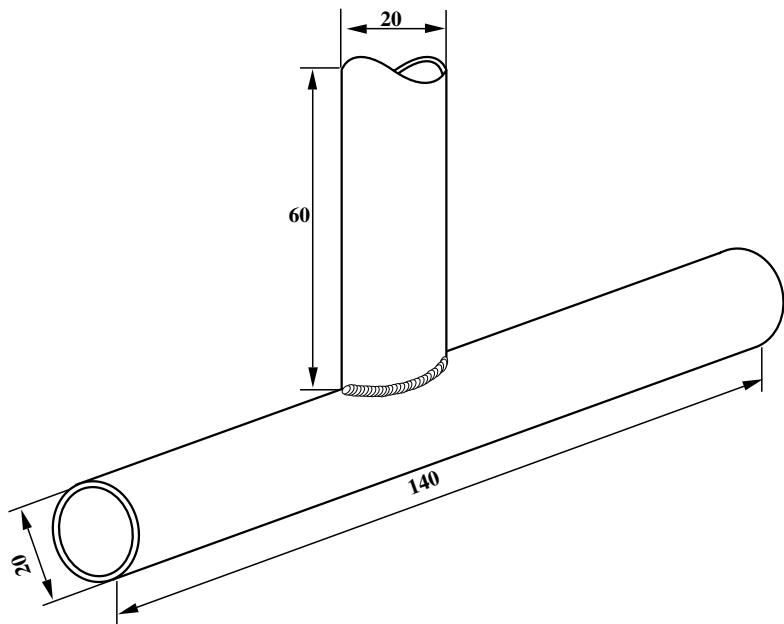

شماره مقداری نقشه: ۴-۵	نام قطعه کار: لوله انشعابی گردشی	لوله سیاه	
مدت: ۸ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوش انشعابی لوله گردشی	تولانی خشن	مقیاس ۱:۱
مشخصات قطعه کار	تعداد جنس	اندازه هی قطعه	ملاحظات
. $\frac{3}{4}$. 60	st37	1	لوله سیاه
. $\frac{3}{4}$. 140	st37	1	لوله سیاه

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۴-۵

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفس ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۴-۲	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- به صفحه‌ی سنگ ضربه وارد نیاورید و از فشار دادن آن هنگام سنگ زنی پرهیز کنید.
- ۲- قطعات کوچک را به گیره بسته سپس اقدام به سنگ زنی کنید.
- ۳- موقع سنگ زنی از عینک حفاظتی استفاده کنید.

- ۴- در مجاورت مواد آش‌زا و نیز گازهای قابل احتراق جوشکاری ممنوع است.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مس‌وار	G1-G11	—	.. 2.5
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

زمان: ۸ ساعت

۴-۵- دستور العمل اتصال لوله به لوله یا اتصال سه پری در حالت تخت



شکل ۱۳-۴

وسایل اینمی و ابزار کار را از انبار تحويل بگیرید و با رعایت نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- طبق نقشه لوله ها را با لوله بُربُریده و آماده کنید و لبه ها را مطابق شکل ۱۳-۴ بزنید.




شکل ۱۴-۴

۲- مشعل را روشن و شعله‌ی مناسب را تنظیم نمایید و قطعات را، مطابق شکل ۱۴-۴، در دو طرف به هم خال جوش کنید. توجه داشته باشید که موقع خال جوش زدن ، لبه ها و جداره‌ی لوله را کاملاً ذوب کنید تا با سیم جوش ذوب شده درگیر شوند. با خال جوش زدن قطعات به یک قطعه‌ی اضافی کار را برای بستن به نگهدارنده‌ی میز کار آماده کنید.



شکل ۱۵-۴

۳- جوشکاری را از محل خال جوش شروع کنید (شکل ۱۵-۴). سعی کنید همواره زاویه‌ی بین مشعل و سیم جوش حدود ۹۰° و زاویه‌ی مشعل با قطعه کار ۷۰° درجه و زاویه‌ی سیم جوش با قطعه کار ۳۰° درجه باشد.

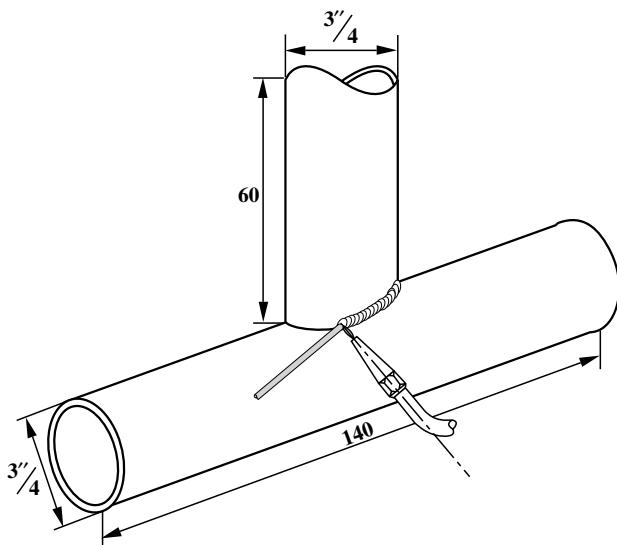

شکل ۴-۱۶

با پیش روی جوشکاری زاویه‌ی بین مشعل و سیم جوش وضع ثابت داشته باشد. دقت کنید انعطاف لازم را به دست خود بدھید (شکل ۴-۱۶). و در صورت قطع جوشکاری برای شروع مجدد انتهای گرده جوش را کاملاً حرارت داده تا انتهای گرده جوش قبلی ذوب شود، سپس به جوشکاری ادامه دهید.




شکل ۴-۱۷

۴- پس از جوشکاری، یک طرف قطعه‌ی تمرینی را به اندازه‌ی 180° با استفاده از انبر دست بچرخانید و طرف دیگر کار را به راحتی مانند طرف اول جوشکاری کنید (شکل ۴-۱۷).

نکته‌ی مهم

وقتی نیمه‌ی دوم را جوشکاری می‌کنید، در شروع و خاتمه گرده‌های قبلی جوش مربوط به طرف قبلی را کاملاً ذوب کرده و با گرده جوش درحال اجرا یک پارچه کنید.

۵- در پایان شعله را خاموش کنید، وسایل و محل کار را کاملاً تمیز نمایید و وسایل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

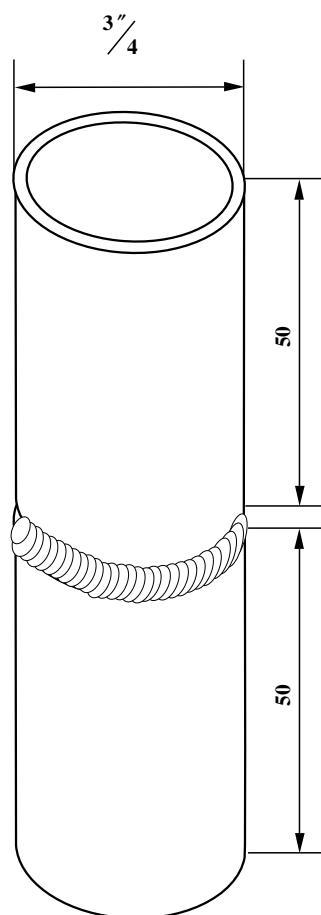

شماره	مشخصات قطعه کار	لوله سیاه
مقدار	تعداد جنس	st37
ملاحظات	اندازه‌ی قطعه	. 23 . 50
شماره‌ی نقشه: ۶_۴	نام قطعه کار: تمرین اتصال لوله سر به سر لوله عمودی ثابت	مقیاس ۱:۱
مدت: ۸ ساعت	هدف‌های آموزشی: تمرین جوشکاری لوله‌ی 2G	تولرانس خشن

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۶

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- جوشکاری و دریافت انشعاب از گاز شهری باید به وسیله‌ی شرکت مربوطه انجام شود.
- قبل از جوشکاری و برشكاری در مخازن باید آزمایش شود که گازهای داخل مخزن قابل اشتعال نباشند.
- جوشکاری داخل مخازن چرب و آغشته به گریس و روغن بسیار خطرناک است و باید مخازن عاری از هرگونه چربی باشند.
- توجه: گاز اکسیژن خالص، در فضای مخازن آلوده به چربی، باعث اشتعال و انفجار می‌شود.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1-G11	—	= ۲
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	لوله‌ی $\frac{3}{4}$ "	—	مطابق نقشه


زمان: ۸ ساعت

۶-۴- دستور العمل جوشکاری لوله به لوله (لوله در امتداد عمودی و به صورت ثابت)


وسایل اینمی و ابزار کار را از انبار تحویل بگیرید و با
رعایت نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب اجرا کنید.

۱- مطابق نقشه، لوله را بریده و قطعات کار را تمیز و
آماده کار کنید.

۲- قطعات را با فاصله‌ی ۳ میلی‌متر از هم خال‌جوش
برزینید و یک قطعه‌ی کمکی را نیز به آن خال‌جوش نمایید(شکل
۴-۱۸).

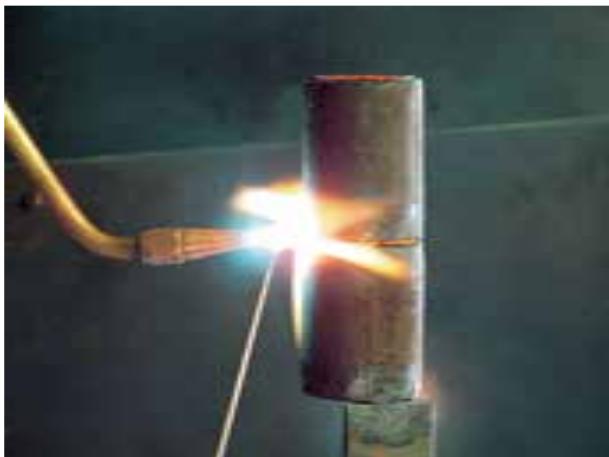


شکل ۴-۱۸

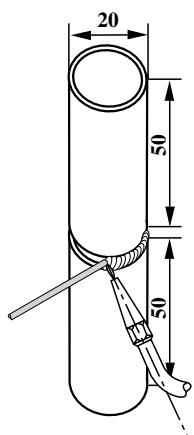

شکل ۴-۱۹

۳- با توجه به این‌که می‌توانید با گردش دورانی لوله تمام
درز را به راحتی جوشکاری کنید و مثل جوشکاری افقی است،
کافی است فرم مشعل و سیم جوش در شکل ۴-۱۹ را مشاهده
کنید و جوشکاری را انجام دهید.

۴- در پایان وسایل را جمع‌آوری و سپس ابزار و محل
کار را تمیز کنید و ابزار و وسایل دریافتی را به انبار تحویل
دهید.

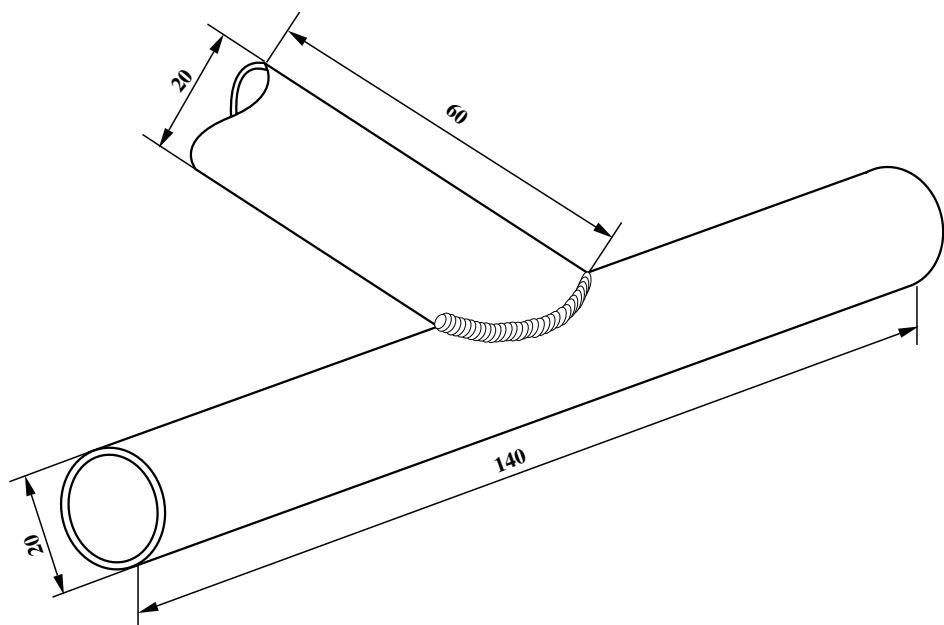

شماره نکته: ۴-۷	نام قطعه کار: اتصال سه راهی مایل مقیاس ۱:۱
مدت: ۸ ساعت	هدف های آموزشی: تمرین جوشکاری لوله ای انشعابی مایل تولرانس خشن
مشخصات قطعه کار شماره ملحوظات	لوله ای سیاه لوله ای سیاه تعداد جنس
. $\frac{3}{4}$. 60 . $\frac{3}{4}$. 140	st37 st37

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۷-۴

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد
۸	نبشی زیرکاری	نبشی ۳	300mm

نکات ایمنی و حفاظتی

۱- کپسول‌ها را از هر نوع منبع حرارتی دور نگه‌دارید زیرا افزایش دما موجب بالا رفتن فشار گاز درون کپسول خواهد شد و احتمال خطر انفجار را افزایش می‌دهد.

۲- از غلتاندن کپسول‌ها بر روی زمین خودداری کنید.

۳- شیلنگ‌های صدمه دیده و سوراخ شده را نباید با نوار چسب و امثال آن ترمیم کنید، چون مخاطرات آتش‌سوزی و انفجار به دنبال دارد. به جای لوله‌های آسیب‌دیده از لوله‌های سالم یا نو استفاده کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مس وار	G1-G11	.. 2.5	..
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	st37	—	مطابق نقشه

۷-۴- دستور العمل جوشکاری لوله به لوله با اتصال زاویه دار

وسایل اینمی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات اینمی مراحل کار را به ترتیب زیر اجرا کنید.

- ۱- طبق نقشه لوله ها را با لوله برآمده نمایید و لبه های کار را مطابق شکل ۴-۲۰ آماده و تمیز کنید.



شکل ۴-۲۰


نکتهای اینمی

موقع سنگزنی و آماده سازی لبه های تحت زاویه های ۴۵ درجه از عینک مخصوص سنگزنی استفاده کنید و مواژب دست های خود باشید.



شکل ۴-۲۱


- ۲- با استفاده از یک قطعه نبیشی، قطعه های زیری را ثابت روی میز قرار دهید و با روشن کردن مشعل و تنظیم شعله، مطابق شکل ۴-۲۱، قطعه های زاویه دار را به آن خال جوش بزنید.

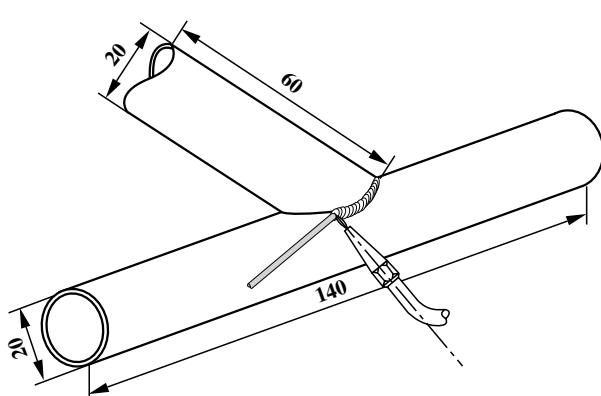

شکل ۴-۲۲

- ۳- با توجه به آنچه که در نقشه ۴-۲۲ مشاهده می کنید زاویه را نسبت به قطعه کار همواره حدود ۶۰ درجه و زاویه های سیم جوش با قطعه کار را ۳۰ درجه و زاویه های بین سیم جوش و مشعل را در حدود ۹۰ درجه ثابت نگه دارید و دور تا دور اتصال را جوشکاری کنید.

- ۴- شعله را خاموش کنید و محل کار و وسایل و ابزار را تمیز و مرتب کنید و وسایل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

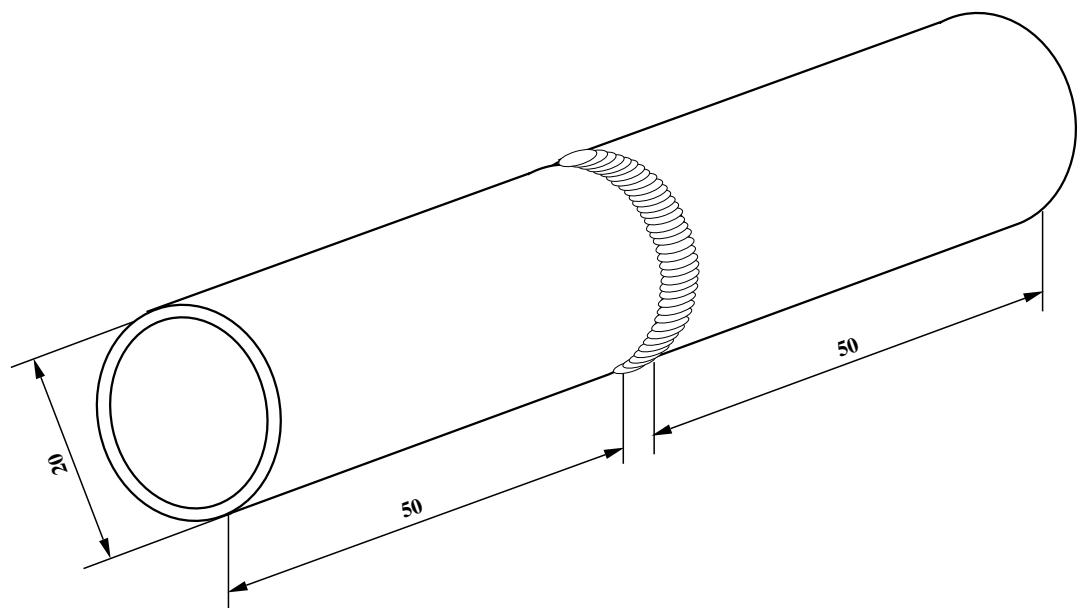

لوله‌ی سیاه	2	st37	$\frac{3}{4}'' \cdot 50$	مشخصات قطعه کار	شماره
				اندازه‌ی قطعه	تعداد جنس
مقیاس ۱:۱				نمای قطعه کار: جوشکاری لوله به لوله در حالت افقی لوله ثابت	شماره نمای نقشه: ۸-۴
تولرانس خشن				هدف‌های آموزشی: تمرین جوشکاری 5G	مدت: ۸ ساعت

تجهیزات و وسایل ایمنی جهت اجرای دستورالعمل ۸

جدول وسایل ایمنی

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	اندازه‌ی بدن	یک دست
۲	کفش ایمنی	اندازه‌ی پا	یک جفت
۳	عینک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۴	پیش‌بند	چرمی	یک عدد
۵	دستکش	چرمی	یک جفت
۶	کلاه ساده	نخی - کتانی	یک عدد

جدول وسایل کار

ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	دستگاه جوش گاز	کامل	یک دستگاه
۲	سرمشعل شماره‌ی ۲-۴	استاندارد	یک عدد
۳	برس سیمی	با سیم فولادی	یک عدد
۴	سوزن سرمشعل	استاندارد	یک عدد
۵	انبر قطعه‌گیر	کوچک	یک عدد
۶	فندک جوشکاری	استاندارد	یک عدد
۷	میز کار	مخصوص جوش گاز	یک عدد

نکات ایمنی و حفاظتی

- ۱- مواد قابل استعمالی مانند کاغذ، پارچه، چوب و مواد نفتی و گاز باید از محل جوشکاری دور باشد.
- ۲- در موقع جوشکاری از پوشیدن لباس پشمی و نایلونی خودداری کنید.
- ۳- موقع جوشکاری و برشکاری حتماً از عینک‌های مخصوص استفاده کنید.
- ۴- همه‌ی وسایل جوشکاری را در وضع خوب نگهداری کنید.

جدول مواد لازم

ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	سیم جوش مسوار	G1-G11	.. 2.5	..
۲	گاز اکسیژن با فشار	2-3 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۳	گاز استیلن با فشار	0.5-1.5 bar	—	از خط لوله یا دستگاه
۴	قطعات کار	لوله $\frac{3}{4}$ "	—	مطابق نقشه

۴-۸- دستور العمل جوشکاری لوله به لوله در حالت افقی (لوله ثابت)




شکل ۴-۲۳

ابزار و وسایل اینمی را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- دو قطعه لوله، هر یک به قطر $\frac{3}{4}$.. و طول 5° میلی متر، آماده کنید.

۲- مشعل را روشن و شعله‌ی مناسب را تنظیم کنید و دو قطعه لوله را با یک تسمه‌ی کمکی، مطابق شکل ۴-۲۳، خال‌جوش بزنید، سپس آن را به صورت افقی به نگهدارنده‌ی میز کار محکم کنید.

۳- از زیر لوله و در نقطه‌ی ساعت ۶ در جهت موافق حرکت عقربه‌های ساعت شروع به جوشکاری کنید.

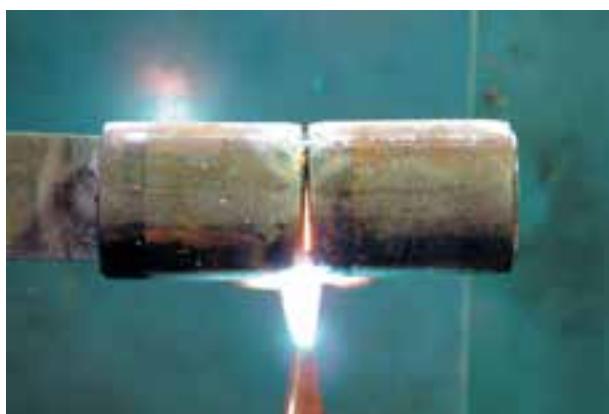


شکل ۴-۲۴

نکته‌ی مهم

توجه داشته باشید که در نقطه‌ی شروع جوشکاری هر دو لبه‌ی لوله کاملاً حرارت دیده و لبه‌ها ذوب شده باشد، سپس با ذوب سیم جوش گرده جوش ایجاد کنید.


۴- مطابق آنچه که در شکل ۴-۲۴ مشاهده می‌کنید جوشکاری را به طرف بالا و در طرف نقطه‌ی ساعت ۹ و سپس، تا ذوب شدن کامل لبه‌های لوله، جوشکاری را تا نقطه‌ی ساعت ۱۲ ادامه دهید.

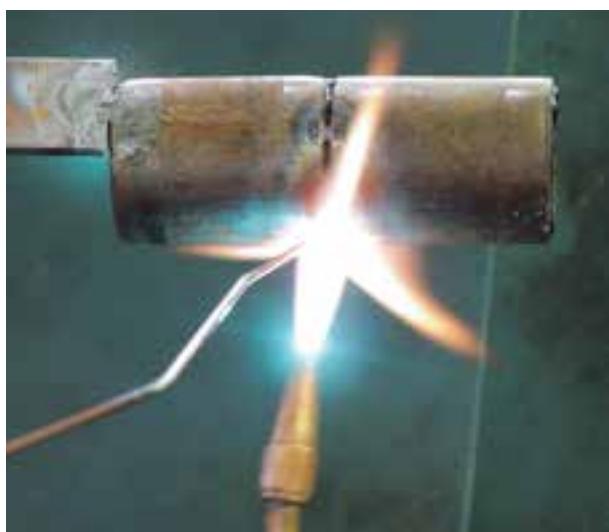

شکل ۴-۲۵


۵- با شعله، محل شروع جوشکاری، یعنی نقطه‌ی ساعت ۶ را کاملاً گرم کنید و پس از ذوب شدن کامل گرده جوش و ایجاد حوضچه‌ی مذاب مناسب، جوشکاری را در جهت عکس حرکت، به طرف نقطه‌ی ساعت ۳ انجام دهید (شکل ۴-۲۵) تا به نقطه‌ی ساعت ۱۲ یعنی انتهای گرده جوش قبلى بررسید.

۶- در تمام مسیر جوشکاری، مطابق شکل ۴-۲۶، سعی کنید زاویه‌ی مشعل نسبت به قطعه کار را 6° درجه و زاویه‌ی سیم جوش با قطعه کار را 3° درجه ثابت نگهدارید. یک نواختی گرده جوش و ذوب شدن کامل لبه‌ها الزامی است.

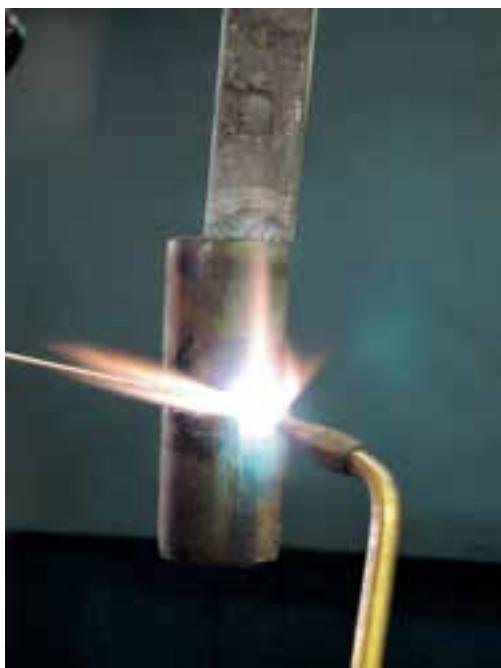

شکل ۴-۲۶

۷- در جوشکاری لوله باید تمام ضخامت لوله حرارت دیده و ذوب شود تا با مذاب سیم جوش کاملاً مخلوط شود و جوش نفوذ کافی داشته باشد.

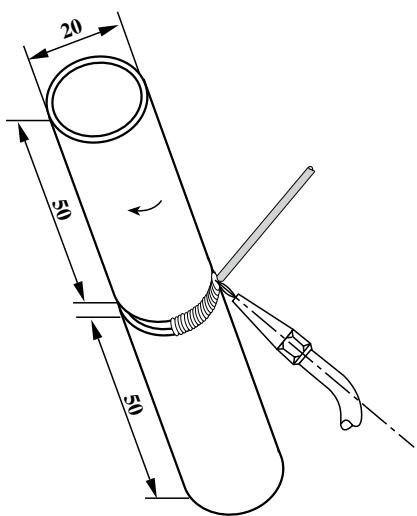

شکل ۴-۲۷

۸- در پایان وسائل و ابزار را جمع‌آوری، محل کار و ابزار را تمیز کنید و ابزار و وسائل دریافتی را به انبار تحویل دهید.

زمان: ۵ ساعت


۴-۹- تمرین‌های عملی افزایش مهارت و خودبازی در جوشکاری لوله با شعله‌ی گاز

۱- مطابق شکل ۴-۲۸ با لوله‌ی $\frac{1}{2}$ یک زانوی 90°


بسازید.

مراحل کار را خودتان آماده کنید، سپس یک گزارش کامل مطابق با دستورالعمل‌های کتاب تهیه کنید و به هنرآموزتان تحول دهید.

۲- محصول جوشکاری خود را مشاهده و ارزشیابی کنید و در صورت لزوم از هنرآموزتان کمک بگیرید.

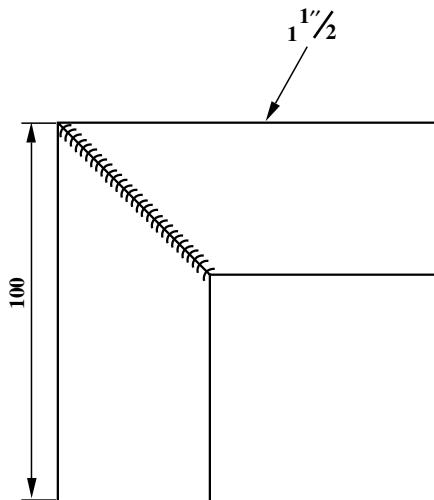

شکل ۴-۲۸

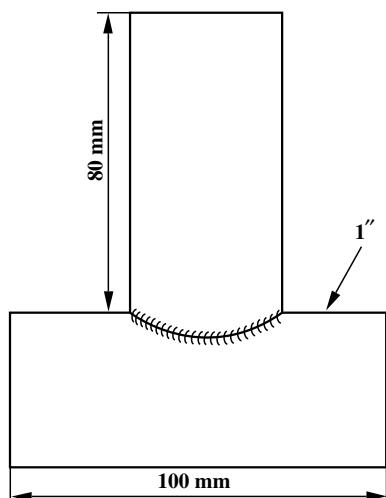


شکل ۴-۲۹

۳- یک سهراهی، مطابق شکل ۴-۲۹، با لوله‌ی ۱"

بسازید.

با توجه به مراحل کارهای مشابه که انجام داده‌اید و با مشورت با هنرآموزتان یک گزارش کامل همراه با لیست وسایل ایمنی و ابزار مورد استفاده و نکات ایمنی که باید رعایت شود تهیه کنید و پس از تأیید هنرآموز خودتان شروع به ساخت سهراهی، مطابق شکل ۴-۲۸، کنید.

زمان: ۳ ساعت

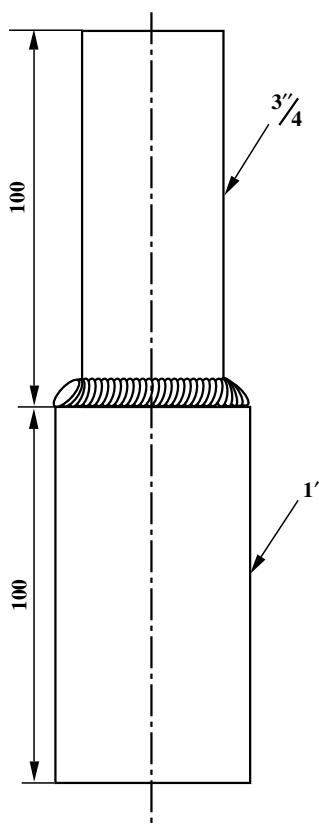


شکل ۴-۳۰

۴- یک تبدیل ۱" به $\frac{3}{4}$ "، مطابق شکل ۴-۳۰، با توجه به مهارت‌های تمرین شده بسازید و نتیجه‌ی کار را مشاهده کنید.
قبل از شروع به کار گزارش کامل مراحل کار و لیست وسایل ایمنی و جدول ابزار کار و نکات ایمنی لازم در کار را تهیه نموده و به هنرآموزتان تحویل دهید.

زمان: ۴ ساعت

۴- با استفاده از یک زانوی جوش، مطابق شکل ۴-۳۱ و با استفاده از لوله‌ی سیاه هم قطر زانویی، یک اتصال سه‌پارچه بسازید و مهارت خود را در جوشکاری لوله با شعله‌ی گاز آزمایش کنید.

قبل از شروع به کار، مانند تمرینات قبلی، گزارش کامل مراحل کار را تهیه و با هنرآموزتان در این خصوص مشورت کنید. شکل انواع اتصالات جوشی را در صفحه‌ی بعد مشاهده نمایید.

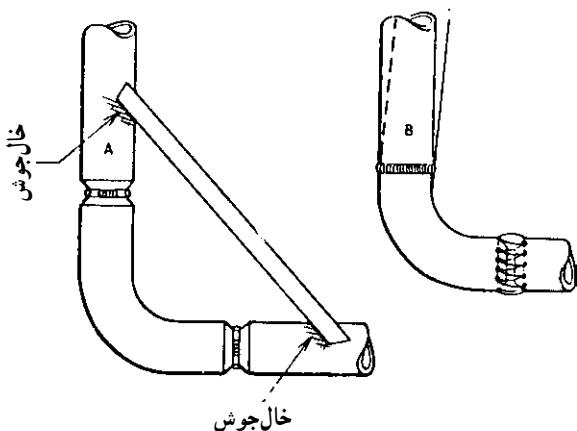

شکل ۴-۳۱


درپوش فلامج	فلانچ فلانچ درپوش	رینگ	لبدار انتهایی	زانویی ۱۸۰ کوتاه	
کربند	تبدیل کنار	تبديل وسط	تبدیل زانویی	زانویی ۱۸۰ بزرگ	
سر لوله چفت شنسنده	تبدیل کنار	تبدیل وسط	چهارراهی	زانویی ۱۸۰	
سمر اهی زاویدار	زانویی تبدیل	سمر اهی با تبدیل	زانویی ۹۰ کوتاه	زانویی ۹۰	
عدسی	سمر اهی	زانویی ۹۰	زانویی ۹۰	زانویی ۹۰	
فلامج	فلامج	چهارراهی	زانویی ۴۵	زانویی ۴۵	
فلامج	فلامج	سمر اهی با تبدیل	زانویی ۹۰	زانویی ۹۰	
فلامج	فلامج	زانویی ۹۰	زانویی ۹۰	زانویی ۹۰	

زمان: ۳ ساعت

۵- با لوله‌ی جدار نازک یک زانویی سه تکه، مطابق

شکل ۴-۳۲، بسازید.

مانند تمرینات قبلی یک گزارش کامل همراه با مراحل کار و لیست وسایل ایمنی و جدول ابزار کار و نکات ایمنی که باید رعایت شود تهیه کنید و به هنرآموز خودتان تحويل دهید.

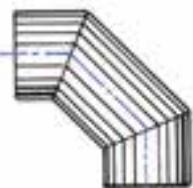

شکل ۴-۳۲

آزمون پایانی (۱۴)

- ۱- جوشکاری کدام نوع کیفیت مطلوب ندارد؟
- الف) فولادی درزدار
ب) فولادی جدار نازک
ج) گالوانیزه
د) جدار ضخیم
- ۲- در جوشکاری لوله سربه سر گردشی برای جوشکاری طرف دوم لوله کدام نکته ابتدا باید انجام شود؟
- الف) ذوب کردن سر مفتول
ب) ذوب کردن ابتدای گرده جوش قبلی
ج) گرم کردن سرتاسر درز
د) گرم کردن یک سانتی متر از سر سیم جوش
- ۳- گاز اکسیژن برای کدام موارد مناسب نمی باشد؟
- الف) تمیز کردن لباس کار از گرد و خاک
ب) تخلیه‌ی گازهای داخل مخزن
ج) باد کردن لاستیک دوچرخه و موتورسیکلت
د) تمام موارد ذکر شده
- ۴- کدام نوع لوله باید با فاصله‌ی ریشه‌ی مناسب جوشکاری شود؟
- الف) لوله‌ی جدار نازک
ب) لوله‌ی جدار گالوانیزه
ج) لوله‌ی جدار ضخیم
د) لوله‌ی درزدار جدار نازک
- ۵- کدام روش برشکاری لوله‌ی پخ مناسب را برای جوشکاری به وجود می آورد؟
- الف) برش با سنگ فیبری برش
ب) برش با اره لنگ
ج) برش با اره دستی
د) برش با لوله بر
- ۶- لوله‌های گاز شهری چگونه جوشکاری می شود؟
- الف) با فاصله‌ی ریشه
ب) بدون فاصله‌ی ریشه
ج) با شعله‌ی اکسیدی
د) با شعله‌ی احیاء
- ۷- برای جوشکاری سربه سر لوله‌ی گردشی، جوشکاری ابتدا از چه نقطه‌ای شروع می شود؟
- الف) از نقطه‌ی ساعت ۶
ب) از نقطه‌ی ساعت ۹
ج) از نقطه‌ی ساعت ۳
د) از نقطه‌ی ساعت ۱۲
- ۸- در شروع جوشکاری لوله ابتدا باید کدام نکته مورد توجه باشد؟
- الف) ذوب کردن لبه‌های لوله
ب) ذوب کردن گرده جوش قبلی
ج) ذوب کردن حال جوش
د) تمام موارد ضرورت دارد
- ۹- جوشکاری لوله در حالت عمودی، که ثابت باشد و گردد هم نداشته باشد کدام است؟
- الف) ۱G
ب) ۲G
ج) ۳G
د) ۶G



۱۰- برای برشکاری لبه‌های لوله‌ی انشعابی زاویه‌دار از کدام وسیله کمک می‌گیریم؟

- الف) شابلن و اره دستی
ب) شابلن و سنگ سنباده و سوهان
ج) سوهان و اره
د) اره - سوهان و سنگ

۱۱- برای ایجاد انشعاب روی یک لوله چه مراحلی به ترتیب اجرا می‌شود؟

جواب در دو سطر :

.....
.....

۱۲- برای این که جوشکاری لوله‌ی انشعابی همراه با لوله‌ی اصلی پیچیدگی در جوش به وجود نیاید چه باید

کرد؟

جواب در یک سطر :

.....

واحد کار پنجم

توانایی اجرای پروژه‌ی پایان دوره

هدف کلی

انجام یک مجموعه مهارت در یک کار به عنوان پروژه

هدف‌های رفتاری : فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

۱- تعریف پروژه را بیان کند؛

۲- مراحل مختلف یک پروژه را توضیح دهد؛

۳- چگونگی انتخاب پروژه را بیان کند؛

۴- با لوله‌ی سیاه و با جوشکاری گاز یک کلکتور بسازد.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۶	۲۴	۳۰

پیش آزمون (۵)

۱- پروژه را تعریف کنید و به طور مفصل توضیح دهید.

۲- انواع پروژه را همراه با ذکر مثال نام ببرید.

۳- مراحل مختلف پروژه را نام ببرید.

۴- مقدمات اجرای یک پروژه‌ی فرضی را بنویسید.

آشنایی با پروژه، مفهوم و انواع آن

- ۲- مواد اولیه‌ی مورد نیاز (مواد اصلی - مواد کمکی و...)
- ۳- امکانات و وسایل کار (کارگاه - امکانات کارگاهی)
- ۴- نیروی انسانی و تخصص آن‌ها (مدیریت اجرا و پرسنل اجرایی - پرسش نظارت و کنترل)
- ۵- برنامه‌ی زمان‌بندی اجرا (شروع و دسته‌بندی کارهای موازی)
- ۶- روش‌های اجرایی و عملیاتی (امانی - پیمانکاری و...)
- ۳- مرحله‌ی پایانی: مرحله‌ی پایانی را می‌توان به تنها یک «پروژه» نامید. در این مرحله لازم است کارها طوری برنامه‌ریزی شود که قابل قبول دستگاه نظارت و قابل تحويل به صاحب کار باشد. تهیه‌ی گزارش‌ها و یادداشت‌های دقیق از نحوه اجرای کارها و تست‌ها و بازرگانی‌های انجام شده کمک زیادی به تحويل کار داشته و به عنوان مدارک حسن ساقبه در پروژه‌ها و مناقصات بعدی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از وظایف مشکل ولی غیرقابل اجتناب پروژه‌ها مسایل کارگری است، از جمله رعایت صحیح مقررات دولتی در خصوص پرداخت حق پیمه‌ی کارگران و عوارض و مالیات دولتی که باید از شروع پروژه مورد توجه بوده و در زمان خود نسبت به آن اقدام و سوابق مکتوب آن‌ها در بایگانی نگهداری شود.

هم چنین برنامه‌ی دقیق و حساب شده‌ای برای تجهیزات و نیروی انسانی که در پروژه کار ندارند و به کار گرفتن آن‌ها در کار یا پروژه‌ی دیگری در این مرحله باید مورد توجه باشد. واضح است که در حین اجرای کار، علی‌رغم دقت نظری که در تهیه‌ی طرح‌ها و برنامه‌ها به عمل آمده است ایجاد تغییراتی در طرح غیرقابل اجتناب است، لذا باید به طور مستمر با مشاور پروژه یا امور نظارت و کنترل تبادل نظر شده و با موافقت کتبی آن‌ها تغییرات عملی شود. تهیه‌ی نقشه‌های اجرایی عملی فعالیت‌ها (As built drawings) توسط پیمانکار تهیه خواهد گردید که به تأیید مشاور یا امور نظارت نیز می‌رسد.

تعريف پروژه

به طور کلی پروژه عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که برای دستیابی به منظور یا هدفی خاص انجام می‌گیرد؛ به عبارت دیگر به یک سلسله عملیات که انجام آن‌ها با رعایت مقررات و استانداردهای از پیش مشخص شده برای رسیدن به هدفی از پیش طراحی شده صورت می‌گیرد پروژه می‌گویند.

انواع پروژه: فعالیت‌های مختلفی می‌تواند در قالب پروژه دیده شود که هر کدام در زمینه‌ی خاص یا در فواصل زمانی معین باید اجرا شود؛ مثلاً تعمیرات اساسی پالایشگاه هر دو سال یک بار یک نوع پروژه است.

بعضی از پروژه‌ها شامل کارهایی هستند که فقط یک بار انجام خواهند گرفت، مثل پروژه‌های ساختمانی یا تحقیقاتی یا تألیف کتاب. به طور مثال، راهاندازی یک کارخانه و یا ساخت بخشی از یک کارخانه یا یک سیستم از یک پروژه را - از لحظه‌ای که موضوع اجرای آن، به صورت یک نظریه، در فکر پایه‌گذاری می‌شود، تا زمانی که پروژه تکمیل شود و به هدف نهایی می‌رسد -، می‌توان به چند مرحله تقسیم کرد که بستگی به نوع و ماهیت پروژه ندارد.

هر پروژه شامل مراحلی است که عبارتند از :

مراحل مختلف یک پروژه

۱- مرحله‌ی نظری: نقطه‌ی آغازین یک پروژه که عبارت است از یک فکر یا خواسته که توسط یک فرد یا یک گروه ایجاد می‌شود.

۲- مرحله‌ی طرح و برنامه: در این مرحله امور طراحی و برنامه‌ریزی، با دقت بیشتری از مرحله‌ی نظری، با جزئیات کامل‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرد که می‌توان آن را به شرح زیر تقسیم‌بندی نمود :


۱- نقشه و طرح پروژه (شامل نقشه‌ی کلی، نقشه‌ی اجرایی و...)

پس از اتمام پروژه، معمولاً پروژه تحويل موقت می‌شود تا در طی زمانی معین پروژه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در این مدت نماینده‌ای از پیمانکار و نماینده‌ای از صاحب کار هر دو نقش بهره‌برداری را به عهده دارند تا اشکالات و نواقص احتمالی توسط پیمانکار برطرف شود و پس از سپری شدن زمان پیش‌بینی شده در قرارداد، تحويل قطعی انجام گردد.

انتخاب پروژه‌ی پایان دوره (مثال نمونه) با توجه به اطلاعات اولیه در مورد اصول و مراحل مختلف یک پروژه و انتخاب یک پروژه‌ی مرتبط با مهارت‌های جوشکاری گاز، پروژه‌ی ساخت یک کلکتور پیشنهاد می‌شود.


معرّفی کلکتور و کاربرد آن

کلکتور یک قسمت از سیستم گردش آب در مجموعه‌ی حرارتی شوفاز خانگی است و نقش آن در مجموعه این است که فشار آب را در موقع روشن شدن پمپ گردش آب ثابت نگه می‌دارد. در شکل ۵-۱ نمونه‌ای از یک کلکتور را مشاهده می‌کنید.

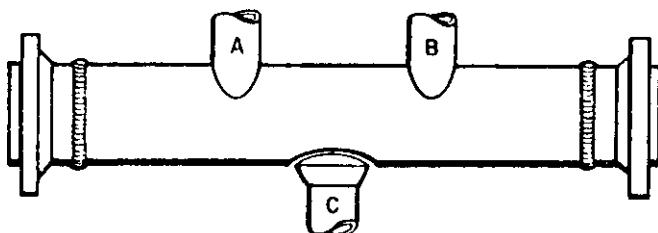

شکل ۵-۱

پس در اینجا می‌توان گفت مرحله‌ی نظری خاتمه یافته است. مرحله‌ی بعد طرح و برنامه است که طرح ابتدای انتخاب شده است (شکل ۲-۵).

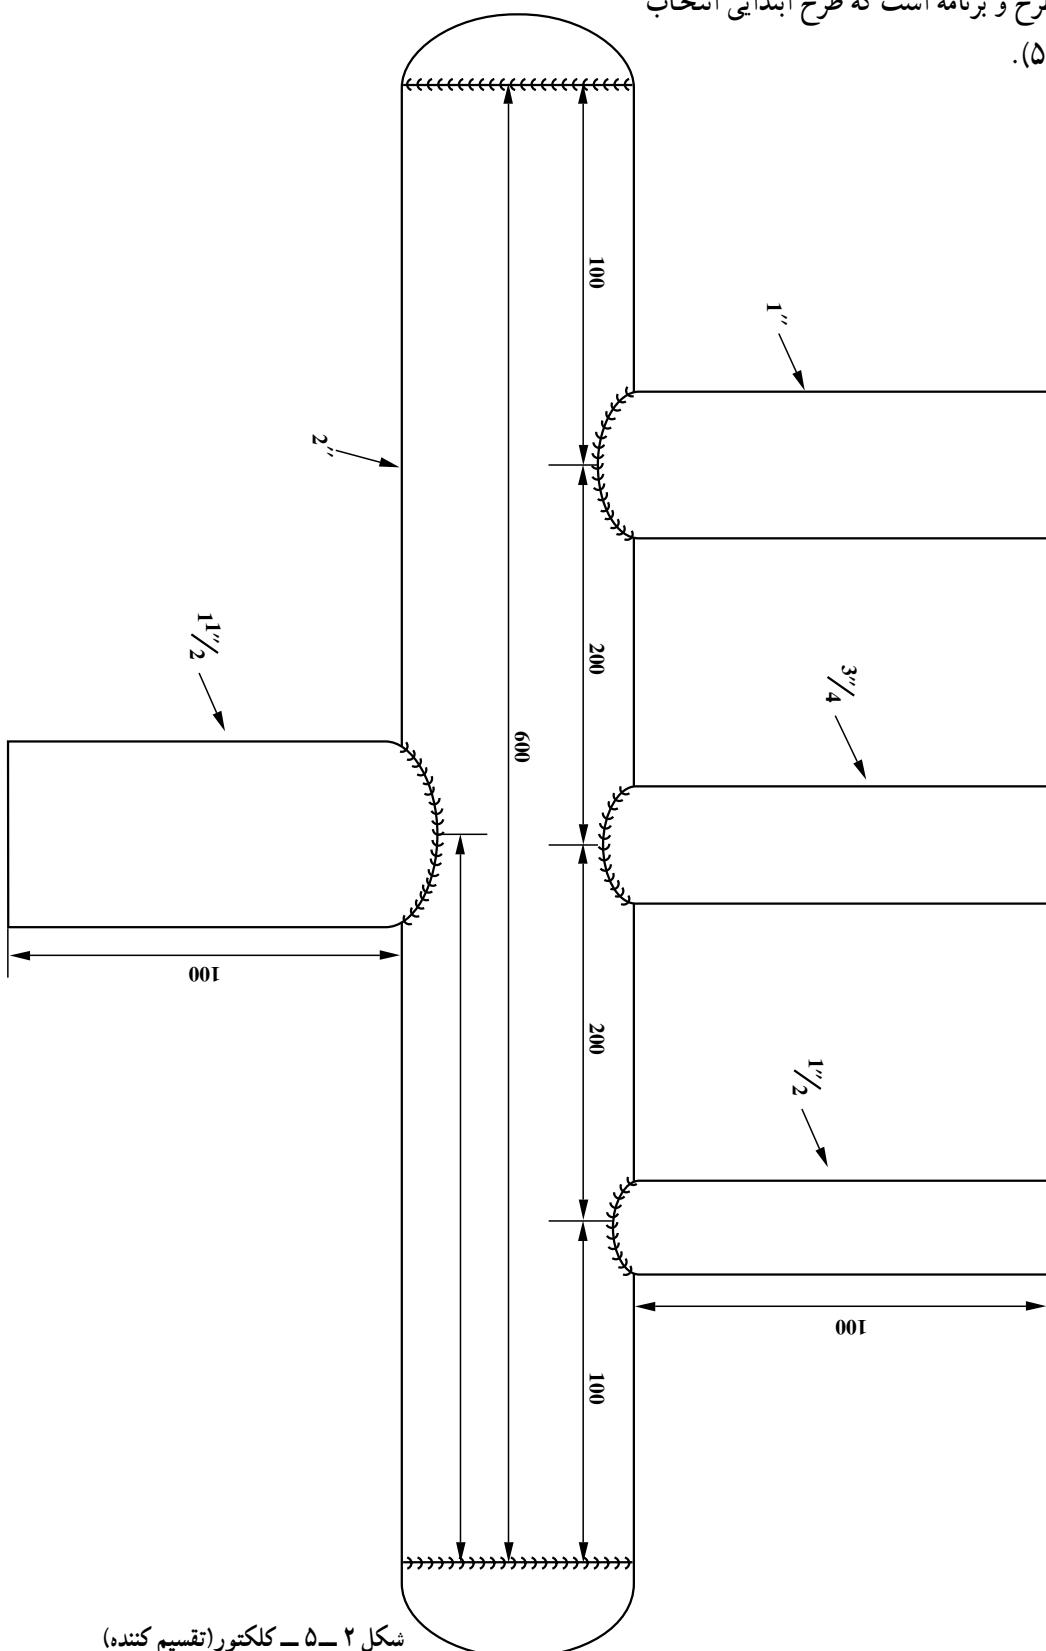

شکل ۲-۵ - کلکتور (تقسیم کننده)

فرم شماره

وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده در پروژه

ردیف	نام دستگاه یا وسیله‌ی کار	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				


فرم شماره

مواد اولیه و مواد کمکی پرشده

ردیف	مواد و مواد کمکی	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				

نکته‌ی بسیار مهم

یکی از مسائل مهم در هر پروژه دستورالعمل‌های اینمی و به کار گرفتن یک نفر به عنوان مسئول اینمی پروژه است. در صورت لزوم نیرویی تحت سرپرستی مسئول اینمی مطالعات و اقدامات و پیشگیری‌های لازم را در جلوگیری از سوانح اجرایی کار به عهده گرفته و اعمال نظر خواهد نمود و تهیه‌ی دستورالعمل‌های اینمی و اجرای آن‌ها را نیز عهده‌دار خواهد شد.

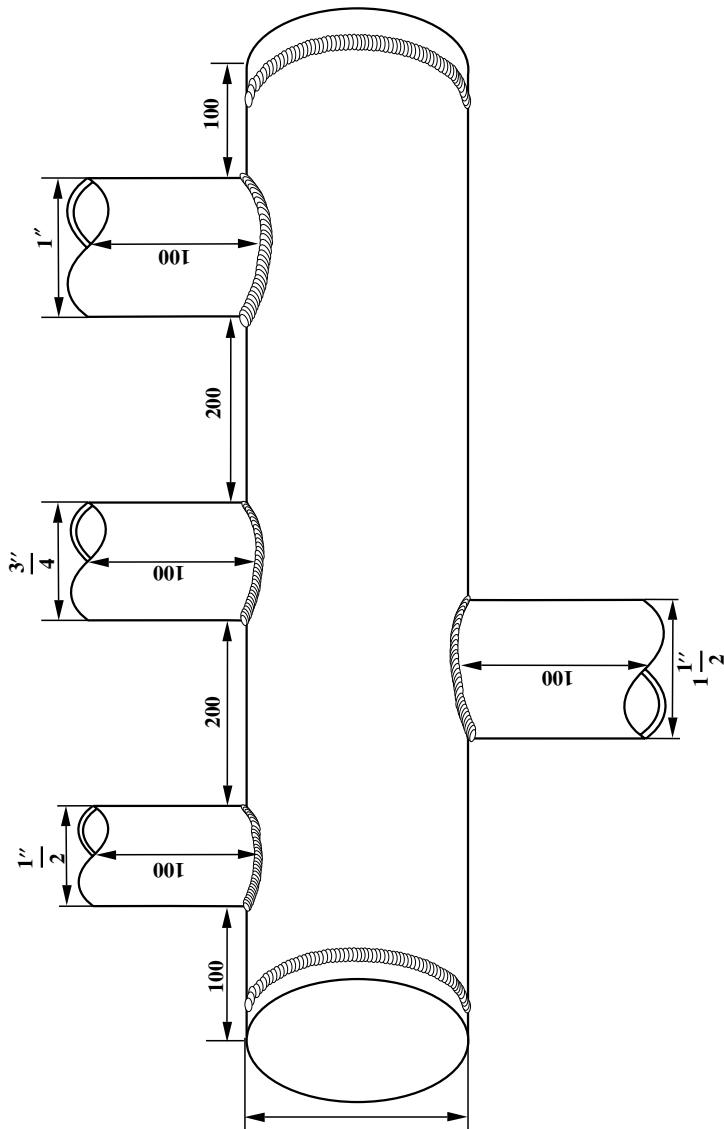

شکل ۳-۵

دستورالعمل اجرای پروژه‌ی ساخت کلکتور


۱- با استفاده از نقشه‌ی ساده یک نقشه‌ی پرسپکتیو ترسیم نمایید(شکل ۳-۵).

۲- نقشه‌ی قطعات مختلف پروژه را در دو نما ترسیم کنید.

۳- تهیه‌ی شابلون لوله‌های فرعی. تعداد چهار عدد لوله‌ی فرعی داریم که هر کدام باید به طور عمودی روی لوله‌ی اصلی جوشکاری شود.

برای این منظور باید از راه ترسیم تقاطع دو استوانه که محورهای آن‌ها بر هم عمودند ترسیم و گسترده‌ی لوله‌های فرعی را روی مقواه سفید نازک ترسیم کنید و از کناره‌های هر طرف ۱۰mm اضافه برای روی هم قرار گرفتن لبه‌های مقوا منظور کنید.

۴- قطعات را با لوله بر و سنگ سنبادهی دستی آماده کنید (شکل ۴-۵).

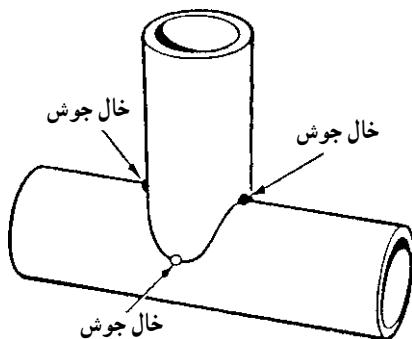

شکل ۴-۵



شکل ۵-۵



شکل ۶-۶



شکل ۷-۷

۵- لوله های آماده شده را روی لوله ای اصلی قرار دهید و اطراف لوله ای فرعی را، روی لوله اصلی، با سوزن خط کش خط کشی کنید، سپس سوراخ ها را با رعایت اندازهی ضخامت جدارهی لوله ای مشعل برش بزنید و مطابق شکل ۵-۵ قطعات را به یکدیگر خال جوش کنید.

۶- مانند تمرینات جوشکاری لوله، اتصالات را جوشکاری نمایید.

۷- عدسی های لوله را نیز پس از خال جوش زدن دور تا دور جوشکاری کنید (شکل ۶-۵) و یا دو عدسی دور لوله را بیندید.

۸- قطعه کار را برس زده و بازرسی چشمی به عمل آورید و در صورت لزوم عیوب را برطرف کنید.

۹- با بستن سه دهانهی لوله به وسیلهی کیسه نایلون و یک حلقه کش از طریق لوله $\frac{1}{2}$ ۱، که مطابق شکل ۷-۵ در طرف بالا قرار دارد، کلکتور را از آب پر کنید و از نظر نشتی محل جوشکاری را تست کنید. در صورت نشتی با سنگ زدن و جوش دوباره رفع عیوب کنید.

۱۰- در خاتمه پس از حصول اطمینان از کیفیت قطعه هی جوشکاری شده، آن را به هنرآموز خود برای ارزشیابی تحويل دهید.

آزمون پایانی (۵)

۱- در رابطه با پروژه‌ی پایانی مهارت‌های جوشکاری گاز حداقل سه پروژه معرفی کنید.

۲- پروژه‌هایی را نام ببرید که فصلی یا دوره‌ای باشند (حداقل ۵ پروژه)

۳- مراحل مختلف ساخت یک منبع استوانه‌ای را که ۲۰۰۰ لیتر گنجایش گازویل داشته باشد بنویسید.

۴- برای جلوگیری از ایجاد پیچیدگی در لوله، هنگام جوشکاری لوله‌های انشعابی چه می‌کنیم؟

الف) خال جوش

ب) استفاده از مهار با خال جوش

ج) استفاده از نگهدارنده‌های مخصوص همان کار د) تمام موارد بسته به نوع کار

۵- کلکتور در کجا کاربرد دارد و چه نقشی ایفا می‌کند؟

الف) لوله‌کشی آب سرد

ج) سیستم گردش آب شوفاز

د) سیستم گردش آب چیلر

۶- فرم وسائل و دستگاه‌های مورد استفاده در پروژه در کدام مرحله تهیه می‌شود؟

الف) طرح و برنامه

ب) موقع اجرا

ج) در نظریه

پاسخ نامه

پیش آزمون ۱

سوال ۱	گزینه‌ی د
سوال ۲	گزینه‌ی د
سوال ۳	گزینه‌ی د
سوال ۴	گزینه‌ی د
سوال ۵	گزینه‌ی د
سوال ۶	جواب بلی
سوال ۷	جواب بلی
سوال ۸	گزینه‌ی ج
سوال ۹	گزینه‌ی الف
سوال ۱۰	جواب : خیر
سوال ۱۱	جواب بلی
سوال ۱۲	جواب : خیر

آزمون پایانی ۱

سوال ۱	گزینه‌ی ب
سوال ۲	گزینه‌ی الف
سوال ۳	گزینه‌ی ب
سوال ۴	گزینه‌ی ب
سوال ۵	گزینه‌ی ج
سوال ۶	گزینه‌ی الف
سوال ۷	گزینه‌ی ب
سوال ۸	گزینه‌ی ب
سوال ۹	الف. وضعیت افقی و ب. جوش شیاری است ج. با ۲G مشخص شده است
سوال ۱۰	(الف) نفوذ (ب) سمت چپ (ج) سمت راست
سوال ۱۱	گزینه‌ی الف
سوال ۱۲	گزینه‌ی ج
سوال ۱۳	گزینه‌ی د
سوال ۱۴	گزینه‌ی ب
سوال ۱۵	گزینه‌ی الف
سوال ۱۶	گزینه‌ی ب
سوال ۱۷	گزینه‌ی د
سوال ۱۸	گزینه‌ی د

پیش آزمون ۲

سوال ۱	گزینه‌ی د
سوال ۲	گزینه‌ی ج
سوال ۳	گزینه‌ی ج
سوال ۴	گزینه‌ی د
سوال ۵	گزینه‌ی د
سوال ۶	گزینه‌ی الف
سوال ۷	گزینه‌ی ج
سوال ۸	گزینه‌ی ب
سوال ۹	گزینه‌ی الف
سوال ۱۰	گزینه‌ی الف
سوال ۱۱	قطر سیم جوش یک میلی متر بیشتر از نصف ضخامت ورق در نظر می‌گیریم (میلی متر) . $\frac{e}{2}$. (d)

سؤال ۱۲ برای اینکه سیم جوش دچار زنگ زدگی نشود پس از اینکه قطر آن در کارخانه به اندازه مطلوب رسید با لایه‌ی نازک پوشش می‌دهند تا دچار زنگ زدگی نشود.

آزمون پایانی ۲

جواب : با هر دو روش پیش‌دستی و پس‌دستی امکان جوشکاری با شعله‌ی گاز وجود دارد. در روش پیش‌دستی شعله به طرف قسمت جوش نخورده‌ی اتصال است. لبه‌های اتصال قبل از ذوب شدن گرم شده و آمادگی بیشتری برای ذوب فراهم می‌شود و سرعت پیشروی جوشکاری نیز زیاد می‌شود، ولی نفوذ جوش کمتر از روش پس‌دستی است.

سؤال ۳ گزینه‌ی ب	سؤال ۲ گزینه‌ی د
سؤال ۵ گزینه‌ی ب	سؤال ۴ گزینه‌ی د
سؤال ۷ گزینه‌ی ب	سؤال ۶ گزینه‌ی ج
سؤال ۹ گزینه‌ی ج	سؤال ۸ گزینه‌ی ب
سؤال ۱۱ گزینه‌ی ج	سؤال ۱۰ گزینه‌ی ج
سؤال ۱۳ گزینه‌ی الف	سؤال ۱۲ گزینه‌ی ج
سؤال ۱۵ گزینه‌ی ج	سؤال ۱۴ گزینه‌ی د
سؤال ۱۷ گزینه‌ی د	سؤال ۱۶ گزینه‌ی ج
سؤال ۱۹ گزینه‌ی الف	سؤال ۱۸ گزینه‌ی الف
	سؤال ۲۰ گزینه‌ی د

پیش‌آزمون ۳

سؤال ۲ گزینه‌ی د	سؤال ۱ گزینه‌ی د
سؤال ۴ گزینه‌ی الف	سؤال ۳ گزینه‌ی ب
سؤال ۶ جواب : خیر	سؤال ۵ جواب : بلی
سؤال ۸ گزینه‌ی ب	سؤال ۷ گزینه‌ی الف
جواب : شعله‌ی اکسید کننده شعله‌ای است که در آن شیر اکسیژن روی مشعل بیشتر از شعله‌ی خنثی باز است. همچنین شعله دو قسمتی است و طول شعله کوتاه‌تر و صدای شعله بیشتر از شعله‌ی خنثی است و کناره‌ی شعله دندانه‌دار است.	سؤال ۹ گزینه‌ی الف
جواب : لبه‌های کار ذوب نشده ولی سیم جوش ذوب شده است و مذاب سیم جوش با مذاب لبه‌های کار با هم مخلوط نمی‌شوند. علاوه بر این جوش برجسته و بدون قاعده به وجود می‌آید و اتصال انجام شده ضعیف است.	سؤال ۱۰ گزینه‌ی ب

آزمون پایانی ۳

سؤال ۱	گزینه‌ی الف
سؤال ۲	گزینه‌ی ب
سؤال ۳	گزینه‌ی الف
سؤال ۴	گزینه‌ی الف
سؤال ۵	گزینه‌ی ب
سؤال ۶	گزینه‌ی ب
سؤال ۷	جواب : ابتدا کار سرد است و باید لبه‌های اتصال ذوب شود، لذا برای این که زودتر به درجه‌ی ماکریم یا درجه‌ی ذوب برسیم لازم است مشعل را بر کار عمود بگیریم تا گرما در منطقه‌ی کوچک‌تری متمرکز شود و سریع‌تر لبه‌های کار ذوب شود.
سؤال ۸	جواب : تزدیک شدن سرمشعل بیش از اندازه به حوضچه‌ی مذاب باعث راندن مذاب از حوضچه‌ی مذاب می‌شود و درصورتی که خیلی تزدیک شود امکان سوختن گازهای تشکیل شده را نخواهیم داشت و شعله قطع و وصل می‌شود و صدا می‌دهد و پاشش زیادی از جرقه‌ها را به دنبال خواهد داشت.
سؤال ۹	گزینه‌ی ب
سؤال ۱۰	گزینه‌ی ب
سؤال ۱۱	گزینه‌ی الف
سؤال ۱۲	گزینه‌ی ب
سؤال ۱۳	گزینه‌ی د
سؤال ۱۴	گزینه‌ی ج
سؤال ۱۵	گزینه‌ی الف

پیش‌آزمون ۴

سؤال ۱	گزینه‌ی د
سؤال ۲	گزینه‌ی ب
سؤال ۳	گزینه‌ی د
سؤال ۴	گزینه‌ی الف
سؤال ۵	گزینه‌ی ج
سؤال ۶	گزینه‌ی د
سؤال ۷	گزینه‌ی الف
سؤال ۸	گزینه‌ی ب
سؤال ۹	گزینه‌ی د
سؤال ۱۰	گزینه‌ی الف
سؤال ۱۱	جواب : خیر

آزمون پایانی ۴

سؤال ۱	گزینه‌ی ج
سؤال ۲	گزینه‌ی ب
سؤال ۳	گزینه‌ی د
سؤال ۴	گزینه‌ی ج
سؤال ۵	گزینه‌ی ج
سؤال ۶	گزینه‌ی الف
سؤال ۷	گزینه‌ی د
سؤال ۸	گزینه‌ی ج
سؤال ۹	گزینه‌ی ب
سؤال ۱۰	گزینه‌ی ب

جواب : ابتدا باید لبه‌های لوله‌های انشعابی به فرم سطح خارجی لوله‌ی اصلی آماده‌سازی شود که به سیله‌ی شابلن برشکاری و سنگ‌زنی می‌شود، سپس با قرار دادن لوله‌ی فرعی روی لوله‌ی

اصلی دور آن را خط می کشیم و با توجه به ضخامت جداره خطوط برش را روی لوله ای اصلی سنبه نشان می کنیم و با مشعل برش می بریم.

سوال ۱۲ جواب : طرف مقابل انشعاب را با وسیله ای مناسب مهار می کنیم یا لوله ای اصلی را پیش گرم می کنیم ؛ یعنی پشت محل اتصال لوله ای فرعی قسمتی از لوله ای اصلی را با شعله حرارت می دهیم تا هر دو طرف لوله ای اصلی در محل اتصال موقع جوشکاری حرارت دیده باشد.

پیش آزمون ۵

سوال ۱ جواب : به مجموعه ای از فعالیت ها که در راستای تحقق یک هدف خاص انجام می گیرد پروژه گویند. در انجام عملیات رعایت مقررات و استانداردهای مشخص شده و رعایت نکات و دستور العمل های اینمی الزامی است.

سوال ۲ جواب : پروژه ممکن است در زمینه ای تحقیقی باشد ؛ به طور مثال کاربرد جوشکاری با شعله ای گاز در صنعت ایران و یا مثلاً در زمینه ای آمار : چه تعدادی از جوشکاران گواهی کار از مؤسسات معترض دارند. در زمینه ای تعمیرات نیز : مثلاً تعمیرات سالیانه ای یک خط تولید آب گرمکن.

سوال ۳ جواب : (الف) مرحله ای نظری (ب) مرحله ای طرح و برنامه (ج) مرحله ای اجرایی (د) مرحله ای پایانی پروژه ای فرضی می تواند ساخت یک پنجره ای پروفیلی باشد.

سوال ۴ ۱- با توجه به نقشه، لیست مواد لازم را تهیه می کنیم. پروفیل شماره n، ۶ متر پروفیل را ۵ متر و ...

۲- لیست وسایل مورد نیاز برای برشکاری قطعات، مثلاً کمان اره، گونیا، متر و میز کار و ...

۳- دستگاه چهار مورد لزوم = مثلاً یک دستگاه ترانسفورماتور جوشکاری با ظرفیت ۲۵° آمپر - دستگاه سنگ سنبه فیری معمولی یک عدد

۴- لولای فولادی با قطر ۱۴ میلی متر ۲ عدد - دستگیره ای معمولی یک عدد - الکترود معمولی

۳/۲۵ به تعداد ۱۰ عدد

آزمون پایانی ۵

سوال ۱ جواب سوال های ۱ تا ۳ می تواند مختلف باشد و در اینجا ذکر نمی شود.

سوال ۴ سوال ۵ گزینه ای ج

سوال ۶ سوال ۷ گزینه ای ج

سوال ۸ سوال ۹ گزینه ای د

سوال ۱۰ جواب : تست مخازن معمولی که تحت فشار زیاد نباشد به وسیله ای فشار آب امکان پذیر است. روش کار بدین صورت است که راه ها و سوراخ های خروجی و ورودی را بسته و از یک راه باقی مانده آب وارد مخزن می کنیم و محل های جوشکاری شده را از نظر نشتی کنترل می کنیم.

منابع و مأخذ

- ۱— Essentials of Welding
- ۲— Welders Guide and handbook
- ۳— Basic Fabrication and welding

۴— جزویه‌ی صندوق کارآموزی وزارت کار

