

به نام خدا



مرکز دانلود رایگان  
مهندسی متالورژی و مواد

[www.Iran-mavad.com](http://www.Iran-mavad.com)



مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت صنعتی کوشا واحد تهران



## عنوان کارآموزی/پروژه

جوشکاری مقاومتی

## نام دانشجو

حسین سید محمدی

## استاد راهنما

استاد سجادی

## رشته تحصیلی

جوشکاری

## تاریخ

پاییز 1391

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
3	تاریخچه شرکت پارس خودرو
6	مقدمه
8	تعریف جوش
10	فرایند جوشکاری مقاومتی
14	فرایند جوش نقطه ای
19	سیکل جوشکاری
21	تجهیزات جوش نقطه ای
28	خرابیهایی که در یک گان ممکن است بوجود آید
30	الکترودها در جوشکاری مقاومتی نقطه ای
40	پارامترهای دستگاه موثر بر جوش نقطه ای
44	عیوب جوش و راههای جلوگیری از آنها
58	عیوبی که ممکن است بوسیله الکتروود ایجاد شود
61	روشهای مرسوم کنترل جوش
64	بررسی مصرف الکتروود در سالن

## تاریخچه شرکت پارس خودرو

شرکت پارس خودرو نخستین خودرو ساز کشور است که نیم قرن پیش یعنی از سال 1335 هجری شمسی فعالیت خود را در قالب (( شرکت بازرگانی جیپ )) آغاز کرد.

هدف اصلی این شرکت واردات و عرضه خودرو جیپ ویلیز آمریکایی به بازار داخل و تامین قطعات بد کی مورد نیاز آن بود . با توسعه فعالیت های شرکت در سال 1338 کارخانه ای در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج احداث و راه اندازی شد که در آن قطعات منفصله جیپ که به صورت آماده وارد شدند، روی خطوط مونتاژ به خودرو تبدیل می شدند تا فصل نوین صنعت خودروی کشور در آن متولد شود، و سهمی از بازار داخل را به خود اختصاص دادند که سهم شرکت جیپ در این میان خودروهای لوکس و گران قیمت بود.

شرکت جیپ در سال 1346 با تولید خودروهای رامبلر تحت عنوان آریا وشاهین وارد عرصه تولیدات لوکس شد و برای تقویت جایگاه خود در بازار در سال 52 طی قراردادی 45 درصد سهام خود را به شرکت جنرال موتورز آمریکا واگذار کرد تا در کنار بزرگترین خودرو ساز جهان بتواند به تنوع و کیفیت محصولات خود بیفزاید. این قرارداد ، بزرگترین سرمایه گذاری مشترک در صنعت خودروی کشور بود که جایگاه پارس خودرو را در زمان نمایان می کند. پس از این مشارکت استراتژیک بود که نام شرکت جیپ به (( جنرال موتورز ایران )) تغییر کرد و محصولات از خانواده شورولت، بیوک و کادیلاک نیز به سبد تولیدات شرکت پارس خودرو افزوده شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و با اسناد بند ((الف)) قانون توسعه و حفاظت از صنایع که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود، صنعت خودروسازی داخلی و به تبع آن شرکت جنرال موتورز ایران جز صنایع ملی اعلام شد و در آبان ماه سال 59 نام آن به شرکت ((خودرو سازی ایران)) و در دی ماه همان سال به ((شرکت پارس خودرو)) تغییر یافت.

با آغاز جنگ تحمیلی و قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده پارس خودرو در صدد یافتن جایگزین مناسب برای شرکت جنرال موتورز آمریکا برآمد و در این زمینه با شرکت ماهیندرای هند قرارداد بست تا جیب توسن را جایگزین جیب ویلیز شهباز کند محصولی که بعدها با موتور میتسو بیش از این بهبود یافت و خودروهایی چون جیب شهباز، جیب صحرا، وانت جیب را به خط تولید پارس خودرو افزود.

پارس خودرو همچنین با تولید انواع خودرو های نیسان نظیر نیسان پاترل، نیسان آمبولانس و نیسان وانت در سالهای میانی دهه 60 نقشی موثرتر از هر خودروساز دیگر ایرانی در عرصه دفاع مقدس ایفا و جایگاه خود را به عنوان بزرگترین تولید کننده خودروهای دو دیفرانسیل در کشور تثبیت کرد. ظرفیت خالی خطوط تولید و خلاء خودروهای سواری کلاس ارزان قیمت در سبد محصولات شرکت پارس خودرو سبب شد در سال 1374 خط تولید خودروی سواری سپند از شرکت شتاب خودرو خریداری و به پارس خودرو منتقل شد. این اقدام آغازی بود بر تغییر ساختار تولیدی شرکت از محدود محصولات با تنوع بالا به تولید انبوه با تنوع اندک که استراتژی دهه 80 شرکت را شکل می داد.

با واگذاری 51 درصد و سپس 81 درصد از سهام شرکت پارس خودرو به گروه صنعتی سایپا توان افزایی این مجموعه صنعتی چنان تقویت شد که خیلی زود جایگاه مناسبی را در صنعت خودروسازی کشور به خود اختصاص داد و با بهره گیری از ظرفیت های خالی شرکت پارس خودرو برای تولید محصولاتی چون پراید رقابت پذیری گروه صنعتی سایپا بهبود چشمگیری یافت. به موازات چنین تغییر

استراتژیکی ، با افزودن خودروهای لوکس چون ماکسیما ، رونیز، سرانزا و پیکاپ که از یک پلتفرم مشترک بهره می گرفتند و در سبد محصولات پارس خودرو بار دیگر سهم بازار قدیم این شرکت به آن باز گردانده شد تا همچنان نام پارس خودرو یادآورد خودروهای با کیفیت، زیبا و گران قیمت کشور باشد. پارس خودرو در پنجاهمین سالگرد تاسیس بهره برداری از دو خط تولید جدید را آغاز نموده است، یکی محصول ال 90 به نام ایرانی تندر 90 که تجهیزات آن برای تولید انبوه آماده بهره برداری است و دیگری خودروی مگان که می توان به تولید سال 86 آن خوشبین بود.

پارس خودرو با تکیه بر منابع انسانی کار آزموده توانمند و متخصص و بهره گیری از امکانات سخت افزاری، نرم افزاری پیشرفته صاحب عنوان انعطاف پذیرترین خودروساز داخلی در تامین رضایت و سلیقه مشتری، عرضه کننده متنوع ترین محصولات در کلاسهای متفاوت قیمتی و با کیفیت ترین خودروها در میان تولیدات داخلی و بالاخره پیشگام رهبری بازار در تولید خودروهای دو دیفرانسیل است که نام پارس خودرو را برای همیشه در تاریخ صنعت خودروی ایران تابناک و درخشانده می کند. مساحت شرکت بالغ بر 59000 مترمربع که از این میزان حدود 200000 مترمربع به فضای تولیدی و اداری شامل سالن ها و ساختمان های مختلف اختصاص یافته است.

## محصولات

محصولات تولیدی شرکت در حال حاضر شامل:

- 1- گروه نیسان، نیسان ماکسیمه، نیسان رونیز و نیسان وانت پیکاپ به عنوان محصولات گروه نیسان
- 2- خودروی 7 نفره سرانزا با پلتفرم نیسان و برند پارس خودرو
- 3- خودرو پراید صبا و پراید 141
- 4- گروه رنو، تندر 90 و مگان که در سال 1386 به تولیدات خود اضافه نموده است.

# گزارش کارآموزي

## مقدمه

در روزهاي ابتداي کارآموزي خود به آشنائي با قسمت هاي مختلف کارخانه پارس خودرو اعم از بخش هاي اداري، ايمني و بهداشت، کارگاه پرس قطعات، قسمت رنگ بدنه و سالن مونتاژ بدنه پرايد که هر کدام براي خود از بخش هاي متنوع و جالبي تشکيل شده اند.

مكاني که براي گذراندن دوره کارآموزي اينجانب تعيين شده بود قسمت بدنه خودرو تندر 90 بود. يك سالن بزرگ که از چندين طبقه تشکيل شده بود. طبقه همکف براي مونتاژ قطعات موتوري و داخل اتاق خودرو از جمله صندلي هاو لاستيك و قطعات تزئيني خودرو و بسياري قطعات ديگر که با نظم خاصي توسط اپراتور مخصوص به خود بر روي بدنه سوار مي گردد.

طبقه بالاي آن ساخت بدنه است که در آن چند خط توليد وجود دارد که عبارتند از خط کفي، خط سايد يا دو طرف خودرو، خط moving part که عمليات اتصال قسمت هاي متحرك بدنه از قبيل درها، درب صندوق و درب موتور و گل گير. در هر خط قطعات از کوچک ترين قطعه توسط جوش نقطه اي با دستگاه گان و جوش CO2 که براي اتصالات محکم تر به کار مي رود به هم متصل مي شوند. در ابتدا در پروژه L90 قسمت کفي خودرو ساخته مي شود که از سه قسمت کفي جلو، عقب و مرکزي تشکيل شده است و سپس در مرحله بعد پس از تکميل شدن هر کدام از آنها در يك قسمت، کفي جلو و مرکزي به هم

متصل می‌شوند سپس کفی عقب و پس از تکمیل شدن آنها و جوشکاری قطعات که توسط ربات انجام می‌شود به مرحله بعد می‌رویم که تکمیل Side های ماشین که شامل دو طرف راست و چپ می‌باشد انجام می‌شود.

Side ها توسط دستگاهی به نام Main jig به کفی ماشین می‌چسبند و نگه داشته می‌شوند تا توسط ربات‌های گان و اپراتورها جوشکاری و به هم متصل شوند. می‌توان گفت خط تولید L90 يك خط تولید نیمه اتوماتیک می‌باشد که در نوع خود و نسبت به خطوط تولید دیگر منحصر به فرد می‌باشد و می‌توان گفت که این خودرو هم‌تراز با تولید جهانی می‌باشد و تمام استانداردها در آن رعایت می‌شود. در خط تولید خودرو تندر 90 به طور متوسط هر 2 دقیقه يك بدنه خودرو تولید می‌شود و برای همین تمام قسمت‌ها باید تحت نظارت شدید قرار داشته باشد و هر بخش يك سرپرست برای خود دارد که تمام مسئولیت خط بر عهده او می‌باشد.

برای بهبود بخشیدن کنترل تولید هر روز کاری جلساتی به عنوان QRQC به مدت نیم ساعت برگزار می‌شود و در آن تمام سرپرستان خطوط جمع می‌شوند و توضیحاتی در رابطه با نقاط ضعف و قوت خط تولید خود می‌دهند.

در تابلوهایی که کنار خطوط نصب شده بود نمودارهایی را مشاهده کردم که میزان رشد و ضعف تولید و زمان‌های تلف شده و غیره روی آن نمایش داده شده بود.

در هر قسمت يك تابلو اعلانات وجود داشت که نام اپراتورها و کار آنها و حتی عکس آنها نصب شده بود.



## تعریف جوش

جوش ایده آل را می توان به محل اتصالی اطلاق نمود که نتوان آن موضع را از قسمت های دیگر قطعات جوش داده شده تشخیص داد . با وجود دست نیافتن به چنین مشخصاتی، می توان خواص محل اتصال را چنان بالا برد که در عمل کاملاً " رضایت بخش باشد . نکته ی حائز اهمیت از نظر کارشناسی تشخیص نوع فلزی است که جوش کاری بر روی آن انجام میگیرد نوع اتصال و کاربرد قطعه نیز به منظور انتخاب روش جوشکاری، مواد لازم و نکات جنبی دیگر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا هر نوع جوشی نمی تواند در تمام شرایط ، خواص مورد نظر را تامین کند .

انرژی مهمترین عامل در روشهای جوشکاری برای اتصال دو قطعه است که می تواند از منابع شعله ای ، قوس الکتریکی ، مقاومت الکتریکی ، تشعشعی و یا مکانیکی تامین شده به کار برده شود. محل جوش از طریق ذوب شدن موضعی قطعات مورد جوش و اغلب همراه با ماده ی اضافی (سیم جوش) به وجود می آید . ساده ترین روش جوشکاری که می توان در نظر گرفت آن است که سطح قسمت های مورد جوش بسیار صاف و قابل تطبیق باشند به طوری که بعد از قرار دادن این دو سطح در خلاء الکترون ها بین اتم های مجاور دو سطح اشتراکی داشته باشند. در عمل آماده کردن آنچنان سطح یا خلاء برای اتصال امکان پذیر نیست. در عمل دو راه برای اتصال و رسیدن به تماس اتمی بین دو سطح وجود دارد:

1) از طریق فشار که دو سطح تحت فشار در حالت پلاستیکی تماس لازم را پیدا کنند این عمل گاهی هم با حرارت اولیه برای نرم کردن فلز همراه است.

## 2) دو قطعه توسط پلی از فلز مذاب به همدیگر متصل می شوند

در واقع این تفاوت ، پایه ی اصلی تقسیم بندی در روشهای جوشکاری است که در دوگروه فرآیند های جوشکاری "حالت جامد solid state welding" و جوشکاری "ذوبی fusion welding" با حالت مایع تفکیک می شوند . پس یکی از پایه های تقسیم بندی روشهای جوش کاری نوع و نحوه ی انتقال انرژی به موضع مورد جوش است . حرارت لازم به وسیله ی یکی از طرق زیر تولید می شود:

1) مکانیکی : که می تواند در اثر ضربه یا مالش تولید شده ویا با تغییر فرم پلاستیکی و الاستیکی آزاد شود.

2) شیمیای حرارتی : واکنش های حرارت زا در شعله یا قوس " پلاسما "

3) مقاومت الکتریکی : عبور جریان الکتریکی به فلزی که باید جوش داده شود و یا توسط جریانی که به داخل قطعه القا می شود تولید گردد.

4) انرژی تشعشعی : این نوع انرژی شامل لیزر یا اشعه ی الکترونی و یا روش های مدرن دیگر است.

با در نظر گرفتن تولید حرارت و نحوه ی محافظت محل جوش از اتمسفر و سایر نکات گفته شده ی دیگر ، می توان پنج گروه زیر را در فرآیند های جوش کاری مجزا نمود.

## فرآیند جوشکاری مقاومتی : resistance welding

این فرآیند با فرآیند های قبلی از این جهت متفاوت است که اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار تواما" انجام می گیرد . پر واضح است که فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت مذاب می رسند. اعمال جریان الکتریکی با چگالی زیاد در زمانهای کوتاه باعث خمیری در آمدن قطعه مورد جوشکاری است .

اگر هنگامی که دو فلز در حالت خمیری یا مذاب قرار دارند به یکدیگر فشار داده شوند دو قطعه در هم امیخته شده و بصورت یک قطعه واحد در خواهند آمد. با توجه به اینکه دو قطعه نمی توانند در تماس کامل با هم قرار گیرند قسمت هایی از دو فلز که سطوح تماس را تشکیل می دهند مقاومت زیادی از خود نشان و به همین لحاظ ابتدا این سطوح گرم شده و به بالاترین درجه حرارت ممکن دست می یابند.

این فرآیند با فرآیند های قبلی از این جهت متفاوت است که اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار تواما" انجام می گیرد . پر واضح است که فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان الکتریکی گرم شده و حتی به حالت مذاب می رسند.

جریان متناوب زیاد توسط یک ترانسفور ماتور کاهنده ی بزرگ تامین می شود

برای اینکه حرارت ایجاد شده در نقطه ی لازم متمرکز شود ، لازم است مقاومت الکتریکی بین الکتروود و قطعه کمتر از مقاومت بین سطوح مورد اتصال باشد. جوشکاری نقطه ای ( spot ) welding نوعی جوش مقاومتی است که در آن الکتروودهای استوانه ای استفاده میشود . سطح تماس این الکتروود ها تقریباً" مساوی اندازه ی جوش است

هفت مقاومت بصورت سري اتصال دارند براي يك اتصال باد و قطعه وجود دارند :

1 - مقاومت الكترود بالايي

2 - مقاومت تماس بين الكترود بالايي و قطعه كار بالايي


3 - قطعه كار بالايي

4 - سطح تماس بين دو قطعه كار

5 - مقاومت قطعه پاييني

6 - مقاومت سطح تماس بين قطعه كار پاييني و الكترود پاييني

7 - مقاومت الكترود پاييني

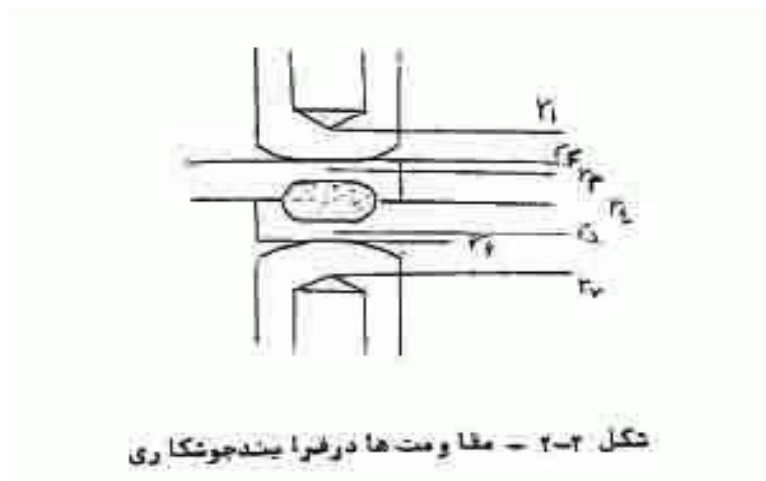

اتصالی که باید جوش داده شود بین دو الکتروود قرار می‌گیرد و توسط الکتروودها بر آن فشار وارد می‌شود تا تماس خوبی بین دو سطح بوجود آید. جریان از طریق ترانسفورماتور و بازوها از الکتروود و سپس از قطعات کار عبور میکند. الکتروودها از جنس مس و یا آلایژی از مس با ضریب هدایت بالا ساخته می‌شود تا کمترین گرما در محل اتصال الکتروودها با قطعه کار ایجاد شود. همزمان با بکار بردن نیروی الکتروود و عبور جریان بصورت لحظه‌ای (حتی یک سیکل یا 1/50 ثانیه) و وجود مقاومت‌های فلزی 2-4-6 (شکل 2-2) درجه حرارت در سطح مشترک ورق و الکتروود بالا می‌رود. اگرچه مقاومت تماس به سرعت پایین می‌آید ولی به دلیل بالا رفتن درجه حرارت در سطح مشترک ورق‌ها در موضع جوش مقاومت الکتریکی نیز افزایش پیدا میکند و منجر به ادامه افزایش درجه حرارت می‌شود. گرمایی که در ناحیه الکتروود پدید می‌آید از طریق آن به خارج انتقال می‌یابد. تولید گرما ادامه داشته تا بخشی از فلز قسمت مرکزی سطح داخلی ذوب گردد. به عبارت دیگر دکمه مذابی در سطح مشترک دو ورق ایجاد می‌شود که قطر آن در ابتدا سریع و بعد آهسته افزایش پیدا میکند تا به حد ماکزیمم که تقریباً 15 درصد بزرگتر از قطر الکتروود است برسد. در جوش نقطه‌ای اگر نیرو با اندازه الکتروود متناسب باشد دکمه مذاب به سلامت بین سطح مشترک ورق‌ها باقی می‌ماند. همزمان با هدایت حرارت به مناطق اطراف در زمان‌های بعدی الکتروود به تدریج در سطح ورق فرورفته و در اثر

تغییر فرم پلاستیکی ورق‌ها نیز شروع به جدا شدن از هم در اطراف موضع جوش میکنند. این پدیده در ارتباط بین شدت جریان و زمان محدودیت ایجاد می‌کند. چون در این حالت ادامه جریان الکتریکی از مذاب دکمه جوش موجب ایجاد حالت تلاطمی در مذاب شده و منجر به بروز اشکالاتی می‌شود. فشار و تغییر شکل پلاستیکی در منطقه اطراف دکمه جوش ایجاد حلقه‌ای می‌کند که اگر این حلقه به دلایلی شکسته شود مذاب اطراف دکمه جوش می‌تواند به اطراف نفوذ کرده و جاری شود. نیروی نامناسب الکتروود در سطح مشترک نامطلوب این عمل را تشدید میکند که اصطلاحاً آن را ((انفجار))

گویند و یکی از عیوب در جوش نقطه ای ایجاد حفره یا سوراخ در اثر خالی شدن محل اثر الکترودها به علت نیرو و فشار زیاد و بیش از حد استاندارد آنها است .

وجود ناخالصیهای غیر هادی مانند اکسیداسیون سطح-چربی-گرد و غبار و اکثر روکشهای محافظ سطح ورقها باعث تشدید پدیده فوق میگردد .

علاوه بر موارد فوق عدم انطباق ورقها بر روی هم و اصطلاحاً ایجاد موج روی سطوح هم باعث عدم استحکام در جوشکاری شده و منجر به سوراخ شدن موضع نقطه جوش می شود .

به هر حال با توجه به مطالبی که ذکر شد و بنابر خواص مکانیکی و فیزیکی عناصر و آلیاژهای مختلف و با در نظر گرفتن فاکتورهای دخیل در اجرای نقطه جوش اعم از

آمپر-فشار-زمان جوش-زمان مکث و ... هر فلز یا آلیاژ تحمل یک مقدار معین گرمایش را دارد و هیچ تدبیر ویژه ای در ارتباط با گرمایش یا سرمایش جوش لازم نیست .

گرمای پدید آمده در نقطه جوش همانند سایر جوشکاری های مقاومتی بستگی به جریان و مقاومت و زمان دارد . تمام گرمای تولید شده (Q) بطور موثر استفاده نمیشود زیرا مقداری از آن به طریق هدایت و تشعشع تلف میگردد . همینطور تمام جریان نیز بطور موثر استفاده نمیشود زیرا بخشی از آن از نقطه جوشهای زده شده بصورت موازی با جریان اصلی از فاصله بین دو سطح میگذرد . این مساله باید در تعیین مکان نقطه جوشها مورد توجه قرار گیرد . اگر تلفات حرارتی زیاد باشد حرارت

موثر کافی نخواهد بود و در نتیجه دکمه جوش بوجود نمی آید . از آنجاییکه گرمای بوجود آمده متناسب با مربع جریان است افزایش نسبتاً کمی در جریان میتواند موجب افزایش زیادی در مقدار ذوب گردد .

دستگاههای جوشکاری مقاومتی شامل دو واحد کلی می باشد: واحد الکتریکی ( حرارتی )  
واحد فشاری ( مکانیکی ) واحد الکتریکی برای بالا بردن درجه حرارت موضع مورد جوش و

واحد فشاری به منظور ایجاد فشار لازم برای اتصال دو قطعه در محل جوش است. اعمال فشار  
تا مرحله انجماد ادامه پیدا خواهد کرد. این فشار باعث می شود که لبه ها رویهم قرار گرفته و  
هوا وارد حوضچه مذاب نشود یا ذوب بیرون نریزد .

## فرآیند جوش نقطه‌ای :

جوش نقطه‌ای یکی از پرکاربردترین نوع جوش مقاومتی می باشد. این فرآیند برای اتصال ورق‌های لب  
روی هم، یا سیم به ورق و یا سیم بر روی سیم بکار برده می شود و در آن قطعه کار بین الکترودها  
تحت فشار قرار گرفته و جریان توسط تراسفورماتور و بازوها از الکترودها و سپس قطعه کار عبور  
می کند، این فرآیند کاربرد زیادی در صنایع لوازم خانگی و اتومبیل سازی دارد. در این جوش اتصال  
دو سطح توسط حرارت و فشار تماماً انجام می گیرد که وقتی جریان الکتریکی از میان دو قطعه فلزی که  
بهم چسبیده اند عبور می کند، مقاومت زیاد موضعی موجب تولید گرمای فوق العاده زیادی می شود. در  
صورتی که جریان کافی بکار رود، فلزات مورد استفاده ابتدا در حالت خمیری قرار گرفته و سپس ذوب  
می شوند. اگر هنگامی که دو فلز در حالت خمیری یا مذاب قرار دارند به یکدیگر فشار داده شوند و تا  
کمی بعد از قطع جریان و خنک شدن در همان وضعیت باقی بمانند، دو قطعه در هم آمیخته شده و به  
صورت یک قطعه واحد در می آیند، که در این حالت جوش بصورت دکمه یا دیسک هایی بین دو لایه

ورق بوجود می آید که با توجه به سرعت انجام این عمل، بسیاری از خواص فیزیکی آنها دست نخورده باقی خواهند ماند.

عوامل موثر بر جوش نقطه‌ای :

تولید گرما در يك تماس الکتریکی به سه فاکتور بستگی دارد که با این فرمول نشان می‌دهیم  $Q = RTI^2$

$I$  = شدت جریان بر حسب آمپر

$R$  = مقاومت بر حسب اهم

$T$  = زمان بر حسب ثانیه

$Q$  = حرارت بر حسب ژول

فاکتورهای شدت جریان و زمان از طریق دستگاه جوش قابل کنترل هستند، اما مقاومت الکتریکی به عوامل مختلف بستگی دارد از جمله:

جنس و مقاومت قطعه کار

فشار بین الکترودها

اندازه و فرم و جنس الکترودها

چگونگی سطح کار (صافی و تمیزی آن)

کاربرد صحیح جوش نقطه ای به عملکرد مناسب و کنترل متغیرهای زیر بستگی دارد:

جریان (current)



فشار (pressure)


زمان (time)

مساحت نوك الكترود (contact area electrode)

تعادل حرارتی

اثر مقاومت ها:

در يك پروسه نقطه جوش 7 مقاومت الكتریکی وجود دارد كه در شكل زیر می بینید.

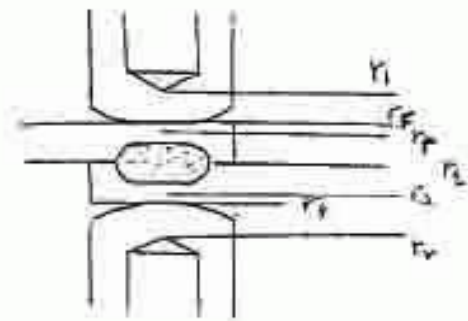

شكل ۲-۲ - مقاومت ها در فرآیند جوشکاری

مقاومت 1 و 7 مقاومت الكتریکی در الكترودها و هادی ها تا سر ثانویه می باشد . مقاومت 2 و 6 مقاومت الكتریکی تماس الكترود و فلز اصلی است بزرگی این مقاومت به کیفیت سطح در فلز پایه و الكترود بستگی دارد . این مقاومت ناخواسته بوده و باید حتی المقدور آنرا کاهش داد . تمیزی سطح كار و الكترود و نیروی فشاری وارد بر الكترود عوامل تقلیل دهنده این مقاومت می باشند. مقاومت های 3 و 5 مجموع مقاومت های خود فلز پایه است كه مقاومت نسبت مستقیم با ضخامت و نسبت معكوس با سطح مقطعی كه جریان از آن عبور می كند دارد. (  $R = p L/A$  ) این مقاومت ها به ضریب مقاومت الكتریکی و درجه حرارت قطعه كار نیز بستگی دارند. مقاومت 4 مقاومت تماس دو

ورق مهمترین قسمت است که بالاترین مقاومت بوده و از آنجایی که حرارت تولید شده در این نقطه کمتر منتقل می گردد باعث ایجاد جوش در این ناحیه می شود. فلزات دارای مقاومت الکتریکی کم بوده و در نتیجه مقاومت های اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

نکته: در محل تماس الکتروود و فلز به دو دلیل دما بالا نمی رود:

سطح الکتروود تمیز شده لذا اتصال بین الکتروود و فلز در نقاط کمتری اتفاق می افتد.

الکتروود مسی با آب سرد می شود.

اثر جریان:

به دلیل توان دو، جریان الکتریکی بیشترین اثر را در ایجاد گرما دارد که افزایش آن باعث افزایش جنبش مولکولی و افزایش مقاومت جوش می شود، ولی اگر جریان بیش از اندازه گردد حرارت در ناحیه جوش بسیار بالا رفته و ذوب فلز تا سطح آن گسترش می یابد و فضای خارج از الکتروود ذوب شده و در نتیجه باعث پاشیدن فلز مذاب می گردد. پس در این جوش، به جریان کافی برای گرم کردن فلزات و رساندن آنها به حد خمیری نیاز است. مقدار جریان برای جوش را با توجه به ضخامت ورق و کلاس جوش می توان با استفاده از قسمت کنترل جریان که بر روی دستگاه پیش بینی شده است، تنظیم کرد.

اثر حرارت:

مجموع حرارت تولید شده متناسب با زمان جوش است بالا جبار مقداری از حرارت به وسیله انتقال به فلز پایه الکتروودها تلف خواهد شد، مقدار کمی از تلفات نیز به وسیله تشعشع است. طولانی شدن بیش از اندازه زمان جوش همان اثر شدت جریان بیش از اندازه را بر روی فلز اصلی و الکتروودها می گذارد

از این گذشته اثری که در فلز پایه در ناحیه جوش به وجود می آید بیش از اندازه خواهد شد. کم بودن زمان جوش باعث می گردد ناحیه ذوب به دمای مناسب نرسد و در نتیجه عدسی جوش تشکیل نشده یا عدسی تشکیل شده در حد مطلوب نباشد.

اثر فشار:

در تهیه جوش مقاومتی به دو سری فشار نیاز داریم:

(الف) فشار جوش (ب) فشار چکشی

(الف) فشار جوش :

تأثیر مقاومت R در فرمول حرارت به صورت فشار جوشکاری نمایان می شود که آن نیز متأثر از مقاومت سطح تماس بین قطعات کار است. قطعات کار در عملیات نقطه جوش، درز جوش و پرس جوش بایستی محکم به یکدیگر در محل جوش بچسبند تا جریان الکتریکی قادر باشد از آنها عبور کند. با افزایش فشار، مقاومت تماس و حرارت تولید شده در فصل مشترك کاهش می یابد. با کاهش حرارت در سطح، شدت جریان و زمان جوش بایستی افزایش یابد تا کاهش مقاومت جبران شود. با افزایش فشار، نسبت بین سطح تماس حقیقی به سطح تماس اسمی افزایش یافته و لذا مقاومت کم می گردد. کاهش فشار بیش از اندازه باعث می شود سطح تماس واقعی دو فلز کم شده و در نتیجه دانسیته جریان بالا رفته و حرارت بیش از اندازه تولید می گردد از سوی دیگر فشار مذاب بین دو قطعه باعث پرتاب شدن مذاب به خارج از ناحیه جوش شده و در جوش جرقه ایجاد می کند.

(ب) فشار چکشی:

فشاری است که بعد از قطع جریان جوشکاری، قطعات مورد نظر به هم وارد می کنند.

تبادل حرارتی: تبادل حرارتی هنگامی رخ می دهد که ارتفاع ذوب (نفوذ) در دو قطعه کار یکسان باشد. در اکثر کاربردها این حالت اتفاق می افتد ولی در بسیاری از موارد به علل ذیل تبادل حرارتی اتفاق نمی افتد.

نسبت ضریب هدایت حرارتی و الکتریکی قطعات که به هم متصل شده اند.

نسبت هندسی در قسمت های اتصال ضریب الکتریکی و حرارتی درالکترودها شکل هندسی الکترودها هنگامی که قطعات جوش داده می شوند، اگر اختلاف ترکیبی یا اختلاف ضخامت یا هر دوی اینها را داشته باشند حرارت نامتقارن خواهد بود. در بسیاری از حالات با طراحی قسمت ها و جنس الکترودها، عدم تبادل حرارتی می تواند مینیم گردد. اغلب تبادل حرارتی با کوتاه کردن زمان جوش یا استفاده از جریان های پایین تر که جوش قابل قبولی را می سازد، بهبود می یابد.

## سیکل جوشکاری:

در حین جوش نقطه ای چهار فاصله زمانی وجود دارد:

زمان فشار قبل از جوش:

فاصله زمانی ما بین وارد آمدن نیرو تا بکار گرفتن جریان. این زمان برای اطمینان از اتصال کامل الکترودها به قطعه کار و کامل شدن نیروی الکترودها قبل از برقراری جریان جوش است.

زمان جوش:

زمانی که جریان برای ایجاد یک جوش داخل قطعه برقرار می گردد.

زمان ننگه داشتن بعد از جوش:

زمانی که بعد از قطع جریان الکترودها هنوز بر روی قطعه کار قرار دارند. در خلال این زمان عدسی جوش جامد و سرد شده و مقاومت آن به حد کفایت می رسد.

زمان خاموش:

فاصله زمانی بین آزاد شدن الکترودها پس از خنک شدن جوش و آغاز سیکل بعدی را می گویند. برای اصلاح خواص مکانیکی و فیزیکی جوش می توان یکی یا بیش از یکی از حالت های زیر را در سیکل جوش ایجاد نمود.

نیروی پیش فشار برای قرار گرفتن الکترودها و قطعات کار با هم

عملیات پیش گرم برای کاهش دادن گرادیان دما در زمان شروع جوشکاری

زمان سرد کردن و عملیات حرارتی برای بدست آوردن خواص مقاومتی جوش آلیاژهای فولاد سخت شونده

عملیات پس گرم برای تنظیم کردن اندازه دانه جوش در فولادها

جریان آرام برای سرد شدن (به ویژه در آلیاژهای آلومینیم)

از نظر اقتصادی لازم است که فاکتور زمان حتی المقدور کاهش یابد.

مساحت نوک الکترودها:

اندازه جوش بوسیله مساحتی که در تماس با نوک الکترودها است کنترل می شود و این مساحت را می توان متناسب با نیازهای هر کار و با استفاده از زوج الکترودهای گوناگون به دلخواه تغییر داد

## چگالی جریان فشار:

از حاصل تقسیم مقدار جریان عبوری بر سطح مقطع چگالی جریان الکتریکی بر حسب  $A/mm^2$  و از تقسیم مقدار نیرو به سطح مقطع چگالی نیرو بر حسب  $Kg/mm^2$  بدست می آید. چگالی جریان در واقع بیانگر دو پارامتر مقدار جریان و سطح الکتروود در جوشکاری است. انتخاب مقدار مناسب چگالی جریان باعث افزایش راندمان جوش و کم کردن اتلاف انرژی می گردد. هنگامی که چندین نقطه جوش ایجاد شد معمولاً سطح الکتروود قارچی شده و باعث می گردد چگالی جریان الکتریکی از حد مجاز کمتر شده و جوش انجام نشود. برای رفع این نقیصه در سیستم های فرمان افزایش پله ای یا یکنواخت جریان مناسب با تعداد جوش پیش بینی می گردد و در مورد چگالی نیرو نیز با افزایش سطح مقطع الکتروود چگالی کاهش پیدا کرده و باعث عدم اجرای جوش می گردد و برای رفع آن از رگولاتورهای تنظیم کننده فشار استفاده می شود.

## تجهیزات جوش نقطه ای:

دستگاه های جوشکاری مقاومتی شامل دو واحد کلی است: واحد الکتریکی (حرارتی) و واحد فشاری (مکانیکی). اولی باعث بالا بردن درجه حرارت موضع مورد جوش و دومی سبب ایجاد فشار لازم برای اتصال دو قطعه لب روی هم در محل جوش است. منبع معمولی تامین انرژی الکتریکی، جریان متناوب 220 یا 250 ولت است که برای پایین آوردن ولتاژ و افزایش شدت جریان (به مقدار مورد نیاز برای جوشکاری مقاومتی) از ترانسفورماتور استفاده می شود. جریان الکتریکی از طریق دو الکتروود (فک ها) به قطعه کار و موضع جوش هدایت می شود که معمولاً الکتروود پایین ثابت و بالایی متحرک است. الکتروودها همانند گیره یا فک ها دو قطعه را در وضعیت لازم گرفته و جریان الکتریکی برای لحظه معین عبور می کند که سبب ایجاد حرارت موضعی، زیر دو الکتروود در سطح مشترک دو ورق می شود. جریان الکتریکی در سطح تماس باعث ذوب منطقه کوچکی از دو سطح شده و پس از قطع جریان و اعمال فشار معین و انجماد آن، دو قطعه به یکدیگر متصل می شوند. بخش دیگری از دستگاه های

جوش مقاومتی را سیستم های جوش فرمان تشکیل می دهند. این سیستم ها که وظیفه کنترل زمان و جریانی پروسه را بر عهده دارند از دو بخش قدرت و فرمان تشکیل شده اند.

بخش فرمان آنها امروزه از مدارهای میکروپروسورها تشکیل شده که جریان جوشکاری با دقت سیکل برق شهر و کمتر از آن کنترل می کنند. بخش قدرت این سیستم معمولاً از يك مدار تایرستوری با کلیدهای ظرفیتی بالا و حفاظت جان و تجهیزات برای قرایت جریان الکتریکی ثانویه تشکیل شده است. این سیستم ها معمولاً با برق AC کار کرده و در برخی از ماشینها پس از تولید جریان AC رکتیفایرهای خاص، جریان تبدیل به DC می گردد. ماشین های جوش مقاومتی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

ماشین های ایستگاهی مانند انواع نقطه جوش های ایستگاهی پرس جوش و ... این ماشین ها در محل خود مستقر شده و قطعه کار توسط اپراتور با يك سیستم اتوماسیون در داخل آنها جوشکاری می شوند. ماشین های قابل حمل که به دو گروه ترانس جدا و ترانس سر خود تقسیم می شوند. در این نوع ماشین ها قطعه کار داخل جیگ و فیکسچرها ثابت شده و دستگاه جوش نقطه مشخص شده را جوش می دهد. ماشین مخصوص مانند اتوگانها و روبروگانها یا دستگاه های ویژه ای که در کاربردهای خاص به کار گرفته می شوند.

## ساختمان گان جوشکاری:

مهمترین قطعات به کار رفته در يك گان جوشکاری از این قرارند:

چهارچوب، انبر، بازوها، جك بادی، ترانس، شیرهای هوا، مجموعه بازوها و الکترودها سنسورهای القایی، میله راهنمایی سنسورها، پایدار کننده های بادی، ضربه گیر، اتصال رابط به گریپر و ...

بدنه یا چهارچوب :

به عنوان قسمت اصلی و شاسی گان که تمامی اجزای گان به آن متصل است (درگان های ترانس جدا، ترانس به بدنه متصل نیست)، جنس آنها معمولاً از آلومینیوم و بعضاً برنج یا آلیاژهای مس می باشد .

جک :

تامین کنسول نیروی جوش است.

مجموعه بازوها و الکترودها :

دو وظیفه مهم آنها :

الف - انتقال جریان الکتریکی جوش

ب- انتقال نیروی جوش و عدم دفرمگی در برابر نیروهای موجود

باید هدایت حرارتی و الکتریکی خوب- هادی جریان الکتریسیته و مقاومت خوب از نظر مکانیکی داشته باشد.

ترانسفورمر :

در واقع به عنوان منبع تامین کننده جریان جوش است. از آنجایی که محدوده جریان های جوش در خطوط ساخت بدنه خودرو بین 15-6 کیلو آمپر می باشد، این ترانس ها باید یک ترانسفورمر کاهنده ولتاژ باشند و چون جریان های بالا در خروجی آنها استفاده می شود و مدام در معرض کار هستند حتماً باید خنک کاری شوند. توان ترانسفورمر ها با واحد کیلو ولت آمپر سنجیده می شود. در دستگاه



جوش ترانس جدا، توان ترانس ها عموماً بین 200-100 کیلو ولت آمپر و در دستگاه جوش ترانس سر خود این توان برای تولید بدنه به 800-20 کیلو ولت آمپر می رسد.

سیستم تعلیق :

مجموعه ای که تامین کننده درجه آزادی گان حول محور طولی و افقی گان که در واقع حول سه محور مختصات می باشد و کار اپراتور را آسان می کند

مدار آب:

برای خنک کاری بازوها، انبر و نیز ترانس در هر تفنگ جوشکاری، لازم است تا يك مدار گردش آب در نظر گرفته شود.

مدار بیرونی آب:

مدار بیرونی آب، شامل يك خط لوله برگشت است که آب در مدار رفت، نخست به يك صافی وارد می شود، سپس از يك شیر قطع جریان می گذرد که با دریافت سیگنال، سیم پیچ مغناطیسی آن، محور فلزی درونش را به جلو می راند و بدین روی، جریان آب ورودی به مدار، قطع می گردد. آب ورودی به تفنگ جوشکاری پس از انجام خنک کاری از آن خارج شده، به يك شیر سنجش مقدار جریان وارد می شود. در صورتی که مقدار جریان کمتر از اندازه مجاز باشد، این شیر، جریان آب را می بندد. پس از عبور آب از این شیر، يك نشانگر جریان، باز بودن مدار خروج آب را نمایش می دهد.

مدار درونی آب:

مدار درونی ابزار جوشکاری، شامل راهروهای باریکی است که در بازوها، انبر، قطعات واسطه و نیز پوسته بیرونی ترانس تعبیه شده اند و به كمك شیلنگ های کوچکی به هم متصل شده اند؛ به طوری که

آب خنك از طريق شلینگ به يك سر هر يك از قطعات نامبرده وارد می شود و از سر دیگر آن خارج می شود. لازم به توضیح است که مطابق شکل زیر، در قطعه انتهایی بازوها، آب از يك لوله باریك فلزی یا پلاستیکی که در راهروی درونی قطعه نصب شده است به طرف نوك الكترود حرکت می کند و پس از خنك کردن نوك الكترود از فضای خالی میان سطح بیرونی لوله نازك و سطح درونی به طرف عقب بر می گردد و از قطعه خارج می شود.

مدار باد:

مدار بیرونی باد:

مدار باد، از نقطه ورود به سلول تا نقطه پایانی مصرف در جك تفنگ جوشکاری، را گفته می شود. در آغاز مسیر باد، يك شیر گازی برای قطع سریع جریان باد پیش بینی شده است. سپس شلنگ کشی تا ابتدای واحد مراقبت انجام شده است. پیش از ورود باد به این دستگاه، يك انشعاب برای دستگاه تراش نوك الكترود گرفته شده است. این دستگاه در دو گونه برقی و بادی وجود دارد که در گونه دوم، محرك تیغچه تراشکار، نیروی باد است. علاوه بر این، از جریان باد برای زدودن تراشه های نوك الكترود از روی تیغچه نیز استفاده می گردد.

باد پس از ورود به واحد مراقبت، تمیز می شود و اندکی روغن روانساز به آن زده می شود استفاده می گردد. باد پس از ورود به واحد مراقبت، تمیز می شود و اندکی روغن روانساز به آن زده می شود تا برای استفاده در شیرها و جك بادی آماده گردد. در ابتدای مسیر خروجی باد از واحد مراقبت، يك شیر کنترل فشار نصب شده تا در صورت افت فشار خط از يك میزان قابل تنظیم، جریان را به كمك سیم پیچ مغناطیسی و محور متحرکش قطع نماید. بدین ترتیب که پیچ تنظیم آن را بر روی فشار دلخواه (کمترین مقدار مجاز) قرار می دهیم. اگر فشار باد از این میزان کمتر شود، يك سیگنال به کنترل کننده فرستاده می شود و متعاقباً سیگنال دیگری به شیر باز برمی گردد که جریان را در سیم پیچ برقرار می

نماید. در اثر تشکیل میدان مغناطیسی در سیم پیچ، هسته، فریتی (محور متحرك) به جلو رانده می شود و جلوی عبور هوا را می گیرد تا مدار باد، بسته شود.

مدار درونی باد:

پس از عبور از شیر کنترل فشار، باد از طریق شلنگ به بالای روبات که محل نصب صفحه نگهدارنده شیرها است، هدایت می شود و به ورودی مشترك شیرهای فرمان می رسد.

در این موضع در گان های دو مرحله ای به ترتیب (4) حرکت دهنده مرحله یکم یا حرکت MX شیر (5) حرکت دهنده، مرحله دوم یا حرکت Gun Action و شیر (6) تامین کننده فشار لازم برای بازگشت سریع یا Back – Pressure Remove قرار دارند. در گانهای يك مرحله ای فقط دومین شیر (شیر شماره 5) نصب شده است. برای کاستن از صدای نامطلوب باد به هنگام تخلیه از شیرها نیز دو عدد صدا خفه کن (7) در محل خروجی های مشترك شیرها به کار گرفته شده اند. لازم به ذکر است که در برخی گان های جوشکاری، از دو شیر فرمان که بر روی خود گان جای داده شده اند، همراه با شیرهای تخلیه سریع (8) که در مجراهای ورودی و خروجی جك نصب شده اند، استفاده شده است تا حرکت سریع پیستون جك، در رفت و برگشت تامین شود.

چگونگی عملکرد گان جوشکاری:

عملکرد این وسیله، بسته به این که نیروی محرك آن باد باشد یا الکتریسیته، متفاوت است. در نوع بادی، با هدایت جریان هوا به ابتدا و انتهای سیلندر یا جك، حرکت خشن رفت و برگشتی پیستونی جك انجام می پذیرد که می توان با استفاده از شیر تناسبی نیروی اعمالی میان دو سر الکترودها را تنظیم

نمود ولی کنترل سرعت حرکت این الکترودها نیازمند به کار بردن دو قطعه، کنترل دبی هوا در مجراهای ورودی و خروجی جك است. البته سرعت حرکت پیستون با این روش در تمام طول مسیر، به صورت یکنواخت باقی می ماند و تنظیم سرعت های مختلف حرکتی در خلال فرایند باز شدن یا بسته شدن جك امکان پذیر نیست. در مواردی که چنین نیازی وجود داشته باشد، از تفنگ جوشکاری با محرك سرو - موتور استفاده می شود. در این دسته از ابزارهای جوشکاری می توان با تغییر جریان الکتریکی، سرعت حرکت الکترودها را تنظیم نموده و در هر نقطه از مسیر رفت و برگشت الکترودها را

متوقف نمود. این قابلیت سبب می گردد تا زمان مورد نیاز برای پوشاندن يك چرخه کاری، به کمترین مقدار خود برسد. چرا که پس از اعمال هر نقطه جوش، برای اعمال نقطه جوش بعدی بر روی قطعه کار، الکترودها به اندازه کمترین مقدار لازم از هم باز می شوند و نیازی نیست که تا انتهای کورس خود، از هم دور شوند. بدین ترتیب، زمان اتلافی برای موضع گیری ابزار به هنگام اعمال هر نقطه

جوش جدید کاهش می یابد. این صرفه جویی زمانی، در برخی موارد که چرخه کاری زمانی يك روبات برای اعمال کلیه نقطه جوش های آن ایستگاه، فشرده است می تواند بسیار راهگشا واقع گردد. از دیگر مزایای این گونه گان های جوشکاری، کم صدا بودن آنها در مقایسه با گونه بادی است. چون هم از صدای تخلیه هوا خبری نیست و هم الکترودها بدون ضربه به هم برخورد می کنند. چرا که با کاهش شتاب حرکت الکترودها در انتهای مسیرشان، از کوبیده شدن نوك الکترودها برهم جلوگیری می شود و بر خلاف گان های بادی، حرکت در این دستگاه ها نرم و بدون ضربه است. این ویژگی علاوه بر آن که عمر الکترودها را افزایش می دهد، سبب می گردد تا جوش با کیفیتی نیز حاصل شود، چون فرورفتگی در موضع جوش برای يك جوش خوب با توجه به ضخامت ورق ها نباید از میزان مشخصی بیشتر شود. این دستاورد با تنظیم جریان گیرش به هنگام نزدیک شدن نوك الکترودها به همدیگر و در نتیجه تنظیم نیروی اعمالی، مضاعف می گردد. به دلیل عدم اتلاف هوای فشرده در مقایسه با گان های بادی، بازده انرژی در این دستگاه ها 75% بیشتر از مورد مشابه بادی است که رقم بسیار قابل توجهی است.

## ویژگی آب:

آب باید از هرگونه ذرات معلق و رسوبات عاری باشد، در صورت وجود رسوب، باعث کاهش سطح مقطع عبوری و ایجاد عایق و سوزاندن ترانس ها می شود.

دمای آب ورودی و خروجی، اختلاف فشار بین ورودی و خروجی، میزان دبی عبوری، سختی آب، ترکیب شیمیایی و آلودگی های فیزیکی از جمله نکاتی هستند که چنانچه مورد دقت قرار نگیرند آسیب جدی به دستگاه ها وارد خواهد شد

## خرابیها و ایرادهایی که ممکن است در یک گان بوجود آید عبارتند از:

قسمت جریان و انتقال جریان ممکن است ما سوختن تریستور، کابل و ترانس جریان را داشته باشیم و برای رفع عیب باید قطعه مورد نظر را تعویض کنیم یک از ایرادات دیگری که ممکن است برای گان به وجود آید می تواند عدم هم راستایی فک ها باشد که باعث می شود محل مورد نظر بر روی ورق قر یا دفرمه شود برای حل این مشکل می شود هلدرها را شکل کرد و کاملاً رو به روی هم قرار داد و بعد پیچ هارا سفت کرد حتی محکم نبودن پیچ های بدنه گان نیز می تواند هم راستایی فک های گان رابه هم بزند.

## خرابی شیر برقی :

امکان دارد شفت داخل شیر برقی به راحتی حرکت نکرده در نتیجه شیر عمل نکند و برای رفع این مشکل باید شفت را تمیز کرد و داخل آن را روغن کاری نمود.

سیلندر نیز ممکن است نشستی باید بدهد و با تعویض کاسه نمد شفت می توان این مشکل را بر طرف کنیم

**خرابی دسته فرمان :**

که بر اثر قطع شدن سیم های فرمان یا کلید فرمان می باشد که با تعویض کلید یا پیدا کردن قطعی کابل می توانیم این مشکل را نیز بر طرف کنیم.

**خرابی الکتروود :**

در زمان جوشکاری هنگامی که تعداد نقطه جوش های ما از 300 عدد بالاتر برو ددستگاهی به نام کانترا به ما هشدار می دهد که نوک الکتروود ها باید درس شود و برای این کار از سوهان استفاده می شود.

## الکترودها در جوشکاری مقاومتی نقطه ای:

الکتروده در فرآیندهای مختلف مقاومتی می تواند به اشکال گوناگونی باشد که دارای چندین نقش است از جمله هدایت جریان الکتریکی به موضع اتصال، نگهداری ورق ها بر روی هم و ایجاد فشار لازم در موضع مورد نظر و تمرکز سریع حرارت در موضع اتصال. الکتروده باید دارای قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا و مقاومت اتصالی یا تماسی (contact resistance) کم و استحکام و سختی خوب باشد، علاوه بر آن این خواص را تحت فشار و درجه حرارت نسبتاً بالا ضمن کار نیز حفظ کند. از این جهت الکترودها را از مواد و آلیاژهای مخصوص تهیه می کنند که تحت مشخصه یا کد RWMA به دو گروه A آلیاژهای مس و B فلزات دیرگداز تقسیم بندی می شوند، در جداول صفحه بعد مشخصات این دو گروه درج شده است. مهمترین آلیاژهای الکتروده مس - کروم، مس - کادمیم و یا برلیم - کبالت - مس می باشد. این آلیاژها دارای سختی بالا و نقطه انیل شدن بالایی هستند تا در درجه حرارت بالا پس از مدتی نرم نشوند، چون تغییر فرم آنها سبب تغییر سطح مشترک الکتروده با کار می شود که ایجاد اشکالاتی می کند. قسمت هایی که قرار است به یکدیگر متصل شوند

باید کاملاً بر روی یکدیگر قرار داشته و در تماس با الکتروده باشند تا مقاومت الکتریکی تماسی  $R_2$  کاهش یابد. مقاومت الکتریکی بالا بین نوک الکتروده و سطح کار سبب بالا

رفتن درجه حرارت در محل تماس می شود که اولاً مرغوبیت جوش را کاهش می دهد ثانیاً مقداری از انرژی تلف می شود.

روش های مختلفی برای اعمال فشار پیش بینی شده است که دو سیستم آن معمول تر است:

(الف) سیستم مکانیکی همراه با پدال، فنر و چند اهرم

(ب) سیستم هوای فشرده با درجه های اتوماتیک مخصوص که در زمان های معین هوای فشرده وارد سیستم می شود. این فشار و زمان قابل تنظیم و کنترل است.

در سیستم اول به علت استفاده از نیروی کارگر ممکن است فشار وارده غیر یکنواخت و در بعضی موارد که دقت زیادی لازم است مناسب نباشد ولی در سیستم هوای فشرده دقت و کنترل میزان فشار بیشتر است.

جوش مقاومتی برای اتصال فلزات مختلف بکار گرفته می شود. مسئله مهم این است که چگونگی خواص فیزیکی این فلزات ممکن است بر روی خواص جوش یا موضع اتصال تأثیر بگذارد. همان طور که اشاره شد حرارت برای بالا بردن درجه حرارت موضع اتصال توسط عبور جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی به دست می آید و یا به بیان دیگر مقاومت الکتریکی بزرگتر در زمان و شدت جریان معین تولید حرارت بالاتری می کند و برعکس. مقاومت الکتریکی یک هادی بستگی به طول و نسبت عکس با سطح مقطع دارد. البته جنس هادی هم که میزان ضریب مقاومت الکتریکی است مهم می باشد. بنابراین خصوصیت جوشکاری مقاومتی با تغییر ضخامت ورق، تغییر مقطع تماس الکتروود با قطعه و جنس قطعه تغییر می کند.

البته چگونگی حالت های تماس الکتروود با قطعات و تماس خود قطعات عوامل دیگر هستند که فشار الکتروودها و ناخالصی ها در بین این سطوح می توانند بر روی این مقاومت ها موثر باشند.

مواد الکتروودها :

مس و آلیاژهای آن موادی هستند که عموماً برای الکتروودهای جوش نقطه ای انتخاب می شوند. انواع مختلف این مواد در جدول زیر آمده است :

انتخاب یک آلیاژ برای الکتروود بطوریکه برای تمام موادی که جوش می شوند قابل استفاده باشند بدلائل مختلف امکانپذیر نیست. برای مثال آلومینیوم که دارای ضریب هدایت بالایی می باشد احتیاج به الکتروودی با ضریب هدایت بالا دارد تا از چسبیدن جلوگیری شود و مس سخت کشیده شده یا مس تلوریوم دار علیرغم سختی پایین آن برای این منظور مورد استفاده قرار میگیرد. مس تلوریوم دار



دارای این خاصیت است که براحتی ماشینکاری و پولیش می‌گردد و سطح تمام شده خوبی را پدید می‌آورد. مس کرومدار برای جوشکاری همه نوع فولاد مناسب است. زیرا از آلیاژ مس-کادمیوم سخت تر است و دارای یکنواختی دمایی بیشتری است بدون آنکه از هدایت آن زیاد کاسته شده باشد. دلیل اینکه مس-کادمیوم برای جوشکاری ورقهای نازک پیشنهاد میشود این است که ارزان تر از مس-کروم است و قادر است که گرمای کمتری را که در جوشکاری ورقهای نازک بیرون داده میشود را تحمل کند. ورق های ضخیم تر باعث گرم شدن بیشتر نوك الكترود میشوند. اگر دما به 250 درجه سلسیوس برسد دیگر آلیاژ می-کادمیوم مناسب نمیباشد. آلیاژ مس-تنگستن معمولاً بصورت بوش مورد استفاده قرار میگیرند که مساحتی بزرگتر از مقدار لازم برای تامین دانسیته جریان صحیح جوشکاری دارد. دانسیته جریان برای ایجاد نقطه جوش با يك الكترود معمولی در يك طرف اتصال و بوش مس-تنگستن با مساحت بزرگتر در طرف دیگر قرار دارد. نمونه هایی از الكترودها ی نقطه جوش و انبر دستگاه نقطه جوش (گان) در شکل زیر آمده است

فلزات و آلیاژهایی که در ساخت الكترودها بکار میروند به گروههای زیر کلاسه میشوند :

#### کلاس 1 :

در این مواد عملیات حرارتی انجام نگرفته و بوسیله کار سرد استحکام پیدا کرده اند. اینکار روی هدایت الکتریکی و گرمایی اثری ندارد. مواد این کلاس برای فولادهای کم کربن که با لایه نازک سرب و کروم و یا روی پوشیده شده - فولادهای نورد گرم شده و بعضی از فلزات غیر آهنی مانند آلومینیوم و منیزیوم توصیه میشود .

#### کلاس 2 :

این مواد دارای خواص مکانیکی بالاتر از کلاس 1 هستند ولی هدایت حرارتی و الکتریکی آنها کمتر از کلاس 1 میباشد. خواص فیزیکی و مکانیکی اپتیمم با عملیات حرارتی یا ترکیبی از عملیات حرارتی و

کار سرد پدید می آید. مواد کلاس 2 بهترین ماده برای الکترودهایی برای کارهای عمومی با یک رنج وسیعی از مواد و شرایط مختلف می باشد. این مواد در الکترودهای نقطه جوش فولادهای کم کربن نورد سردشده و فولادهای ضد زنگ و فولاد با پوشش نیکل و غیره استفاده میشود.

همچنین برای شافتها-بازوها-قالب و بندکها-فکهای تفنگی دستگاه جوش و بقیه اعضا عبور دهنده جریان در تجهیزات جوشکاری مقاومتی مناسب است .

### کلاس 3 :

مواد این کلاس آلیاژهای سختی پذیر با خواص مکانیکی بهتری از مواد کلاسهای 1 و 2 میباشد اما دارای هدایت الکتریکی و حرارتی پایین تری میباشد. سختی بالا-مقاومت به سایش خوب و دمای آنیل شدن بالای الکترودهای کلاس 3 همراه با هدایت الکتریکی متوسط آن باعث میشود که این مواد برای الکترودهاییکه در نقطه جوشهایی که در آنها فشار مقاومت قطعات بالا است استفاده میشود. این مواد برای فولادهای کم کربن با سطح مقطع بالا و فولادهای ضد زنگ بکار میرود .

انواع الکترودها و شکل آنها :

نوک الکترودهای نقطه جوش باید پروفیل خود را تا آنجا که ممکن است در شرایط تولید حفظ کند .

پروفیل صحیح باعث عمر طولانی الکترودها میشود. دو شکل استاندارد در موارد عمومی وجود دارد. این دو نوع عبارتند از :

1 – نوک تخت به شکل یک مخروط وارونه

2 – نوک گنبدی شکل

واضح است که نوکهای گنبدی لازم نیست که دقیقاً با سطح کار همراستا قرار گیرند. بنابراین برای جاهاییکه الکتروود بر روی سطح منحنی در قطعه کار قرار میگیرند مناسبند و معمولاً در جوشکاری آلومینیوم بکار میروند. نوع نوک تخت در مواردیکه بتواند با قطعه کار همراستا گردد ترجیح داده میشود. زیرا ماشینکاری و شکل دادن و بازرسی آن در ضمن بکارگیری آسان است. پروفیل‌های الکتروود در شکل زیر نشان داده شده است

معمولاً الکتروود را بصورت يك میله استوانه ای شکل با قطر مورد نظر نمیسازند بلکه آنرا بزرگتر ساخته و نوک آن را با زاویه 30 درجه بصورت مخروطی می تراشند.

افزایش مساحت نوک الکتروود در اثر فشار وارده باعث کاهش فشار الکتروود و دانسیته جریان می گردد که هر دو از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. پهن شدن الکتروود را میتوان با استفاده از سختترین ماده مناسب و بکارگیری ضربه کوتاه و یا به بیان دیگر کاهش بارهای ضربه ای و با خنک کردن مؤثر الکتروود در کمترین مقدار خود نگه داشت. پروفیل ساده الکتروود نشان داده شده در شکل 6-2 برای بسیاری از کاربردها مناسب است اما همواره قابل انتخاب برای جوشکاری در گوشه ها نمیباشد. انواع دیگر الکتروود برای اینگونه از کاربردها قابل دسترس میباشد و در موارد بخصوص میتوان آنها را ساخت تا احتیاجات استفاده کننده را مرتفع سازد

روش تعویض نوک الکتروودها:

به علت گرما دیدن نوک الکتروودها در هنگام جوشکاری و زیر فشار بودن این ناحیه گرما دیده، پس از زدن چند نقطه جوش، قطعه نامبرده تغییر شکل می دهد. در نتیجه سطح مشترك نوک الکتروودها بزرگتر و ناصافتر می شود. بنابراین پس از حدود 250 بار نقطه جوش زدن، لازم است که نوک الکتروودها تراشیده شود تا شکل اولیه شان بازیابی شود. این قطعات در اثر تراشیده شدن، کوتاه تر می شوند. بنابراین لازم است پس از آن که هر قطعه به اندازه مشخصی رسید با قطعه نو تعویض شود. این

جایگزینی بسته به شکل قطعه، جنس آن و نیز روش ساخت آن (تراشکاری شده یا آهنگری شده) ممکن است پس از اعمال 1200 یا 2500 نقطه جوش، مورد نیاز باشد.

برای تعویض این قطعه (نوک الکتروود) روش های گوناگون وجود دارد:

يك روش آن است که با نصب تجهیزات تمام خود کار، کل فرآیند تعویض قطعه بدون دخالت انسان انجام پذیرد. روش دیگر استفاده از يك ابزار ساده دستی است که کاربر با اهرم کردن شاخك های آن در زیر قطعه و در محل شیار موجود می تواند آن را از جایش درآورد و پس از جازدن قطعه نو به كمك گردی سطح زیرین ابزار، قطعه را درمحل خود محکم کند. روش سوم استفاده از شکل هندسی مخروطی نگهدارنده نوک الکتروود است بدین معنی که سطح تماس قطعه نوک الکتروود با نگهدارنده آن، سطح

جانبی يك مخروط ناقص است. این ویژگی هندسی باعث می گردد تا با اعمال چند ضربه آرام در دو سوی قطعه نوک الکتروود، این قطعه به تدریج درموضع خود لق شود تا این که به راحتی و با دست از جای خود بیرون آید. پس از نصب قطعه نو، با اعمال چند ضربه آرام به سر قطعه، می توان آن را در جای خود محکم کرد.

زمانی که کارگر متوجه شود که گان خوب جوش نمی زند، شاید یکی از علت های آن احتیاج به Tip dress نوک الکتروود باشد. در این روش نوک الکتروود بوسیله Tip dress برای جوشکاری آماده می شود البته نحوه Tip dress خیلی مهم می باشد و نیاز به مهارت و آموزش دارد.

Tip dress در دو نوع بادی و برقی می باشد که در گان ها از نوع برقی آن استفاده می شود و این نوع، محدودیت فشاری دارد (با هر فشار و نیرویی نمی توان استفاده کرد) البته در این نوع Tip dress لوله برای باد هم وجود دارد. یکی دیگر از کارهایی که برای بهتر شدن کیفیت جوش بر روی الکتروود انجام می شود سمباده زدن آن می باشد.

تکنیک های جوشکاری نقطه ای:

نکاتی را در عملیات جوشکاری نقطه ای باید در نظر داشت که اهم آنها عبارتند از:

الف) تمیزی سطوح تماس:

سطح کار و سطح الکترودها باید همواره تمیز نگهداشته شوند. گرد و غبار روی فلز در اثر ایجاد حوزه مغناطیسی، ضمن کار، به اطراف محل جوش متمرکز شده و ممکن است در سطح مشترک دو ورق یا سطح تماس الکترودها و کار قرار گیرند، گرد و غبار و ناخالصی های دیگر اولاً باعث بالا بردن مقدار مقاومت تماسی و اتلاف انرژی می شوند و ثانیاً در فصل مشترک دو ورق وارد مذاب شده و خواص دگمه جوش را کاهش می دهند. تمیز کردن نوك الکترودها باید با کاغذ سمباده ظریف یا پارچه و با دقت شود تا از تلفات نوك الکترودها بصورت براده جلوگیری شود.

اگر الکترودها به وسیله سیستم سرد کننده آبگرد خنک می شوند باید توجه شود که آب از الکترودها خارج نفوذ نکند. در مورد فلزاتی که ایجاد لایه اکسیدی دیر گداز می کنند (نظیر آلومینیوم، تیتانیوم) لازم است علاوه بر تمیزکردن سطح کار، اکسیدهای سطحی نیز توسط محلول های اسیدی مخصوص حذف شده و بدیهی است که آثار محلول یا اسید نیز باید از روی کار کاملاً تمیز شود تا از تشدید عمل خوردگی در این سطوح جلوگیری شود.

ب) تنظیم کردن ماشین و محل جوش بر روی کار:

میزان کردن محل جوش بر روی کار توسط جوشکار یا بطور خودکار با ماشین انجام می گیرد. اگر قرار است این عمل توسط کارگر انجام گیرد باید حتی الامکان از الکترودها ثابت استفاده شود. ولی معمولاً در تولیدهای سری و انبوه تنظیم محل جوش بر روی کار توسط ماشین انجام می گیرد.

یکی از متداول ترین روش برای تنظیم کردن دستگاه جوش انجام چند نمونه جوش نقطه ای بر روی دو ورقه قراضه با مشخصات شبیه قطعه کار (جنس و ضخامت) می باشد. پس از انجام جوش های نمونه بر روی این ورق ها آنها را از یکدیگر جدا یا پاره کرده و محل جوش را مطالعه می کنند، بنابراین :

1- اگر شدت جریان کافی نباشد دکمه جوش براحتی از ورق ها جدا شده و اثر چندانی بر روی ورق باقی نمی ماند.

2- شدت جریان خیلی زیاد باعث نفوذ دکمه جوش تا سطح کار می شود که در این حالت نیز استحکام جوش ایده آل نخواهد بود. اصولاً عمق نفوذ دکمه جوش نباید از 60 درصد ضخامت ورق بیشتر باشد.

البته عدم تنظیم صحیح زمان نیز منجر به اثر گذاشتن جوش در سطح کار می شود و چنانچه جریان الکتریکی قبل از فشرده شدن کامل ورق ها عبور کند جرقه ای در سطح تماس الکتروود و کار ایجاد می شود.

آزمایش جوش را از طریق استانداردهایی نیز می توان انجام داد از جمله دو قطعه به پهنای 7/5 سانتی متر و طول 10 سانتیمتر بریده و لبه های آنها را به اندازه 2/5 سانتیمتر بر روی هم سوار کرده و سه نقطه جوش در مرکز مربع های مبانی مطابق شکل ایجاد می کنند. سپس جوش اول که جریان الکتریکی

فقط از آن عبور کرده و دارای شرایط متفاوتی با آنچه که در عمل اتفاق می افتد است را جدا کرده و جوش های دوم و سوم را به صورت نواری به پهنای 2/5 سانتیمتر و طول 17/5 سانتیمتر جدا کرده و تحت آزمایش کشش قرار می دهند. نیروی لازم برای پاره کردن جوش محاسبه شده و با جداول مخصوص که نشان دهنده استاندارد مشخصات فنی جوش اتس مقایسه می شود. از جداول عملی بعنوان راهنما نیز برای انتخاب و تنظیم شرایط کار، اندازه الکتروود و پارامترهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

### ج) ظاهر جوش:

معمولاً ظاهر جوش شامل يك فرورفتگی و يك حلقه رنگی حرارتی در اطراف تماس الكترود و كار می باشد در مواردی كه سطح كار باید تمیز باشد فرورفتگی های محل جوش نقطه ای را می توان از طریق استفاده الكترود مسطح نوع C و مخروط نوع E اهن داد. واضح است كه الكترود مسطح را در طرفی كه نیاز به تمیزی فوق العاده است قرار می دهند. استفاد از يك الكترود مسطح و يك الكترود مخروط ناقص در جوشکاری ورق های نازك به كلفت نیز مفید است، در این شرایط الكترود مسطح بر روی ورق نازك قرار می گیرند. در حالت های معمولی جوشکاری مقاومتی نقطه ای فاصله جوش ها نباید از میزان معینی کمتر باشد چون مدار بسته ای با جوش مجاور ایجاد کرده و جریان الكتریکی به اندازه كافی از موضع جوش در بین الكترودها نمی گذرند.

بهسازی در جوشکاری مقاومتی نقطه ای:

بنا به نیاز و شرایط كار، بهسازی و تغییراتی در نحوه جوشکاری نقطه ای ساده بعمل آمده است كه به چند نمونه آن در زیر اشاره می شود:

### الف) جوش با الكترود چندتایی Multiple Electrode:

همانطور كه از نام آن استنباط می شود در این فرآیند از چندین الكترود استفاده می شود و همزمان چندین جوش نقطه ای بر روی كار انجام می گیرد. در این فرآیند از دو نوع طرح برای تامین انرژی استفاده می شود. مستقیم (موازی) و غیر مستقیم (سری). در سیستم مستقیم از يك ترانسفورماتور

استفاده می شود كه مدار ثانویه بصورت های مختلف مطابق شكل می تواند چندین جوش را همزمان انجام دهد. در سیستم سری از تعدادی ترانسفورماتور استفاده می شود كه مطابق شكل با طرح های مختلف می تواند همزمان چندین نقطه جوش را بر روی كار بوجود آورد. مزیت روش دوم آنست كه می توان ولتاژ بالایی را در موضع جوش بوجود آورد و یا برای ایجاد ولتاژ معین از ترانسفورماتورهای

کوچکتری استفاده کرد. اما در مقابل شرایط ترانسفورماتورها و مقاومت ها در الکترودها و کیفیت سطوح کاملاً یکسان باشد تا خواص جوش هایی که همزمان ایجاد شده مشابه باشد.

### ب) جوش دکمه ای یا دیسکی **Button or disk welding**

در جوشکاری ورق های سنگین و کلفت، به فشار و انرژی الکتریکی زیادی نیاز است، با استقرار قطعات کوچک فلزی بین سطح مشترک ورق ها، عبور جریان الکتریکی را موضعی تر کرده و سطح تماس را کاهش می دهند و با ذوب این دکمه ها دو ورق با انرژی الکتریکی و فشار کمتری به همدیگر متصل می شوند.

### ج) جوش پل واره **Bridge welding**

مطابق شکل از ورق های اضافی برای بالا بردن استحکام اتصال دو قطعه استفاده می شود.

### د) جوش له کردنی **Mash welding**

این روش در تولید شبکه های سیمی نظیر سبد یا محافظ های توری لامپ های مختلف یا اسکلت مفتولی برای بتن های مسلح و یا سیم به ورق نظیر چرخ های بعضی از انواع اتومبیل به میزان فراوان بکار گرفته می شود. سیم ها با طرح لازم بر روی فك ها با الکترودی که به صورت مسطح با شکاف های پیش بینی شده قرار می گیرند و با يك فشار و پایین آوردن الکتروود جریان الکتریکی از محل تماس سیم های روی هم قرار داده عبور کرده و بر اساس جوش مقاومتی ذوب موضعی در این محل ها بوجود آمده و پس از پایان عبور جریان الکتریکی عمل اتصال انجام می گیرد.



پارامتر های دستگاه, مؤثر بر جوش نقطه‌ای:

**PRSO:** مدت زمان بر حسب سیکل که دو الکتروود بر قطعه مماس گردند.

**SQ:** مدت زمانی است که قطعه توسط دو الکتروود به هم فشرده می‌شود تا نیروی وارده بر قطعه کار تثبیت گردد.

**Weld1:** مدت زمان انجام پیش‌جوش می‌باشد. مدت زمانی است که جریان متناسب با **Heat1** و یا **Current1** از قطعه عبور می‌کند.

**Cool:** فاصله زمانی بین **Weld1** و **Weld2** است که در آن دو سر الکتروودها خنک می‌گردند.

**Up Slope:** مدت زمانی است که طول می‌کشد جریان (**Heat**) از صفر به مقدار تعیین شده در **Current2 (Heat2)** برسد.

**Weld2:** مدت زمانی است که جریان جوش اصلی از قطعه متناسب با **Current2** و یا **Heat2** از قطعه عبور می‌کند.

**PU:** تعداد تکرار جوش اصلی می‌باشد.

**Down Slope:** مدت زمانی است که طول می‌کشد جریان از مقدار اصلی خود در **Weld2** به مقدار صفر برسد.

**Hold:** مدت زمانی است که دو قطعه بعد از پایان عمل جوش توسط دو الکتروود به هم فشرده می‌شود.

**Off:** مدت زمانی است که طول می‌کشد الکتروودها از یکدیگر فاصله گرفته و به حالت اولیه خود باز گردند.

**Heat:** که بر حسب درصد بیان می‌گردد و نشان دهنده درصد توان خروجی از ترانس می‌باشد.

**Current:** پارامتری بر حسب کیلو آمپر است که مقدار جریان در پیش جوش و جوش اصلی را تعیین می‌کند.

تأثیر پارامترهای جوش بر کیفیت:

**PRSO:** این پارامترها بایستی به گونه‌ای تنظیم شود که بعد از پایان زمان PRSO با تنظیم SQ دو الکتروود به هم برسند، در غیر این صورت جرقه خواهیم داشت.

**SQ:** جهت تأمین نیروی مورد نیاز جوش بایستی این پارامتر به درستی تنظیم شود. با افزایش نیروی الکتروودها، سطح تماس دو فلز در نقطه اعمال نیرو افزایش می‌یابد و افزایش سطح تماس منجر به کاهش مقاومت الکتریکی در نقطه تماس می‌شود.

نکته: زمان SQ بایستی به حدی باشد که نیروی الکتروودها قبل از زمان شروع Weld به يك حد ثابتی رسیده باشد. اگر مقدار SQ کم باشد، با پاشش مذاب یا جرقه مواجه خواهیم بود.

**Weld1:** این پارامتر مخصوصاً در مواردی که ورق پوشش (Coating) داشته باشد و یا ضخامت ورق زیاد باشد، حائز اهمیت است.

در مورد ورق‌های پوشش دار، در صورتی که Weld1 استفاده نشود، باعث جرقه و چسبیدن سره‌ها خواهد شد.

در مورد ورق‌های با ضخامت زیاد، عدم استفاده از Weld1 موجب چسبیدن سره و عدم جوش مناسب می‌گردد.

**Cool:** در صورت عدم استفاده از Cool، مقاومت سطحی روی سره و ورق مقابل، مقاومت سطحی بین ورق‌ها قابل ملاحظه بوده و باعث تلفات بیشتر در ناحیه بین ورق و سره می‌شود که نهایتاً موجب چسبیدن سره خواهد شد. در ضمن استحکام جوش مناسب نخواهد بود.

**Up Slope:** به منظور رسیدن به جوش‌های با کیفیت بالا استفاده می‌شود. در صورت اعمال جریان ناگهانی، ورق‌ها خواص اصلی خود را از دست می‌دهند و استحکام مناسبی حاصل نخواهد شد. به همین دلیل از Up Slope استفاده می‌شود.

**Weld2:** در مورد اثر زمان جوش به نکات زیر می‌توان اشاره کرد:

در صورتی که زمان Weld2 از حد مورد نیاز بیشتر گردد، دمای ناحیه بین دو ورق از نقطه جوش بالاتر می‌رود و باعث پدید آمدن حباب‌های گاز در این ناحیه می‌شود که در نتیجه موجب انفجار و پاشیدن ذرات فلز و یا جرقه زدن می‌شود.

در صورت زیاد بودن زمان Weld2 از حد مورد نیاز، عدسی جوش به سمت سطوح الکتروود رشد کرده و باعث آسیب شدید به الکتروودها می‌شود.

طبق رابطه  $Q = RTI^2$  تولید حرارت تابعی از جریان می‌باشد. به این معنی که تغییر در میزان حرارت می‌تواند با تغییر جریان یا با تغییر زمان تأمین شود.

باید توجه داشت که نمی‌توان در قبال افزایش جریان، زمان را خیلی کوتاه کرد. اولین اثر زمان ناکافی این است که تولید حرارت سریع در سطوح تماس، باعث تولید جرقه، فرورفتگی و سوختگی سطح مخصوصاً سطوح الکتروودها می‌شود

همان طور که اشاره کردیم الکتروودها باید دارای ویژگی‌های زیر باشند.

1- استحکام و سختی مناسب داشته باشند و در اثر فشار له نشوند

2- ضریب هدایت الکتریکی مناسب داشته باشد

3- ضریب هدایت حرارتی بالایی داشته باشد

4- دمای انیل بالایی داشته باشد

اگر هر فشاری در میان نبود انتخاب مواد الکتریکی می بایست بر اساس هدایت الکتریکی و حرارتی ماده صورت می گرفت از آنجایی که الکترودها تحت تاثیر نیروهای غالباً زیادی قرار دارند بایستی توانایی تحمل تنش های اعمالی را در دماهای بحرانی داشته باشند بدون آنکه تغییر فرم اضافی بدهد.

انتخاب یک آلیاژ مناسب برای یک کاربرد خاص بستگی به خواص الکتریکی، حرارتی و مکانیکی آلیاژ دارد. به عنوان مثال برای فولادهای نرم الکترودهایی از جنس Cu-Cr-Zr استفاده می شود. از طرفی دیگر الکترودهایی که برای جوشکاری آلومینیوم بکار می روند بایستی هدایت حرارتی و الکتریکی بالایی داشته باشند و استحکام فشاری بالایی از آنها انتظار نمی رود. اما در الکترودهای جوشکاری مقاومتی فولادهای زنگ نزن بایستی هدایت الکتریکی را قربانی استحکام فشاری نمود تا الکتروود بتواند در برابر نیروهای بالامقاومت نماید.

هر چند برای تعیین جنس، الکترودها باید به استانداردهایی خاص که مربوط به بررسی جنس الکترودها هستند، مراجعه کرد. اما مشکل زمانی رخ می دهد که در شرایط خاص و موردهای ویژه ای جنس الکتروود مصرفی و مورد نیاز در این گروه ها موجود نباشد. جنس الکتروود کاربردی خارج از این کلاس بندی واقع باشد. (به عنوان مثال الکتروودی که برای جوشکاری جرقه ای آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد). الکترودهایی که در جوشکاری مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرند نسبت به سایر ابزار به کار رفته در این نوع جوش کاری با سرعت بیشتری فرسوده و مستهلک می شود. مه این فرسودگی باعث کاهش کیفیت و خواص جوش می گردد. به عنوان مثال این فرسودگی در جوشکاری مقاومتی نقطه ای با تغییر فرم نوک الکتروود صورت گرفته و کیفیت جوش را کاهش می

دهد. در هر حال 1/2 تا 3/4 هزینه یک جوشی نقطه ای مربوط به الکتروود آن است. لذا با طراحی مناسب و افزایش عمر الکتروود می توان صرفه جویی بیشتری در تولید بدست آورد.

عمر الکتروود عموماً به تعداد جوشهایی که بدون تمیز کردن نوک الکتروود و پیش از پایین آمدن اندازه جوش از یک حد معقول می توان بر روی قطعه داد اطلاق می شود. یک الکتروود با عمر کم می تواند باعث محدود شدن نرخ تولید شود به این صورت که به دلیل نیاز به تعویض و یا لکه گیری مکرر الکتروودها از سرعت تولید کاسته می شود. البته با انتخاب ترکیب مناسبی از اشکال الکتروود متالورژی الکتروود و فرایندهای افزایش جریان الکتریکی می توان عمر الکتروود را بهبود بخشید.

## عیوب جوش و روش های جلوگیری از آنها

در جوشکاری فولاد با الکتروود، تفاله ها و خلل و فرج ها عموماً عیوب جوش هستند. البته عیوب دیگری هم در جوش ایجاد می شود که عبارتند از:

خوردگی کنار جوش، ترک های طولی (خط مرکزی)، ترک های زیر گرده جوش و فواصل حاصله از ذوب ناقص.

علل پیدایش عیوب جوش در فولاد و روش های جلوگیری از آنها در زیر مطرح می شود:

## تفاله‌هاي داخلي

در نتیجه خوب تمیز نکردن تفاله پاس قبلي، درست نبودن حرکت عرضي جوش که باعث می‌شود تفاله جامد در زیر گرده جوش قرار گیرد، یکسان نبودن حرکت الکتروود در طول مسیر جوشکاری، ایجاد تفاله بیش از حد در جلوي قوس وقتي که جوشکاری در عمق شیار انجام می‌شود و هنگامیکه از الکتروودهاي طويل استفاده گردد.

طرق جلوگیری عیب فوق عبارتند از: تمیز کردن سطح جوش قبل از اینکه پاس بعدي شروع شود، محدود کردن حرکت عرضي جوش براي اینکه تفاله در عقب حوضچه جوش باقي بماند، کوتاه نگه داشتن طول قوس براي اینکه تفاله در عقب حوضچه جوش قرار گیرد، یکسان کردن حرکت الکتروود در طول مسیر جوشکاری، استفاده کردن از الکتروودهاي کوتاه‌تر.

## خطوط واگن

خط تفاله‌هاي داخلي در طول محور جوش خط واگن نامیده می‌شود. خطوط یا در نتیجه خوب تمیز نکردن تفاله پاس‌هاي قبلي می‌باشد و یا از دودین تفاله در عقب حوضچه جوش. خطوط واگن سطح پاس اصلي همان اثری را در کیفیت جوش دارد که تفاله‌هاي دیگر در فلز اصلي یا در خود جوش داشته باشند.

## خلل و فرج‌ها

خلل و فرج‌ها در تمام طول گرده جوش پخش می‌شوند و عواملی که باعث بوجود آمدن این عیوب می‌شوند عبارتند از ناخالصی‌هایی از قبیل فسفور و سولفور در فلز، آلودگی سطح فلز توسط گری، روغن، زنگ، رطوبت یا ناخالصی‌های دیگر، رطوبت بیش از اندازه روکش الکتروود، درست نبودن طول قوس شدت جریان خیلی زیاد، سرعت جوشکاری بیش از حد که باعث خروج گازها می‌شود و منجمد شدن جوش قبل از خروج گازها.

## مراحل جلوگیری از عیوب خلل و فرج بترتیب عبارتند از:

تغییر دادن قطعه کار به یک ترکیب مناسب، تمیز کردن سطح قطعه کار و بر طرف نمودن رطوبت آن، خشک کردن الکتروودها و برگرداندن مقدار رطوبت تعیین شده به آنها (به جدول مقدار رطوبت تعیین شده برای روکش‌های الکتروودها توجه نمایند)، صحیح بودن طول قوس، کم کردن شدت جریان، کاهش سرعت حرکت در حد معین که گازها بتوانند بطور طبیعی از جوش خارج شوند، گرم کردن قطعه کار قبل از جوشکاری با بکار بردن یکنوع الکتروود بخصوص یا هردو روش.

وقتی خلل و فرج در داخل 6 تا 12 میلیمتری اول طول جوش ایجاد شود با احتمال زیاد علتش رطوبت در روکش است مخصوصاً اگر روکش الکتروود از نوع کم نیدروپن باشد. برای بر طرف کردن این عیب بایستی از الکتروودهای خشک استفاده نمود.

، استفاده شود خلل و فرج در E 25، E-6012، E-6011 گاهی اوقات وقتی از الکترودهای 6010- تا 50 میلیمتری آخر طول گرده جوش رخ می‌دهد. یکی از علل دیگر نیز شدت جریان خیلی زیاد است که نتیجه‌اش زیاد گرم شدن و بیش از حد خشک شدن روکش می‌باشد. برای برطرف نمودن این عیب بایستی شدت جریان را باندازه مورد نیاز کاهش داد.

## خوردگی‌ها

خوردگی‌ها معمولاً بشدت جریان خیلی زیاد، طول قوس و حرکت عرضی جوش بستگی دارند. در جوشکاری افقی و سر بالا علل دیگری نیز وجود دارد که عبارتند از طولیل بودن الکتروود و غلط بودن زاویه الکتروود سرعت حرکت بایستی باندازه‌ای باشد که جوش تمام قسمت‌های ذوب خارج شده از فلز اصلی را کاملاً پر کند و هنگامیکه حرکت عرضی انجام می‌شود در هر طرف رفت و برگشت عرضی بایستی مکث اندکی نموده قوس بایستی تا حد امکان کوتاه باشد ولی کاملاً به فلز اتصال پیدا نکند. شدت جریان برای اندازه و نوع الکتروود و حالت جوشکاری مناسب باشد.

## ترك داغ

ترك داغ در حرارت‌های بالا و بعد از جوشی که شروع به انجماد می‌کند رخ می‌دهد. ترك داغ اکثراً داخلش نا صاف می‌باشد و بوسیله پوشش اکسیدی که در سطحش است قابل تشخیص می‌باشد. ترك داغ احتمالاً در پاس اصلی جوش رخ می‌دهد و این بواسطه سطح كوچك جوش در مقایسه با سطح بزرگ فلز می‌باشد. ترك داغ اغلب در عمق نفوذ جوش‌ها و در جوش‌هایی که فولاد آنها ماشین کاری



نشده رخ می‌دهد. اگر اولین ترک بر طرف نشود این ترک از میان لایه‌های پی در پی جوش ادامه پیدا می‌کند برای به حداقل رساندن یا حذف کردن ترک داغ می‌توان از پیش گرم کردن برای اصلاح تنش، افزایش سطح عرضی جوش، استفاده از الکترودهای کم نیدروژن و عوض کردن گرده جوش استفاده نمود.

### ترک سرد

ترک سرد معمولاً در منطقه‌ای که گرما اثر کرده و نزدیک به حرارت محیط می‌باشد رخ می‌دهد. ترک سرد ممکن است چند روز بعد از عمل جوشکاری و خود بخود ایجاد می‌شود.

ترک سرد نیز بواسطه تنش خیلی زیاد اتصال یا تولید دانه مارتین سیت که نتیجه‌اش سرد شدن سریع است ایجاد می‌گردد. برای از بین بردن ترک سرد می‌توان از الکترودهای کم نیدروژن استفاده نمود و یا قبل از عملیات قطعه کار را حرارت داد. اگر چه عملیات حرارتی نمی‌تواند برای آزاد کردن تنش‌ها، ترک‌هایی را که قبلاً بوجود آمده از بین برد ولی می‌تواند باقیمانده تنش در جوش را کاهش دهد، بنابراین تمایل فلز را به ترک خوردن کاهش می‌دهد.

### ترک‌های خط مرکزی

ترك‌هاي سرد هستند كه اغلب در پاس يكطرفه جوش‌هاي مقعر گوشه‌اي بوجود مي‌آيد و عللي كه باعث اين ترك‌ها مي‌شوند عبارتند از نامتناسب بودن اندازه جوش و ضخامت قطعه كار، مونتاژ ضعيف يا مونتاژ بيش از حد محكم.

روش‌هاي جلوگیری از اینگونه ترك‌ها به قرار زیرند:

شكاف فلز به صورت قايقي قرار داده بطوريكه بعد از جوشكاري سطح جوش مسطح يا كمی گرده ماهي شود، افزایش مقدار گرده جوش، كم كردن عرض شيار يا، پر كردن يك سمت شيار قبل از جوشكاري قطعات با يكديگر، ايجاد يك شكاف باريك براي خنثي كردن حرکات فلز در مدت سرد شدن. ترك‌هاي خط مركزي مي‌توانند نتيجه ترك‌هاي گودي جوش يا ترك‌هاي پايه جوش باشند. اولين ترك ممكن است بعد از جوشي كه كاملاً سرد شده است رخ دهد. در جوشكاري چند پاسه ترك‌هاي خط ، و براي پاس وسط از الكترود E مركزي وقتي بوجود مي‌آيد كه براي پاس اصلي از الكترود 6011- ، استفاده شود. براي از بين بردن اين نوع ترك‌ها E، و براي پاس نهايي از الكترود 6012E-6020- ، و براي عمق نفوذ جوش براي پاس E بايستي پاس‌هاي كمتر را بكار برد البته با الكترود 6012- ، استفاده كرد. E نهايي از الكترود 6020-

### ترك فلز اصلي

ترك فلز اصلي معمولاً در مناطقي از فلز اصلي كه حرارت اثر كرده بوجود مي‌آيد مثل ترك‌هاي سرد و گرم ترك‌ها اغلب در داخل و از ميان جوش ادامه پيدا مي‌كنند. اگر تنش‌هاي جوشكاري کاهش يابد

برای مثال از فلز جوشی استفاده شود که خاصیت پلاستیسیته آن زیاد باشد از ادامه چنین ترک‌هایی می‌توان جلوگیری نمود. وجود تفرقه ریز با عده‌ای خلل و فرج می‌تواند احتمال ترک را زیاد کنند، ترک‌های سرد ممکن است از پائین جوش شروع و بیک جهت کشیده شوند. معمولاً از دید تنش اصلی و ضخیم بودن فلز اصلی و یا طولی بودن قوس ترک سرد را افزایش می‌دهد. ترک‌ها می‌توانند بوسیله گرم کردن فلز اصلی قبل از جوشکاری، گرم کردن فلز بعد از جوشکاری، جوشکاری فلز در یک طرح نوبتی یا جوشکاری با شدت جریان زیاد کاهش یابند.

### ترک خیلی ریز

ترک خیلی ریز را فقط می‌توان با میکروسکوپ دید. ترک خیلی ریز در اثر ترک سرد و گرم ایجاد می‌شود. ترک‌های بینهایت ریز برای اکثر کارها ضرر ندارند اما برای کارهای پیچیده تنش بوجود آمده تحت بار متناوب، جوش‌ها را غیر قابل استفاده می‌سازد.

### گودی‌های جوش

گودی‌های جوش فرو رفتگی‌های سطحی است که با انجماد حوضچه جوش بعد از قطع قوس بوجود می‌آیند. ترک‌های گودی جوش اغلب مثل ترک‌های خطی ایجاد می‌شوند.

این ترک‌ها بوسیله سائیدن و یا تراشیدن از بین می‌روند و گود شدگی با کمی ذوب الکتروود روی آن بر می‌شود.

کمی بعقب رفتن یا یک حرکت عکس روی جوش قبل از قطع قوس علاوه بر پر کردن گودی از ترک گودی نیز جلوگیری می‌کند.

### چسبیدگی قوس

چسبیدگی قوس می‌تواند در نقاط سخت روی سطح اصلی فلز مورد جوش بوجود آید. چسبیدگی قوس در اثر شیار دندانانه وار ایجاد می‌شود. بایستی به جوشکاران گفته شود که از پوسته پوسته شدن سطح فلز اصلی در اثر برخورد با الکتروود جلوگیری کنند زیرا این عمل نه تنها ضروری نیست بلکه خطراتی نیز دارد. ضمناً موارد زیادی وجود دارد که از چسبیدگی الکتروود روی فلز جلوگیری می‌کند.

### اکسیداسیون

سطح اکسیده شده وقتی بوجود می‌آید که فلز اصلی یا جوش بقدر کافی از هوا محفوظ نشده باشد. در هنگام کار نبایستی قسمتی از قطعه تحت محافظت از منطقه حفاظتی جدا شود، بنابراین برای جلوگیری از اکسید شدن بایستی جوش و فلز اصلی را تا قبل از سرد شدن کامل از هوا محفوظ نگه داشته است.

### فرو رفتگی یا گودی

فرو رفتگی یا گودی بوسیله کشش سطحی جوش بوجود می‌آید که فلز مذاب الکتروود از بالا بداخل شیار ریخته می‌شود و یا در اثر جاذبه زمین وقتی که جوشکاری در حالت سقفی انجام می‌گیرد. در صورتیکه وضع جوشکاری مشکل باشد نتیجه‌اش می‌تواند باعث ترک خوردن پایه اصلی جوش شود.

## پاشیدگی بیش از حد جوش

اگر ذرات پاشیده شده درشت باشد علتش طویل بودن قوس است و اگر ذرات پاشیده شده ریز باشد علت احتمالی زیاد بودن شدت جریان است. پخش جوش را می‌توان بوسیله نگهداری طول قوس در حداقلی که باعث قطع آن نشود کاهش داد. وقتی که از الکترودهای روکش‌دار پودر آهنی استفاده می‌گردد توصیه می‌شود که هنگام کار در مسیر جوش کمی کندتر حرکت نمود. برای الکترودهای مخصوص شدت جریان بایستی به میزان تعیین شده باشد. برای بهتر شدن نمای جوش می‌توان فلزات پاشیدگی را بوسیله زنگ زدن از بین برد.

## شناخت عیب‌های جوش در جوش‌های مقاومتی (نقطه جوش)

یکی از موارد بسیار مهم در جوشکاری می‌باشد. اگر یک جوشکار عیب جوش را بداند به هر صورت برای برطرف کردن آن تلاش می‌نماید و یا از یک متخصص می‌خواهد که به او کمک کرد تا عیب جوش را برطرف نماید که ما در این جزوه سعی کردیم تا عیب‌های جوش شناسایی و علل آن را و چگونگی برطرف کردن آنها را نشان دهیم. عیب‌های مهمی که در نقطه جوش بوجود می‌آیند بشرح زیر می‌باشد:

1- عدم وجود پیوند متالوژیکی (هسته جوش)

علت بوجود آمدن این عیب بشرح زیر است:

(الف) کم بودن آمپر (شدت جریان دستگاه)

(ب) کم بودن ولتاژ

(ج) کم بودن فشار فکها به محل جوش

(د) کثیفی نوک الکترودها

(ه) نامرغوب بودن جنس الکترودها

2- کوچکتر بودن قطر هسته جوش از میزان استاندارد تعیین شده

علت بوجود آمدن

(الف) کم بودن آمپر و ولتاژ و نیروی وارده از جانب فکها

(ب) کثیف بودن سر الکترودها

(ج) تفاوت در جنس ورقها

(د) در یک راستا قرار نگرفتن الکترودها

(ه) نامنظم سوهانکاری کردن نوک الکترودها

3- بزرگتر بودن قطر هسته جوش از میزان استاندارد

علل آن

الف) زیاد بودن آمپر و ولتاژ

ب) کثیفی سر الکترودها و ورقها

ج) بزرگ بودن قطر سر الکتروود در محل تماس

4- دایره کامل نبودن مشکل هسته جوش

علل آن

الف) عدم سوهانکاری صحیح سر الکتروود

5- دفرمه شدن ورقها در محل تشکیل جوش

علل آن

الف) در يك راستان نبودن الکترودهای بالا و پائین

ب) عدم استفاده از فیکسچر مناسب

ج) ناهموار بودن سطح الکترودها

6- سوختگی ورقها

علل آن

الف) بالا بودن آمپر و ولتاژ دستگاه

ب) کثیفی ورق‌ها و داشتن چربی و روغن روی آنها

7- تشکیل هسته جوش در لبه کار

علل آن

الف) عدم استفاده از الکتروود مناسب

ب) رعایت نکردن کارگر

8- ایجاد گردی در محل جوش

علل آن

الف) نیرو (فشار) بیش از حد نیاز از طرف فک‌ها به قطعه کار وارد شود.

ب) فاصله دار بودن ورق‌ها از یکدیگر هنگام جوشکاری

ج) لقی ورق‌ها در داخل فیکسچر و یا عدم استفاده از فیکسچر

9- ایجاد پارگی در محل جوش



علل آن

الف) بالا بودن آمپر دستگاه که حرارت بیش از حد نیاز باشد

ب) موارد اشاره شده در بند 8

10- مخزوح شدن مس الکتروود با هسته جوش

علل آن

الف) بالا بودن آمپر دستگاه

ب) استفاده از الکتروود نامرغوب با زیر کنیم کم

11- کم یا زیاد بودن تعداد نقطه جوش‌ها نسبت به مقاومت ورق‌ها

علل آن

الف) عدم محاسبه صحیح توسط مهندسین تولید

ب) رعایت نکردن کارگران به تعداد نقطه جوش‌ها در نقشه کارها

12- عدم رعایت فاصله نقطه جوش‌ها از یکدیگر

علل آن

الف) عدم محاسبه صحیح توسط مهندسین تولید

ب) عدم رعایت کارگران در نقشه نقطه جوش‌ها

13- وجود پلیسه در روی جوش

علل آن

الف) زیاد بودن آمپر و ولتاژ دستگاه

ب) وجود فاصله بین دو قطعه کار

ج) وجود چربی - روغن - گرد و غبار در روی ورق‌های مورد جوشکاری

د) عدم استفاده از فیکسچر

14- پرش ذرات جرقه جوش به اطراف

علل آن

الف) بالا بودن آمپر و ولتاژ دستگاه

ب) وجود چربی - روغن در محل جوش

15- چسبندگی قطعات کار به الکتروود

علل آن

الف) بالا بودن آمپر و ولتاژ دستگاه

ب) کثیفی سر الکتروود

ج) نامرغوب بودن جنس الکتروود

16- جدا شدن ورق از یکدیگر در هنگام نقطه جوش زدن

علل آن

الف) فاصله دار بودن ورق‌ها از یکدیگر

ب) عدم استفاده از فیکسچر

ج) شل بودن قطعه کار در داخل فیکسچر

عیب‌هایی که ممکن است بوسیله الکتروودها ایجاد شود

1- در یک راستا قرار نگرفتن الکتروودها

علل آن

الف) عدم تنظیم دقیق دستگاه‌ها توسط کارگران تعمیرات

ب) سوهانکاری نادرست الکتروودها

ج) عدم آشنایی کارگران از اصول صحیح و تکنیک نقطه جوش

2- عمود نبودن الکترودها در وضعیت عادی نسبت به ورقها

علل آن

الف) استفاده از الکترودهای نامرغوب

ب) عدم سوهانکاری صحیح نوك الکترودها

3- نامسطح بودن سر الکترودها

علل آن

الف) عدم سوهانکاری صحیح

ب) عدم آشنائی کارگران با اصول صحیح سوهانکاری

4- عدم وجود سطح مخروطی و یا شیب مناسب و منظم در الکترودها

علل آن

الف) عدم آشنائی کارگران با اصول نقطه جوش

5- از بین بردن نوك مخروطی الکترودها در اثر سوهانکاری مکرر و نامنظم

علل آن

الف) عدم آشنائی کارگران با اصول سوهانکاری صحیح

6- دو پهن شدن سر الکترودها

علل آن

الف) استفاده کردن از الکترودهای نامرغوب

7- اثر سوختگی بر روی الکترودها

علل آن

الف) کثیفی سر الکترودها و قطعه کار که در اثر سوختن روغن و چربی اثر سوختگی در سر الکترودها ایجاد می‌شود.

8- غیر اصولی بودن شکل و فرم الکترودها برای مکان‌های پیش‌بینی شده

علل آن

الف) عدم وجود امکانات لازم

ب) عدم طراحی دقیق

## روشهای مرسوم کنترل جوش در خودرو :

### تست غیر مخرب Non Destructive Test

#### کنترل چشمی :

در این روش مواردی که بررسی می شوند فاصله بین نقاط جوش - تعداد - موقعیت - سوختگی - پلیسه - پاشش - سوراخ شدگی - دفرمگی و لبه خوردگی می باشد .

در شرکت پارس خودرو و در سالن L90 تست غیر مخرب صورت میگیرد این تست به صورت خودکار در این سالن انجام می شود که تست قلم و چکش نمونه ان است

#### تست قلم و چکش

در این روش مجموعه روی استند مخصوص این تست قرار گرفته و با بستن کلمپهای استند ضرباتی که به وسیله قلم و چکش ما بین دو ورق وارد می گردد مقاومت جوشها مورد بررسی می گردد . شکلهای قلم و موقعیت دقیق قرار دادن آن برای انجام تست متفاوت و استاندارد می باشد و در صورت جدا نشدن جوش در این قسمت مقاومت جوش قابل قبول خواهد بود .

در صورتیکه حداکثر فاصله بین دو نقطه جوش کمتر از 30 mm باشد با قرار دادن قلم در محل دقیق برای تست غیر مخرب طوری که فاصله قلم از نقطه جوش مجاور یکسان باشد که در این حالت انجام یکبار تست برای هر دو نقطه جوش همسان کافی است .

در صورت باز گرداندن مجموعه مورد تست به خط تولید با مقاوت نقطه جوشها در صورتی تست می شود که ضخامت نازکترین ورق از 1.27 mm بیشتر نباشد در غیر اینصورت در صورت نیاز و با تشخیص واحدهای ذیصلاح این تست طوری انجام خواهد شد که پاره و یا دچار دفرمگی شدید نشده و بتوان آنرا به تولید باز گرداند.

در هنگام تست برخورد قلم با نقطه جوش ممنوع است .

در حالت سه ورقی مقاومت نقطه جوش بین هر دو ورق تست می گردد .

انجام این تست در مکانهای ظاهری بدنه که در دید مشتری قرار می گیرد ممنوع است .

هنگام تست با قلم و چکش فواصل دارای اهمیت برای اعمال ضربه و پس از اعمال ضربه فاصله های لبه کناری قلم تا لبه کناری هسته جوش و نیز فاصله لبه تیز جلویی قلم تا دایره هسته نقطه جوش پس از اعمال ضربه می باشد که برای اولی این فاصله می تواند بین 2 الی 10 میلی متر ( برای ورقهای ضخیم تر از 1027 فواصل بیشتر است ) و برای فاصله دومی با تشخیص اپراتور نسبت به عدم خرابی مجموعه از یک الی دو میلی متر می باشد .

## تست مخرب destruction test

تست مخرب نیز در سالن مونتاژ مگان و L90 صورت میگیرد در این تست در شرکت پارس خودرو در یک هفته خودرو L90 و هفته دیگر خودرو L84 تخریب میشود و در ماه 4 خودرو تخریب میشود و سپس در کمیته جوش تمام شرایط جوش و تست تخریب آنالیز می شود و نتایج بررسی میگردد

در این روش از دستگاه مکانیکی auto chisel یا spreader برای جدا کردن نقاط جوش و مجموعه های مونتاژی استفاده می گردد و روش مناسبی است برای اندازه گیری استحکام یا قطر هسته جوش در جهتی معکوس پروسه تولید انجام گیرد (Wrking Sequeneer) به روش چشمی و یا دقیقتر وبا استفاده از لوازم اندازه گیری قطر هسته های نقطه جوش که پس از جدا شدن مجموعه ها پدیدار شده است اندازه گیری صورت گرفته و با اندازه های استاندارد مقایسه می گردد.

در صورتی که هسته جوش جدا شده و باقیمانده روی ورق بصورت بیضی شکل می باشد مطابق استاندارد قطر D هسته جوش برابر میانگین اقطار بیضی خواهد بود.

## تست های دیگر نقاط جوش

در این تستها که با روش های مختلفی با تجهیزات در اختیار انجام می گیرد ورقهای آزمایشی یا **Test piece** که با توجه به استاندارد دارای ابعاد معین و تعریف شده می باشد به جای قطعه اصلی استفاده می شود تا پارامترهای جوش با اعمال تغییرات عملی و با درجه اطمینان نسبت به

پارامترهای استاندارد تنظیم و جاری می گردد. باید دقت نمود ترتیب قرارگیری ورقهای آزمایشی و ضخامت - پوشش - جنس و کلیه شرایط ان مطابق قطعات مونتاژی باشد و به هنگام تست اصل

ایزوله ورقهای تستی رعایت گردد لازم به ذکر است انجام این تستها در ضخامتهای کم مشکلات اجرایی و فنی مخصوص به خود را دارد.

## تست برشی

در این قسمت پس از اعمال نقطه جوش (یا یک دسته نقاط جوش) روی **Test piece** های مشابه و با استفاده از ابزار مخصوص کشتی نیروی برشی بر نقطه یا نقاط جوشی وارد می شود که پس از گسیختگی اندازه گیری مربوط به قطر هسته انجام می گیرد. البته پاره گی ورقها در غیر از نقطه جوش و عدم گسیختگی ان دال بر کیفیت مناسب جوش خواهد بود.

## کنترل کیفی:

بدون تردید رضایت مشتری که هدف اول هر تولید کننده است ، تداوم و موفقیت هر شرکت تولیدی تضمین می کند. رضایت مشتری بستگی به کیفیت کالای ارائه شده به مشتری و خدمات پس از فروش آن دارد. سیستم خدمات پس از فروش شامل کلیه اطلاعات ایرادات مربوط به شکایت مشتریان و ایرادات مشاهده شده در تعمیرگاههای مجاز خودرو می باشد و کیفیت کالا را بخش کنترل کیفی کارخانه تضمین میکند. از این رو هر کارخانه صنعتی پیشرفته دارای بخش مخصوص کنترل کیفی میباشد. این افراد تحت عنوان **QC** فعالیت دارند



## بررسی مصرف الکتروود در سالن L90

همان طور که گفته شد چک لیستهایی برای کنترل الکتروودها تهیه شد که این چک لیستها را در ایستگاههای مختلف میان اپراتورها پخش نمودیم تا بتوانیم با یک بررسی دقیق میزان مصرف الکتروودها را بدست آوریم

نمونه ای از این چک لیست را که توسط یکی از اپراتورها تکمیل شده است را مشاهده می کنید.

ردیف	شماره ترانس	شماره گان	شماره الکتروود	تعداد کل نقاط جوش مربوط به هر گان	تعداد نقطه جوش در هر DRESS زمان	تعداد نقطه جوش ارسال به (offline)	تعداد نقطه جوش الکتروود از رده خارج	تاریخ	ساعت
1	528	Uc-k2727	6	10	20			5/29	7.45
2		UC-k2727	6	10	100		120	5/29	9.10
3		UC-k2727	6	10	100			5/29	10.50
4		UC-K2727	6	10	100			5/29	12.10
6		UC-K2727	6	10	80			5/29	14.30
7		UC-K2727	6	10	30			5/30	8.05
8		UCK-2727	6	10	90		400	5/30	9.30
9		UC-K2727	6	10	100			5/30	11.15
10		UC-K2727	6	10	100			5/30	10.30
11		UCK25727	6	10	100			5/30	20.30
12		UC-K2727	6	10	100			5/31	7.45
13		UC-K2727	6	10	110		510	5/31	8.45
14		UC-K2727	6	10	120			5/31	10.00
15		UC-K2727	6	10	50			5/31	10.45
16		UC-K2727	6	10	110			5/31	12.00
17		UC-K2727	6	10	70			5/31	12.45
18		UC-K2727	6	10	100		450	5/31	2.15
19		UC-K2727	6	10	120			5/31	3.30
20		UC-K2727	6	10	120			5/31	5.00
21		UC-K2727	6	10	10			6/1	8.00
22		UC-K2727	6	10	110		560	6/1	9.00
23		UC-K2727	6	10	110			6/1	10.15
24		UC-K2727	6	10	100			6/1	11.30
25		UC-K2727	6	10	100			6/1	12.35
26		UC-K2727	6	10	100			6/1	2.15
27		UC-K2727	6	10	100			6/1	4.45
28		UC-K2727	6	10	100			6/1	5.45
29									
		نام اپراتور: ابراهیمی			EWT 7			شماره ایستگاه CX- 95	

با بررسی چک لیست کنترل نوک الکترودها به نتایج خوبی دست یافتیم که در مصرف الکتروود و سرعت تولید خط به ما کمک خواهد کرد

به طور نمونه اگر ایستگاهی که لیست آن را در بالا قرار داده ایم مورد آنالیز قرار دهیم مشاهده می کنیم که تعداد نقاط جوش در هر زمان Dress متفاوت می باشد. این تفاوت امار که البته تحت شرایط خاصی صورت گرفته اما می تواند نتایج مناسبی را بدست آورد. با بررسی لیست مشاهده میکنیم که اپراتور در زمان خاصی در 120 نقطه جوش دست به انجام عمل dress زده است در حالی که در زمان دیگری ابین عمل را در 70 dress انجام داده است. این در حالی است که آزمایشات و بررسی ها نشان دهنده آن است که الکتروود در 120 نقطه جوش همان کارایی و کیفیت 70 نقطه جوش را دارا می باشد و نیازی به انجام عمل dress در 70 نقطه جوش نمی بتاشد. در مورد از رده خارج کردن الکتروود هم همین فرضیه صدق می کند و مشاهده می کنیم که اپراتور هم در 400 نقطه جوش و هم در 510 و حتی در 560 نقطه جوش اقدام به از رده خارج کردن الکتروود نموده است که باعث تفاوت در مصرف الکتروود می شود. البته باید این نکته را در نظر بگیریم که در جدول 10 و 20 نقطه جوش هم داریم که این به علت کثیفی الکتروود و خرابی الکتروود و عوامل دیگر می باشد.

اگر در نظر بگیریم که در یک ایستگاه اپراتوری در دو حالت زیر اقدام به اعمال زیر باشد مشاهده تفاوت در مصرف الکتروود خواهیم بود

در حالت اول اپراتور در 100 نقطه جوش Dress را انجام دهد و در حالت دوم در 150 نقطه جوش اقدام به Dress کند اگر این فرض را در نظر بگیریم که با 5 بار dress کردن مجبور به تغییر الکتروود و از رده خارج کردن الکتروود شویم در حالت اول با 500 نقطه جوش و در حالت دوم با 750 نقطه جوش الکتروود از رده خارج می شود

در این نمونه با این شرایط که اگر در یک مجموعه کاری 5000 نقطه جوش در یک تایم کاری داشته باشیم در حالت اول 10 الکتروود مصرف می شود و در حالت دوم در این مقدار نقطه جوش 7 الکتروود مصرف می شود و این به ما نشان می دهد که اگر با 100 نقطه جوش یعنی حالت اول dress انجام شود با افزایش 33% در مصرف الکتروود خواهیم بود

مشاهده می کنیم با این بررسی در مصرف الکتروود با کاهش مواجه خواهیم بود که باعث صرفه جویی اقتصادی خواهد شد و این امار باعث می شود که در تعویض الکتروود ها با در نظر گرفتن شرایط نرمال اپراتور به مقدار معینی دست یابد و اپراتور به دلخواه خود دست به تعویض الکتروود نزند که جدا از صرفه جویی در مصرف باعث سرعت بخشیدن به خط با تعویض دیرتر الکتروود ها می شود.

## پیشنهادات:

1. طراحی و ساخت هنگر برای بلند کردن و بستن دریهای L90 (ایستگاه CF:70,80) در بندی.
2. ساخت پالت چرخدار مخصوص حمل قطعات تعویضی به آفلاین.
3. ساخت پایه برای پالت صندوق L90 و بالا آوردن ارتفاع پالت به اندازه 20cm (ایستگاه CF:100 در بندی).
4. نصب سنسور بر روی مینیوپلیتور نصب صندوق برای جلوگیری از حرکت بدنه هنگامی که مینیوپلیتور روی بدنه نصب است.
5. ساخت پایه برای قرارگیری گان استادولد (ایستگاه CF:40 در بندی).

پایان