

به نام خدا



مرکز دانلود رایگان
مهندسی متالورژی و مواد

www.Iran-mavad.com



چکیده

با توجه به اینکه در جهان فولادهای متعددی ساخته می شود و هر کدام دارای مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاصی می باشند و نیز دارای کاربردهای گوناگونی در صنعت به کار برده می شوند. بدین منظور بر آن شدیم تا در این مقاله یکی از این فولادها را تحت عنوان فولادهای هاردوکس و ولدوکس معرفی کنیم. برای این منظور نیز در خصوص این دو نوع فولاد به طور مختصر توضیح داده می شود. تاریخچه این فولادها در جهان در سال 1998 میلادی در کشور سوئد و توسط شرکت SSAB OXELÖSUND ساخته شده و کارخانه آن در اسکاندیناوی جهت ساخت فولادهای هاردوکس و ولدوکس بکار برده شده تولید کشته است. به طوری که این شرکت سهم مهمی را در صنعت این چنین فولادهایی را در جهان برعهده داشته است. تولیدات SSAB OXELÖSUND سالیانه نیم تن فولاد تولید شده را که بالغ بر 90 درصد از این تولیدات به خارج صادر می کند. رهبری این شرکت هادر جهان به دست افراد متخصصی است. در زمینه فولادهای تمپر شده و کوئینچ شده با استفاده از فرایندهایی که با این اسم به صورت فولادهای ساختمانی WELDOX و ورقه های پوشش داده شده به نام HARDOX تولید می شوند.

از مواردی که در این مقاله تهیه شده موضوعاتی است که درباره آن در بخش هایی مختلف مطرح شده که به طور مختصر در مورد این بخش ها شرح داده می شود. برای این منظور در فصل اول آن در مورد تولیدات این فولادها و روشهایی که تا پایان سری تولیدات که چه مرحله را طی کرده تا برای عرضه آن در سطح جهان انجام شود. در فصل های دوم و فصل سوم آن در مورد فولادهای هاردوکس و فولادهای ولدوکس توضیح داده شده که طریقه کاربرد و مشخصات فولادها و نظرهای فیزیکی و مکانیکی و مواردی که در صنعت برای کارهایی که روی این فولادها انجام می دهند چگونه صورت می گیرد. در فصل چهارم نیز در مورد جوشکاری این فولادها شرح داده شده که به چه صورتی می توان آنها را جوشکاری نمود و چطور از شرایط قبل و بعد از جوشکاری این فولادها آگاه باشیم تا در مقابل معایبی که ممکن است در این گروه از فولادها اتفاق بیافتد جلوگیری کرد. در این فصل که بخش خمکاری و برشکاری می باشد بدین صورت توصیف شده که چطور نیروهای خمکاری و برشکاری می توانند بر روی این سری از فولادها تاثیر گذار باشند تا بتوان خمکاری و برشکاری آن را به نحو صحیح اجراء نمود در فصل آخر نیز در مورد ماشینکاری این گروه از فولادها بحث شده به طوری که بیشتر این بخش در مورد قسمت های عملیاتی بر ابزارهای موجودی که باعث می شوند فولاد مورد نظر طبق جداول آن ابزار برای چه کاری موثر واقع می شود.

فصل اول

1-1 فرایند و محصولات

1-1-1 جریان تولیدات

فولادهایی که توسط این فرایند تولید می شوند در یک ردیف طولی قرار گرفته تا بتوان این ورق ها را با استفاده از روش هایی که انجام می گیرد فرایند نگه داری و تهیه آن تحت کنترل قرار گیرد. روش هایی که برای بهینه سازی موثر هستند به طور کامل این تولیدات رهبری می شوند. همچنین هر کدام از این گروه از فولادها برای استفاده های تجاری (بازرگانی) بکار برده می شوند.


1-1-2 روندها

از جمله ردیف های اصلی این مواد از سنگ معدن های هستند که شامل : کک ها و حباب هایی که هر کدام خودشان دارای کک در دستگاه ها قرار دارند.

روند تولیدی این فولادها بدین صورت است که ابتدا از سنگ معدن ها که برای تولید این فولادها به کار برده می شوند به طور خام نیز برای تبدیل به آهن خام آنها را وارد کوره با دمش هوا می کنند آهن خام در اینجا برای انتقال توسط ماشین های اژدر دار به مکان دیگری که خود همان فولاد هست برده شده و در این جا نیز با استفاده از کوره های LD (برای تصفیه کردن) آهن خام و تبدیل به فولاد خالص به آن اکسیژن دمیده می شود. که در این جا هر کدام باعث می شود که درصد کربن آهن در این فولادها پایین نگه داشته شود.

مقدار کربن نیز بدین معنی است که از ویژگی هایی که بین آهن خام با آهن خالص است تشخیص داده شود. فولادی که در این روش وجود دارد برای دستیابی به ترکیب شیمیایی و دمای مناسب می باشد. فولاد هایی که به شکل تختال اند توسط ریخته گری مداوم به وجود می آیند.


سپس تختال ها برای انتقال به سمت ماشین نورد رفته و در اینجا نیز ورق هادر حین ورود نورد می شوند. با توجه به دست یافتن به خواص مورد نیاز ورق ها بایستی آنها را تا جایی که ممکن است پیش گرم کنند که کوئینچ شدن را نیز شامل می شود. سپس در این جا از روش های گوناگون از جمله پسرگرمایی بر روی آن انجام می گیرد همانند مسطح کردن، برشکاری طولی و عرضی، ضد زنگ و علامت گذاری ها و سپس در انتها ورقه ها برای تحویل به مشتری آماده می گردد.

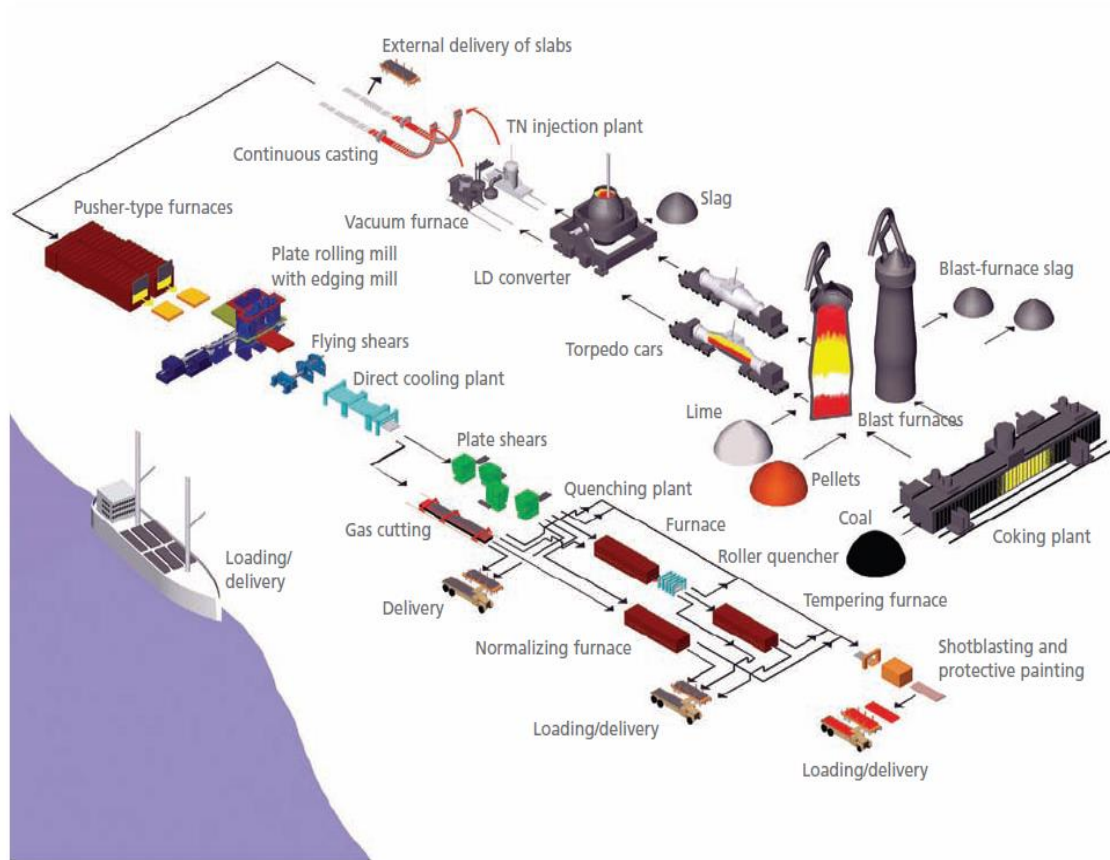

(الف)



(ب)

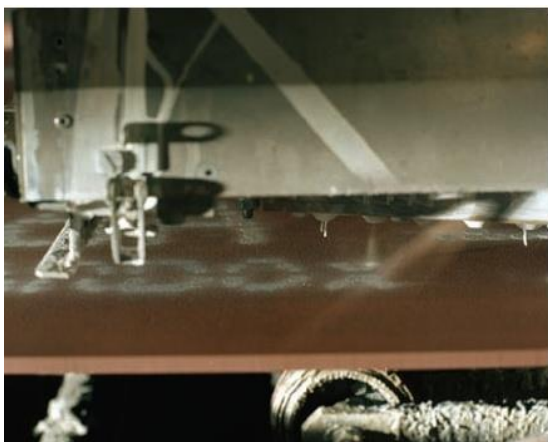

(د)



(ج)

-طبق موارد گفته شده از روی شکل های بالادر مورد فرایند تولید آن (الف) و همین طور دیگر شکل هایی که درباره ضد زنگ در برابر خوردگی (ب) و علامت گذاری (ج) و (د) این فولادها نشان داده شده است مشاهده می کنید.¹

1-2 روش کنترل مدیریت

روش کنترل مدیریت مطابق با EN ISO 9001

روش کنترل مدیریت در مورد این فولادها برپایه EN ISO 9001 و نیز براساس مقررات ارائه شده برای کیفیت و محیط زیست می باشد.

1-3 تاییدیه ها

مامی توانیم اختیاراتی را برای دریافت برخی از انجمن هایی که در مورد تولیدات ورق های کششی و ورق های صنعتی انجام می دهند تضمین کنیم مطابق با:

MSA-DNV DET NORSKE VERITAS -

GL GERMANI SCHER LLOYD -

Lloyds Register - برنامه موادها

براین اساس نیز سازندگان ورق ها آن را مورد تایید خود قرار می دهند.

1-4 ترانس ها و وضعیت های سطحی

ازاین قسمت نیز خصوصیات استاندارد مواد که مطابقت داشته باشد با ورق هایی که دارای وضعیت های سطحی براساس استاندارد EN10163-2، کلاس A با ترانس های سطحی مطابق با EN 100 29 و کلاس N همراه با

¹ - www.ssabox.com

تلرانس های طولی و عرضی مطابق با EN 10029 و همین طور تلرانس ضخامت که مطابق با ACCUROLLTECH¹ که به صراحت با EN 10029 مطابقت نیز دارد. انتخاب هایی که برای استاندارد EN 10029 متناسب با SSAB Oxelösund صورت گرفته در قسمتهای زیر به آنها اشاره شده است.

-در جدول زیر جایی که ورق هایی با ضخامت بالاتر از 20 میلیمتر می باشند را با برشکاری پلاسما می توانیم تلرانس های بسته که تعیین گردیده را بر روی طول و عرض هایی که در زیر شده اند انجام دهیم.

تلرانس (mm)		طول اسمی (mm)
بیشترین	کمترین	
+20	0	-(4000)
+30	0	4000-(6000)
+40	0	6000-(8000)
+50	0	8000-(10000)
+75	0	10000-(15000)
+100	0	15000-(18000)

تلرانس (mm)		عرض اسمی (mm)
بیشترین	کمترین	
+20	0	1000-(2000)
+25	0	2000-(3000)
+30	0	3000-(3400)

1-4-1 تلرانس ضخامت

تلرانس های ضخامت در مقایسه با ACCUROLLTECH دارای خصوصیتی است که در EN 10029 موجود می باشد به استثنای ضخامت هایی که بیشتر و مساوی 80 میلیمتر بوده و برای هر کدام از این ردیف تلرانسها مقدارهای معینی مشخص شده است. ACCUROLLTECH نیز بر روی بیشترین ضخامت های گوناگون در محدوده یک ورقی که به طور دقیق در EN 10029 می باشد که بر روی ورق های نورد شده یا در وضعیت عملیات حرارتی قرار گرفته اند به کار برده می شوند مگر اینکه به طور دیگری مطابقت کند که تلرانس A نیز برای ACCUROLLTECH در نظر گرفته شده است.

¹ نام انطباقی در فولادهای هاردوکس و ولدوکس است.

ACCUROLLTECH

بیشترین ضخامت های مختلف در محدوده یک ورق (mm)	تولانس کلاس A(mm)		ضخامت اسمی (mm)
	کمترین	بیشترین	
0.5	-0.35	+0.35	-4.9
0.6	-0.40	+0.40	5-7.9
0.7	-0.50	+0.50	8-14.9
0.8	-0.60	+0.60	15-24.9
1	-0.70	+0.80	25-39.9
1.1	-0.80	+1.50	40-79.9
1.2	-100	+2.20	80-155

تولانس هایی که در کلاس های B، C، D یا مقادیر دیگر که نیاز به محدوده هایی در ردیف تولانس بالا باشد را در هر یک از ضخامت ها در فاصله هایی که ترتیب داده شده اند می تواند صورت گیرد.

کلاس B = کمترین تولانس های تماسی معادل 0.3- میلیمتر

کلاس C = کمترین تولانس های تماسی معادل 0 میلیمتر

کلاس D = بیشترین تقارن و کمترین برای این تولانس ها موضوع نیز به طور خواص تولانس ها بی نیز مورد موافقت قرار گرفته اند و رقه ها نیز نسبت به تولانس های بیش از حد بسته شده که می تواند مورد پشتیبانی قرار گیرند.


ACCUROLLTECH بیش از حد بسته شده

بیشترین ضخامت های مختلف در محدوده یک ورق (mm)	تولانس کلاس D(mm)		ضخامت اسمی (mm)
	کمترین	بیشترین	
0.4	-0.20	+0.20	-4.9
0.4	-0.25	+0.25	5.8-8
0.5	-0.30	+0.30	8.1-16
0.7	-0.40	+0.40	16.1-20
1	-0.55	+0.55	20.1-25

دیگر تیرانس کلاس ها در بالا در محدوده ردیف تیرانس هایی می باشد که برای هر یک از ضخامت ها در فاصله هایی که ترتیب داده شده می توان اشاره کرد اگر نسبت به ACCUROLLTECH تیرانس بیش از حد اندازه بسته باشد فقط نیاز به تیرانس سطحی که بر اساس استاندارد EN 10163-2 کلاس A و زیر مجموعه 3 می باشد را در بر می گیرد.

1-4-2 لبه انحنای پیرون بودن از چهار گوش

 ابعادی که در ورق ها تهیه می شوند می بایستی تا جایی که ممکن است نسبت به یک مستطیل نگاشته شود (شکل شماتیکی ورق) بدین وسیله در محدوده ورق ها ثابت نگه داشته می شود. (همانند شکل زیر)



-شکل شماتیکی ورق که بایستی به طور مستطیل واقع شود.

1-5-1 آزمایشات

از دیگر مواردی که در این باره مطابقت می کند بازرسی ها و آزمایشاتی هستند که نمونه ایی از فولاد بروی آن منتقل داده شده و نتایج و گزارش هایی خاصی را مربوط به استاندارد مواد و یا داده هایی را در خارج از ورق ها انتقال می دهد. از جمله آزمایشاتی که در این باره می باشند شامل شده از:

آزمایشات مکانیکی

آزمایش کشش بر اساس EN 10002-1



آزمایش ضربه بر اساس EN 100 45 -1

آزمایش سختی سنجی بر اساس EN ISO 6506 -6508-1

آزمایش کشش بر روی ضخامت به طور مستقیم بر اساس EN 10164

1-5-1-1 آزمایشات التراسونیک

با استفاده از آزمایش التراسونیک می توان برای مشخصات ترک ها، آخال ها، تخلخل و ناپیوستگی های مشابه را به کار برد.

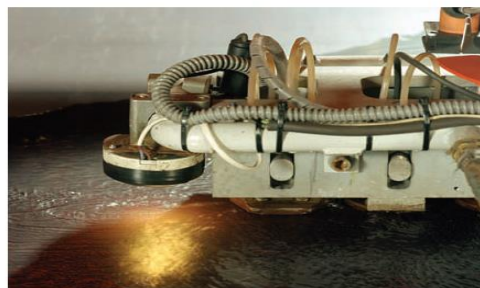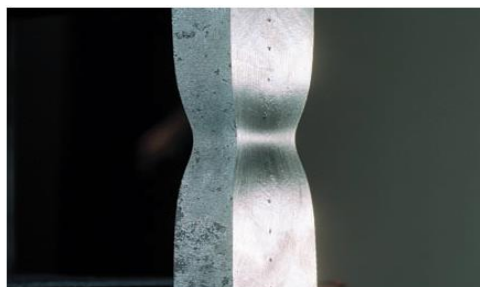

-در شکل های مربوطه دو نمونه از آزمایشات را مشاهده می کنید. در شکل بالایی نمونه فولادی که تحت آزمایش کشش قرار گرفته و در شکل زیری آن نمونه فولادی مذکور را تحت آزمایش آلتراسونیک قرار داده است.¹

1-5-2 معیار پذیرش در آزمایش التراسونیک

از دیگر مواردی که در آزمایشات التراسونیک باید لحاظ نمود وجود معیار پذیرش در آن است که بایستی مطابق با کلاس E1 و S1 براساس EN 10160 انجام شود. آزمایشات التراسونیک علاوه بر استاندارد ذکر شده در آزمایشاتی دیگری از جمله آن براساس SEL072² و SIS 219115³ و ASTM 435 و ASTM 578 و یا دیگر استانداردهایی که مرتبط در این باره مطرح شده است صورت می گیرد. در آزمایشاتی سطحی لبه ها برای ضخامت ورق های زیاد تا 100 میلیمتر لازم است تطبیق داده شده نسبت به E0 و S0.

¹ www.ssabox.com

² نام استاندارد

³ نام استاندارد

-در جدول های زیر در مورد معیارهای پذیرش در آزمایش التراسونیک مطرح شده است.

آزمایشات سطحی

انطباقات Stah-eisen- lieferbedingung	بیشترین تعداد محل عیوب (عیوب برمتر مربع)	بیشترین عیوب های مجاز در ناحیه (mm ²)	کنترل عیوب در ناحیه ثبت شده (mm ²)	فاصله بین خطوط موازی که مورد بررسی قرار گرفته (mm)	چنانچه به ازاء EN 10160
SEL 072 clas5	1	10000	1000	100	-
-	20	5000	1000	100	S0
SEL 072 clas3	15	1000	100	100	S1
SEL 072 clas2	10	100	50	50	S2
SEL 072 clas1	10	50	20	50	S3

-آزمایشات سطح لبه ها

انطباقات Stahi-eisen-lie ferbedingunges	بیشترین تعداد عیوب در هر متر طول	بیشترین عیوب در ناحیه (mm ²)	بیشترین عیوب های مجاز در طول (mm ²)	کنترل عیوب طولی نسبت به موارد بررسی شده (mm)	منطقه لبه ای عرض 2 (mm)	چنانچه به ازاء EN 10160
-	6	2000	100	50	50-100	E0
SEL 072 clas3	5	1000	50	25	50-100	E1
SEL 072 clas2	4	500	40	20	50-100	E2
SEL 072 clas1	3	100	30	15	50-100	E3
-	2	50	20	10	50- 100	E4

فصل دوم

2-1 ورق های پوشش داده شده هاردوکس

در ابتدای این فصل درباره تولیدات برخی از فولادهای هاردوکس به طور مختصر شرح داده شده است. ورق های پوشش داده شده هاردوکس هم اکنون تولیدات آنها مطابق با ضخامت های 3 تا 130 میلیمتر و دارای سختی بالای 600 برینل¹ ساخته می شوند. سختی بالا و مقاومت پوشش ها در ورق های هاردوکس که از نظر مدت دوام و ابعاد به طور موثر تا پایان تولید برقرار می باشد. در همین راستا مواردی ناشی از استحکام بالا در تولیدات این محصول می تواند به طور ساده و روان انجام گیرد. از دیگر خاصیت های این فولادها می توان قابلیت جوش پذیری خوب و ماشینکاری در تولیدات و کار تعمیراتی بر روی آنها به طور مختصر صورت داد. یکی دیگر از فولادهای هاردوکس به نام HARDOX HITUF دارای ورق های با مقاومت پوشش داده شده ای می باشند که به شدت دارای چقرمگی بالا و مقاومت بسیار عالی در برابر ترک ها را دارا می باشند. هاردوکس HITUF نیز دارای سختی تا 350 برینل و دیگر مفادی که برای این فولاد از نظر پوشش های ساختاری به طور زیاد در این قسمت ها در این جا به کار برده می شوند و نیز ترکیباتی از این پوشش ها و مقاومت در برابر ترک ها را به دنبال دارند.

هاردوکس 400 نیز دارای سختی تا 400 برینل می باشد. قابلیت جوش پذیری عالی، استحکام به ضربه و قابلیت خم کاری آنها که از ویژگی های مشخص شده فولاد هاردوکس 400 می باشد.

هاردوکس 450 نیز دارای ورق های با مقاومت پوشش داده شده ای می باشد که بدین این وسیله این نوع نیز دارای سختی تا 450 برینل می باشد. از جمله ویژگی های این فولادها می توان به ترکیبات بی نظیر چقرمگی و سختی و همچنین دارای صافی سطحی مناسبی بوده و با وجود اینکه دارای سختی بالایی نسبت به هاردوکس 400 دارند باز از نظر کاربردی استفاده بیشتری را داشته اند.

هاردوکس 500 نیز از ورق های پوشش داده شده ای می باشد که می تواند مقاومت در برابر سختی را تا 500 برینل داشته باشند. برای این منظور نیز از دیگر کاربردهای مناسب آن در پوشش های می باشد که از استخراج مواد های معدنی سخت و دیگر مواد های ساینده تهیه کشته است.

هاردوکس 550 نیز بدین وسیله دارای ورق های پوشش داده شده ای می باشند که دارای سختی تا 550 برینل و دارای چقرمگی معادل با هاردوکس 500 می باشد. از مفادهایی که به طور خاص برای کاربردهای این فولاد

¹ این مقدار سختی برای فولادهای هاردوکس سری 600 می باشد.

صورت گرفته پوشش های مربوط به می باشد. و از دیگر نشانه هایی که نسبت به کاربرد آنها می باشد این است که در تولیدات آنها در بخش هایی از پوشش این فولادها تا 12 درصد منگنز به آن اضافه می کنند تا بدین وسیله بتوانند 50 برینل بر سختی این فولادها افزوده شود که در مقایسه با فولادهای ریخته گری شده از هاردوکس 500 بیشتر می باشد.

هاردوکس 600 دارای بالا ترین نرخ سختی در بین ورق های پوشش داده شده می باشند که بدین صورت سختی آنها تا 600 برینل برآورد شده است. از مفاد های خاص و ویژه که برای حالت های پوشش دهی در این فولادها بی نهایت ذکر شده است. و از دیگر مفاد های اصلی که جایگزین فولادهای قالب ریزی شده، آلیاژ کرم در چدن سفید، و سختی سطحی آن اشاره شده و با وجود اینکه این فولادها دارای سختی بالایی می باشند بدین منظور نیز می توان آنها را در ماشین کاری، جوشکاری و برشکاری استفاده نمود. برای موادی که سختی پذیرند نیز همانند فولادها دارای استحکام به ضربه بالای بی نظیری می باشند. به علاوه اطلاعاتی که برای خاصیت ورق های هاردوکس وجود دارد قابل استفاده برای کاربردهای مربوط به این زمینه می باشند.

2-2 انواع فولادهای هاردوکس

پس از اینکه در مورد بعضی از فولادهای هاردوکس بحث شد در مورد مباحث کلی تعدادی از این فولادها توضیح داده می شود.

2-2-1 کارگاه فنی و آموزشی هاردوکس Hituf

ورق هایی که به وسیله هاردوکس Hituf پوشش داده می شوند بسیار زیاد در برابر ترک ها مقاومت می کنند. سختی هاردوکس Hituf در حدود 350 برینل بوده و نتیجه های مطلوبی در این باره به دنبال دارد. هنگامی که مواردی زیادی در این مورد به وجود می آید که بر روی ترکیبات چقرمگی و مقاومت به سایش آن اثراتی را به دنبال خواهد داشت.

هاردوکس Hituf نیز دارای سختی سطحی 310-370 برینل می باشد.

سختی برینل نیز بر اساس EN ISO 6506-1 و بر روی سطوح نورد داده شده از 0.5-2 میلیمتر صورت می گیرد.

طبق جدول زیر در مورد خواص مکانیکی این فولاد در دو ضخامت شرح داده شده است.¹

		خواص مکانیکی (نمونه)		
	Rp 0.2Mpa استحکام تسلیم	Rm(Mpa) استحکام کششی	A5(%) ازدیاد طول	چقرمگی (cvl) -40c
T=40-70 mm	950	980	16	95j
T=71-120	850	900	16	70j

2-2-2 جوشکاری هاردوکس Hituf

از جمله مزیت های هاردوکس Hituf جوشکاری مربوط به آنها می باشد چه از نوع ورق های پوشش داده شده و یا چه از نوع ورقه های ساختمانی را با استفاده از مجموعه ای از روشهای جوشکاری این قابلیت را خواهند داشت.

از دیگر گزینه هایی که مربوط به مواد مصرف شدنی می باشند این است که به وسیله آن می توان روی خواص مکانیکی جوش تاثیر گذار باشند. از جمله خطراتی که در جوشکاری می باشد ترک های هیدروژنی می باشد.

از توصیه هایی که در این باره برای کاستن هیدروژن در نظر گرفته شده از:

- استفاده از الکترودهایی که فلز جوش آن دارای بیشترین تنش تسلیم در حدود 500 Mpa می باشد.

- استفاده از الکترودهای تحت پوشش و یا سیم جوش هایی با مغزی فلاکس دار، که استفاده از سیم جوش هایی با مغزی فلاکس دار به فلز پایه آنها بستگی دارد.

- وجود مقادیر کم هیدروژن در فلز جوش، کمتر از 5 میلی گرم در 100 میلی گرم فلز جوش.

- جدول مربوط به کربن معادل با دو ضخامت مشخص شده

		نمونه کربن معادل	
نمونه کربن معادل	CEV	CET	
T=40- 70 mm	0.56	0.38	
T= 71- 120 mm	0.64	0.39	

$$CEV = C + Mn/6 + [Cr+Mo+V]/5 + [Cu+Ni]/15$$

$$CET = C + [Mn+Mo]/10 + [Cr + Cu]/20 + Ni/40$$

جدول مربوطه در مورد پیشگرمایی این فولاد می باشد.

توصیه های مهم در مورد پیشگرم	
ضخامت ورق پیوسته شده mm	پیشگرم های مورد نیاز °C
80-90	75
90-100	100
> 100	150

اگر پیشگرمایی برای مواد مصرفی پرکننده زنگ نزن آستنیتی اجراء نشده باشد می توان به توصیه های موجود اشاره نمود.

با استفاده از جدول زیر ورق های بیشتر از ضخامت 90 میلیمتر را بایستی پیشگرمی بر روی آنها اجرا نمود.

ضخامت مورد نیاز mm	پیشگرمایی مورد نیاز °C
> 90mm	100-125

2-2-3 سوراخکاری در هاردوکس Hituf

از جمله سوراخ های مخصوصی که به وسیله مته های HSS می توان صورت داد به سوراخ کاری معمولی بر روی آنها انجام می شود. برای تولیدات هریک از میکروآلیاژ های (HSS-E) یا برای سوراخ کاری آلیاژ های کبالت (HSS-CO) توصیه های صورت گرفته است. جدول زیر در مورد توصیه های داده شده در سوراخکاری با استفاده از ابزارهای از جنس فولادهای تندبر کبالت و فولادهای تندبر از متالوژی پودر می باشد. در جدول زیر نیز سمت چپ در مورد قطر مته و در سمت راست نرخ رشد مته در قطعه کار و سرعت دریل نشان داده شده است.

جدول سوراخکاری هاردوکس Hituf

Recommended data for drilling, using HSS/HSS-E and HSS-Co tools

HSS-Drill diameter [mm]	Feed rate, f [mm/rev] / Speed, n [rpm]
10	0.10 / 500
15	0.16 / 350
20	0.23 / 250
25	0.30 / 200
30	0.35 / 180

برای بهبود بازدهی مته ها می توان کاربرد سمنتیت به آنها اضافه نمود با استفاده از کاربرد سمنتیت برای ماشین هایی که مته بر روی آن ثابت می شود مورد نیاز است.

طبق جدول زیر که به سه قسمت تقسیم شده است که سمت چپ آن جنس ابزارها (کاربرد سمنتیت سخت شده، کاربرد سمنتیت لحیم شده، قابلیت شاخص اینسرت ها) قسمت میانی سرعت برشکاری و قسمت راست نرخ نفوذ دریل در قطعه کار را مشخص می کند.

-جدول زیر در مورد توصیه های سوراخکاری با استفاده از ابزارهای کاربرد سمنتیت صورت گرفته است

Recommended data for drilling using cemented carbide tools

Tool	Cutting speed Vc [m/min]	Feed rate, f [mm/rev]
Solid cemented carbide	40-50	0.10-0.18
Brazed cemented carbide	40-60	0.12-0.18
Indexable inserts	70-90	0.10-0.18

2-2-4 فرزکاری در هاردوکس Hituf

برای تضمین تولیدات معقول و برش به وسیله فرزکاری و قراردادادن کاربرد سمنتیت از توصیه های موجود در این مورد استفاده می شود.

طبق جدول زیر نیز به سه قسمت دسته بندی شده در قسمت چپ آن جنس های مورد نظر (کاربرد سمنتیت روکش داده شده و سمنتیت) می باشد. در قسمت میانی استاندارد به کار برده شده و در قسمت راست نرخ براده برداری در فرزکاری بر حسب متر بر دقیقه را مشخص نموده است.

- در جدول زیر اطلاعاتی در مورد روشهای فرزکاری بر روی سطح در هاردوکس Hituf نشان داده شده است.¹

Process data for face milling of HARDOX HiTuf.

	ISO Class	Feed rate (Fz)
		0.1-0.2-0.3
Coated cemented carbides	P40 / C5	95-75-50 m/min
	P25 / C6	200-160-130 m/min
	ISO Class	0.1-0.2
Cermet	P20 / C6-C7	220-170 m/min

طبق جدول زیر نیز به سه قسمت تقسیم بندی شده است. اولین قسمت از چپ در رابطه باجنس های مورد نظر از (کاربید سمنتیت غیر روکش داده شده، کاربید سمنتیت روکش داده شده، قابلیت شاخص کاربید اینسرت و فولادهای تندبر کبالت) در قسمت میانی استاندارد به کار برده شده آن و در قسمت راست جدول نرخ براده برداری در فرزکاری را مشخص می کند.

- در جدول زیر اطلاعاتی در مورد روشهای فرزکاری کامل در هاردوکس Hituf مشخص شده است.

Process data for end milling of HARDOX HiTuf.

	ISO Class	Feed rate (Fz)
		0.02 - 0.10
Uncoated cemented carbid	K10 / C3	90 m/min
Coated cemented carbide	K10 / C3	130 m/min
	ISO Class	0.05-0.15
Indexabel carbide insert	P10 / C7	140-120 m/min
	ISO Class	0.03-0.09
HSS-Co	TiCN coated	18 m/min

¹ www.hardox.com

2-3-400 هاردوکس

2-3-1 مشخصات هاردوکس 400

از مشخصات مواد اصلی و اتصالات جوشکاری شده هاردوکس های مقام به سایش می توان به رابطه آزمایشات به دست آمده یا پیش بینی کردن ارتباطات به طور برابر پرداخته شوند. فولادهای مقاوم به سایش و اتصالات جوشکاری شده این فولادها از جمله موضوعات مورد بحث در این باره می باشد. ورق های فولاد های هاردوکس و تکنولوژی آن به طور معکوس در داخل بخش های مشخص شده از فرایند که مورد پذیرش می باشد وجود داشته است. سختی در فولادهای هاردوکس در اثر عملیات حرارتی به دست آمده و سختی فولادهای هاردوکس به خوبی اندازه گیری شده که به خاطر مقاومت به سایش این فولادها می باشد. خیلی از خاصیت های مهم در هاردوکس 400 این است که هر کدام از این تولیدات دارای تعهدات به مدت طولانی بوده است. در حقیقت ورق های هاردوکس 400 دارای سختی کاملی هستند.

2-3-2 خواص مکانیکی مواد اصلی

خواص مکانیکی فولادهای مقاوم به سایش هاردوکس 400 و اتصالات جوشی آنها:

خواص مکانیکی مواد اصلی و نیز اتصالات جوشکاری شده فولاد های هاردوکس مقاوم به سایش در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. از نتایجی که در خواص مکانیکی و تکنولوژی خمکاری آزمایشات در این بین مطرح شده است ممکن است مواردی که در خواص مکانیکی فولادهای هاردوکس پیش بینی شده اند را بروی آنالیزهای صورت گرفته بر روی قسمت پایه این فولادها و موارد اصلی مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

ترکیبات شیمیایی و آزمایش تکنولوژی خمکاری و آزمایش سختی ویکرز HV 10 از جمله نتایجی می باشند که در ورق های فولادی هاردوکس 400 که دارای ضخامت تا 15mm هستند را می توان در جدول 1, 2 و 3 مشاهده نمود.

جدول 1- ترکیبات شیمیایی فولاد هاردوکس 400 (درصد وزنی)

کربن	سیلیسیم	منگنز	فسفر	گوگرد	کرم	نیکل	مولیبدن	بر	آهن
0.13	0.49	1.42	0.009	0.001	0.04	0.05	0.012	0.002	

جدول- 2 قابلیت خمکاری درورقه های هاردوکس 400

Standard tests conditions	Results			
	1	2	3	estimation
$\alpha = 120^\circ$; D/g = 8, parallel to RD	>120	>120	>120	positive
$\alpha = 120^\circ$; D/g = 8, perpendiculary to RD	>120	>120	>120	positive
The determination of minimal bend radius	Results (D/g) _{min}			
	1	2	3	estimation
Parallel to RD	4,0	3,5	3,5	positive
RD – rolling direction				

جدول- 3 سختی سنجی ویکرز HV 10 درورقه های هاردوکس 400، که در قسمت زیر برای ورق های زیر 2 میلیمتر، ورق های زیر 9 میلیمتر و برای ورق های بالای 2 میلیمتر، مقدار متوسط سختی سنجی آنها مشخص شده است.

HV10	2 mm below upper plate surface	9 mm below upper plate surface	2 mm above lower plate surface
Mean value	392,4	392,5	388,6

2-3-3 خواص مکانیکی اتصالات جوشکاری شده

تحقیقاتی که برای خواص مکانیکی اتصالات جوشکاری شده به دست آمده براساس دستورات مرتبط با (PRS&GL) {1،2} مشخص شده است. وضعیت هایی که برای اتصالات جوشکاری آماده شده است در قسمت های {3،4} مشخص شده است. برنامه های جستجو شده که بدین منظور تحقق یافته و از آن جمله اجرای اتصالات جوشکاری به وسیله سیم جوش فلاکس، که با ELGA، DWA 55L.f به کار برده شده اند که شامل:

- به وسیله اضافه کردن آن توسط WEAR SHIELD MM40f و سیم جوش LINCOLN

- و همین طور برای پرکننده ها از P62MRF استفاده شده که سیم جوش آن از ELGA که دارای خواص مکانیکی و تکنولوژی قابلیت خمکاری هاردوکس 400 از اتصالات جوشکاری شده به صورت T شکل و لب به لب که در جدول 4 نشان داده شده است را به کار می برند.

موضوعات مطرح شده نیز بدین منظور از جدول های 4،5،6،7 نشان داده شده است.

1MH- اتصالات لب به لب (ضخامت 15 میلی متر) جوشکاری در حالت سر پایین که سیم جوش های مورد استفاده شامل: سیم جوش مغزه، فلاکس ELGA، DWA55LF، و علاوه بر آن نیز از سیم جوش های WEAR SHIELD MM40، LINCOLN استفاده می شود.

2MH- اتصالات لب به لب (ضخامت 15 میلی متر) جوشکاری در حالت افقی - عمودی که سیم جوش های مورد استفاده شامل: سیم جوش مغزه، فلاکس ELGA، DWA55LF، و پرکننده ها از نوع P62MRF از سیم جوش های ELGA مورد استفاده قرار میگیرد.

3MH- اتصالات T تا ضخامت 15 میلی متر جوشکاری در حالت سر پایین که سیم جوش های مورد استفاده شامل: سیم جوش مغزه، فلاکس ELGA، DWA55LF، و علاوه بر آن نیز از سیم جوش های LINCOLN، WEAR SHIELD MM40 استفاده می شود.

4MH- اتصالات T تا ضخامت 15 میلی متر جوشکاری در حالت سر پایین که سیم جوش های مورد استفاده شامل: سیم جوش مغزه، فلاکس ELGA، DWA55LF، و پرکننده ها از نوع P62MRF از سیم جوش های ELGA مورد استفاده قرار میگیرد.

طبق جدول زیر از سه قسمت تشکیل کشته است که شامل: سمت چپ جدول در مورد وضعیت اتصال سمت میانی استحکام کششی و سمت راست مقدار میانگین استحکام کششی را در زیر مشخص شده است.

جدول- 4 خواص مکانیکی اتصالات جوشکاری شده هاردوکس 400

Joint number	Tensile strength R_m [MPa]	Mean value R_m [MPa]
1MH	720; 710	715
2MH	730; 715	722,5
3MH	710; 730	720
4MH	720; 710	715

در این جدول زیر به ترتیب از چپ وضعیت اتصال، حالت های آزمایش، زاویه خم از نتایج های آزمایش و در پایان که ارزیابی آن که مثبت صورت گرفته است.

جدول- 5 تکنولوژی قابلیت خمکاری اتصالات جوشکاری شده هاردوکس 400

Joint number	Test conditions	Test results - bend angle [°]	Assessment
1MH, 2MH, 3MH, 4MH	$\alpha_{min} = 120^\circ D/g = 8$	For 1÷4 180	Positive

2-3-4 پیش بینی های خواص مکانیکی

تخمین خواص مکانیکی در مواد اصلی و اتصالات جوشکاری شده رابطه های برابری را به دنبال دارد. هر کدام از رابطه های برابر زبانی شده اند که از آن جمله استحکام کششی R_m ، نقطه تسلیم R_c و ازدیاد طول A_5 و کاهش ناحیه شکست خورده و استحکام به ضربه KV می باشند که منوط به مقادیر دیگری که شامل فاکتورهای زیر هستند:

- سخت شدن سمتیت
- سخت شدن حلال ها
- سخت شدن ابعاد دانه
- سخت شدن خیلی سریع

ترکیبات شیمیایی، مواد مربوطه، فلز جوش، اتصالات جوشکاری شده ای که در جدول 7 نشان داده شده است و محاسبه خواص مکانیکی اتصالات جوش لب به لب، با استفاده از رابطه های برابری که در جدول 6 وجود دارد.

جدول- 6 محاسبه خواص مکانیکی اتصالات جوش لب به لب با استفاده از رابطه های برابر

Joint number	R_m [MPa]	R_e [MPa]	A_5 [%]	α_{min} [%]
1MH	731	666	27	154
2MH	739	675	27	148
3MH	688	624	28	185
4MH	688	622	28	178

جدول 7- ترکیبات شیمیایی مواد اصلی و فلز جوش و اتصالات جوش (درصد وزنی)^۱

	Parent material	Weld metal			Welded joints			
	HARDOX 400	DWA55L	WEAR-SHIELD MM40	P62MR	1MH	2MH	3MH	4MH
C	0,14	0,04	0,20	0,055	0,086	0,084	0,052	0,051
Si	0,49	0,35	0,20	0,31	0,33	0,33	0,36	0,35
Mn	1,42	1,40	0,40	1,29	1,18	1,17	1,38	1,38
P	0,009	0,01	0,01	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01
S	0,001	0,01	3,00	0,007	0,009	0,009	0,008	0,009
Cr	0,04	0,03	-	0,02	0,68	0,72	0,03	0,03
Ni	0,05	1,50	-	0,83	1,00	1,05	1,20	1,23
Mo	0,012	0,01	-	0,003	0,008	0,008	0,009	0,009
B	0,002	0,004	-	0,0002	0,003	0,003	0,003	0,003
Cu	-	0,01	-	0,01	0,007	0,007	0,009	0,007
V	-	0,015	-	0,02	0,01	0,001	0,015	0,015
Nb	-	0,01	-	0,006	0,007	0,007	0,008	0,008
Ti	-	0,04	-	0,011	0,003	0,003	0,029	0,030

2-3-5 آنالیز

کنترل آزمایشاتی که به طور پایه ای بر روی خواص مکانیکی فولاد هاردوکس 400 صورت گرفته مطابق با اطلاعاتی که از تولید کنندگان به دست آمده است. تخمین هایی که بر روی خواص مکانیکی ماده های اصلی صورت گرفته است به مقادیر های مختلفی نشان داده شده که هر کدام برای اطلاعات پایه ای مناسب و صحیح به وسیله مشکلاتی که از فاکتور هایی در این باره ارتباط داشته محاسبه می شوند. ارتباط فاکتورهای صحیحی که به وسیله فولادهایی که دارای استحکام بالای واقعی دارند به دست می آورند که بستگی به (اشکال هندسی 690-)

¹[4]Rules for classification and construction of seagoing ship.part II-Materials and Welding Germanischer lioyd 1994.

420) دارد. ترکیبات شیمیایی، استحکام کششی و $HV(HB)$ از جمله موضوعاتی هستند که در داخل کنترل می شوند با وجود اینکه در موارد بالا بایستی تنش های را به دست آورده و نتایجی از تخمین های اولیه ای که اجرا و تقویت نموده تا این آزمایشات در آینده به طور مستقیم صورت گیرد. تخمین هایی که به طور دقیق و مختصر در موارد خواص های آنها که توانایی و اجرای اطلاعاتی که بارگذاری می شوند این ها نیز از نتایج جستجو شده در مورد این فولادها می باشد. کنترل آزمایشات در اتصالات جوشکاری شده که خاصیت مکانیکی آنها قابل اجرا به وسیله تولیداتی که از تکنولوژی روش های هاردوکس 400 پذیرفته می شوند را دارا می باشد. قابلیت کامل و به طور کافی در تخمین نتایج به دست آمده برای اتصالات جوشکاری شده R_{ms} نیز وجود دارد. هردوی - ارتباطات برابر نبایستی از موارد پشتیبانی شده مدل های فیزیکی، قابلیت کامل و به اندازه کافی بدست آمده در مقایسه با نتایج آزمایشات نیز بایستی برابری داشته باشد.

2-4 هاردوکس 550

هاردوکس 550 از جدیدترین ورقه های پوشش داده شده مخصوصا برای گسترش و استفاده آن در تولیداتی که برای قسمت های پوشش داده شده اند استفاده می گردد.

از مزایای هاردوکس 550 که به درستی پیشنهاد شده است. کاربردهای آن مانند چکش کاری، چوب خردکن، تراشکاری، چفت کردن بر روی لبه های برشکاری و پوشش کاری های انتهایی کمپرسی برای تخلیه بار های کامیون و جداره ای گوناگون و استخراج های معدن و سنگ معدن های صنعتی اشاره نمود.



سختی سنجی ویکرز (برینل)¹
استحکام کششی نهایی²



- دو نمونه از کاربردهایی که در مورد هاردوکس 550 می باشد را در بالا مشاهده می کنید.¹

هاردوکس 550 دارای قیمت کم نسبت به مواردی که در گروهایی از فولاد که درصد منگنز تا 12٪ داشته باشد هست. و یا ریخته گری ورقه های پوشش داده شده تا 500 برینل از این قسمت را تحت پوشش قرار می دهد با افزایش مدت عمر این پوشش ها و بهبود در آن نیز از لحاظ خدماتی که از نظر اقتصادی می شود مد نظر قرارداد.

2-4-1 هاردوکس 550 دارای چه مشخصاتی است؟

هاردوکس 550 از فولاد مارتنزیت تمپر کوئینچ شده می باشد که دارای مقاومت به پوشش در برابر عوامل مکانیکی بوده که به وسیله آن نمونه سختی آن تا 550 برینل قادر است تحمل نماید. از مشخصات دیگر آن این است که در برابر برخورد اجسام سنگین ضد سایش قابلیت مهمی را دارد.

هاردوکس 550 از 10 تا 50 میلیمتر و از نظر پهنای تا 2800 میلیمتر یعنی 110 اینچ در بازار عرضه می گردد همان طور که تمام تولیدات HARDOX تولیدشان بر اساس ACCUROLLTECH لحاظ می شود برای ورقه هایی که تحت ضمانت یا گارانتی شده اند انجام می گیرد.

¹ TS-39-HARDOX 550-UK-01-2004-SSABOX

ساخت هاردوکس 550 نیز دارای خواص ها و ترکیبات بی نظیری می باشد. ترکیبات آنها دارای مقاومت پوشش داده شده عالی بوده و تفرانس مناسب در این زمینه دارا می باشد. یک ترکیب شیمیایی به میزان خالص و روشهایی که دارای دقت بالایی اند در مسیر مطرح شده ای می باشد که نمونه چقرمگی ضربه ای آن 30 ژول تا 40°C می باشد و نیز سختی آن به درستی در ضمانت نامه ها از 25+ تا 25- برینل ذکر گردیده است.

2-4-2 هاردوکس 550 را کجا می توان استفاده نمود:

نمونه های به کار برده شده به طور مشهود در صنعت باز یافت می شوند برای مثال چکش کاری و چوب خردکنی و تراشکاری و در استخراج معادن و سنگ های معادن صنعتی (برای مثال چفت کردن بر روی لبه های برشکاری و پوشش کاری ها و انواع گوناگون جداره ها) به کار برده می شود.

از دیگر مشخصاتی که در هاردوکس 550 می باشد این است که در جاهایی به کار برده می شود که به طور متوسط در فولاد-AR به 500 برینل می رسد. با توجه به اینکه به آسانی جایگزین ورقه هایی با سختی 500 برینل نسبت به نمونه هاردوکس 550 که دارای رسد واقعی 60 درصد که از خدماتی است که مدت عمر آن را تعیین می کنند. سختی موجود در ورقه ها با پراکندگی کم نیز تشکیل دهنده مواردی است که مدت عمر این پوشش را با ثبات کرده و هر کدام نیز بیشترین توانایی را در برنامه ریزی دقیق برعهده دارند.

طبق جدول زیر در قسمت چپ جدول به ترتیب دارای این مشخصات می باشد (تضمین سختی برینل، چقرمگی ضربه بر روی نمونه 20 میلیمتری، استحکام تسلیم نمونه، استحکام کششی نمونه، از دیاد طولی نمونه و کربن معادل نمونه) در آن ذکر شده است.

شکل 1 - خواص مکانیکی هاردوکس 550

Hardness [HBW], guarantee	550 [+/- 25]
Impact toughness, typical 20 mm	30 J/-40C, 22 Ft-lb -40F
Yield strength, typical	1400 N/mm ² , 205 ksi
Tensile strength, typical	1700 N/mm ² , 250 ksi
Elongation [A5], typical	7 %
Carbon equivalents, typical	CEV= 0.72 / CET= 0.48

$$CEV = C + Mn/6 + [Cr+Mo+V]/5 + [Cu+Ni]/15$$

$$CET = C + [Mn+Mo]/10 + [Cr+Cu]/20 + Ni/40$$

شکل 2- بیشترین ترکیبات شیمیایی هاردوکس 550

بیشترین ترکیبات شیمیایی هاردوکس 550							
ضخامت ورق	%C	% SI	% MN	% CR	% NI	% MO	%B
10-50 mm	0.37	0.5	1.30	1.14	1.40	0.6	0.004

2-4-3 از جمله خصوصیات بارز کارگاه فنی هاردوکس 550

2-4-4 خمکاری

انجام خمکاری برای بیشترین ورق های پوشش داده شده که از مهم ترین موارد ممکن برای برش تولیدات می باشد وقتی که از لحاظ قیمت ها نسبت به جوشکاری جایگزین گردد.

همچنین هاردوکس 550 دارای خمکاری بالایی نسبت به شعاع آن که کبرابر ضخامت ورقه می باشد. این چقرمگی های بالا ناشی از سطوح پرداخت شده مناسب و نیز دارای مقدار کمی ناخالصی ها می باشد.



- نمونه خمکاری شده هاردوکس

2-4-5 ماشین کاری

از جمله ماشینکاری هاردوکس 550 ماشین کاری هایی است که به طور متوسط ثابت انجام می گیرند. برای سوراخکاری و فرزکاری از ابزارهای از جنس کاربید سمنتیت استفاده می شود (مطابق کلاس ISO K20).


2-4-6 جوشکاری

هاردوکس 550 نیز قابلیت جوشکاری به وسیله تمام روش هایی جوشکاری نیز مرسوم و رایج می باشد و همین طور برای دیگر فولادها قابل جوشکاری است.

به وسیله جوشکاری مدت پیشگرمایی به طور متوسط به کار برده شده و شما نیز می توانید برای فولادهای که دارای استحکام کمی می باشد از الکترودهای فریتی استفاده کنید. بدین منظور انتخاب مواد مصرف شدنی آستینیتی در جوشکاری یک طرفه با ضخامت ورقه بالا تا 20 میلیمتر را بدون هیچگونه پیشگرمایی می توان انجام داد.

2-4-7 برشکاری

به وسیله هاردوکس 550 نیز می توانیم تمام روش های قابل دسترس از نظر گرما یا سرما به طور مختصر انجام داد. اکسیژن سوخته شده در برشکاری می تواند بدون هیچگونه پیشگرمایی اجراء گشته و همچنین در تمام سرعت ها بر روی ورقه هایی با ضخامت بالا تا 20 میلیمتر می توان انجام داد. هنگامی که برشکاری این ورق ها تا ضخامت 20 میلیمتر انجام می شود توصیه می شود که دمای پیشگرم آن 100-150 درجه سانتی گراد باشد.

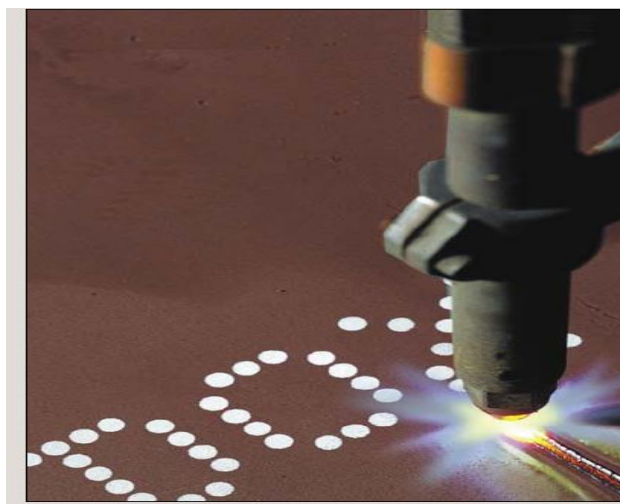

نمونه برشکاری در فولادهای هاردوکس

فصل سوم

3-1 فولادهای ساختمانی ولدوکس

SSAB OXELÖSUND فولادهای ساختمانی تولید شده از بیشترین استاندارد های بین المللی مطابقت می کنند به طور واقعی فولادهای استحکام بالا در مراکز تجاری تحت عنوان اسمی ولدوکس علامت گذاری می شوند.

ولدوکس در این میان فولادها در جهان توسعه یافته زیرا دارای جوش پذیری بسیار عالی و دارای ترکیباتی است که باعث شده است تا استحکام و چقرمگی لازم را داشته باشد. سنگ معدن که نقش مهمی را در استخراج فلزات دارد و نیز روش هایی که برای تهیه آن در کارخانجات فولاد تضمین شده که از جمله آن باعث شده تا فولادهای ولدوکس دارای خاصیت ماشینکاری و خم کاری بسیار عالی گردد.

هر کدام از این موارد مهم گفته شده برای تقلیل در قیمت ها، جوشکاری و حمل و نقل آن موثر می باشند. از دیگر ویژگی های فولادهای ولدوکس کیفیت سطحی عالی و سطوح مناسب آنها هستند. که در این باره تضمین شده اند.

تولیداتی که در این ورق های فولادی ساختمانی ولدوکس وجود دارند دارای ضخامت هایی در حدود 4 تا 130 میلیمتر و همین طور دارای تعهد نسبت به اینکه استحکام تسلیم آن بین 420 Mpa و حتی تا بالای 1100 Mpa می رسد. از دیگر مواردی که برای تولیدات این سیستم می باشند این است که دارای توانایی انعطاف پذیری این ورق هاست که به راحتی به وسیله خاصیت مناسب برای نیاز های مربوطه داشته باشد ما می توانیم از ورق های ترمومکانیک به طور نورد کاری یا کویینچ و تمپر نیز کنیم چقرمگی در برابر ضربات در دماهای پایین تر از C 60- انجام گیرد.

فولادهای ساختمانی ولدوکس مطابقت با EN 10025-4 (استاندارد قدیمی آن EN 10113-3) و EN 10025-6 (استاندارد قدیمی آن EN 10137-2) تبعیت می کند.

بیشترین اطلاعاتی که مربوط به خاصیت های ورق ها و نیز اظهار نظراتی که در استاندارد ها وجود دارند به کارگمارده شده اند که وابسته به ورق هایی هستند که دارای اطلاعاتی مربوطه در این مورد نیز هستند.

3-2 انواع فولادهای ولدوکس

3-2-1 ولدوکس 960

ولدوکس 960 به طور عمومی از جمله فولادهای ساختمانی می باشد که کمترین استحکام تسلیم 960 Mpa را دارا می باشد. ولدوکس 960 با مواجه شدن با نیازهای که بر روی دسته هایی از این فولادها قرار گرفته و براساس کیفیت مطابق EN10025 انجام می گیرد.

3-2-2 کاربردها:

برای حمل بار گذاری هایی ساختمانی که بستگی خیلی زیادی از آن در وزن کم می باشد.



- همان طور که در شکل بالا موارد کاربردی این فولادها را در قطعات وسایل سنگین مشاهده می کنید لحاظ شده است.

3-2-3 طراحی ها:

بدین وسیله برای ولدوکس 960D که چقرمگی آنها در برابر ضربه 20°C و یا (-40°F) انجام می گیرد. مطابقت گردیده نسبت به S960Q که بدین وسیله نیز برای ولدوکس های 960E که چقرمگی آنها در برابر ضربه 40°C و یا (-40°F) انجام می گیرد. مطابقت گردیده نسبت به S960QL

- طبق این دو جدول ترکیبات شیمیایی (آنالیزایده آل) آن مشخص شده است.

CR max	V max	CU max	TI max	AL max	MO max	NI max	N Max
0/70	0/06	0/10	0/04	0/018	0/70	1/5	0/015

C max	Si max	MN max	P max	S max	B max	NB Max
0/20	0/50	1/60	0/020	0/010	0/005	0/04

نکته: دسته های اصلی آلیاژها فولادهایی که رشد خاص دارند. همانند زیر که در مورد ضخامت های ورق های 8 میلیمتر و 20 میلیمتر مطرح شده که هر کدام از آنها دارای ارزیابی کربن معادل¹ و کربن معادل نمونه² را دارا می باشند.

Plate thickness	CEV	CET	
	Typical values		
	%	%	
8 mm	0,55	0,37	$\text{CEV} = \text{C} + \frac{\text{Mn}}{6} + \frac{\text{Cr} + \text{Mo} + \text{V}}{5} + \frac{\text{Ni} + \text{Cu}}{15}$
20 mm	0,55	0,37	$\text{CET} = \text{C} + \frac{\text{Mn} + \text{Mo}}{10} + \frac{\text{Cr} + \text{Cu}}{20} + \frac{\text{Ni}}{40}$

¹ CEV

² CET

- جدول خواص های مکانیکی ولدوکس 960

ضخامت ورق	استحکام تسلیم RP0.2 Mpa	استحکام کششی Rm Mpa	ازدیاد طول A min %50	
50/0-4/0	960	980-1150	12	16

3-2-4 خواص های ضربه ولدوکس 960:

انرژی ضربه (j) برای آزمایش هایی که به طور عرضی (1) دسته فولاد و کیفیت

نمونه هایی از آزمایش شاری 10×10 به طوری که در شکل (2)

دمایی که در آن آزمایش صورت گرفته C° می باشد.

	0	-20	-40
Weldox 960 D	30	27	-
Weldox 960 E	35	30	27

مگر اینکه با دیگر موارد مطابقت کند. آزمایش ضربه عرضی مطابق با EN 10025 بخش 30 که برای کاربرد (2) برای ضخامت های ورق کمتر از 12 میلیمتر و زیر اندازه نمونه هایی شاری به طوری که شکل گرفته استفاده می شود به خصوص وقتی که کمترین تناسب را نسبت به نمونه هایی که در این بخش همدیگر را قطع می کنند.

3-2-5 آزمایشات

آزمایشات نیز براساس EN 100 25 مطرح شده اند.

3-2-6 ابعادها

در ولدوکس 960 ضخامت ورق از 4 تا 50 میلیمتر کارایی دارد.

3-2-7 تفرانس ها

تمام ورقه های تولید شده بوسیله Accurolltechtm دارای ضخامت هایی که به دقت در ضمانت نامه درج گردیده است.

- در مواجهه با نیاز مندی ها که در Accurolltechtm می باشد براساس EN 10029 صورت گرفته اما نظریه های دقیق تری برای تفرانس های مطرح شده

- تفرانس های سطحی براین اساس مطابقت می کنند با کلاس N (تفرانس های نرمال).

3-2-8 وضعیت سطوح

براساس EN 10163-2 و کلاس A و زیر کلاس I (تعمیرات بوسیله جوشکاری امکان پذیر می باشد).

3-2-9 عملیات حرارتی و ساختارهای آن

در ولدوکس 960 خواص مکانیکی به دست آمده به وسیله روش های کوئینچ تمپر شده انجام می گیرد.

در ولدوکس 960 مناسب نمی باشد مواردی که نیاز به کار گرم داشته باشیم دردمای بالا 550°C برای این کار مشخصاتی از ماده هایی که خواص خود را از دست می دهند.

از مشخصاتی که برای سلامتی و ایمنی حائزه اهمیت است احتیاطی می باشد که می بایست در هنگامی که جوشکاری و برشکاری به سختی بکار برده می شوند و یا دردیگر موارد کاری که در این جهت تولید می شوند به خصوص در مورد ورقه های پوشش داده شده درس مقدماتی مهمی را به ما می دهد لحاظ نمود. ممکن است تولیداتی که سر و صدا داشته باشند به وسیله تمرکز بر روی دستورات بالا صورت بگیرد.

3-3-3 ولدوکس 1300

3-3-1 ورق های فولادی ساختمانی استحکام بالا

ولدوکس 1300 به طور عمومی از جمله فولادهای ساختمانی می باشد که کمترین استحکام تسلیم آن 1300Mpa می باشد.

¹ www.accurolltech.com

3-3-2 کاربردها

برای حمل بارگذاری های ساختمانی که بستگی خیلی زیادی از آن در وزن کم آن می باشد.

3-3-3 طراحی ها

بدین وسیله براساس WELDOX 133 E که چقرمگی آنها در برابر ضربه تا (-40°C) انجام می گیرد.

بدین وسیله براساس WELDOX 133 E که چقرمگی آنها در برابر ضربه تا (-60°C) انجام می گیرد.

- جدول ترکیبات شیمیایی ولدوکس 1300

CR max	V max	CU max	TI max	AL max	MO Max	NI max	N Max
0/80	0/08	0/10	0/02	0/020	0/70	2	0/010
C max	Si max	MN max	P max	S max	B Max	NB Max	
0/25	0/50	1/40	0/020	0/005	0/005	0/04	

نکته: دسته های اصلی آلیاژها فولادهایی که رشد خاص دارند. همانند زیر که در مورد ضخامت های ورق های 8 میلیمتر و 10 میلیمتر مطرح شده که هر کدام از آنها دارای ارزیابی کربن معادل و کربن معادل نمونه را دارا می باشند.

Plate thickness	CEV	CET	
	Typical values		$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr+Mo+V}{5} + \frac{Ni+Cu}{15}$
	%	%	
8 mm	0,63	0,40	$CET = C + \frac{Mn+Mo}{10} + \frac{Cr+Cu}{20} + \frac{Ni}{40}$
10 mm	0,65	0,42	

- جدول خواص مکانیکی ولدوکس 1300

ضخامت ورقه mm	استحکام تسلیم R _{p0.2} Mpa ²	استحکام کششی R _m Mpa ²	ازدیاد طولی A ₅ min
4-10	1300	1400-1700	8

- جدول خواص های ضربه ولدوکس 1300

گروه فولاد و کیفیت آن	دماهایی که در آن آزمایش صورت گرفته است	انرژی ضربه برای آزمایش هایی که بطور عرضی نمونه های 7 شکل آزمایش شاری 10×10
WELDOX 1300 E	-40	27
WELDOX 1300 E	-60	27

1- موادی که در این باره مطابقت می کنند آزمایش ضربه عرضی مطابق با EN 10025 که در بخش 30 آن بطور کاربردی است.

2- برای ورقه هایی به ضخامت کمتر از 12 میلیمتر و زیر اندازه نمونه های V شکل در آزمایش شاری استفاده می گردد.

به خصوص وقتی مقدار آنها کمترین تناسب را با نمونه هایی که در این بخش همدیگر را قطع می کنند.

3-3-4 آزمایشات

آزمایشات براساس EN 10025 مطرح شده است.

3-3-5 ابعادها

در ولدوکس 1300 ضخامت ورقه های انتقالی از 4 تا 10 میلی متر می باشد.

3-3-6 تکرانها

همانند ولدوکس 960 وضعیت سطوح براساس EN 10163-2 و کلاس A و زیر کلاس 1 (تعمیرات بوسیله جوشکاری امکان پذیر می باشد).

3-3-7 عملیات حرارتی و ساختارهای آن

در ولدوکس 1300 خواص مکانیکی بدست آمده بوسیله روش های تمپر کوئینچ کردن صورت می گیرد. در ولدوکس 1300 مناسب نمی باشد مواردی که نیاز به کار گرم داشته باشیم در دمای بالا تر از 200°C که برای اینکار مشخصاتی موادی که خواص خود را از دست می دهند.

از مشخصاتی که برای سلامتی و ایمنی می بایستی لحاظ نمود اقداماتی که در هنگام جوشکاری و برشکاری به سختی مورد کاربرد یا در دیگر موارد کاری که در این جهت تولید می شود به خصوص در مورد ورقه های پوشش داده شده درس مقدماتی مهمی را به ما می دهد. ممکن است تولیداتی که سر و صدا داشته باشند به وسیله تمرکز بر روی دستورات بالا صورت بگیرد.

فصل چهارم

4-1 جوشکاری هاردوکس و ولدوکس



- نمونه ایی از جوشکاری هاردوکس و ولدوکس

4-1-1 پارامترهای مهم در جوشکاری

تمیز کردن اتصالات به منظور خارج کردن وازبین بردن رطوبت و همچنین روغن باقی مانده قبل از جوشکاری به کار برده می شود. اضافه براین نیز برای بهداشت در یک جوشکاری مناسب شامل شده است از:

- پیشگرمایی و دمای بین پاسی

- حرارت ورودی

- جوشکاری مواد مصرفی

- سرباره گازی

- ترتیب جوش و اندازه ریشه اتصالات

4-2 پیشگرمایی ودمای بین پاسی:

پیشگرمایی ودمای بین پاسی ازموارد مهمی است که برای جلوگیری ازترک خوردن هیدروژنی استفاده می گردد ازجمله توصیه های ما دراین باره جداولی است که درصفحات بعدی به آن اشاره شده است.

ازجمله عوامل اصلی که برروی عناصرآلیاژی صورت می گیردانتخاب پیشگرمایی ودمای بین پاسی است:

یکی از بی نظیرترین ترکیبات در عناصرآلیاژی است بهینه سازی درخواص مکانیکی هاردوکس و ولدوکس می باشد این ترکیبات تاثیرات را بروی دمای پیشگرم و بین پاسی فولاد درمدت جوشکاری و نیز برای محاسبات میزان کربن معادل خواهد گذاشت. مقدار کربن معادل معمولاً به طور صحیح و آشکار به صورت CEV و CET مطابق با معادلات زیر بیان شده است.

$$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr+Mo+V}{5} + \frac{Ni+Cu}{15}$$

$$CET = C + \frac{Mn+Mo}{10} + \frac{Cr+Cu}{20} + \frac{Ni}{40}$$

از جمله ویژگی های که در عناصر آلیاژی هستند در گواهینامه بازرسان کاملاً بر روی ورق ها و حالت های مربوطه به وسیله پهنای آن در فرمول های مشخص شده است. معمولاً یکی از بیشترین کربن معادل هایی که نیاز به دمای پیشگرمی و دمای بین پاسی بالاتری را خواهد داشت. مقدارهایی از این نمونه دارای کربن معادلاتی هستند که دارای اطلاعات درباره تولیدورقه ها باشد.

4-2-1 ترک های هیدروژنی

برای کربن معادل کم هاردوکس و ولدوکس بهترین قابلیت لازم برای مقاومت در برابر ترک های هیدروژنی را داشته که برای تعداد زیادی از فولادها که دارای استحکام بالا می باشند را صورت می دهد.

خطرات ترک های هیدروژنی به کمترین مقدار می رسد اگر به توصیه هایمان عمل کنید.

برای اینکه کمترین مقدار هیدروژن را داشته باشیم بایستی اطراف اتصال از پیش آماده شده باشند.

- استفاده صحیح از پیشگرمی و دمای بین پاسی

- استفاده از موادهای مصرفی در جوشکاری توسط مقدار کم هیدروژن

- نگهدارای در برابر ناخالصی هایی که در خارج از ناحیه جوش می باشد.

- کمترین تنش هایی که در اتصالات جوشی می باشد

- نبایستی از مواد های مصرفی که در جوشکاری از استحکام بیشتری لازم است استفاده شود

- منظم کردن در ترتیب جوش به خاطر کمترین تنش باقی مانده

- تنظیم کردن ریشه اتصال بیش از 3 میلیمتر

پیشگرمایی و دمای بین پاسی برای هاردوکس و ولدوکس

برای اینکه در جوشکاری پیشگرمایی و دمای بین پاسی به کمترین مقدار لازم برسد به نموداری که در پایین به

آن اشاره شده است می توان دست یافت. مگر اینکه در دیگر حالت هایی که این مقدار مواد مصرف شدنی

در جوشکاری آلیاژهای کم و برشکاری غیر آلیاژی قابل کاربرد می باشد.

- هنگامی که ورق هایی با ضخامت های مختلف داشته باشیم طوری باید باشد که در گروه فولادهای

جوشکاری آنها با هم صورت گیرد ضخامت ورقه ها نیز تعیین کننده می باشند در زمانی که نیاز به پیشگرمی و

دمای بین پاسی باشد.


- هنگامی که انواع مختلفی از فولادها به یکدیگر جوشکاری می شوند ورقه ها نیز نیازمند بیشترین دمای

پیشگرمایی بوده که تعیین می گردد بر اساس نیازی از پیشگرمایی و دمای بین پاسی می باشد.

یادداشت: در این جدول قابلیت کاربرد جوشکاری برای ضخامت های ورقه های یک طرفه انجام می گیرد و


همین طور نیز حرارت ورودی آن $1/7 \frac{\text{kJ}}{\text{mm}}$ می باشد.

در این جدول زیر نیز از کمترین توصیه‌هایی که در دماهای بین پاسی و پیش‌گرمای برای ضخامت‌های مختلف ورق‌های یک طرفه انجام گرفته است (mm).

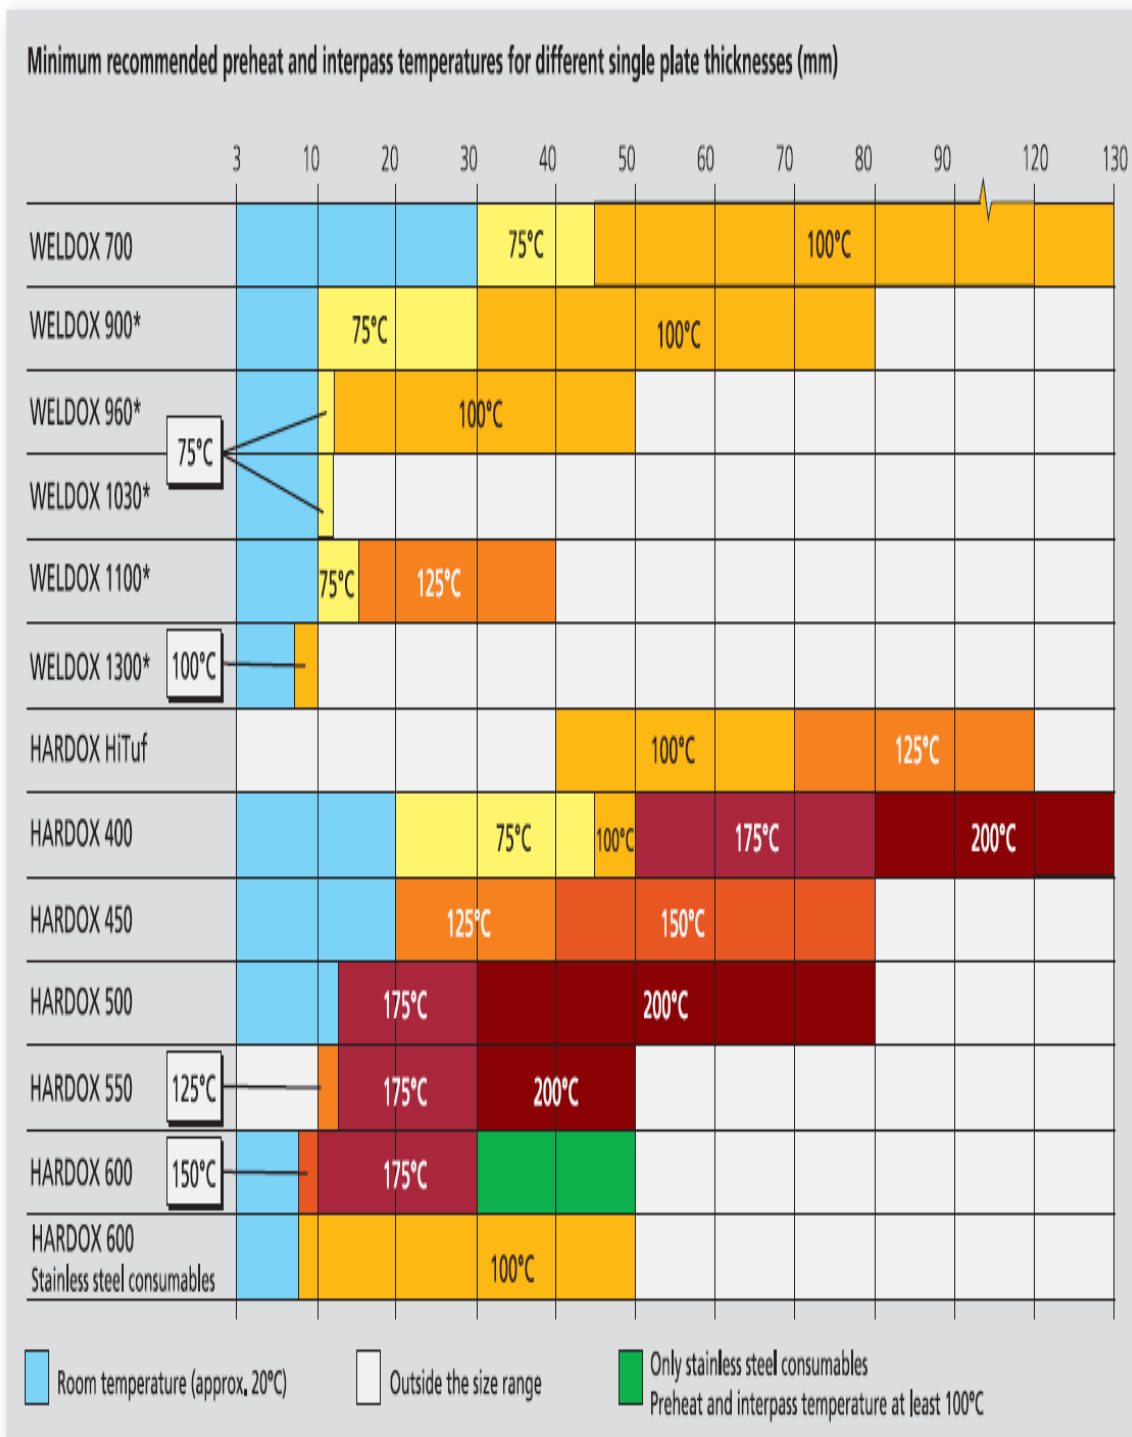

- طبق جدول (ب) بیشترین حرارت ورودی برای فولادهای هاردوکس و ولدوکس مشخص شده است.

Maximum recommended interpass temperature	
WELDOX 700**	300°C
WELDOX 900**	300°C
WELDOX 960**	300°C
WELDOX 1030	200°C
WELDOX 1100	200°C
WELDOX 1300	200°C
HARDOX HiTuf**	300°C
HARDOX 400	225°C
HARDOX 450	225°C
HARDOX 500	225°C
HARDOX 550	225°C
HARDOX 600	225°C

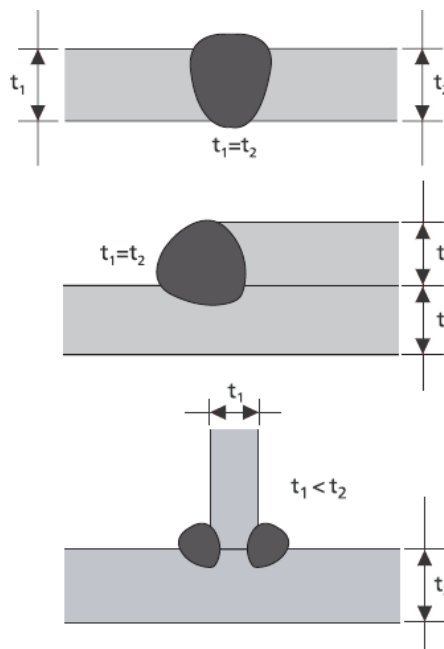

(ب)

(الف)

- در شکل مورد (الف) مقدار ضخامت های مختلف برای اتصالات لب به لب، لب روی هم و T نشان داده شده است.

اگر میزان رطوبت در محل بالا باشد و یا دما پایین 5°C باشد کمترین توصیه هایی که برای دمای پیشگرمی می شود و بدین وسیله می بایستی دما را تا 25°C افزایش داد. همچنین این مورد به منظور اتصالات جوشی بر روی گیرها به صورت جدی استفاده می شود و نیز حرارت ورودی آن $1/0 \frac{\text{kJ}}{\text{mm}}$ می باشد.

از جمله کمترین توصیه هادرقبال پیشگرمایی و دمای بین پاسی در نمودار صفحه قبلی دارای اثراتی نیستند همچنین حرارت ورودی آنها بالاتر از $1/7 \frac{\text{kJ}}{\text{mm}}$ می باشد.

از اطلاعات پایه و اصلی که بر روی اتصال های جوشی قبول می گردد که امکان خنک کردن در هوا صورت گیرد.

همچنین از جمله توصیه هایی که در این یادداشت به کار رفته برای جوش های که به طور زیکزاکتی و در ریشه ها به کار گرفته شده اند. هر یک از جوشهای زیکزاکتی می بایستی طوری باشند که حداقل طول آنها 50 میلی متر باشد فاصله بین جوش های زیکزاکتی نسبت به نیازهای مربوطه می تواند مختلف باشد.

4-2-2 دست یابی و اندازه گیری دمای پیشگرمی و دمای بین پاسی


از نیاز هایی که می توان برای دمای پیشگرم و دمای بین پاسی داشت انجام دادن تعدادی از این راهها می باشد. استفاده از المنت های پیشگرمایی (هیتر) الکتریکی در سراسر اتصال اغلب به بهترین شکل انجام می گیرد و از آنجایی که برای ناحیه حرارت دیده به طور یکنواخت تهیه می شود. دمایی که باید در این باره وجود داشته باشد که به وسیله مانیتورها انجام می گیرد و برای مثال استفاده از ترمومترها (حرارت سنج) استفاده می شود.



Using preheater elements

- در شکل بالا برای پیشگرمایی فولادها از ترمومتر استفاده شده است.

اگر ضخامت ورق 25 میلی متر باشد اندازه گیری دما تا 2 دقیقه بعد از دمای پیشگرمی می باشد و اگر ضخامت ورق 12/5 میلی متر باشد اندازه گیری دما تا 1 دقیقه بعد از پیشگرمایی می باشد دمای بین پاسی می تواند به وسیله فلز جوش و یا درست در مجاور فلز اصلی اندازه گیری می شود.

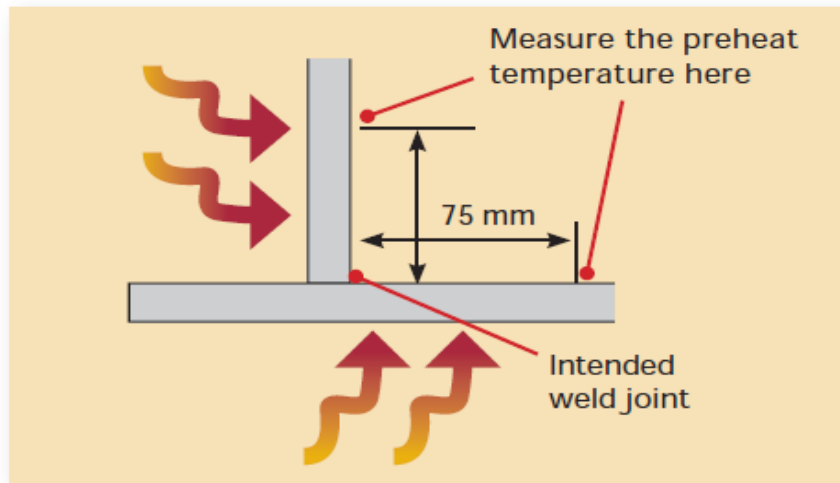

- در شکل بالا نیز که بر روی یک قطعه کار T شکل بدین صورت پیشگرمایی شده که حرارت ایجاد شده برای اندازه گیری پیشگرم بایستی 75 میلیمتر نسبت به ابتدای اتصال جوش فاصله داشته باشد.

3-4 حرارت ورودی

در جوشکاری از توصیه هایی که برای حرارت ورودی شده به نتایج خوبی از جمله خواص مکانیکی در منطقه تحت تاثیر حرارت (HAZ) می توان اشاره کرد.

حرارتی که از فرایندهای جوشکاری حمایت می گردد از جمله برای خواص مکانیکی در اتصالات جوش اشاره نمود. این توصیف بدین صورت است که حرارت ورودی می تواند با استفاده از فرمول های زیر محاسبه می شود.

$$Q = \frac{k \times U \times I \times 60}{v \times 1000}$$

Q = Heat input [kJ/mm]

U = Voltage [V]

I = Current [A]


v = Welding speed [mm/min]

k = Thermal efficiency

روش های مختلف در جوشکاری برای متغیر های راندمان حرارتی (K) وجود دارد. همان طور که در جدول پایین اهمیت تفاوت های خاص نسبت به هم دیگر دارند.

Thermal efficiency	k
MMA	0,8
MAG, all types	0,8
SAW	1,0
TIG	0,6

1-3-4 اثرات حرارت ورودی بر روی اتصالات جوشی

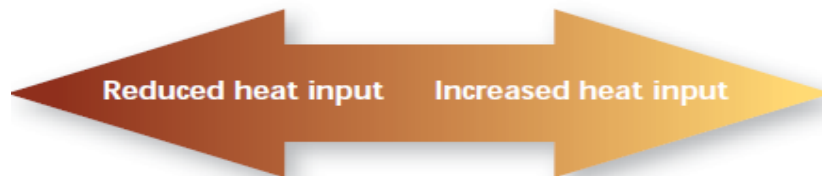

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - کاهش حرارت ورودی - چقرمگی بهتر - افزایش استحکام - کاهش پیچیدگی - تنش باقی مانده کمتر - محدود تر شدن منطقه HAZ | <ul style="list-style-type: none"> - افزایش حرارت ورودی - بازدهی زیادتر - برای روش های مرسوم در جوشکاری |
|--|--|

4-4 مواد مصرفی جوشکاری

مواد مصرفی فولادهای زنگ نزن و کم آلیاژ و غیرآلیاژی می تواند برای جوشکاری هاردوکس و ولدوکس استفاده می شود.

4-4-1 استحکام لازم در مواد مصرفی جوشکاری کم آلیاژها و غیر آلیاژها:

استحکام مواد مصرفی جوشکاری جزء بخش هایی است که می بایستی براساس شکل هایی که در صفحه بعدی به آنها اشاره شده است لحاظ نمود. استفاده از مواد مصرفی با استحکام کم می تواند چندین مزایای را تعیین کند این قبیل مانند بیشترین چقرمگی در فلز جوش و بیشترین مقاومت در برابر ترک های هیدروژنی و کمترین تنش های باقی مانده در اتصال جوش می باشد در اتصالات چند ردیفه Weldom 700-1300 که به طور ویژه سودمند خواهد بود برای جوش آنها که بدین وسیله مواد های مصرفی آنها نیز دارای استحکام مختلفی می باشند در جوشکاری زیگزاکی و در پاس اول جوشکاری می شوند. به وسیله مواد مصرفی با استحکام کم و سپس از مواد های مصرفی با استحکام بالا را برای بقیه پاس ها استفاده می کنند این روش می تواند باعث افزایش چقرمگی و هم افزایش مقاومت به ترک های هیدروژنی را دارا باشد.

مقدار کربن معادل در مواد مصرفی بدین وسیله می بایستی دارای استحکام تسلیم بیشتر از 700Mpa را داشته تا جایی که ممکن است بیشتر از ورقه ها باشد. هنگامی که توصیه های مختلفی برای دمای پیشگرمایی وجود دارند برای اتصال ماده ها و مواد مصرفی باید طوری باشند که بیشترین مقدار لازم را در این باره بکار برده شود برای جوشکاری هاردوکس بدین منظور می بایستی مواد های مصرفی که از استحکام کمتری برخوردارند را صورت داده مانند شکلی که بروری این صفحه شامل شده را نشان می دهد.

4-4-2 درصد هیدروژن مواد مصرفی در جوشکاری کم آلیاژها و غیر آلیاژها

درصد هیدروژن بدین منظور می بایستی کمتر یا مساوی با 5 میلی متر هیدروژن در هر 100 گرم فلز جوش را دارا باشد. هنگامی که جوشکاری به وسیله مواد مصرفی در جوشکاری های کم آلیاژها و غیر آلیاژها صورت گیرد. سیم های توپری که در جوشکاری MAG و TIG استفاده می شود می تواند درصد های هیدروژن کمتری را در فلز جوش ایجاد کنند. درصد هیدروژن برای سایر روشها از مواد مصرفی جوشکاری می تواند به بهترین وضعیت براساس ساخت و تولید مخصوص خود آن روش به دست آورد.

اگر مواد مصرفی در کارخانه ها ذخیره شوند براین اساس باید توصیه هایی را در این باره انجام داد. در صد هیدروژن به دست آمده باید طوری باشد که سطح مربوطه آن برنامه ریزی شده باشد. این کاربردها تمام در بالا برای روکش مواد مصرفی و فلاکس ها مشخص شده است

جدول- مواد مصرفی جوشکاری, کلاس EN

Recommended strength of consumables for highly stressed joints

Recommended strength of consumables for other joints

$R_{p0,2}$ [MPa]


Welding consumables, EN class

	MMA	SAW (solid wire/ flux combinations)	MAG (solid wire)	MAG (all types of tubular cored wires)	TIG
900	EN 757 E 89X	EN 14295 S 89X	EN 12534 G 89X	EN ISO 18276(-A) T 89X	EN 12534 W 89X
800	EN 757 E 79X	EN 14295 S 79X	EN 12534 G 79X	EN ISO 18276(-A) T 79X	EN 12534 W 79X
700	EN 757 E 69X	EN 14295 S 69X	EN 12534 G 69X	EN ISO 18276(-A) T 69X	EN 12534 W 69X
600	EN 757 E 62X	EN 14295 S 62X	EN 12534 G 62X	EN ISO 18276(-A) T 62X	EN 12534 W 62X
500	EN 757 E 55X	EN 14295 S 55X	EN 12534 G 55X	EN ISO 18276(-A) T 55X	EN 12534 W 55X
	EN ISO 2560(-A) E 50X	EN 756 S 50X	EN 440 G 50X	EN 758 T 50X	EN 1668 W 50X
400	EN ISO 2560(-A) E 46X	EN 756 S 46X	EN 440 G 46X	EN 758 T 46X	EN 1668 W 46X
	EN ISO 2560(-A) E 42X	EN 756 S 42X	EN 440 G 42X	EN 758 T 42X	EN 1668 W 42X

HARDOX Hituf
HARDOX 400
HARDOX 450
HARDOX 500
HARDOX 550
HARDOX 600
WELDOX 700
WELDOX 900
WELDOX 960
WELDOX 1030
WELDOX 1100
WELDOX 1300

Note that X stands for one or several characters.

جدول- مواد مصرفی جوشکاری، کلاس AWS

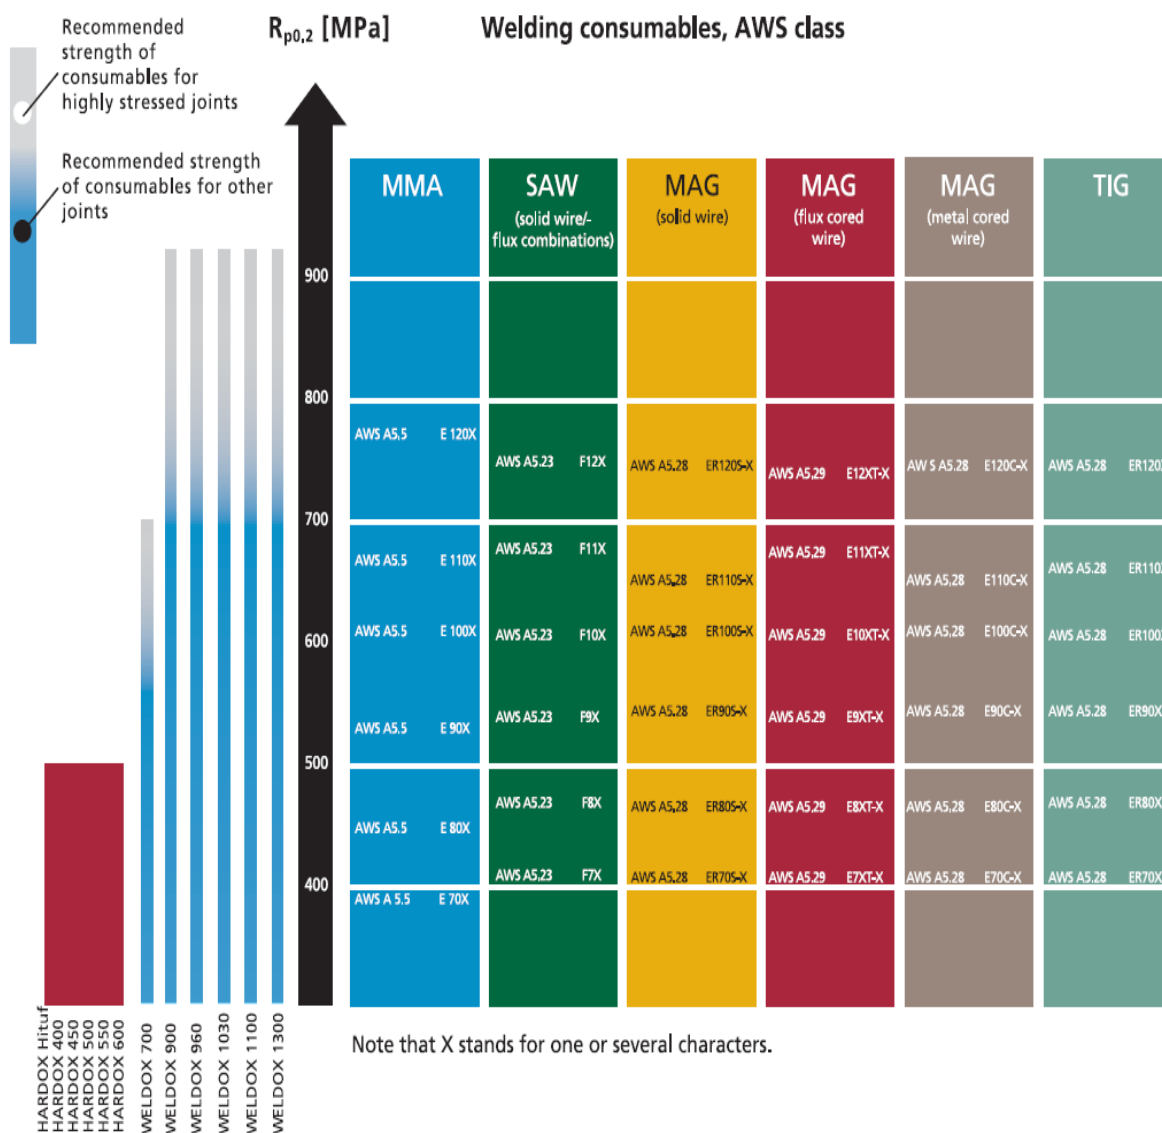


11

4-3-4 مواد های مصرفی در جوشکاری فولادهای زنگ نزن

مواد مصرفی در فولادهای زنگ نزن آستینیتی می تواند برای تمام روش های جوشکاری بکار برده شود. همین طور جوشکاری آنها امکان پذیر است. زمانی که در دمای اتاق و بدون هیچگونه پیش گرمایی انجام می شود. به استثناء هاردوکس 600 که نمودار آن نشان داده شده است. از جمله توصیه های ما برای مواد های مصرفی شده


اولویت نخست مطابق گردیده با AWS 307 و اولویت دومی مطابق گشته براساس AWS309. درنوع AWS 307 می توان مقاومت بهتری را در برابر ترک های داغ نسبت به AWS 309 داشته باشیم. از جمله مواردی که باید نسبت به آن توجه داشت در تولیداتی به ندرت ویژه درصد هیدروژن در مواد مصرفی فولادهای زنگ نزن بوده و همین طور هیدروژن هیچ تاثیری را در این باره نداشته و رفتار آن به همان اندازه بر مواد های مصرفی خواهد گذاشت. از پیشنهادات گوناگونی که برای موادهای مصرفی در فولادهای زنگ نزن می باشد.

جدول- موادهای مصرفی در جوشکاری فولادهای زنگ نزن , کلاس EN

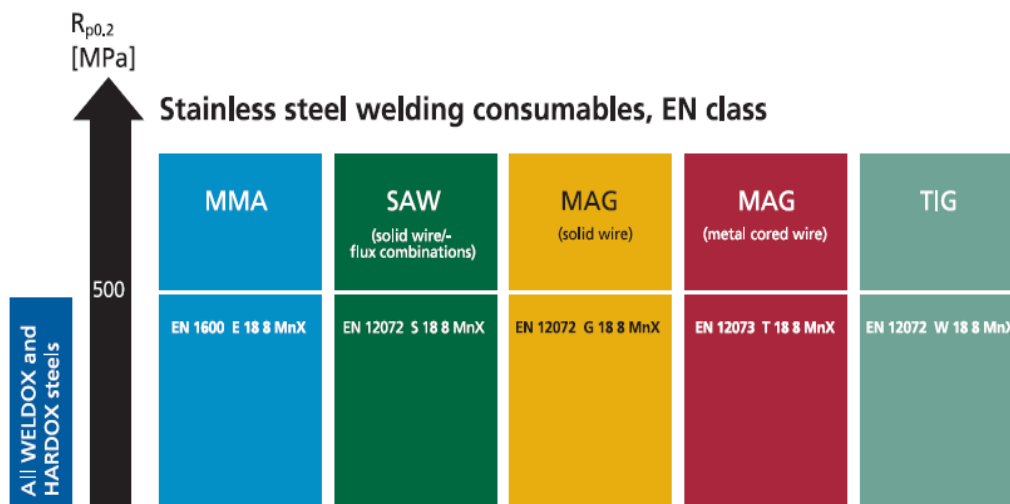

Note that X stands for one or several characters.

جدول- موادهای مصرفی در جوشکاری فولادهای زنگ نزن , کلاس AWS

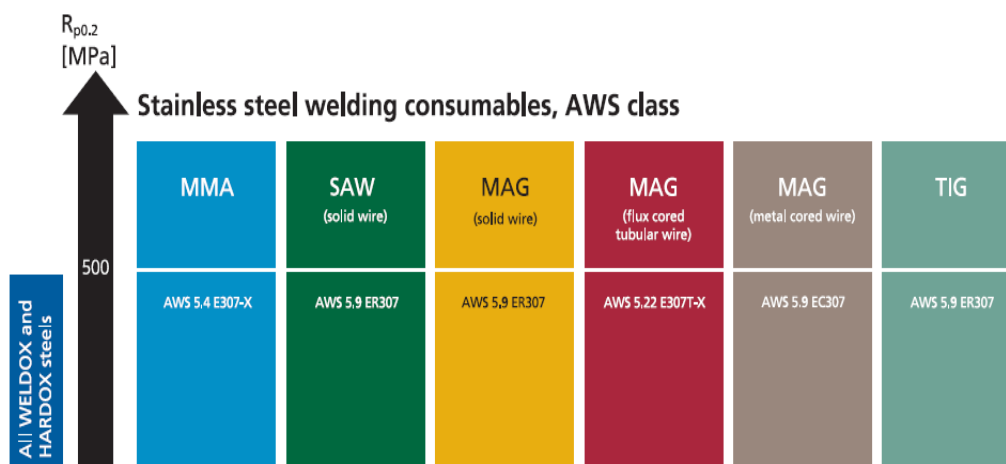


Note that X stands for one or several characters.

4-4-5 سخت کردن سطحی (عملیات سطحی)

سخت کردن سطحی بدین وسیله برای افزایش موادهای مصرفی به طور ویژه می باشد که بر مقاومت پوشش ها در اتصالات جوشی می باشد. هر دوی اینها دستورالعمل هایی هستند که برای موادهای مصرفی به کار برده می شوند و از جمله توصیه های معمولی می باشند که برای هاردوکس و ولدوکس بوده که با این وجود باید باز از آنها پیروی نمود.

برای اینکه جوش مان مفید و سودمند واقع شود از یک لایه ضربه گیر استفاده می کنیم که بدین وسیله چقرمگی به طور واقعی بالا رفته و در این بین از اتصال جوشی معمولی یا ورق و سخت کردن سطحی استفاده می کنند. انتخاب موادهای مصرفی برای لایه های ضربه گیر می بایستی شامل دستورالعمل های جوشکاری برای فولادهای هاردوکس و ولدوکس باشند. موادهای مصرفی فولادهای زنگ نزن بر اساس 307 AWS و AWS309 بایستی ترجیحا بر روی لایه های ضربه گیر به کار برده شوند.

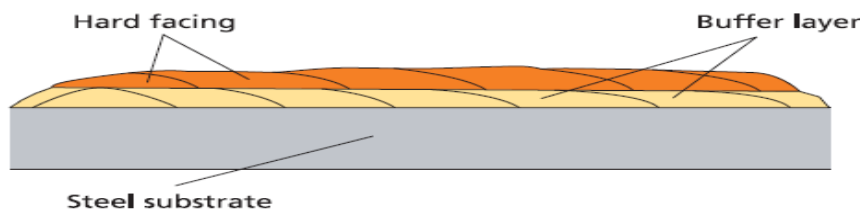

- در شکل مورد نظر برای رویه سخت کاری بر روی فولادها بایستی در اطراف قسمتی که روکش سخت کاری شده از لایه های ضربه گیر استفاده نمود.

4-5-5 سرباره گاز

انتخاب و مخلوط سرباره گازها وابستگی زیادی بر روی جوشکاری به طور مناسب و به طور عادی تقریبا از آرگون و دی اکسید کربن در این باره استفاده می گردد.

اثرات مختلف در مخلوط های سرباره گاز

گاز فعال CO_2 :

- قوس باثبات

- تخلخل کم

- بیشترین پاشش یا جرقه جوشی به اضافه مسدود شدن نازل جوشکاری
 - نفوذ بالا در فلز جوش
 - گاز آرگون (بی اثر):
 - سهولت در برقراری قوس
 - کاهش پاشش یا جرقه
 - میزان اکسیده شدن کم
- مثال مخلوط هایی از سرباره گازهایی که در پایین به آنها اشاره شده است.

- طبق جدول زیر به ترتیب از چپ در مورد روشهای جوشکاری، نوع قوس و سرباره گاز (درصد وزنی) مشخص گردیده است.


Welding method	Arc type	Shielding gas (weight %)
MAG, solid wire MAG, metal cored wire	Short arc	Ar + 15-25 % CO ₂
MAG, solid wire MAG, metal cored wire	Spray arc	Ar + 8-25 % CO ₂
MAG, flux cored wire	Short arc	Ar + 15-25 % CO ₂ , or pure CO ₂
MAG, flux cored wire	Spray arc	Ar + 8-25 % CO ₂
MAG, all types	All arc types	Ar + 15-25 CO ₂
TIG		Pure Ar

در تمام روش های جوشکاری اصلی بر روی آنها سرباره گازی وجود داشته جریانی که در سرباره گازها می باشند و وابستگی مناسبی را بروی جوشکاری خواهد گذاشت یکی از رهنمون های عمومی که در جریان سرباره گاز می باشند در یک دقیقه صورت می گیرد و دستگاه نسبت به مقدار لازم قطر داخلی نازل را اندازه گیری می کند.

4-6 ترتیب های جوشکاری و اندازه گیری ریشه

برای جلوگیری از ترک های هیدروژنی در اتصالات جوشی:

- در اتصالات جوشی بیشترین ریشه مورد نظر بایستی 3 میلیمتر در نظر گرفته شود. (همانند شکل موارد الف برای اتصال T و ب برای اتصال لب به لب)
- شروع و پایان و ترتیب های نایستی و گوشه ها مستتر شده باشد. اگر ممکن بود در شروع و پایان فرایند می بایستی حداقل 5 تا 10 سانتیمتری نسبت به گوشه ها قرار داشته باشد. (همانند شکل مورد ج)

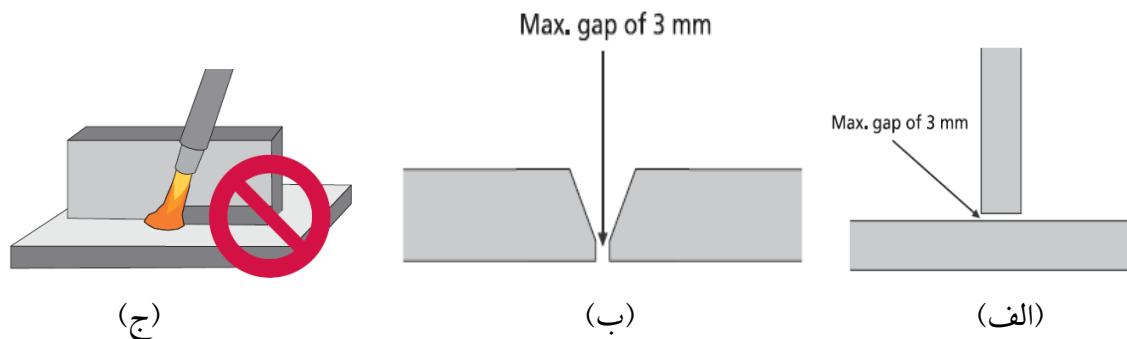

فصل پنجم

5-1 خمکاری و برشکاری هاردوکس و ولدوکس

در این مقاله از قسمت هایی که در باره خمکاری و برشکاری ورقه های پوشش داده شده هاردوکس و ورقه های ساختمانی فولادی ولدوکس به طور مستقل اشاره گشته است. در این گروه از فولادها ما از ترکیباتی از جمله استحکام بالا در درجه خلوص بالایی برخوردار بوده و نیز همین طور ما بر روی ضخامت های دارای تفرانس های بسته تاکید گشته است و هر کدام از فولادها که تولید می شوند تا حد زیادی برای خمکاری در حالت سرد مناسب می باشند.

از جمله دستور العمل هایی که برای بهتر شدن این نتایج لازم شده زمانی است که خمکاری و برشکاری پوشش های مقاوم و فولادهایی که دارای استحکامات بالا می باشند صورت گیرد که در پایین به طور خلاصه به آن اشاره شده است.

5-2 خمکاری:

در این بخش از قسمت هایی از خمکاری به طور مستقل اشاره شده است و اگر چه در خمکاری طوری رول کاری می شود که می تواند به طور واضح مورد استفاده قرار گیرد. از جمله نتایجی که در خمکاری هستند وابستگی هایی است که بر روی هر یک از فاکتور های شمارش گشته که هر کدام از این گروه ها در اینجا از سه موضوع زیر پیروی می کند:

ورق ها، ابزارها، و تولیدات. که در اینجا یک کویل برای قطعات مشترک مورد استفاده می گردد. نتایجی که در یک خمکاری تاثیر گذار هستند از جمله اثراتی اند که در ورق ها و ابزارها و تولیدات مورد استفاده قرار می گیرد.

5-2-1 ورق ها:

- طبقه بندی فولادها

در این یادداشت از نیروی خمکاری و افزایش برگشت پذیری در استحکام ورقه ها می باشد (برای نمونه مقادیری از استحکام کششی که در جدول 4 می توان مشاهده گردد.) همچنین برای ورقه هایی که قوی تر و سخت ترند.

- بیشترین نیروی خمکاری لازم است
- زیادترین قابلیت برگشتی وجود داشته باشد
- بزرگترین شعاع برای دستگاه پانچ نیاز است

5-3 سطوح ورق ها:

از جمله دستورالعمل های کاربردی برای کوره های قوی و ضد خوردگی بر روی ورقه های رنگ کاری شده صورت می گیرد. از آسیب های سطحی و خوردگی که در کناره های ورقه ها که هر کدام در زیر برای خمکاری لازم به کشش بیشتری بوده تا قابلیت خمکاری آن کاهش یابد در اغلب موارد بخانی و چنانچه عیوب هایی وجود داشته باشد باید راه های موجود در این راه ها را یافت.

5-3-1 لبه های ورق:

- ضخامت ورق

نظریه این که در دستورات کلی می توان و ورقه های نازکتر را با شعاع کوچکتر شکل داده شوند. همانطور که در جدول 1 می بیند.

- رولکاری ورقه ها به طور مستقیم

ورقه ها را می توان با شعاع های کوچکتر تحت زوایای دقیق نسبت به رولکاری به طور مستقیم نیز بر روی رولکاری تاثیر مستقیمی را داشته باشد. همانطور که در جدول 1 مشاهده می کنید.

- طول های خمکاری

اگر طول های خمکاری (در شکل 1 می بینید) کمتر از 10 برابر ضخامت ورقه ها باشد اغلب ورقه های را می توان با شعاع کوچکتر از معمول نیز خمکاری نمود که این مقدار در جدول 1 لحاظ شده است.

5-4 ابزارها:

- شعاع دستگاه پانچ

شعاع دستگاه پانچ به درستی از بیشترین فاکتورهای مهمی است در زمانی که برای خمکاری هاردوکس و ولدوکس صورت گرفته است همانطور که در شکل 1 می بینید.

برای فولادهای نرم تراز حد-بالا برای این منظور می باشد و شامل شده از ولدوکس 500

- در یک شعاع از دستگاه پانچ برای هر کدام نیز برابر بوده و بایدین منظور تاحدی کوچکتر از شعاع خمکاری که مورد نیاز از است توصیه می شود.

برای فولادهای قوی تر نیز در یک شعاع ازدستگاه های پانچ برای هر کدام نیز برابر و تا حدی بزرگتر از شعاع خمکاری که مورد نیاز است توصیه می شود.

جدول 1 نیز کمترین توصیه های که برای شعاع پانچ لحاظ شده است که برای جلوگیری از ترک ها زمانی که ورقه هارا تا 90 درجه خمکاری می کنند باید در نظر داشت.

کمترین توصیه هایی که برای شعاع پانچ (R) و پهناهایی که در ورودی قالب (W) برای ضخامت های ورق زمانی که ورق موجود دارای در راستای 90 به طور مستقیم رول گشته و شکل داده می شود و زاویه آن به طور دقیق مستقیم بر رولکاری اثر گذاشته و همچنین مطابق با برگشت پذیری آن صورت می گیرد.

جدول- 1 در مورد استفاده از رولکاری ورق های فولادی هاردوکس و ولدوکس

	Thickness [mm]	At right angles R/t	Along R/t	W/t	Along W/t	Springback [°]
S 355 acc to EN 10025		2,5	3,0	7,5	8,5	3-5
WELDOX 700	t < 8 8 t < 20 t 20	1,5 2,0 3,0	2,0 3,0 4,0	7,0 7,0 8,5	8,5 8,5 10,0	6-10
WELDOX 900/960	t < 8 8 t < 20 t 20	2,5 3,0 4,0	3,0 4,0 5,0	8,5 8,5 10,0	10,0 10,0 12,0	8-12
WELDOX 1030	t < 8 8 t < 20 t 20	3,0 3,5 4,5	3,5 4,5 5,5	9,0 9,0 11,0	10,0 11,0 13,0	10-32
WELDOX 1100	t < 8 8 t < 20 t 20	3,5 4,0 5,0	4,0 5,0 6,0	10,0 10,0 12,0	10,0 12,0 14,0	11-18
WELDOX 1300	t < 6 6 ≤ t < 10	3,5 4,0	4,0 5,0	10,0 12,0	12,0 14,0	12-45
HARDOX 400	t < 8 8 t < 20 t 20	2,5 3,0 4,5	3,0 4,0 5,0	8,5 10,0 12,0	10,0 10,0 12,0	9-13
HARDOX 450	t < 8 8 t < 20 t 20	3,5 4,0 5,0	4,0 5,0 6,0	10,0 10,0 12,0	10,0 12,0 14,0	11-18
HARDOX 500	t < 8 8 t < 20 t 20	4,0 5,0 7,0	5,0 6,0 8,0	10,0 12,0 16,0	12,0 14,0 18,0	12-20

باید دقت کافی را در تمام مراحل خمکاری در نظر داشت. همین طور نیز لازم است استحکام بالا در ورق ها و نیرو های زیاد در خمکاری را در این موارد لازم داشته است. اگر ترکی بر روی ورق ها ایجاد شود و بخش هایی از مواد ممکن است مانع از رسیدن این موضوع شود. در مدت خمکاری بنابراین اپراتور و دیگر پرسنل می بایستی در مقابل ماشین ها نایستند و آنها می بایستی در هنگام حرکت دستگاه در کنار قرار گیرند.

5-5 نیروهای تیغه ها در برشکاری

فولادهایی که دارای استحکام بالا هستند می توانند به عنوان برش به کار برده شوند نظر به این که از قاعده کلی بر این موضوع که بیشترین استحکام کششی و بیشترین نیرو در تیغه ها برای این مورد نیاز باشد همچنین با افزایش پوشش در ابزارها بدین وسیله باعث افزایش استحکام کششی و برشکاری ولدوکس 1100 و هاردوکس 450 و بیشترین استحکام فولادهایی که برای این مورد قابل رویت می باشند لحاظ شده است.

از نتایج رضایت بخشی که در برشکاری می باشد در ازاء هر ورق که استحکام بالای داشته و ابزارهای دقیقی برای آن ایجاب گشته است و نیز از جمله موضوعات درستی است که برای پارامترهای برشکاری انجام می شود. برای این منظور نیروهای وارده بر تیغه ها را در جدول 2 نشان داده است.

جدول-2 در مورد نیروهای وارده در خمکاری بر تعدادی از فولادهای هاردوکس و ولدوکس با ضخامت های مختلف را برای این فولادها با نیروی خمکاری که واحد (تن) و بیشترین پهنای مورد استفاده در خمکاری را نشان داده است.

	Plate thicknesses, mm			
	10	20	30	60
S 355 – EN 10025	10	20	30	60
WELDOX 700	8	16	24	48
WELDOX 900 / 960	7	14	21	42
HARDOX 400	6	13	19	38
	↓	↓	↓	↓
Bending force per metre [tonnes]	120	240	330	660
... at a die opening width (W) [mm]	75	150	240	480

5-6 تیغه ها:

تیغه ها می بایستی سخت و برنده باشند و بدین وسیله نیز لبه های آنها را تا حدودی انحناء دار طراحی می کنند.

5-6-1 فاصله مجاز:


از جمله پارامترهای مهمی که برای دستیابی مناسب به این نتایج ها صورت میگیرد که در این جاموجود است. فاصله مجاری که بین تیغه های متحرک و ثابت وجود دارد می بایستی زیاد در نظر گرفته شود تا بدین وسیله از نظر استحکام کششی روبه افزایش می باشد (همانطور که در جدول 3 می بینید).

فاصله نادرست بدین صورت بدنبال دارد که باعث می شود که سطوح تیغه ها ضعیف و نامرغوب گشته و حتی ممکن است باعث رشد ترک گردد در هنگامی که پس از جوشکاری یا خمکاری انجام شده است.

5-6-2 زاویه شیب (2):

بزرگتر شدن زاویه شیب و کمترین نیرو را بر تیغه ها وارد می آورد و اگر چه بیشترین خطرات را بر روی ورقه گذاشته که باعث سر خوردن از بغل ها گشته و یا قطعه از ورق در بین تیغه ها دفرمه شده (پیچاندن). نظر به اینکه

از دستورات کلی استفاده شود که زاویه شیب زیاد در نظر گرفته شود هنگامی که در قیچی کاری ورق مربوطه از استحکام بالایی برخوردار باشد همان طور که در شکل 2 و جدول 3 در پایین می بینید.

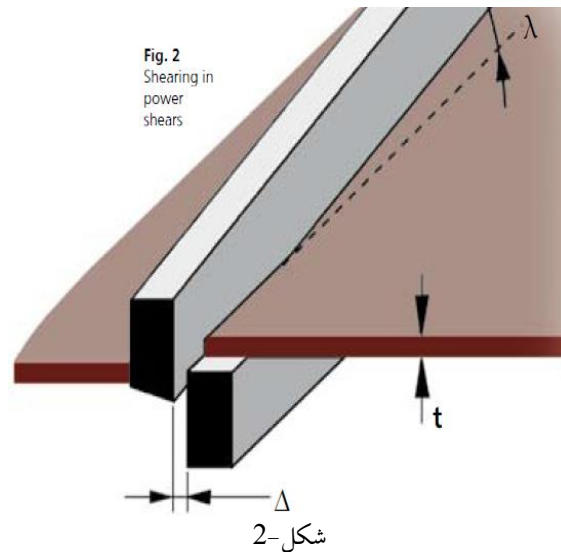

جدول 3- در مورد فاصله مجازین دو تیغه و زاویه شیب برای فولادهای هاردوکس و ولدوکس مشخص کرده است.

	Clearance, Δ in % of t	Rake angle, λ [°]
S 355 – EN 10025	8-10	1-5
WELDOX 700	12-15	3-5
WELDOX 900	14-16	3-5
WELDOX 960	14-16	3-5
HARDOX 400	16-18	3-5

Table 3.
Clearance and rake angle settings
for different plate grades

5-7 نیروهای برشکاری:

نسبت زاویه شیب مورد نظر به نیروهای برشکاری به طور خطی افزایش داده شده تا بدین وسیله باعث استحکام افزایش یافته ورقه ها را تعیین کند که برای درک بهتر این موضوع می توان در نمودار 1 و جدول 4 مشاهده کنید.

در نمودار 1 زیرمقدار زاویه شیب و مقدار نیروی برشی در راستای عمودی نمودار وضخامت لازم در راستای افقی نمودار برای تعدادی از فولادها مشخص گشته است.

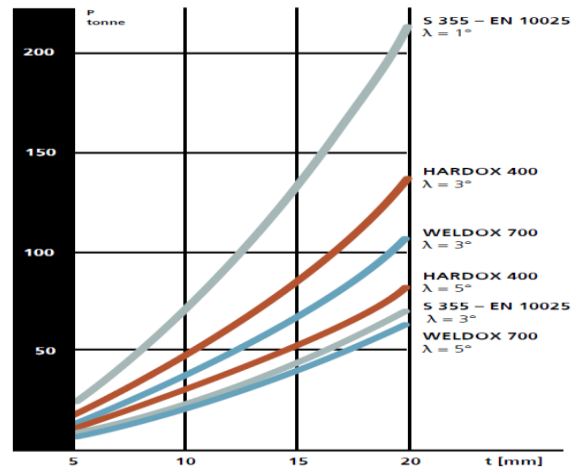


Fig. 3. Shearing force as a function of the thickness and rake angle λ

جدول 4- در مورد خواص فیزیکی این فولادها توضیح داده شده است.

Table 4.
Typical physical properties

	Tensile strength R_m [MPa]	Elongation A_5 [%]	Hardness (HBW)
S 355 acc to EN10025	550	28	~ 180
WELDOX 700	860	17	~ 270
WELDOX 900	1030	15	~ 330
WELDOX 960	1070	15	~ 340
WELDOX 1030	1340	11	~ 430
WELDOX 1100	1440	11	~ 460
WELDOX 1300	1540	10	~ 490
HARDOX 400	1250	10	~ 400
HARDOX 450	1440	9	~ 450
HARDOX 500	1550	8	~ 500

فصل ششم

1-6 ماشینکاری هاردوکس و ولدوکس:

ورق های پوشش داده شده هاردوکس و ورق های ساختمانی استحکام بالا ولدوکس از جمله دسته های از فولاد می باشد که به وسیله دستگاه هایی که از جنس ابزارهای فولادهای تندبر (HSS) و یا کاربید سمنتیت (CC) بکاربرده می شود. این قسمت از مقاله شامل توصیه هایی در باره اطلاعاتی از برشکاری (سرعت ها و موادها) و بخش هایی از ابزارها می باشد از جمله دیگر فاکتورهای که بایستی به طور موثر در این زمینه دانست طرز کار استفاده از ماشین ها در این باره می باشد از طرح هایی که در این زمینه تهیه گشته است از آزمایشاتمان بر روی ابزارهای گوناگون که ساخته شده و مشاوره هایی که در جهت سازندگان ابزار در دست داشته اند.

جدول زیر در مورد خواص های استحکام کششی و سختی سنجی (برینل) نمونه هایی از هاردوکس و ولدوکس توضیح داده شده است.

	WELDOX 420 / 460	WELDOX 500	WELDOX 700	WELDOX 900 / 960	WELDOX 1100	HARDOX 400	HARDOX 450	ARDOX 500
Tensile strength, R_m [N/mm ²]	~550	~620	~860	~1040	~1350	~1250	~1400	~1550
Hardness [HBW]	~180	~200	~260	~320	~430	~400	~450	~500

2-6 سوراخکاری:

هریک از فولادهای تند بر و یا کاربید سمنتیت توسط دریل ها می تواند سوراخکاری شوند. قابل دسترس بودن به این ماشین ها و پایداری آنها تعیین کننده نوع دریل و به کار بردن و استفاده از آن می باشد اما هر چه نوع ماشین و ارتفاعات کمتری را برخوردار باشد نقش بسیار مهمی در این مورد را خواهند داشت.

1-2-6 ماشین های سوراخ کاری ستونی یا شعاعی:

توصیه هایی که برای کاهش ارتعاشات و افزایش مدت عمر سودمند دریل ها انجام گرفته است بدین صورت است که:

- کمترین فاصله ممکن از دریل نسبت به ستون

- خودداری کردن از فاصله بلوک های چوبی

- از گیره ها برای محکم نگه داشتن قطعه کار مته به همان اندازه ممکن ما بین فضای بلوک های بسته شود..-

- صرفا قبل از این که مته شکسته شود از میان آن مقدار بار مربوطه به مواد در حدود یک ثانیه اجراء می گردد. حرکت خاصیت فنری در این ماشین ها باعث می شود تا به گونه دیگری در نوک مته ها به دونیمه تبدیل شود. جانداختن دوباره مواد در مته هنگامی که خاصیت فنری وجود دارد باعث توقف می گردد.

- تهیه کردن بسیاری از خنک کننده های که در این باره به این موضوع کمک می کنند.

در مورد شکل های زیر این چنین می توان گفت که در مورد شکل (الف) برای استفاده از مته های از جنس HSS-CO با کبالت 8 درصد که توسط یک زاویه مار پیچ کم و یک هسته مقاوم (جنس مته) می تواند در برابر نیروهای پیچشی زیاد مقاومت کند که این مته مذکور برای فولادهای ولدوکس 1100، هاردوکس 400، هاردوکس 450 و هاردوکس 500 استفاده می شود. در شکل مورد (ب) برای سوراخ های ویژه ایی که توسط یک مته HSS معمولی انجام می شود. در نتیجه برای تولیدات معقول در این زمینه از فولادهای تندبر با متالوژی پودری¹ (میکرو آلیاژها) و یا با مته های فولادهای تندبر کبالت دار برای فولادهای ولدوکس 500، 420/460، 700 و 900/960 این موارد استفاده نمود.

در جدول (ج) در مورد سوراخکاری این فولادها گفته شده بدین صورت که قطر مته ها، سرعت برش، میزان نرخ نفوذ مته در نمونه را مشخص کرده است.

¹HSS-E



	WELDOX 420 / 460	WELDOX 500	WELDOX 700	WELDOX 900 / 960	WELDOX 1100	HARDOX 400	HARDOX 450	HARDOX 500
v_c [m/min]	~26	~22	~18	~15	~7	~9	~7	~5
D [mm]	Feed rate, f [mm/rev] / Speed, n [rpm]							
5	0.14 / 1700	0.12 / 1520	0.10 / 1150	0.10 / 950	0.05 / 445	0.05 / 570	0.05 / 445	0.05 / 320
10	0.17 / 860	0.15 / 760	0.10 / 575	0.10 / 475	0.09 / 220	0.10 / 290	0.09 / 220	0.08 / 130
15	0.18 / 570	0.17 / 500	0.16 / 400	0.16 / 325	0.15 / 150	0.16 / 190	0.15 / 150	0.13 / 85
20	0.28 / 430	0.26 / 380	0.23 / 300	0.23 / 235	0.20 / 110	0.23 / 150	0.20 / 110	0.18 / 65
25	0.30 / 340	0.30 / 300	0.30 / 240	0.30 / 195	0.25 / 90	0.30 / 110	0.25 / 90	0.22 / 50
30	0.38 / 280	0.36 / 250	0.35 / 200	0.35 / 165	0.30 / 75	0.35 / 90	0.30 / 75	0.25 / 45

(ج)

بیشترین ابزارهای ماشین های پایدار و ثابت این قبیل مانند فرز کاری های حفاری و انواع پایه ماشینهای فرز کاری: برای بهبود بازدهی و امتیازاتی که در مته های کاربید سمنتیت می باشد در ماشین های قدیمی و مدرن استفاده می گردد.

انتخاب قابل دسترس سه نمونه از مته ها که به وسیله تیغه های برش که از کاربید سمنتیت می باشد بکار برده می شود انتخاب مته هایی که از این نوع می باشند وابستگی پایدار بودن ماشین ها را در برداشته از گیره ایی که به قطعه کار متصل می باشند قطر سوراخ ها و تلرانس های مورد نیاز را می توان از این جمله موارد دانست. استفاده از کوتاه ترین مته هادر صورت امکان پذیر می باشد.

3-2-6- خنک کننده ها:

- استفاده از نوع خنک کننده مورد نظر برای سوراخ کاری

- تسلط داشتن در برابر کثیف کردن برای سوراخ کاری به وسیله عبور خنک کننده های داخلی: جریان خنک کننده {1/دقیقه} تقریباً معادل قطر مته به {میلیمتر}.
- مته هایی که از کاربرد سمنتیت سخت شده می باشند:
- برای قطرهای نزدیک به 3 میلی متر
- تفرانس های صفر (دقت بالا)
- در باره ناحیه به وجود آمده
- حساسیت نسبت به ارتعاشات
- مته هایی که از کاربرد سمنتیت لچیم شده :
- برای قطرهای تعریف شده تا 10 میلی متر
- تفرانس های صفر
- در باره ناحیه به وجود آمده
- حساسیت کمتر نسبت به ارتعاشات که جزء کاربرد سخت شده می باشد.
- مته هایی که از جازدن قابلیت شاخص داده شده را دارد:
- برای قطرهای تعریف شده تا 12 میلیمتر
- تعیین کردن بازدهی بالا
- تفرانس های زیاد که نسبت به دیگر مته ها (دقت کمتر) راداشته
- از لحاظ اقتصادی مناسب است.

- در جدول زیر در مورد سرعت برشکاری و نرخ نفوذته تعدادی از انواع مته ها را مشخص نموده است.

	WELDOX 420 / 460	WELDOX 500	WELDOX 700	WELDOX 900 / 960	WELDOX 1100	HARDOX 400	HARDOX 450	HARDOX 500	
Cutting speed, v_c [m/min] and Feed rate, f [mm/rev]									
Solid cemen- ted carbide	v_c	50-70	50-70	50-70	40-50	30-40	35-45	30-40	25-35
	f	0.1-0.2	0.1-0.2	0.10-0.18	0.10-0.18	0.10-0.15	0.10-0.15	0.10-0.15	0.08-0.12
Brazed cemen- ted carbide	v_c	50-70	40-60	40-60	40-60	30-40	35-45	30-40	20-30
	f	0.12-0.20	0.12-0.20	0.12-0.18	0.12-0.18	0.10-0.15	0.10-0.15	0.10-0.15	0.08-0.12
Indexable inserts	v_c	160-180	110-130	100-120	70-90	50-70	60-80	50-70	40-60
	f	0.1-0.2	0.1-0.2	0.10-0.18	0.10-0.18	0.06-0.14	0.06-0.14	0.06-0.14	0.06-0.12

اگر قطر مته کوچک باشد و انتخاب نرخ مواد کمتر از مدت ردیف های خاص می باشد. محاسباتی که از سرعت گردش نسبت به سرعت برش توصیه شده است:

برای مثال. قطر مته $D=15\text{mm}$ و سرعت برش $V_c=80\text{m/min}$

$$\frac{1000 \times V_c}{\pi \times D} = \frac{80 \times 1000}{3.14 \times 15} = 1698 = \text{تقریباً } 1700 \text{Rpm}$$

4-2-6 فرمول های مرتبط با سوراخکاری:

$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000}$$

سرعت برش $V_c = m/min$

$D = \text{قطر مته (mm)}$

$$N = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D}$$


$N = \text{سرعت rpm}$

$V_f = \text{نرخ مواد } \{mm/min\}$

$$V_f = f \times n$$

$F = \text{نرخ مواد } \{mm/rev\}$

Drilling (contd.)

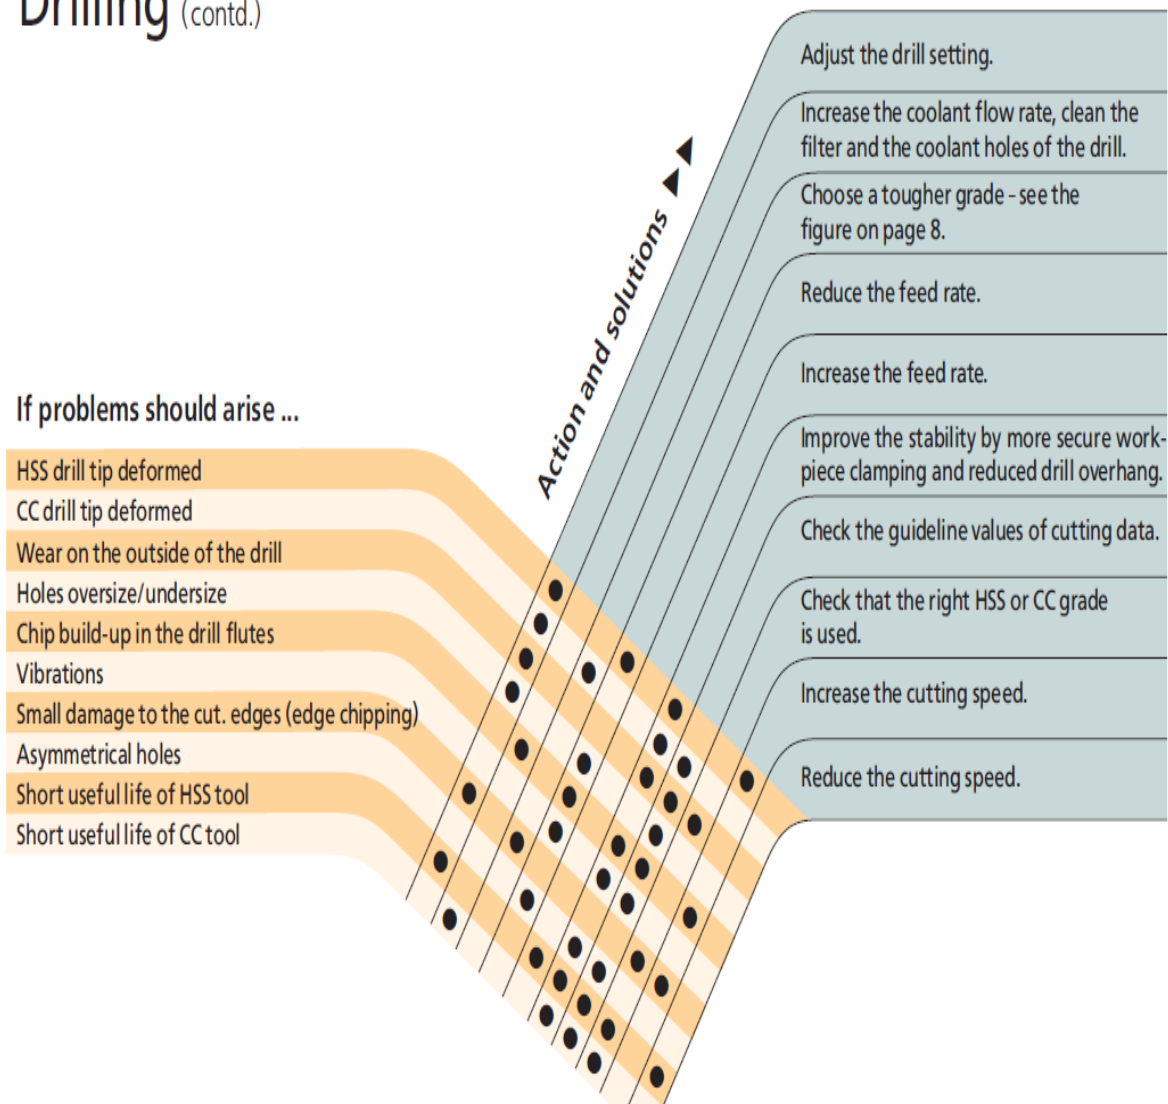

طبق جدول بالا که در مورد سوراخکاری می باشد می توان آن را به صوت زیر شرح نمود:

6-2-5 مشکلات و راهکارها در سوراخکاری

اگر مشکلی در این باره رخ دهد

-نوک مته از جنس HSS سائیده شده است

-نوک مته از جنس CC سائیده شده است

اقدامات و راه حل ها

-تنظیم کردن مته در محل نصب

-افزایش نرخ جریان خنک کننده، تمییز

کردن فیلترها و سوراخ های خنک کننده در دریل

- پوششی که بر روی مته می باشد از بین رفته است
- انتخاب گروههای مقاوم و سخت
- سوراخ های خیلی بزرگ نسبتا کوچکتر از حد هستند
- کاهش نرخ مواد
- قطعاتی که توسط دریل باعث ارتعاش می کردند
- افزایش نرخ مواد
- ارتعاشات
- بهبود پایداری قطعه کار بوسیله بیشترین گیره
- ها که باعث کاهش معلق ماندن در مته می گردد
- لبه های سنگ شکسته شده است
- بررسی و رهنمون مقدارهایی از اطلاعات در مورد برشکاری
- سوراخ های نامتقارن
- بررسی درست از گروههای HSS یا CC که
- مورد استفاده قرار می گیرد
- مدت عمر کوتاه مفید ابزارهای HSS
- افزایش سرعت برشکاری
- مدت عمر کوتاه مفید ابزارهای CC
- کاهش سرعت برشکاری

6-3 فرزکاری و خزینه کاری:

نقاط سطحی و خزینه کاری از جمله بهترین مواردی هستند که هر کدام از ابزارهای خزینه کاری می تواند جایگزین مناسبی به جای کاربرد سمنتیت و استفاده از خنک کننده ها باشد.



نمونه از ابزارهای فرزکاری در فولادهای هاردوکس و ولدوکس

-در جدول زیر در مورد سرعت و نرخ نفوذ مواد در فرز کاری و خزینه کاری این فولادها را می بینید

	WELDOX 420 / 460	WELDOX 500 ¹	WELDOX 700 ¹	WELDOX 900 / 960	WELDOX 1100	HARDOX 400	HARDOX 450	HARDOX 500
$v_c [m/min]$	90-140 ²	80-120 ²	70-100 ²	40-65 ²	20-50 ²	25-70 ²	20-50 ²	17-50 ²
Feed rate, f [mm/rev]	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20	0.10-0.20
D [mm]	Speed, n [rpm]							
19	1510-2345	1340-2010	1175-1675	670-1090	335-840	420-1175	335-840	285-840
24	1195-1860	1060-1590	930-1325	530-865	265-665	330-930	265-665	225-665
34	845-1310	750-1125	655-935	375-610	185-470	235-655	185-470	160-470
42	680-1060	605-910	530-760	300-495	150-380	190-530	150-380	130-380
57	505-780	445-670	390-560	225-365	110-280	140-390	110-280	95-280

تیغه های خزینه کاری از جنس HSS بوده طوری است که بر روی سه تا از لبه های تیغه ها و آماده سازی آن بوسیله تنظیمات که در فولادهای ولدوکس در جدول بندی (الف) می باشد صورت می گیرد که از الزاماتی است که برای بسیاری از جریان های خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

		WELDOX 420 / 460	WELDOX 500	WELDOX 700	WELDOX 900 / 960
$v_c [m/min]$		~12	~10	~8	~7
D [mm]	Feed rate f [mm/rev]	Speed, n [rpm]			
15	0.05-0.20	250	210	170	150
19	0.05-0.20	200	170	130	120
24	0.07-0.30	160	130	100	90
34	0.07-0.30	110	90	70	70
42	0.07-0.30	90	60	60	50
57	0.07-0.30	70	60	40	40




(الف)


(ب)

شکل (ب) نمونه ایی از ابزار خزینه کاری

6-3-1 بخش هایی از روش های فرزکاری و برشکاری:

توصیه هایی که نسبت به ارتباط تولیدات تضمین شده می باشد تیغه های فرزکاری که به وسیله اینسرت هایی از جنس کاربید سمنتیت هایی در این میان قرارداد. (همانند شکل هایی که در زیر در مورد آن اشاره شده است)

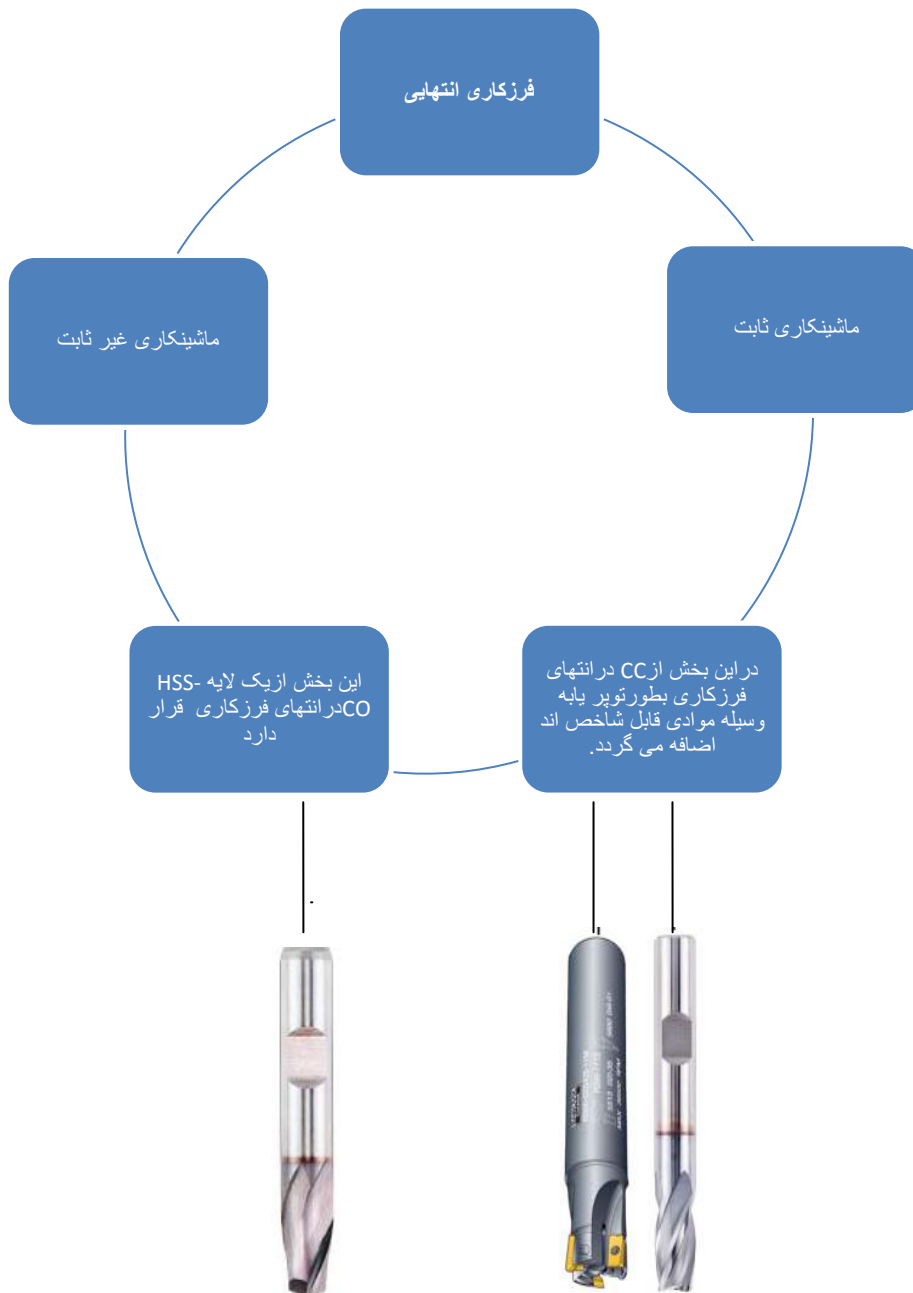


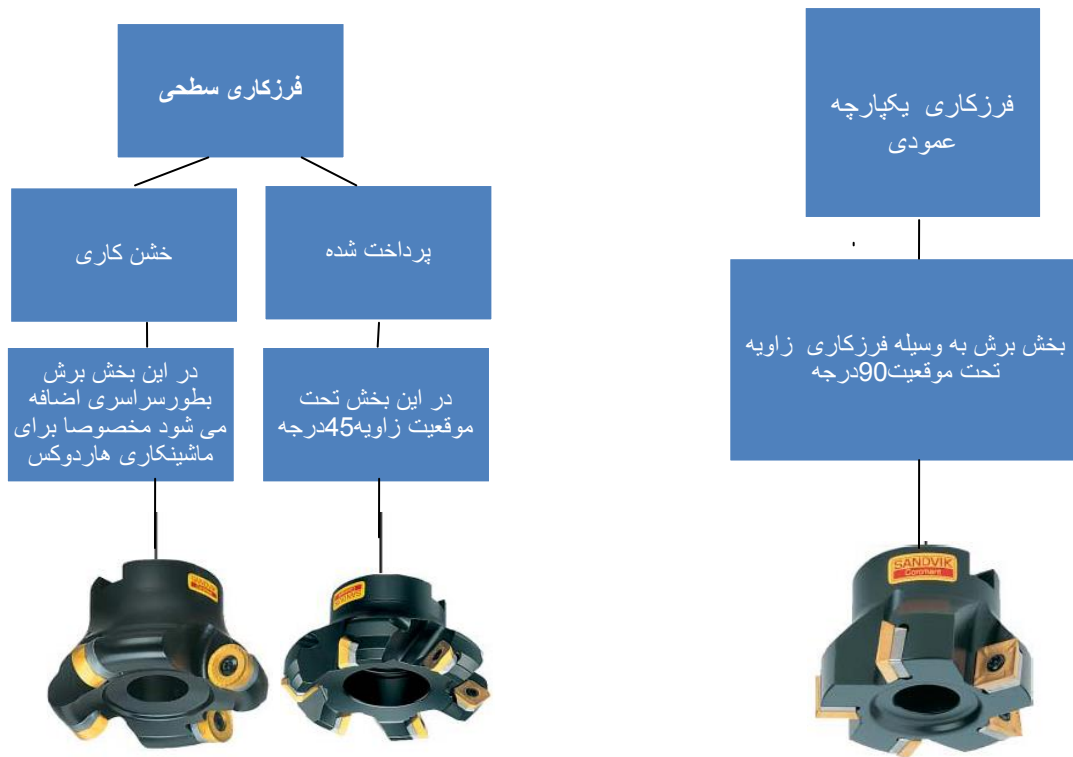


6-3-2 فاکتورهای که می بایستی در هنگام فرزکاری رعایت کرد شامل گردیده از:

- اطمینان از درست بودن و محکم بودن قطعه کار در گیره ها
- اگر قدرت ماشینکاری کاهش یافته باشد امکان استفاده از برشکاری آن نیز به طور خشن و نامرغوب تولید می گردد.
- اگر ممکن بود عموماً برای اجتناب از فشار وارده بر ابزارهایی که روبه افزایش است و نیز هرچه قدرت آن انتقال پیدا می کند باعث تزلزل در آن می شود
- پهنای برشکاری در فرزکاری سطحی می بایستی قطر برشکاری تا حدود 75-80 درصد باشد (همان طوری که در شکل (الف) است)
- وقتی که سطوح فرز در هر کدام از موارد ذکر شده آنگاه قطر فرز نیز کاهش می یابد تیغه های فرزکاری مربوطه می بایست نسبت به موقعیت آن به طور غیر عادی انجام شود و همچنین تعداد زیادی از دندانها نیز ممکن جا انداخته شود.

- هنگامی که در فرزکاری یک لبه برشکاری صورت می گیرد که نسبت عمق برش می بایستی کمتر از 2 میلیمتر بوده باشد در نتیجه برای نظم بیشتر و اجتناب از لایه های سخت شده سطحی از لبه های برش استفاده می کنند. (همانطور که در نمودار (ب) می بینید). به طوری که راستای عمودی آن را مقدار سختی به ویکرز 10 و راستای افقی آن فاصله بین سطوح به میلیمتر را مشخص نموده است.

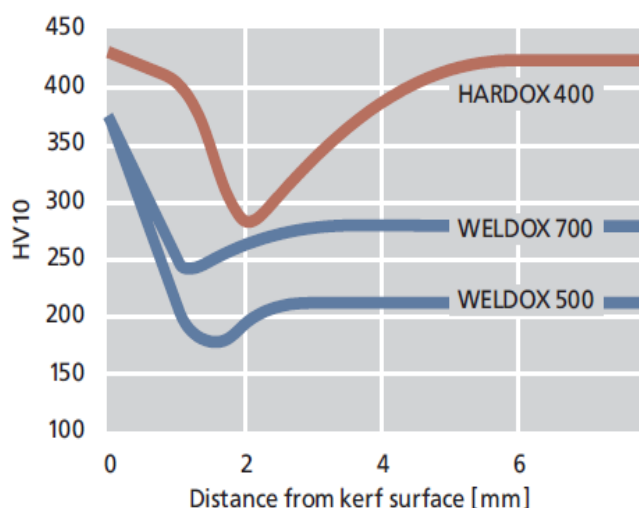

(ب)

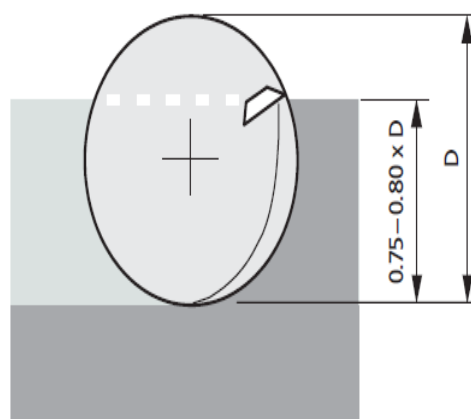

(الف)

در جدول زیر که در مورد فرزکاری گفته شده بدین صورت می باشد که به ترتیب در ردیف اول این جدول در خصوص فرزکاری سطحی با پوشش های کاربید سمنتیت، سرمیت و فرزکاری زیرین (انتهایی) برای پوشش های کاربید سمنتیت و فولادهای تندبر- کبالت بوده و از جمله مشخصات دیگر این جدول نیز شامل: گروههای این پوششها وضعیت های ماشینکاری (غیر ثابت متوسط و ثابت) نرخ براده برداری (Fz) گروه فولادهای هاردوکس و ولدوکس و سرعت برشکاری آن نیز درج گشته است. در ضمن هر چقدر سرعت برشکاری کمتر شود به همان میزان مقدار براده برداری بیشتر خواهد شد.

جدول فرزکاری فولادهای هاردوکس و ولدوکس

	FACE MILLING				END MILLING			
	Coated CC		Cermet	Coated CC	CC		HSS-Co	
Grade	P40/C5	P25/C6	P20/C6-C7	K20/C2	K10/C3-uncoated	K10/C3-coated	P10/C7-indexable insert	TiCN-coated
Conditions	unstable	average	stable	stable	stable	stable	stable	unstable
Feed rate (f_z)	0.1-0.2-0.3	0.1-0.2-0.3	0.1-0.2	0.1-0.2	0.02-0.10	0.02-0.20	0.05-0.15	0.03-0.09
Plate grade	Cutting speed, v_c [m/min]							
WELDOX 420/460	220-180-120	250-210-180	350-280	-	130	210	220-180	60
WELDOX 500	220-180-120	250-210-180	350-280	-	125	210	220-180	50
WELDOX 700	195-150-95	220-180-150	240-200	-	100	180	195-150	40
WELDOX 900/960	95-75-50	200-160-130	220-170	-	90	130	140-120	18
WELDOX 1100	-	150-120-110	150-120	-	90	100	110-90	18
HARDOX 400	-	150-120-110	150-120	-	90	100	110-90	18
HARDOX 450	-	150-120-110	150-120	-	90	100	110-90	18
HARDOX 500	-	120-100	120-100	120-100	50	80	90-70	-

3-3-6 فرمولهای مرتبط با فرزکاری:

$$V_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \quad V_c = \text{سرعت برشکاری (متر بر دقیقه)}$$

$$V_F = n \times z \times F_Z \quad D = \text{قطر برشکار (mm)}$$

$$N = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D} \quad N = \text{سرعت (rpm)}$$

$$F_Z = \frac{V_F}{n \times z} \quad 3/14 = \pi$$

V_F = میزان براده برداری (میلیمتر بر دقیقه)

F_Z = میزان نفوذ در هر دندانه (میلیمتر بر دندانه)

Z = فشار هر تیغه دندانه

6-4 قلاویز کاری:

یکی از دقیق ترین انواع قلاویز هایی که استفاده می گردد سوراخ هایی که برای قلاویز کاری تمام فولادهای هاردوکس و ولدوکس مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله چهار ویژگی در مورد قلاویز کاری ها توصیه می شود که هر کدام می توانند مقاومت کنند در برابر پیچش های زیادی که نیاز به قلاویز کردن سوراخ های که از مواد های سخت هستند صورت گیرد. هنگامی که مواد هاردوکس و ولدوکس قلاویز کاری می شوند حدیده ها و قلاویزها را روغن کاری و یا حدیده و قلاویزها را چسبنده می کنند که از جمله توصیه هایی است که باعث روان سازی می شود. همچنین امولوسیونی که بکار برده می شود می تواند برای نرم تر کردن فولادهای ولدوکس 420، ولدوکس 460، ولدوکس 500 مناسب باشد. از دیگر مشخصات که در هر یک از حدیده ها و قلاویزها وجود دارد استحکام غیر بحرانی آنها است که یکی از بیشترین موارد نامعلوم استاندارد که می توان برای قطر سوراخ های مته ها باشد (3 درصد بیشتر) از دیگر مواردی که نسبت به کاهش تنش هایی که در مدت قلاویز کاری انجام می گیرد. این بدین معناست که برای افزایش مدت عمر مفید در قلاویز وقتی که تمام موارد بالا سوراخ هایی که برای قلاویز کاری هاردوکس و ولدوکس 1100 انجام می گیرد صادق باشد.



دو نمونه از قلاویزها که در مورد (الف) برای قطعاتی است که تا انتهای قطعه قلاویز شده، برای (ب) نیز قطعاتی است که تا انتها قطعه قلاویز کاری نمی شوند.

یادداشت:

1- اگر قلاویز کاری بدون دستگاه (دستی) مورد استفاده قرار گرفت و راندمان برشکاری آن می بایستی کمتر از 30 درصد باشد.

2- اگر قلاویز کاری انجام شده به وسیله ماشینکاری NC باشد، حدیده و قلاویز کردن نیز بوسیله فرزکاری می تواند بدین منظور به کار گمارده شود.

جدول زیر به ترتیب در ردیف بالا فولادهای تندبر با پوشش TiN، فولادهای تندبر-کبالت (فولادهای تندبر-متالوژی پودری) با پوشش TiCN و یا TiN، و ردیف آخر برای فولادهای تندبر-کبالت (فولادهای تندبر-متالوژی پودری) با پوشش TiCN، مقدار سرعت و قطر¹ مورد استفاده در قلاویز کاری را برای فولادهای هاردوکس و ولدوکس مشخص نموده است.

- جدول قلاویز کاری فولادهای هاردوکس و ولدوکس

	HSS TiN coated	HSS-Co (HSS-E) TiN or TiCN coated		HSS-Co (HSS-E) TiCN coated			
	WELDOX 420/460/500	WELDOX 700	WELDOX 900 / 960	WELDOX 1100	HARDOX 400	HARDOX 450	HARDOX 500
$v_c [m/min]$	15	10	8	3	5	3	2.5
Size	Speed, n [rpm]						
M10	475	320	255	95	160	95	80
M12	395	265	210	80	130	80	65
M16	300	200	160	60	100	60	50
M20	235	160	125	45	80	45	40
M24	200	130	105	40	65	40	30
M30	160	105	85	32	50	32	25
M42	110	75	60	22	35	22	20

¹ M

نتیجه گیری:

طبق مطالب ذکر شده در بالا به این نتایج دست می یابیم:

- فولادهای هاردوکس و ولدوکس جزء فلزاتی می باشند که برای مواردی خاص به کار برده می شود.

- این فولادها دارای ترکیب شیمیایی ویژه و نیز دارای خواص های مکانیکی متفاوتی با دیگر سری های فولادها می باشد.

- دارای جوشکاری ماشینکاری، برشکاری و خمکاری خاصی با نسبت به دیگر گروههای فولادی دارد.

منابع و ماخذ:

[1] www.ssabox.com

[2] www.weldox.com

[3] www.hardox.com

[4] www.accurolltech.com

[5] Rules for classification and construction of seagoing ship. part II-Materials and Welding Germanischer Lloyd 1994.

[6] Przepisy klasyfikacji statków morskich część IX. Materiały i spawanie. Polski rejestr statków, Gdansk, 1995

[7] Buglacki H., Nadolny L., Zamojski B., Badania mikrostruktury i rozkładu twardości złączy spawanych ze stali *HARDOX 400*. Politechnika Gdanska Wydział Oceanotechniki i Okretowictwa Gdansk 2001.

[8] Wolozyn A., Buglacki H., Nadolny L.: *Welding procedure specification (WPS)- HARDOX*. Politechnika Gdanska, Wydział Oceanotechniki i Okretowictwa-Gdansk 2001.